





**ESPECIFICACIONES TECNICAS**


RESIST. MIN. DEL SUELO: 0.8 kg/cm<sup>2</sup>  
 CONCRETO: f<sub>ck</sub> = 175 kg/cm<sup>2</sup>  
 ACERO: f<sub>yk</sub> = 420 kg/cm<sup>2</sup>  
 ASIST. VENTILACION: ASIST. VENTILACION 2.000 M<sup>2</sup>  
 VENTILACION: VENTILACION (COMERCIALES)  
 VENTILACION: VENTILACION (COMERCIALES)  
 VELOCIDAD DEL VIENTO: VELOCIDAD DEL VIENTO DE 30 M/S  
 HUMEDAD: HUMEDAD

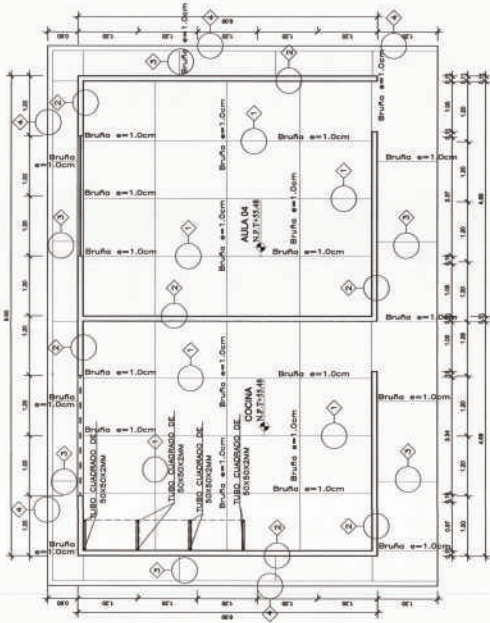


**PRIMERA PLANTA-PISOS**  
ESCALA: 1/100

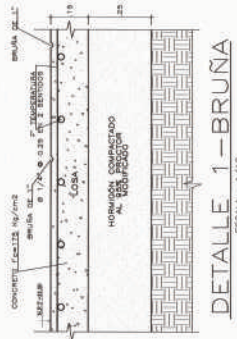


**DETALLE 1 - BRUNEA**  
ESCALA: 1/10

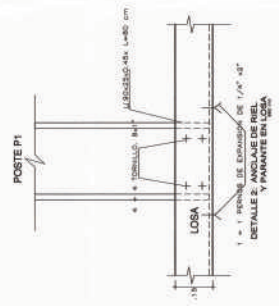


**DETALLE 2 - ANCLAJE DE RIEL Y PARANTE EN LOSA**  
ESCALA: 1/10

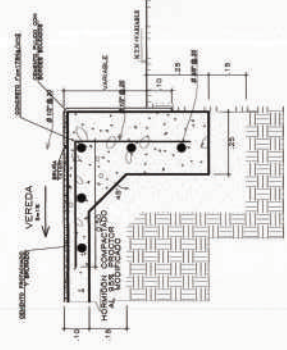

**DETALLE 4 - VEREDA-TIERRA COMPACT.**  
ESCALA: 1/10

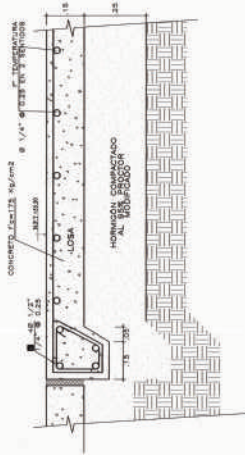


**DETALLE 2 - TIPOICO DE LOSA**  
ESCALA: 1/10

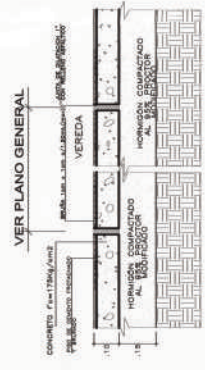


**DETALLE 3 - JUNTA EN VEREDAS**  
ESCALA: 1/10


<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</p>	<p>PROYECTO: ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA</p>	<p>COMPLEMENTO 02: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-REGION GRAU</p>	<p>UBICACION: DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR</p>	<p>CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO</p>	<p>ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA                  PLANTA: AULAS PROVISIONALES SECUNDARIA PRIMERA PLANTA, PISOS</p>	<p>EQUIPO DE DISEÑO: ARD. MARCO TRELLES CAP. HZ80                  JEFE DE PROYECTO: ING. JOSE ALBERTO CORTES                  REVISADO:                  APROBADO:</p>	<p>OBSERVACIONES:</p>	<p>LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA                  AP-13</p>
--	--	--	---	--	---	---	-----------------------	--

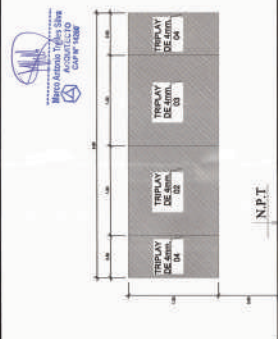


ELEVACION DE PIZARRA ACRILICO\_100

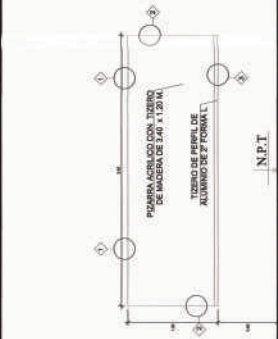


ELEVACION DE PIZARRA ACRILICO\_100

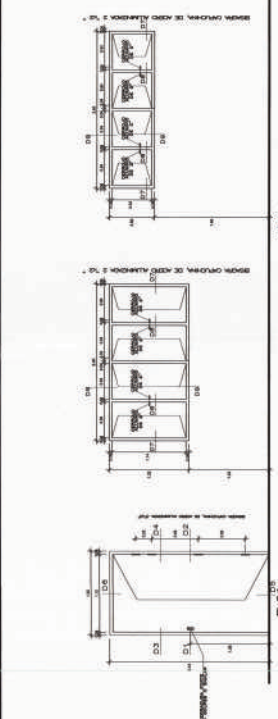

ELEVACION DE PIZARRA ACRILICO\_100

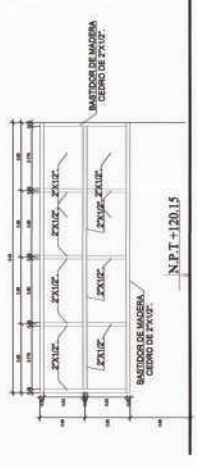




ESTRUCTURA DE PIZARRA ACRILICO\_100

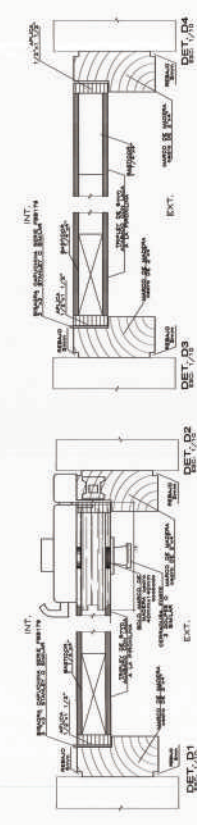

ESTRUCTURA DE PIZARRA ACRILICO\_100



PERSPECTIVA DEL ESTRUCTURA DE LA PIZARRA

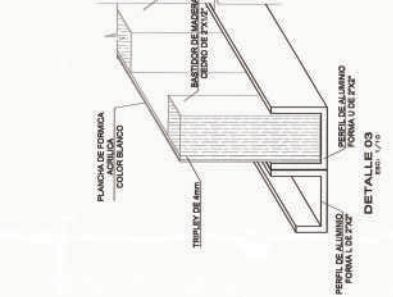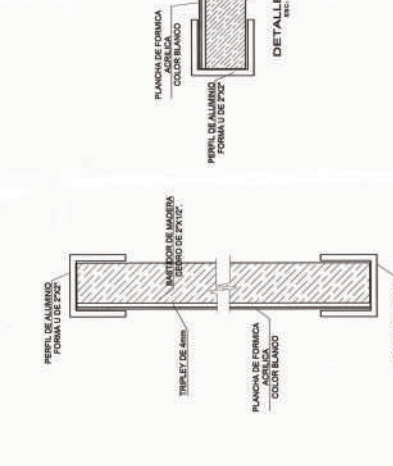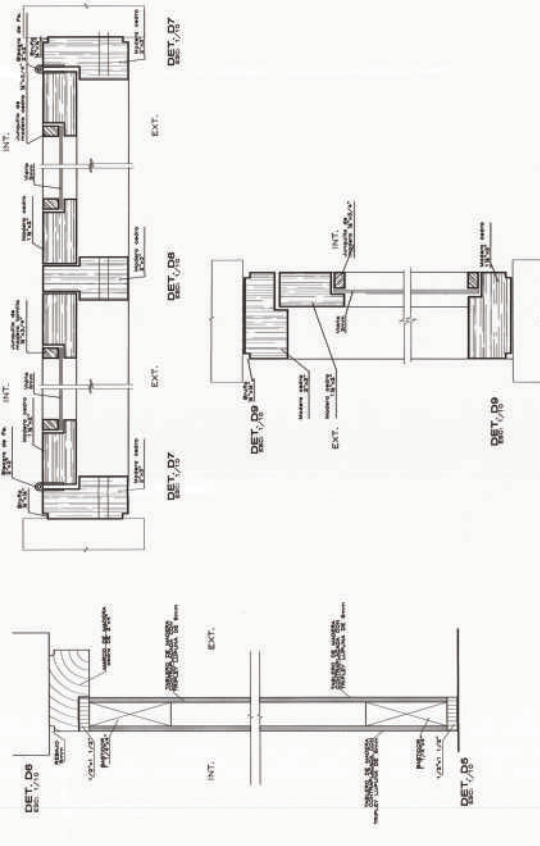


NOTA  
CORROBORAR MEDIDAS DE VANOS IN SITU

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PROYECTO : ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA	COMPONENTE 02: REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001- CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU	UBICACION: DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR	CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA PLANO: AULAS PROVISIONALES SECUNDARIA PRIMERA PLANTA PISOS	EQUIPO DE DISEÑO: ARO. MARCO TRELLES CAP 14260 JEFE DE PROYECTO: ING. JOSE VALDIVIA DOMINGUEZ TAREAS: DISEÑANDO	LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA AP-14
	FECHA:	OBSERVACIONES:	FECHA:	OBSERVACIONES:	FECHA:	OBSERVACIONES:	







1 DETALLE TÍPICO JUNTA EN VEREDAS

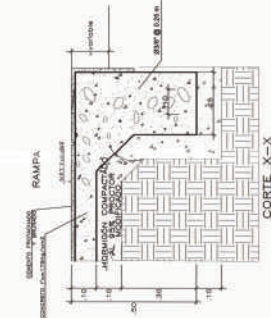


2 DETALLE DE BRUNSA

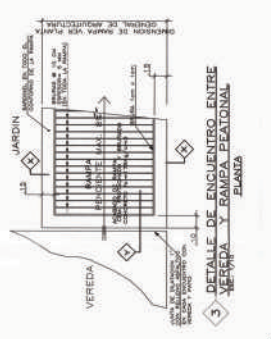


3 DETALLE DE ENCUENTRO ENTRE VEREDA Y RAMPA PEATONAL

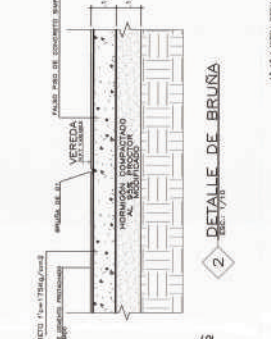


4 DETALLE DE ENCUENTRO VEREDA-TERRENO NATURAL

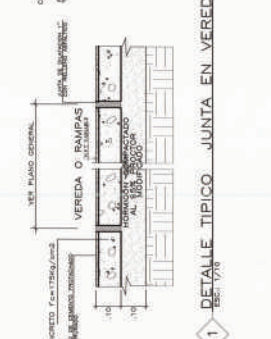


5 VEREDA CON CANALETA PLUVIAL -TERRENO N.

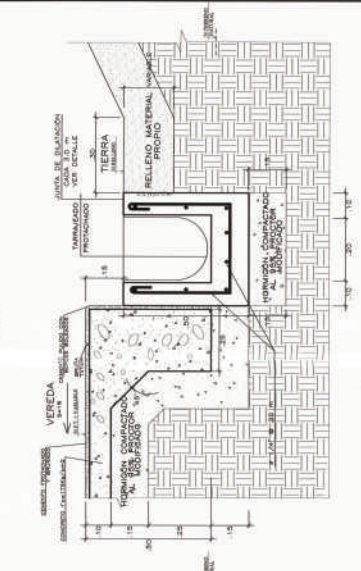



6 VEREDA CON CANALETA PLUVIAL -TERRENO N.

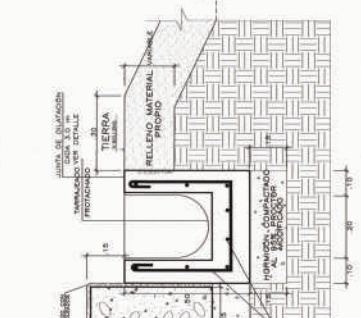


7 VEREDA CON CANALETA PLUVIAL -TERRENO N.

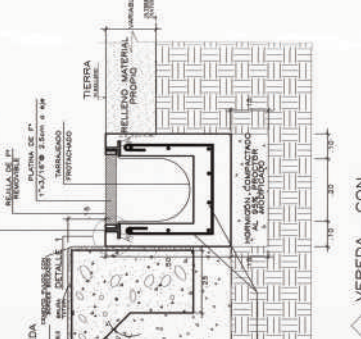


8 VEREDA CON CANALETA PLUVIAL -TERRENO N.

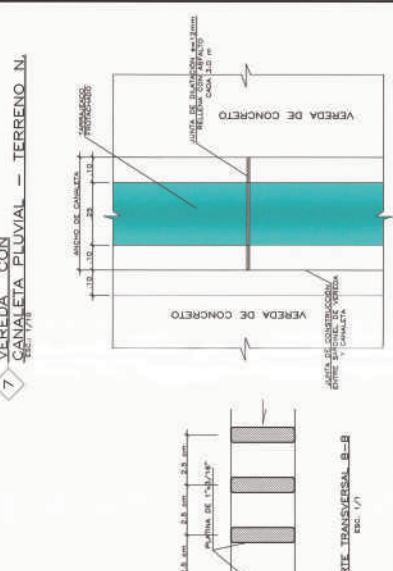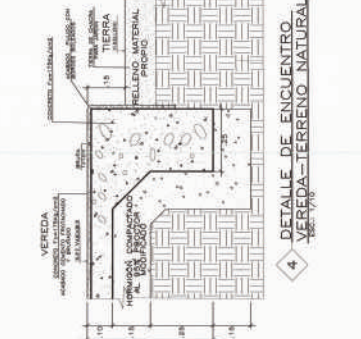

9 RATIO DE FORMACIÓN - VEREDA CON CANALETA PLUVIAL

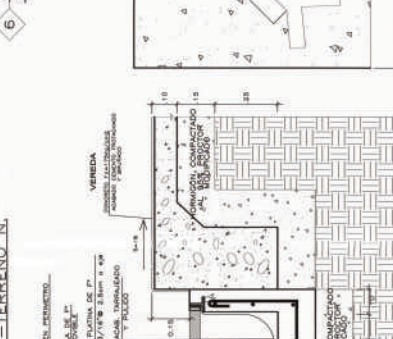

DETALLE 1 -CANALETA PLUVIAL CON REJILLA

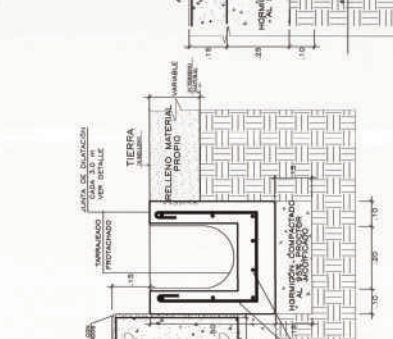

DETALLE A CUNETA SIN REJILLA

NOTA: - TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS SE PINTARÁN CON 2 MANOS DE PINTURA ANTIRRODIA DE DIFERENTE COLOR

COMUNIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL DE PIURA  
 ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA

REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20001-CASERO DE LAS VEGAS DE CENEGULLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-REGION GRAU

DEPARTAMENTO: PIURA  
 PROVINCIA: PIURA  
 DISTRITO: PIURA  
 SECTOR: LOS ALGARROBOS IV ETAPA

CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO

ARQUITECTURA  
 PLANOS: DETALLES PISOS EXTERIORES

EQUIPO DE DISEÑO:  
 ARD. MARCO TRELLES CAP 14260  
 JEFE DE PROYECTO: ING. JOSE ALBERTO DÍAZ  
 DISEÑADOR: ZURRIAGASSO

LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA  
 DA-02

FECHA: OBSERVACIONES:

FECHA: AGOSTO 2018

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA


ESCALA: 1/10

FECHA: AGOSTO 2018


CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO

COMUNIDAD MUNICIPAL PROVINCIAL DE PIURA


CONSORCIO "EL ALGARROBO"  
 Ing. Marco Trelles Díaz  
 Ing. José Alberto Díaz

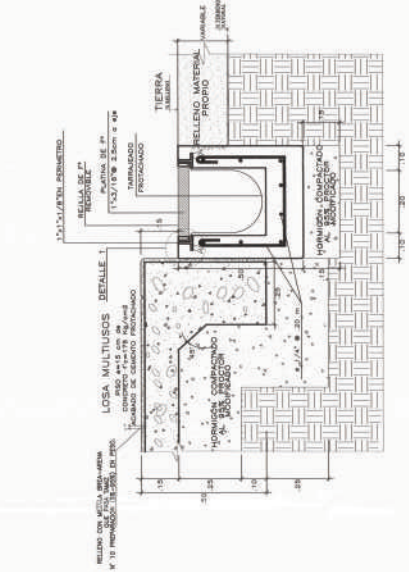


10 PATIO DE FORMACIÓN — GRADAS  
VEREDA

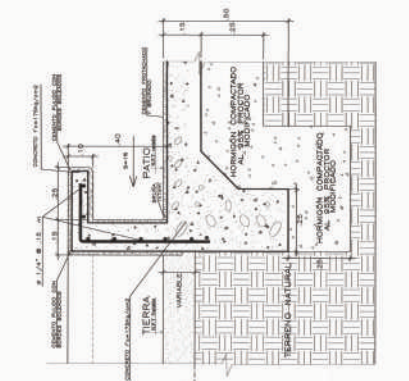


11 TIERRA-BANCA DE CONCRETO-VEREDA

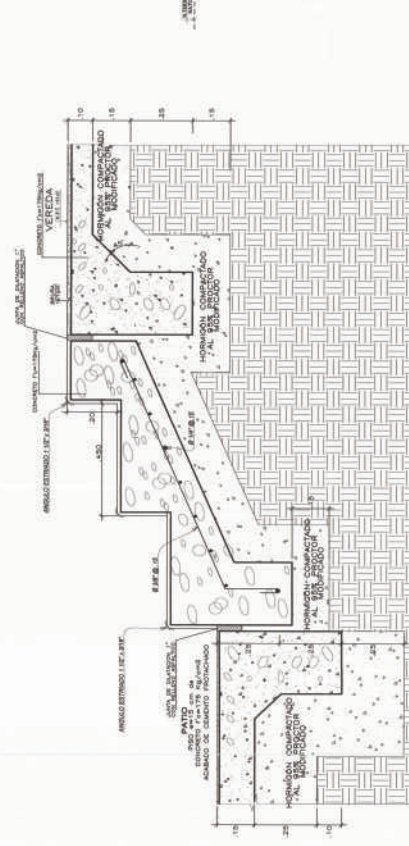


12 VEREDA CON CANALETA PLUVIAL — JARDIN

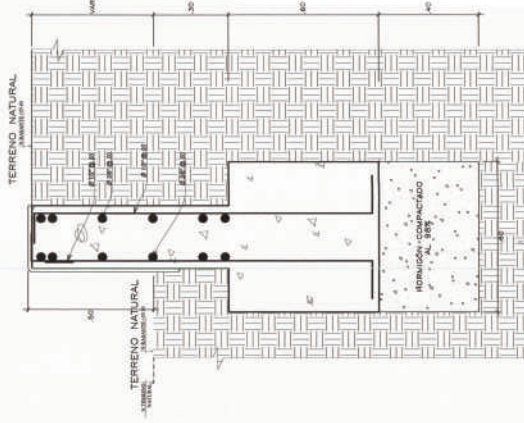

13 DETALLE DE MURO CONTENCIÓN — TERRENO NATURAL

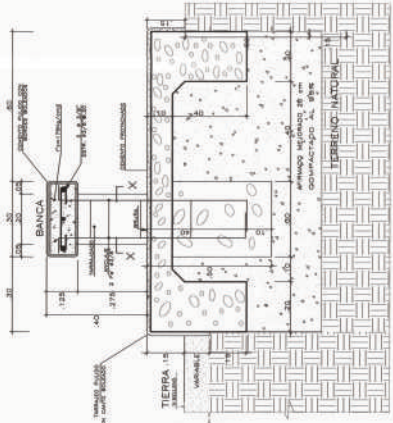


14 DETALLE DE BANCA DE CONCRETO

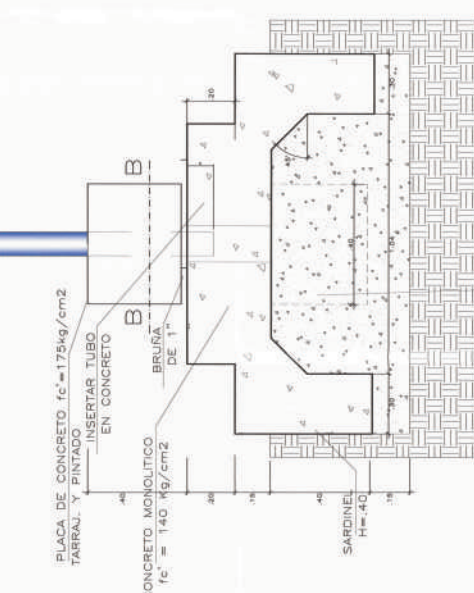


15 DETALLE DE ASTA — CUNETA — PATIO


<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</p>	<p>PROYECTO :</p> <p>ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA</p>	<p>COMPONENTE 02:</p> <p>REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGUILLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN GRAU</p>	<p>UBICACIÓN:</p> <p>DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA SECTOR-LOS ALGARROBOS VI ETAPA</p>	<p>CONSULTOR:</p> <p>CONSORCIO EL ALGARROBO</p>	<p>ESPECIALIDAD:</p> <p>ARQUITECTURA</p>	<p>EQUIPO DE DISEÑO:</p> <p>ARC. MARCO TRELLES CAP 14260</p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p>FECHA</p>	<p>LAMINA:</p> <p>COMPONENTE 02 ARQUITECTURA</p>
	<p>DETALLES PISOS EXTERIORES</p>	<p>ESCALA: 1/10</p>	<p>FECHA: ABRIL 2018</p>	<p>REVISADO:</p> <p>ING. JOSE FALDO DIVERAR</p>	<p>TIPSADO:</p>	<p>DA-03</p>			

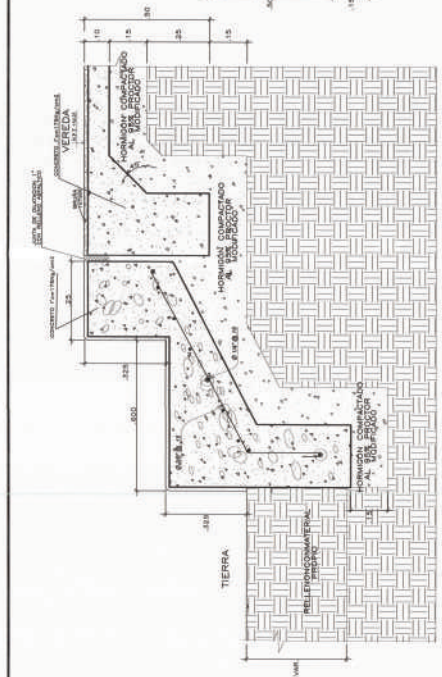

15- LOSA MULTILUSOS-GRADAS-VEREDA

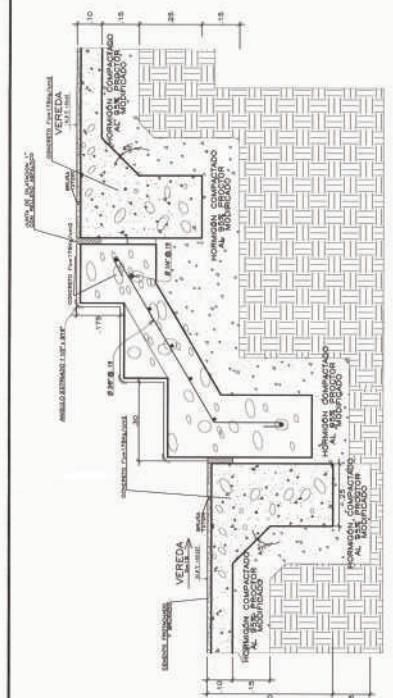


16- DETALLE DE GRADAS

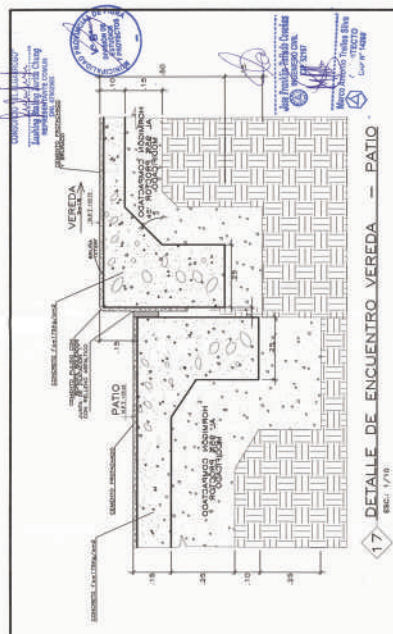


17- DETALLE DE ENCUENTRO VEREDA - PATIO



18- DETALLE DE ENCUENTRO VEREDA- CUNETA / TAPA DE CONCRETO

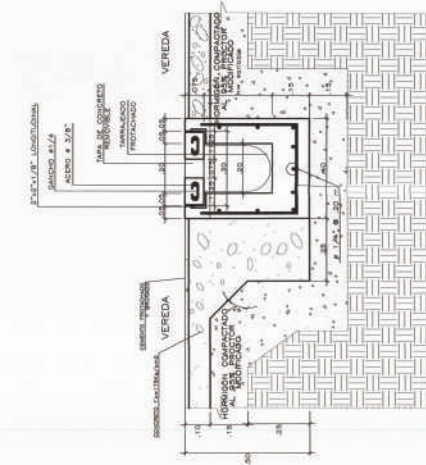


19- DETALLE DE VEREDA - MURO CONTENCIÓN-TIERRA

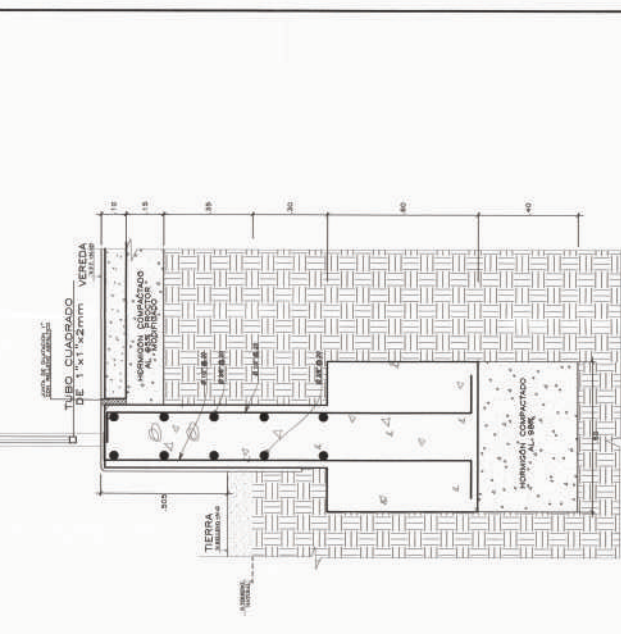


20- DETALLE DE VEREDA - MURO CONTENCIÓN-TIERRA


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PROYECTO : ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA SECTOR-LOS ALGARROBOS Y ETAPA	CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA PLANO: DETALLES PISOS EXTERIORES	EQUIPO DE DISEÑO: ARQ. MARCO TRELLES CAP 14260 JEFE DE PROYECTO: ING. JOSE TALLER DÍAZ DISEÑADO: ZUREBADO	OBSERVACIONES	FECHA	LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA <b>DA-04</b>
	COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20001- CASERO DE LAS VEGAS DE CIEBUELLLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION GRAU	ESCALA: 1/40 FECHA: 02/01/2018						

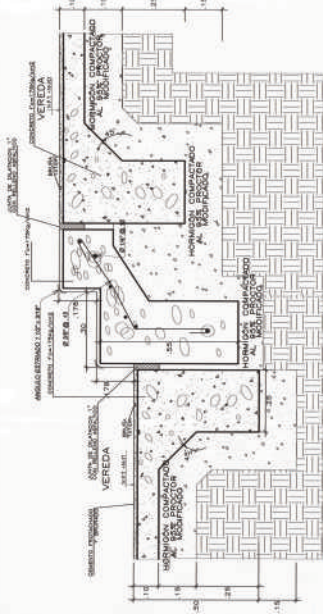

22 - DETALLE DE GRADAS

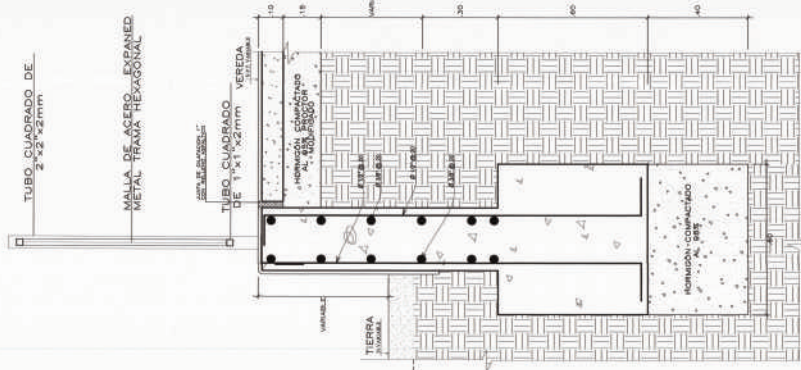

21 - DETALLE DE VEREDA - MURO CONTENCIÓN-TIERRA

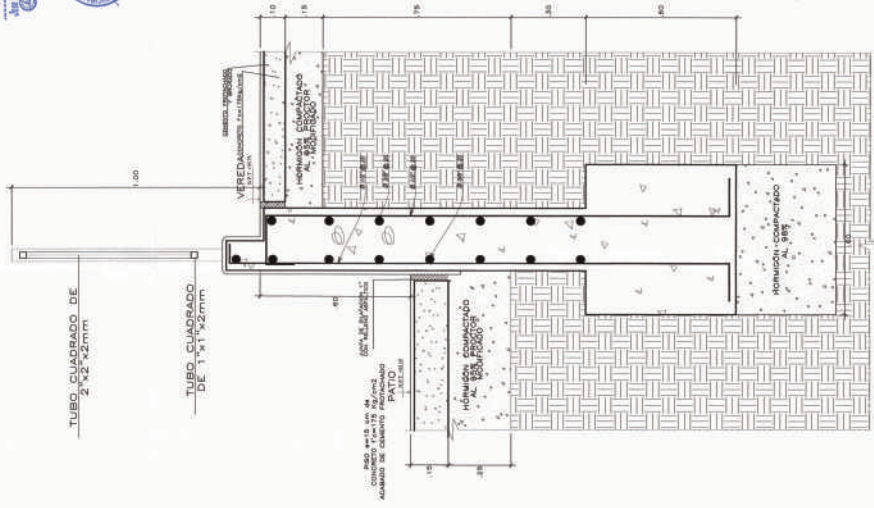


24 - DETALLE DE VEREDA - MURO CONTENCIÓN-PATIO


23 - DETALLE DE RAMPA - MURO CONTENCIÓN-TIERRA



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PROYECTO : ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA	COMPONENTE 02: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20001- CASERO DE LAS VEGAS DE CIEBEGULLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION GRAU	UBICACIÓN: DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA SECTOR-LOS ALGARROBOS Y ETAPA	CONSULTOR: CONSORCIO EL ALGARROBO	ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA PLANO: DETALLES PISOS EXTERIORES	EQUIPO DE DISEÑO: ARQ. MARCO TRELLES CAP 14260 JEFE DE PROYECTO: ING. JOSE ALBERTO DIVIENE TERCERADO: XABRADO	OBSERVACIONES	FECHA	LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA DA-05
	ESCALA: 1/8 FECHA: AGOSTO 2018		ESCALA: 1/8 FECHA: AGOSTO 2018		ESCALA: 1/8 FECHA: AGOSTO 2018		ESCALA: 1/8 FECHA: AGOSTO 2018		ESCALA: 1/8 FECHA: AGOSTO 2018

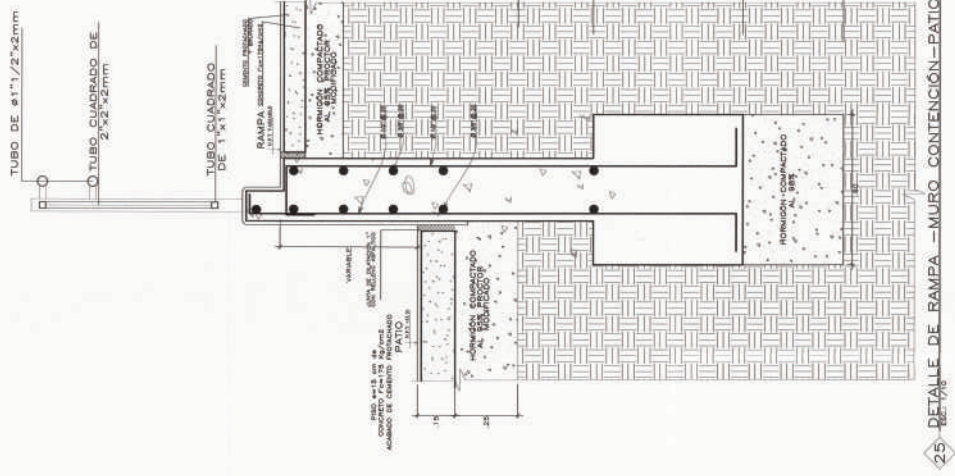


25- DETALLE DE RAMPA - MURO CONTENCIÓN - PATIO

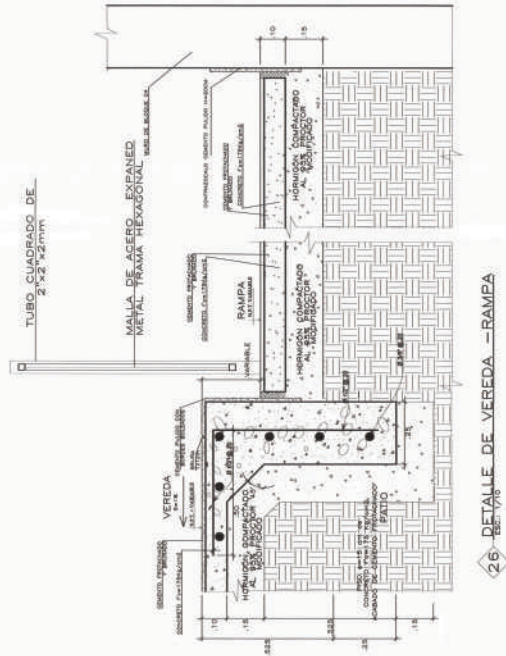


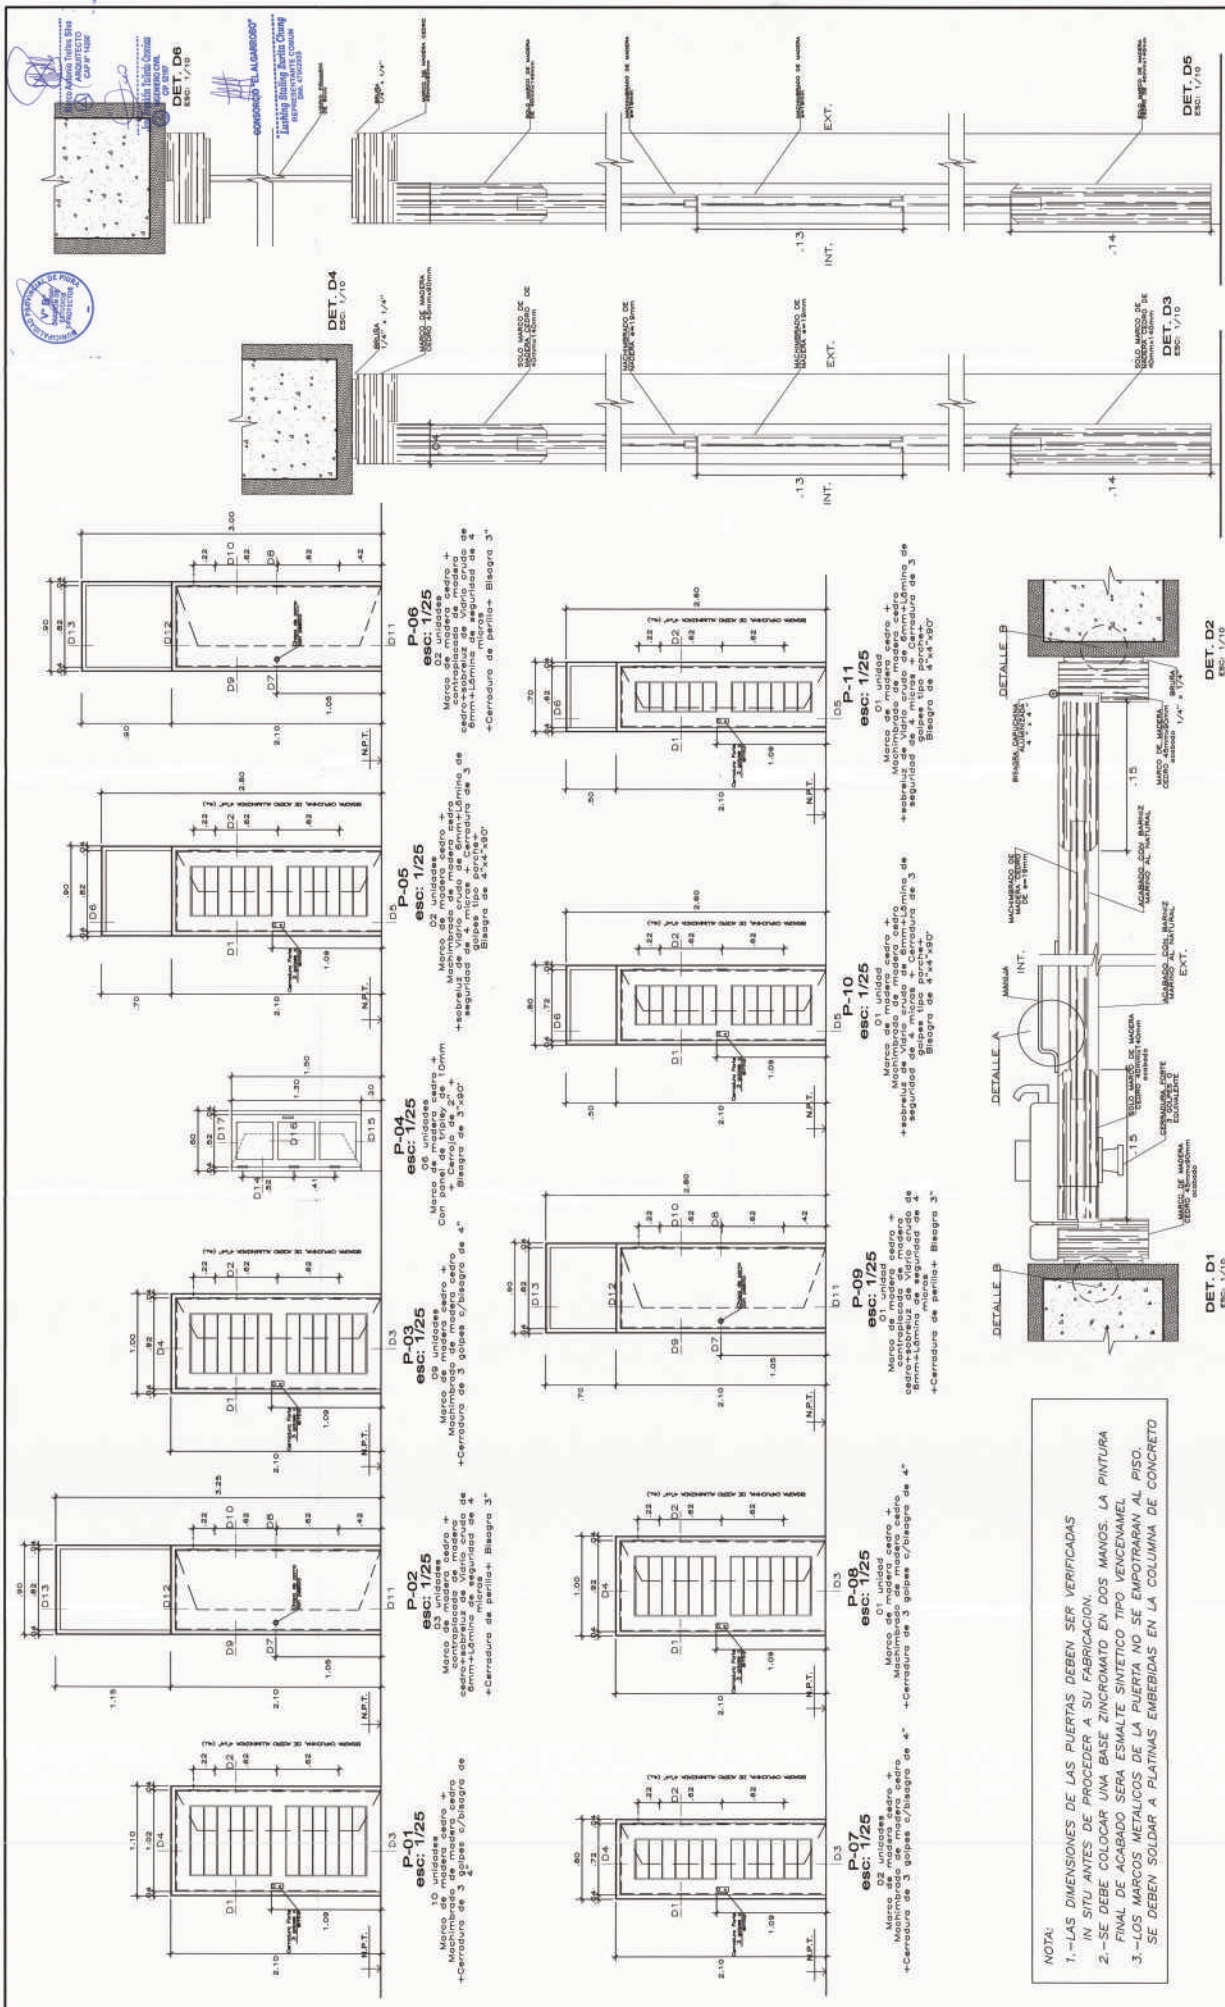
26- DETALLE DE VEREDA - RAMPA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	PROYECTO : <b>ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA.</b>	COMPONENTE 02: <b>REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIBERGULLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION GRAU</b>	UBICACIÓN: <b>DEPARTAMENTO-PIURA          PROVINCIA-PIURA          DISTRITO-PIURA          SECTOR-LOS ALGARROBOS Y ETAPA</b>	CONSULTOR: <b>CONSORCIO EL ALGARROBO</b>	ESPECIALIDAD: <b>ARQUITECTURA</b>  PLANO: <b>DETALLES          PISOS EXTERIORES</b>	EQUIPO DE DISEÑO: <b>ARQ. MARCO TRELLES          CAP 14260</b>  JEFE DE PROYECTO: <b>ING. JOSE ALIBON DOMÍNGUEZ</b>  REVISADO: <b>ING. JOSE ALIBON DOMÍNGUEZ</b>  APROBADO:	OBSERVACIONES	FECHA	LAMINA: <b>COMPONENTE 02          ARQUITECTURA          DA-05A</b>
	DEBUCO: <b>IN-III</b>	ESCALA: <b>1/8</b>	FECHA: <b>AGOSTO 2018</b>	OBSERVACIONES	FECHA				



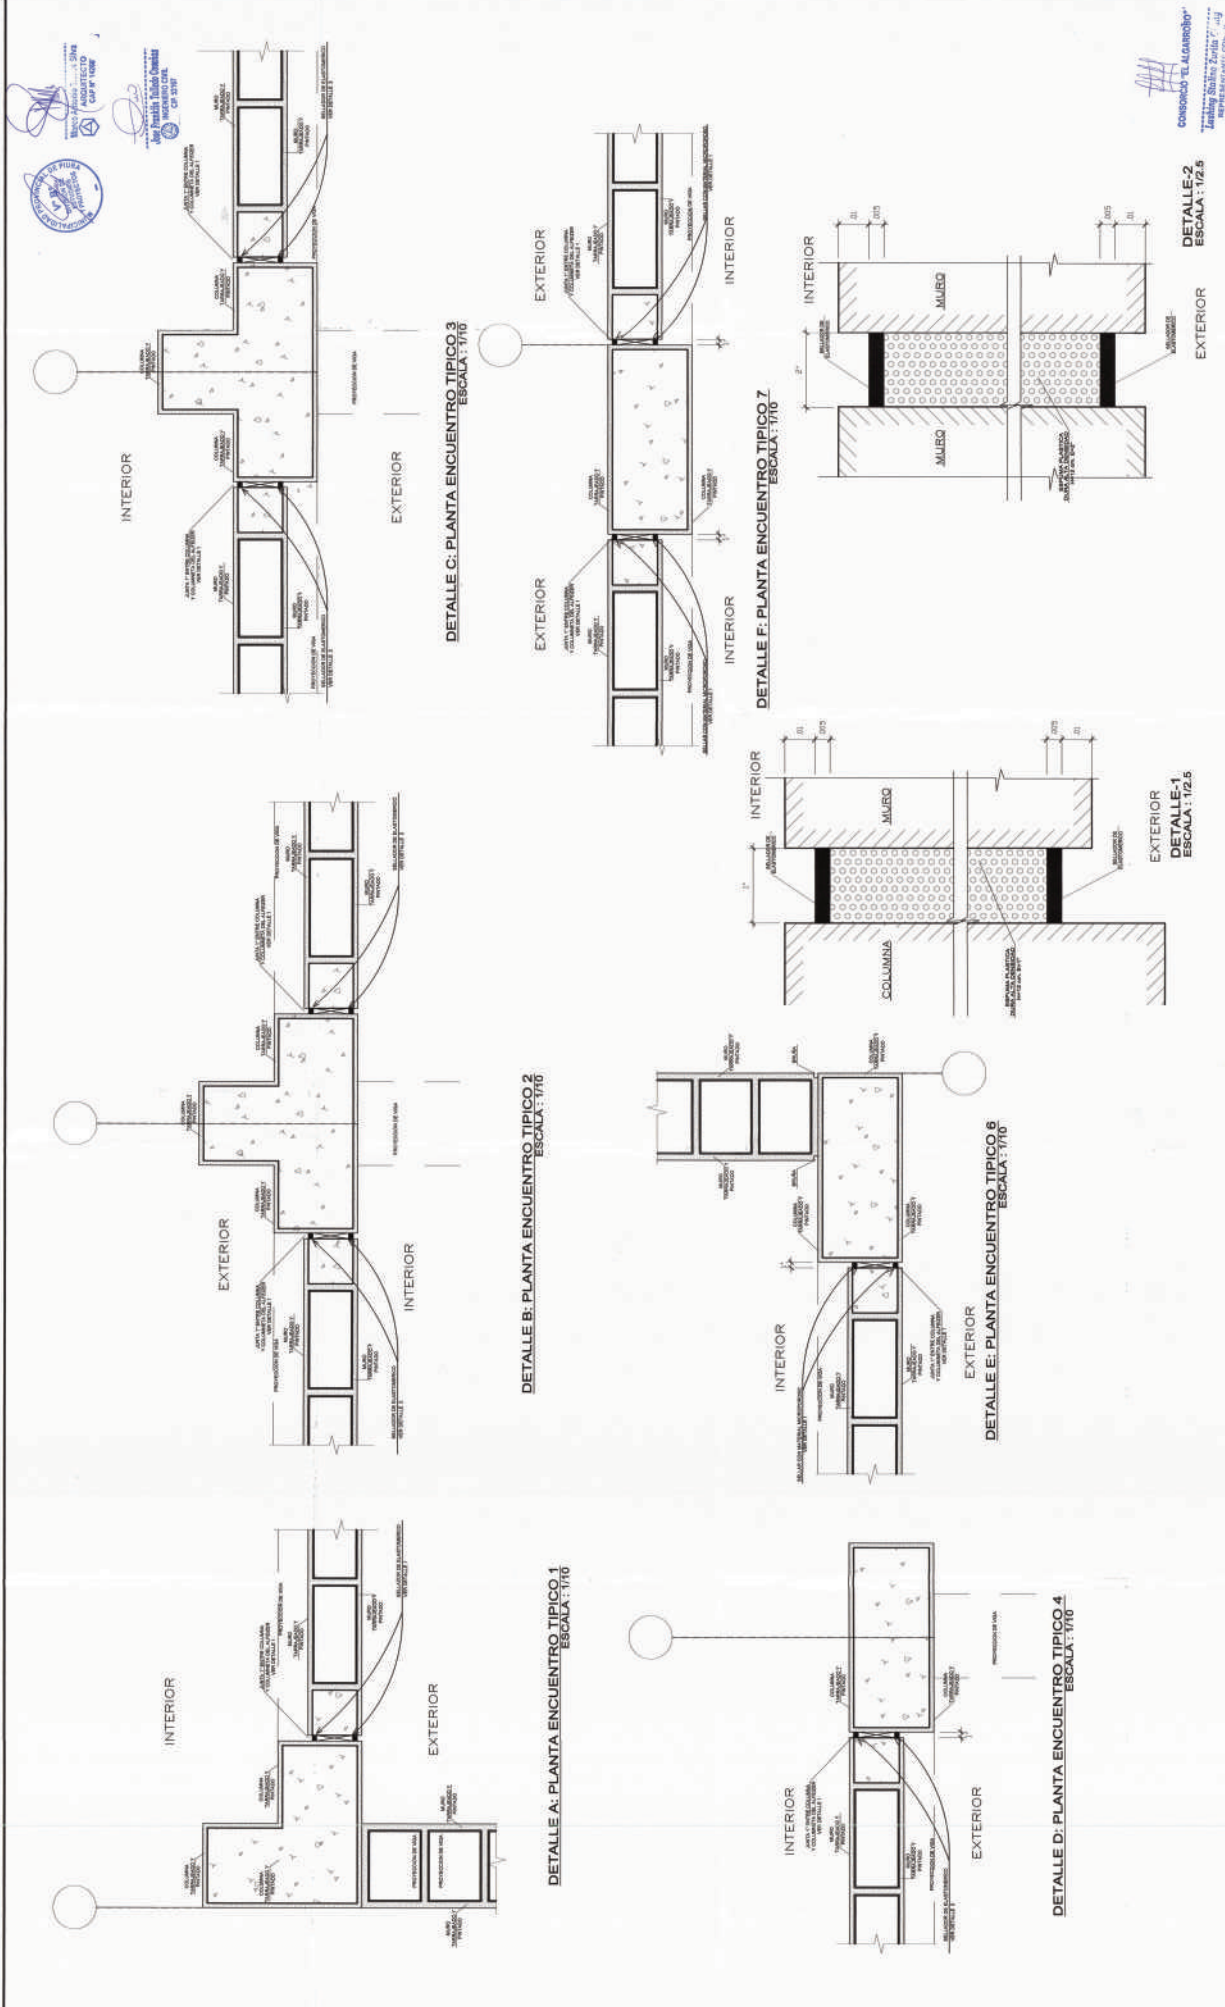

 <b>MUNICIPALIDAD</b> <b>PROVINCIAL DE PIURA</b>	<b>PROYECTO :</b> ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA	<b>COMPONENTE 02:</b> REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°20001- CASERIO DE LAS VEGAS DE CHENEGUILLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN GRAU	<b>UBICACION:</b> DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA CP-LAS VEGAS DE CHENEGUILLO SUR	<b>CONSULTOR:</b> CONSORCIO EL ALGARROBO	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA PLANO: DETALLES DE JUNTAS	DIBUJO: TM-MIL ESCALA: 1/10 FECHA: 02/03/2016	<b>EDIFICIO DE OBRERO:</b> ARD. MARCO TRELLES CAP. N.º 260 JEFE DE PROYECTO: ING. JOSÉ ALDO QUINANA REVISOR: INGENIERO	OBSERVACIONES FECHA	LAMINA: COMPONENTE 02 ARQUITECTURA <b>DA-06</b>
---	--	--	---	--	--	---	--	------------------------	--



**NOTA:**  
1.-LAS DIMENSIONES DE LAS PUERTAS DEBEN SER VERIFICADAS  
IN SITU ANTES DE PROCEDER A SU FABRICACION.  
2.-SE DEBE COLOCAR UNA BASE ZINCORNATO EN DOS MANOS. LA PINTURA  
FINAL DE ACABADO SERA ESMALTE SINTETICO TIPO VENCEDOR DEL  
3.-LOS MARCOS METALICOS DE LA PUERTA NO SE EMPOTRAN AL PISO.  
SE DEBEN SOLDAR A PLATINAS EMBEBIDAS EN LA COLUMNA DE CONCRETO

 <b>MUNICIPALIDAD</b> PROVINCIAL DE PUURA	<b>PROYECTO :</b> ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA DE PUURA	<b>UBICACION:</b> DEPARTAMENTO-PUURA PROVINCIA-PUURA DISTRITO-PUURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR	<b>CONSULTOR:</b> CONSORCIO EL ALGARROBO	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>FECHA:</b> ABRIL 2008
	<b>COMPONENTE 02:</b> REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°2000- CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR-DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA PUURA-REGION BRAU	<b>FECHA:</b> ABRIL 2008	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>FECHA:</b> ABRIL 2008	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS
<b>PROYECTO :</b> ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA DE PUURA	<b>UBICACION:</b> DEPARTAMENTO-PUURA PROVINCIA-PUURA DISTRITO-PUURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR	<b>CONSULTOR:</b> CONSORCIO EL ALGARROBO	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>FECHA:</b> ABRIL 2008
<b>COMPONENTE 02:</b> REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°2000- CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR-DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA PUURA-REGION BRAU	<b>UBICACION:</b> DEPARTAMENTO-PUURA PROVINCIA-PUURA DISTRITO-PUURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR	<b>CONSULTOR:</b> CONSORCIO EL ALGARROBO	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>FECHA:</b> ABRIL 2008

LAMINA:  
**COMPONENTE 02**  
**ARQUITECTURA**  
**DA-06A**

OBSERVACIONES

FECHA

EQUIPO DE DISEÑO:  
**ARQ. MARCO TRELLES**  
**CAP. IZEDO**  
 JEFE DE PROYECTO:  
 REVISOR:  
 APROBADO:


APROBADO:

APROBADO:


APROBADO:

APROBADO:


APROBADO:

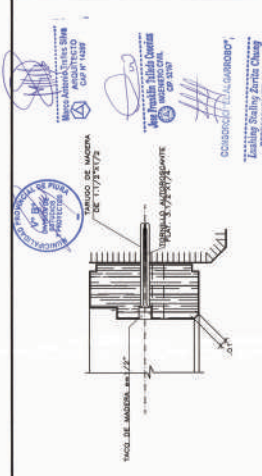

**DETALLE DE ANCLAJE DE MARCO DE MADERA**  
 - ANCLAJES: TODOS LOS MARCOS DE TODOS LOS VANOS, FIJADOS HACIA COLUMNETAS Y MUROS A TRAVÉS DE TIRAFON GALVANIZADO DE 3.1/2"x1/4" Y TARUGOS DE MADERA DE 1.1/2"x1/2".  
 LAS PERFORACIONES EN LOS MARCOS SE TAPAN CON TACOS REDONDOS DE MADERA.

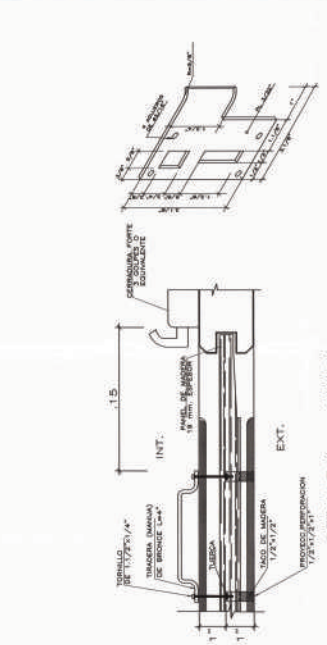

**DETALLE DE SEGURO DE CHAPA FORTI (PLATINA HECHA POR EL FABRICANTE DE CERRADURAS FORTI O EQUIVALENTE)**

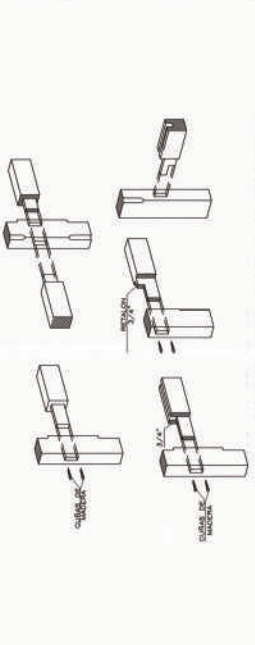

**CAJA Y ESPIGA EN UNIONES DE PUERTAS**  
 NOTA: TODOS LOS ENSAMBLAJES VAN REFORZADOS CON CUNAS DESDE EL EXTERIOR



ESPECIALIDAD:	ARQUITECTURA
PLANO:	CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS
ESCALA:	1/25
FECHA:	AUGUSTO 2018

CONSORCIO:	CONSORCIO EL ALGARROBO
UBICACION:	DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR
PROYECTO:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU


COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA


COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

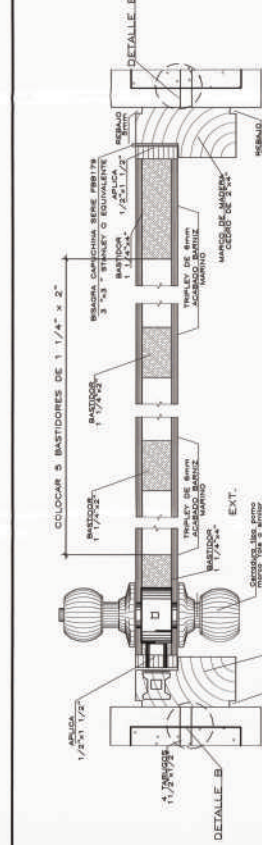

**DETALLE D8 ESC: 1/10**  
**DETALLE D7 ESC: 1/10**  
**DETALLE D9 ESC: 1/10**  
**DETALLE B**  
**DETALLE A**  
**DETALLE D10**

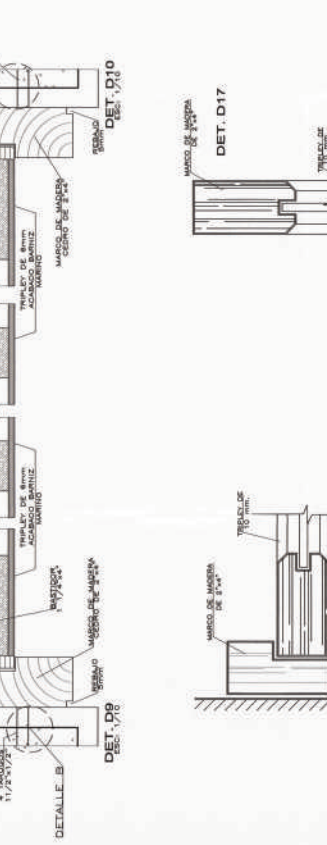

**DETALLE D11 ESC: 1/10**  
**DETALLE D12 ESC: 1/10**  
**DETALLE D13 ESC: 1/10**  
**DETALLE D14 ESC: 1/10**  
**DETALLE D15**  
**DETALLE D16**  
**DETALLE D17**

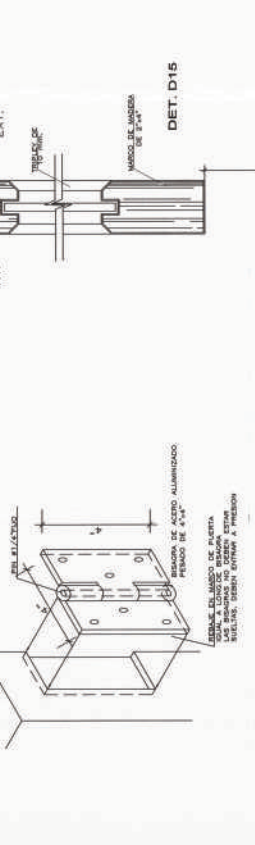


**DETALLE D18 ESC: 1/10**  
**DETALLE D19 ESC: 1/10**  
**DETALLE D20 ESC: 1/10**  
**DETALLE D21 ESC: 1/10**  
**DETALLE D22 ESC: 1/10**  
**DETALLE D23 ESC: 1/10**  
**DETALLE D24 ESC: 1/10**  
**DETALLE D25 ESC: 1/10**  
**DETALLE D26 ESC: 1/10**  
**DETALLE D27 ESC: 1/10**  
**DETALLE D28 ESC: 1/10**  
**DETALLE D29 ESC: 1/10**  
**DETALLE D30 ESC: 1/10**

CONSORCIO:	CONSORCIO EL ALGARROBO
UBICACION:	DEPARTAMENTO-PIURA PROVINCIA-PIURA DISTRITO-PIURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR
PROYECTO:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU







COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA

COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA




COMPLEMENTO 02:	REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001-CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGLUO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION BRAU
PROYECTO:	ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA






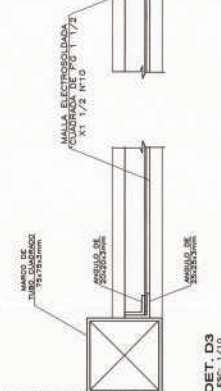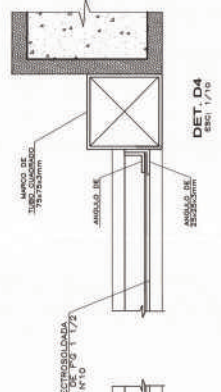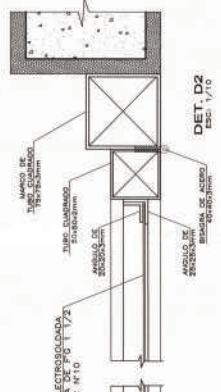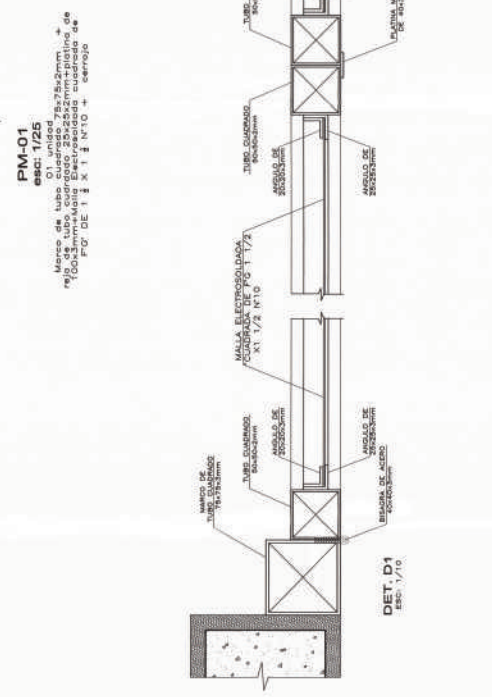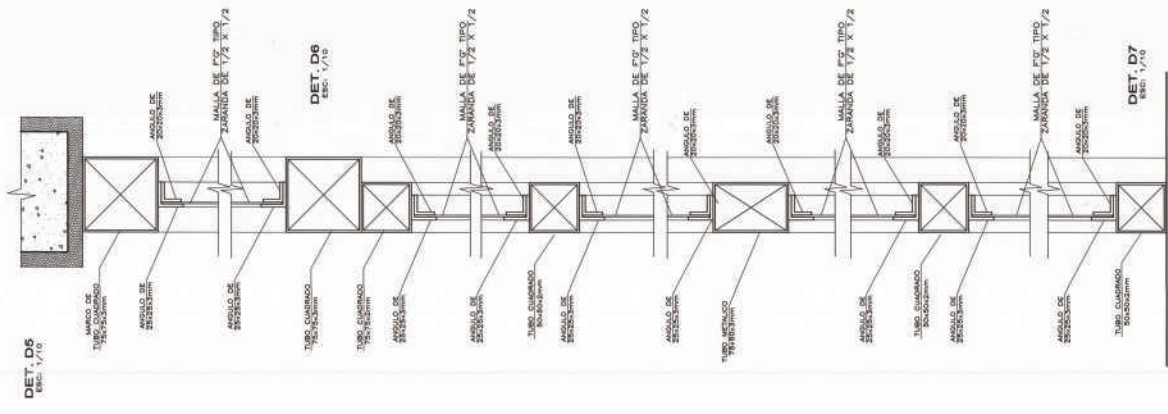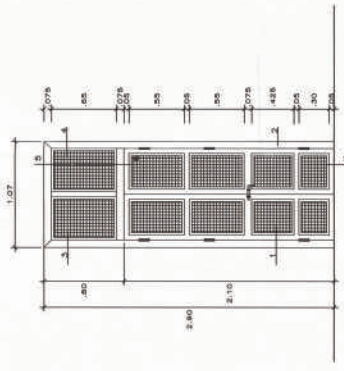

<p><b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b></p>	<p>PROYECTO :                  ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA</p>	<p>COMPONENTE 02:                  REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°2000- CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR-DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION GRAU</p>	<p>UBICACION:                  DEPARTAMENTO-PIURA                  PROVINCIA-PIURA                  DISTRITO-PIURA                  CP-LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR</p>	<p>CONSULTOR:                  CONSORCIO EL ALGARROBO</p>	<p>ESPECIALIDAD:                  ARQUITECTURA</p> <p>PLANO:                  CARPINTERIA METALICA                  DETALLES DE VENTANAS</p>	<p>EQUIPO DE DISEÑO:                  ARO. MARCO TRELLES                  CAP. 14260</p> <p>JEFE DE PROYECTO:                  ING. JORGE LUIS CORRAJEA</p> <p>REVISADO:                  INGENIERO</p> <p>APROBADO:                  INGENIERO</p>	<p>OBSERVACIONES</p> <p>FECHA</p>	<p>LAMINA:                  COMPONENTE 02                  ARQUITECTURA</p> <p><b>DA-09</b></p>
	<p>ESCALA: 1/25</p>		<p>DIBUJO: JIM. ARI                  ESCALA: 1/25</p>	<p>FECHA:                  AGOSTO 2018</p>				

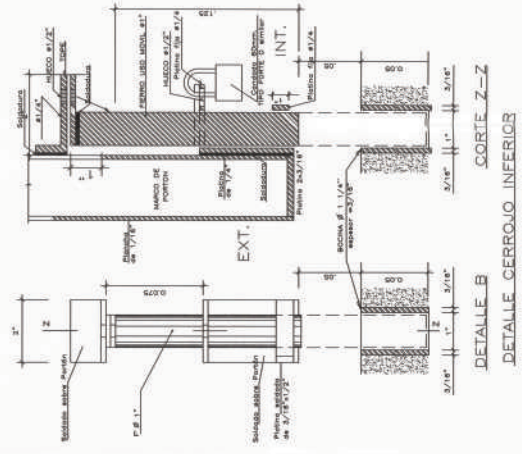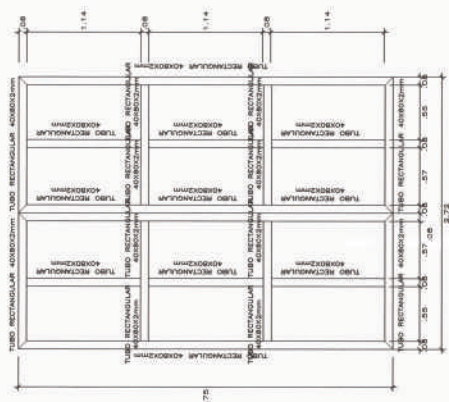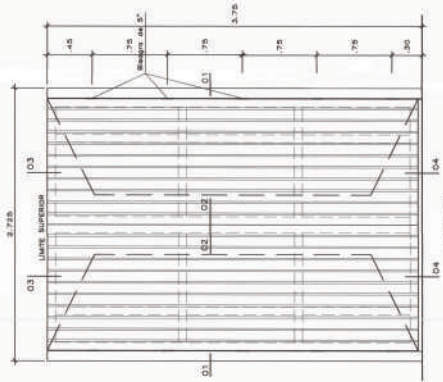


**BASTIDOR DE PUERTA PM-04**  
**ESCALA 1/25**

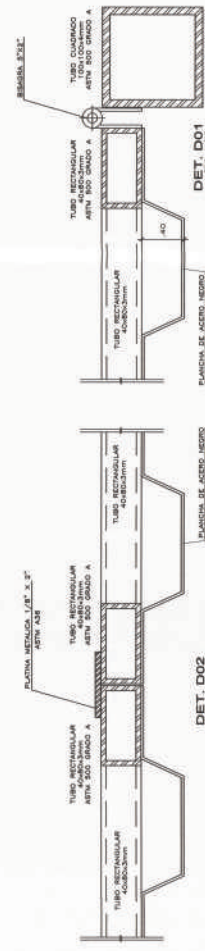

**NOTA:**  
 1.-LAS DIMENSIONES DE LAS PUERTAS DEBEN SER VERIFICADAS IN SITU ANTES DE PROCEDER A SU FABRICACION.  
 2.-SE DEBE COLOCAR UNA BASE ZINCROMATO EN DOS MANOS. LA PINTURA FINAL DE ACABADO SERA ESMALTE SINTETICO TIPO VENCENAMEL.  
 3.-LOS MARCOS METALICOS DE LA PUERTA NO SE EMPOTRAN AL PISO. SE DEBEN SOLDAR A PLATINAS EMBEBIDAS EN LA COLUMNA DE CONCRETO.

**NOTAS:**  
 ESMALAR ONDO Y GRASA DE LA SUPERFICIE PROTECCION CON DOS CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIONA DE DIFERENTE COLOR (VERDE Y ROJO).  
 ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE 2 MANOS PARA PIGMENTO SE UTILIZARA UNIDADO TIPO FORTE DE 80mm.

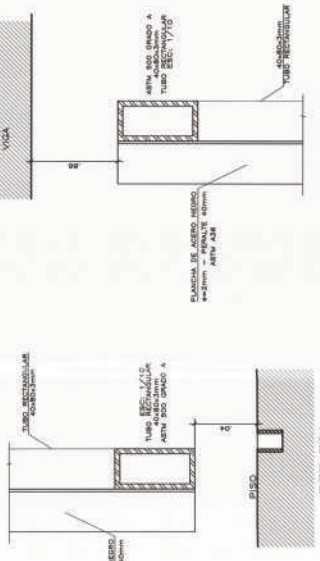

	<b>PROYECTO :</b> ELABORACION DE 03 EXPEDIENTES TECNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA DE PUURA	<b>COMPONENTE 02:</b> REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20001 CASERIO DE LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR-DISTRITO DE PUURA-PROVINCIA PUURA-REGION GRAU	<b>UBICACION:</b> DEPARTAMENTO-PUURA PROVINCIA-PUURA DISTRITO-PUURA CP-LAS VEGAS DE CIENEGULLO SUR	<b>CONSULTOR:</b> CONSORCIO EL ALGARROBO	<b>ESPECIALIDAD:</b> ARQUITECTURA <b>PLANO:</b> CARPINTERIA METALICA DETALLES DE VENTANAS	<b>FECHA:</b>  <b>OBSERVACIONES:</b>  	<b>LAMINA:</b> COMPONENTE 02 ARQUITECTURA <b>DA-09A</b>
	<b>EQUIPO DE DISEÑO:</b> AROJ MARCO TRELLES CAP-14280	<b>FECHA DE PROYECTO:</b> REVISOR: APROBADO:	<b>ESCALA:</b> 1/25 <b>FECHA:</b> ABRIL 2008	<b>DEBIDO:</b> TM-MIL	<b>PROYECTO:</b>		