



COMPONENTE 3:

“REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO – DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA PIURA – REGIÓN GRAU”

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Wang Zhi Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905



INFORME DE EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

CONSORCIO "EL MUKOBO"


Lushing Sieling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA "PARCEMÓN
SALDARRIAGA MONTEJO".
CÓDIGO DEL LOCAL 410672**

ARCC 2405

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMÓN SALDARRIAGA
MONTEJO – DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1 Sector Inicial.....	4
1.2 Sector Primaria.....	5
1.3 Sector Secundaria.....	6
2. OBJETIVOS.....	7
3. UBICACIÓN.....	7
4. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.....	9
5. METODOLOGÍA.....	9
6. ANTECEDENTES NORMATIVOS.....	9
7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.....	10
7.1.-DRENAJE PLUVIAL.....	13
7.2.-AULAS PEDAGÓGICAS.....	14
7.3.-AMBIENTES PEDAGÓGICOS BASICOS.....	17
7.4.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS ADMINISTRATIVOS.....	18
7.5.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS BIENESTAR.....	18
7.6.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS SS. HH.....	19
7.7.-PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO.....	21
8. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSECUENCIA DEL NIÑO COSTERO 2017 – DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA.....	24
9. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.....	25
10. SITUACIÓN ACTUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.....	31
11. CONCLUSIONES.....	32
12. RECOMENDACIONES.....	32


Marco Antonio Treilles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14200

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zafra Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



1. INTRODUCCIÓN.

El proyecto "REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMÓN SALDARRIAGA MONTEJO – DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA PIURA – DEPARTAMENTO PIURA" se enmarca dentro de lo indicado en la Resolución Ministerial N°499-2018 MINEDU aprobada el 11 de setiembre del 2018.

La Institución Educativa PARCEMÓN SALDARRIAGA MONTEJO brinda el servicio de educación escolarizada en la modalidad de inicial, primaria y secundaria. Las actividades pedagógicas se desarrollan en dos turnos. En el turno de la mañana funciona inicial y primaria. En el turno de la tarde funciona secundaria. La institución educativa es beneficiaria del Programa Nacional de Alimentación **Qali Warma** que está inscrito al MIDIS cuya finalidad es brindar un servicio de alimentación como un complemento educativo para los niños matriculados en inicial y primaria de educación básica regular.

La Institución educativa fue creada por resolución ministerial RM N° 7677 del 03 de junio de 1957 como **Escuela Fiscal de Primer Grado de Varones N°307**. Posteriormente tomo el nombre de **Escuela Fiscal N° 14104** y viene funcionando desde el año 1982 con el nombre de "**Parcemón Saldarriaga Montejo**". El predio se encuentra inscrito a favor del Estado Peruano-MINEDU en la Oficina Registral de PIURA partida N°11126847 de fecha 26 de marzo del 2014.

La institución educativa cuenta actualmente con cuatro aulas pedagógicas para inicial, doce aulas pedagógicas para primaria. La secundaria, que funciona en turno de la tarde, tiene diez secciones las cuales ocupan los ambientes de primaria. Esta información puede ser complementada con los datos obtenidos del aplicativo ESCALE del portal web del MINEDU. La institución educativa cuenta con una población de 112 estudiantes en inicial, 396 estudiantes en primaria y 325 estudiantes en secundaria todos ellos inscritos en nómina del 2019. Cuenta además con 4 docentes para inicial, 16 docentes para primaria y 15 docentes para secundaria a tiempo completo para el dictado de las horas de clase. El índice de ocupación promedio (IO) es de 28 estudiantes/aula para inicial, 33 estudiantes/aula para primaria y 32.50 estudiantes/aula para secundaria.

El local de la institución cuenta con todos los servicios básicos como son red de energía (interior y exterior), agua (cisterna de PVC y tanque alto de PVC), red de desagüe y Telefonía (internet). No cuenta con una red de evacuación de agua de lluvia, los techos inclinados descargan el agua de lluvia directamente al pavimento y los niveles de piso existente no son los adecuados para la evacuación. No se ha realizado ningún tipo de intervención en la infraestructura educativa en los últimos veinte años.

A continuación, se muestran los cuadros obtenidos del aplicativo ESCALE del MINEDU donde se muestra el número de aulas pedagógicas, número de estudiantes y número de docentes contratados.


Marco Antonio Trettes Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


CONSORCIO "EL ALGARRO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



1.1 Sector Inicial.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2019

Secciones, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total								2	3	3	3	3	3	3	4	4
0 Años								0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años								0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años								0	1	1	1	1	1	1	1	1
4 Años								1	1	1	1	1	1	1	1	1
5 Años								1	1	1	1	1	1	1	2	2
Multiedad								0	0	0	0	0	0	0	0	0

Número de alumnos matriculados el año 2019

Matrícula por periodo según edad, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total								43	53	80	70	84	84	105	109	112
0 Años								0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año								0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años								0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años								0	7	23	20	31	25	31	31	31
4 Años								21	18	32	21	26	34	34	29	31
5 Años								22	26	25	29	27	25	40	49	50
6 Años								0	2	0	0	0	0	0	0	0
7 Años								0	0	0	0	0	0	0	0	0

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2019

Docentes, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total								2	3	2	3	3	3	3	4	4


Marco Antonio Talledo Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME INICIAL



1.2 Sector Primaria.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2019

Secciones por periodo según grado, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	17	15	15	15	14	15	9	12	12	12	13	13	12	12	12	12
1° Grado	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2
2° Grado	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3° Grado	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4° Grado	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5° Grado	4	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
6° Grado	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Número de alumnos matriculados el año 2019

Matricula por periodo según grado, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	484	482	491	514	491	426	425	359	357	327	348	336	329	353	366	396
1° Grado	53	60	64	65	68	47	63	50	45	46	53	44	51	51	67	63
2° Grado	92	57	85	73	72	73	61	63	62	45	58	60	56	61	57	72
3° Grado	89	94	63	106	71	79	73	54	62	51	45	56	59	65	66	63
4° Grado	68	97	113	69	95	66	67	62	57	67	57	44	59	58	60	67
5° Grado	101	75	95	114	60	104	70	68	67	52	75	59	49	67	56	69
6° Grado	81	99	71	87	125	57	91	62	64	66	60	73	55	51	60	62

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2019

Docentes, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	19	18	17	16	14	17	14	12	12	12	14	13	13	15	16	16


 Marco Antonio Tralles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14360

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Shing Zhi Ching
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME INICIAL



1.3 Sector Secundaria.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2019

Secciones por periodo según grado, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	10	11	11	11	10	11	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10
1° Grado	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
2° Grado	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3° Grado	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4° Grado	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5° Grado	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Número de alumnos matriculados el año 2019

Matrícula por periodo según grado, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	419	411	406	424	349	387	431	345	309	269	263	241	276	296	301	325
1° Grado	105	91	92	88	61	114	125	74	89	81	73	58	76	71	71	70
2° Grado	91	104	79	87	66	71	86	59	57	62	57	54	63	64	65	69
3° Grado	79	80	94	75	72	79	82	77	55	41	55	51	41	63	68	67
4° Grado	77	66	75	104	63	71	72	68	58	42	37	44	54	44	51	62
5° Grado	67	70	66	70	87	52	66	67	50	43	41	34	42	54	46	57

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2019

Docentes, 2004-2019

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	16	18	17	17	15	19	17	17	16	19	15	14	15	14	15	15


 Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP II° 14260

CONSORCIO "EL ALBAROBO"

 Lushing Staling Zorita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



2. OBJETIVOS.

El objetivo principal del presente informe es establecer el nivel de intervención de la infraestructura de la institución educativa, estableciendo las metas del proyecto de acuerdo con la RM N°490-2018.

Los objetivos específicos son:

- Realizar el diagnóstico del estado actual de la infraestructura educativa existente afectada por el niño costero.
- Evaluar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad de las edificaciones de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y que repercuten en los logros del aprendizaje.
- Evaluar la confiabilidad estructural de las edificaciones de manera cualitativa y cuantitativa de acuerdo con lo indicado en las normas de estructuras.

3. UBICACIÓN.

REGIÓN: Piura

PROVINCIA: Piura

DISTRITO: Piura

SECTOR: AA. HH Pachitea

DIRECCIÓN: Avenida San Martín 250.

DRE: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA

UGEL: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - PIURA

La Institución Educativa PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO de educación Inicial, Primaria y Secundaria se encuentra ubicada en el AA. HH Pachitea. Ubicada entre la Avenida San Martín, Calle Amazonas, Cementerio San Teodoro y la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. El ingreso para primaria al local de la Institución es por la avenida San Martín y el ingreso a inicial es por la calle Amazonas. El terreno cuenta con un cerco perimétrico de material noble de h=2.60 m. por el lado de la avenida San Martín y la calle Amazonas. El área del terreno efectuada las mediciones in situ por el equipo técnico es de 3,901.25 m² y un perímetro de 261.72 m.

Los límites del terreno donde se ubica la Institución Educativa son:

Por el oeste con la calle Amazonas con 44.69 m.

Por el norte con la II. EE Sagrado Corazón de Jesús con una línea quebrada de 89.07 m.

Por el este con el cementerio San Teodoro 56.62 m.

Por el Sur con la avenida San Martín con 71.34 m.


Marco Antonio Treñas Silva
ARQUITECTO
CAP II° 14269


CONSORCIO "EL ALCARROBO"
Lushing Staling Zyrita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



PERIMETRO DEL TERRENO



ÁREA DE UBICACIÓN DEL LOCAL DE LA II.EE PARCEMÓN SILDARRIAGA



VISTA AÉREA DE LA UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA


Marco Antonio Trelles-Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14280

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



4. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Nombre de la I.E.	: Parcemón Saldarriaga Montejo
Modalidad	: Educación Básica Regular
Nivel	: Inicial, Primaria y Secundaria
Forma	: Escolarizada
Género	: Mixto
Tipo de gestión	: Pública de gestión directa
Característica	: Poli docente Completo
Turno	: Mañana y Tarde
Código del local	: 410672
Código Modular Inicial	: 1413160
Código Modular Primaria	: 0341578
Código Modular Secundaria	: 0939942
Resolución de Creación	: RM N°7677-03/06/1957
D.R.E.P.	: Dirección General de Educación Piura
U.G.E.L.	: Piura
Director	: Prof. Marcela Requena
Celular	: 956 502 679
e-mail	: parsalmo@yahoo.es

5. METODOLOGÍA.

Realizar las inspecciones del área de estudio afectada por el fenómeno del niño costero del 2017 empleando planos de arquitectura y realizar un mapeo de daños encontrados, así como realizar el levantamiento de la armadura existente en los elementos estructurales analizados (Columnas), así como indicar el estado actual de los muros de confinamiento.

Mediante un programa de cálculo se efectuará el análisis estructural de las aulas de material noble existentes, por cargas de gravedad y fuerzas sísmicas verificando si cumple con los desplazamientos indicados en la norma de estructuras E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

6. ANTECEDENTES NORMATIVOS.

Para la elaboración del presente informe se ha tenido presente las siguientes normas vigentes.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y todas sus actualizaciones vigentes.
- Norma Técnica de criterios generales de diseño para infraestructura educativa. RSG N°239-2018- MINEDU
- Disposiciones sectoriales para las inversiones de reconstrucción con fines de recuperación y rehabilitación mediante inversiones del sector educación comprendidas en el plan integral de RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. RM N° 499-2018- MINEDU.
- Lineamientos para la organización y funcionamiento pedagógico de espacios educativos de Educación Básica Regular. RSG N°172-2017-MINEDU
- Norma técnica: Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria aprobada con RVM N°084-2019 – MINEDU.
- Norma Técnica para el diseño de locales de Educación Básica Regular Nivel Inicial. Año 2014.


Marco Antonio Trellas Silva
ARQUITECTO
CSP N° 14200

CONSORCIO "EL AYU CARROBO"

Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902985


Jose Franklin Toledo Covenas

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



-La Guía de equipamiento Básico de las cocinas escolares y sus almacenes en las instituciones educativas públicas de los niveles de educación inicial y primaria en el marco del Programa de Alimentación Qali Warma - MINEDU

-La Guía de adecuación de la infraestructura de las cocinas escolares. Qali Warma - MINEDU de julio del 2013

7. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

La Institución Educativa Parcemón Saldarriaga Montejo brinda el servicio de educación inicial, primaria y secundaria en la modalidad de educación básica regular.

Para lograr los objetivos establecidos la institución cuenta con cuatro aulas pedagógicas para inicial, doce aulas pedagógicas para primaria todas construidas con material noble y cobertura liviana con una antigüedad de más de cincuenta años. Estos niveles se dictan en el turno de la mañana y en el turno de la tarde se dicta el nivel de secundaria que cuenta con diez secciones y utilizan las aulas de primaria.

Accesos al Local.

El ingreso al sector de inicial se hace mediante un portón ubicado por la calle Amazonas. No se cuenta con un atrio de ingreso y está separado del sector de primaria tal como indica la norma técnica vigente. El ingreso al sector de primaria se hace por un portón ubicado en la Avenida San Martín.

El predio se encuentra en una zona consolidada de la ciudad por ello las calles que limitan el terreno se encuentran pavimentadas (calzada y veredas), con rasantes definidas que facilitan la evacuación de las aguas de lluvia. La Avenida San Martín tiene una rasante de 3.7% en dirección hacia la calle Amazonas.

Respecto al tema de la accesibilidad del local educativo los ingresos no están cumpliendo con las normas A-120, A-130, A-010 Y A-040 del RNE.

Retiros

Los edificios existentes no cumplen con lo dispuesto en la norma A-010 respecto a los retiros por el contrario las aulas de inicial están pegadas al cerco perimétrico que limita con la calle Amazonas. También hay una edificación con cuatro aulas que limita con la Institución Educativa Sagrado Corazón que no tiene retiro.

Planta primer piso.

En el plano de planta del primer nivel, que corresponde a la planta arquitectónica actual del local de la institución educativa, se puede apreciar el área que ocupa el sector de inicial (aulas pegadas a la calle Amazonas), y el área que ocupa el sector de primaria (resto de aulas). Ninguno de los bloques existentes tiene la orientación Este-Oeste como indica la norma EM-110 del RNE. El terreno no presenta problemas de inundación, pero la infraestructura existente se ve afectada por la humedad que producen las lluvias que se dan de manera frecuente en los meses de verano y sobre todo cuando se presentan eventos extraordinarios como el fenómeno del Niño costero del año 2017.


Marco Antonio Theltes Silva
ARQUITECTO
CAP. N° 14360

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIC° 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



PLANTA GENERAL PRIMER PISO

MODULO	MATERIAL	EJECUTOR	EXISTENCIAS
MOD. 1	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	291.50
MOD. 2	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	238.82
MOD. 3	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	254.38
MOD. 4	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	294.61
	TABIQUES DE TRIPLAY/MADERA - COBERTURA DE PLANCHA DE CALAMINA	APAFA	72.58
TOTAL ÁREA EFECTIVA EXISTENTE			1,151.89
ÁREA DE MUROS (9.5%)			109.43
ÁREA DE VOLADIZOS			288.82
ÁREA TOTAL EXISTENTE			1550.14
PATIO DE FORMACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA			808.644
PATIO DE INICIAL			78.75
CERCO PERIMÉTRICO - APAFA (ML)			261.74

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zyrith Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



SOBRETECHO CON COBERTURA METALICA EN LOS SS. HH Y MURO DEL MÓDULO 4 AFECTADOS POR LA HUMEDAD.

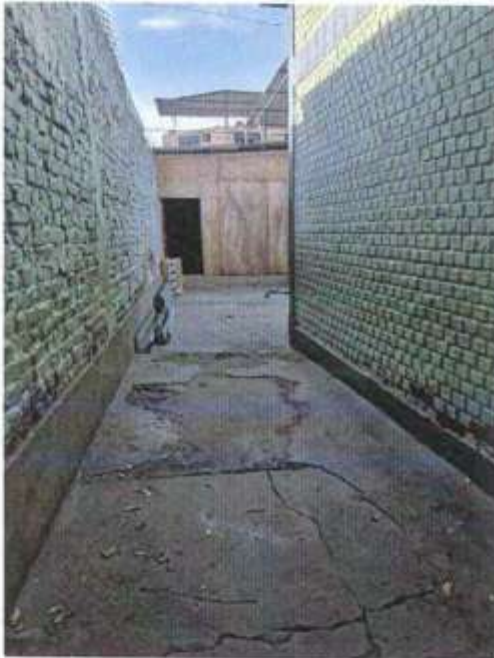

MURO DE CERCO PERIMETRICO Y MUROS EXTERIORES DEL MÓDULO 2 Y MUROS EN MÓDULO 1

Todos los módulos tienen techo liviano de plancha de fibrocemento color gris solo los SS. HH de primaria tienen techo de aligerado al cual se le ha colocado un sobre techo por problemas de filtraciones. Debido a la antigüedad de la infraestructura puede verse el deterioro paulatino de muros de ladrillo artesanal y el deterioro de los pisos de cemento pulido. Cabe indicar que esta infraestructura ha soportado los eventos del fenómeno del Niño del año 1970, año 1983, año 1998 y el último evento ocurrido el año 2017.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zerita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



7.1.-DRENAJE PLUVIAL

El terreno natural tiene una diferencia de nivel de 2 metros entre el lado que limita con la calle Amazonas (+41.40) y el lado que limita con el cementerio san Teodoro (+43.40). La pendiente natural del terreno es de aproximadamente 2.40% lo cual hace improbable que pueda sufrir de inundaciones, El local no cuenta con cunetas en el pisos pero si tiene una vereda a manera de vía canal, en el sector de primaria, que recoge el agua de lluvia y la direcciona hacia la avenida san Martín. En el sector de inicial el agua de lluvia se direcciona por la calle Amazonas pero hay una cuenca ciega en el patio por lo que el agua debe ser retirada por el personal de limpieza.



VEREDA DE DESCARGA DE AGUA DE LLUVIA.



AREA INUNDABLE EN EL PATIO DELECTOR INICIAL.

Los módulos existentes tienen techo liviano con cobertura de plancha color gris gran onda de fibrocemento. Esta recoge el agua de lluvia con canaleta de plancha de F°G° y la descarga por medio de tubería de PVC de diámetro de 4" directamente al Patio de Formación desde donde se direcciona a la vereda "canal" que descarga el agua finalmente a la avenida san Martín. Este sistema de drenaje pluvial viene funcionando desde hace más de veinte años. Para muestra tenemos una foto del módulo 4 fechada el año 2009 y otra fechada en febrero del 2019.



VISTA DEL MÓDULO 4 AÑO 2009



VISTA DEL MÓDULO 4 AÑO 2019

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stallings Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



El patio 1 (Patio de Formación techado) y el proscenio tienen una cobertura de plancha de Aluzinc curvo. Las aguas de lluvia se recogen en una canaleta metálica ubicada en los laterales y descargan con tubo de PVC de diámetro 4" conectados directamente a las cunetas con rejilla que recorren el perímetro del patio.

7.2.-AULAS PEDAGÓGICAS

El año 2018 el requerimiento fue de doce aulas pedagógicas para el nivel primaria tal como se muestra en los cuadros proporcionados por el aplicativo ESCALE. Cuatro aulas para inicial y diez aulas para secundaria.



MÓDULOS PRIMER PISO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN DE LAS AULAS

En el gráfico se pueden apreciar las doce aulas para primaria distribuidas en tres módulos cada uno de un solo nivel. El módulo 2 tiene cuatro aulas y un aula de innovación. El módulo 3 tiene cuatro aulas y un laboratorio de CTA. El módulo 4 tiene cuatro aulas, una biblioteca, oficina de dirección, secretaria, espera, subdirección, archivo y sala de profesores. Estos tres módulos tienen una antigüedad de más de 50 años. Tienen cobertura de plancha de fibrocemento sobre estructura de madera tornillo que se apoya sobre vigas soleras de concreto armado que junto con las columnas confinan los muros los cuales son de ladrillo artesanal tipo King Kong cara vista pintado. Se puede constatar que el sistema estructural no corresponde a una albanilería confinada tal como indica la actual norma vigente la E-070 del I.N.E. Completando el

Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO ALGARROBO
Lushing Staling Zorita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47962985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

sector primaria tenemos los SS, HH para hombres y mujeres que es el único edificio que tiene losa aligerada con muros de ladrillo tarrajeados y pintados.



VISTAS DEL MÓDULO 2 PARTE POSTERIOR. MUROS CON DETERIORO DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA



MÓDULO 3 INTERIOR DE LAS AULAS CON VISTAS AL MURO DE CERCO DE II EE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS



HACIA EL FONDO LA FACHADA DEL MÓDULO 3, AL COSTADO FACHADA DEL MÓDULO 4 Y PARTE POSTERIOR

Marco Antonio Trilles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14300

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI 47902985

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

El gráfico también muestra las cuatro aulas del sector inicial que fueron construidas hace más de 25 años para inicial de 4 y 5 años con su respectivo patio e ingreso diferenciado del sector primario. Posteriormente cuando se amplió la oferta a inicial de 3 años una de las aulas se dividió en dos. Finalmente ante la demanda de inicial de 5 años se cerró ese espacio entre los SS. HH de primaria, el aula de 5 años y el cerco perimétrico para obtener un aula de 5 años. Este sector tiene un crecimiento no planificado y las sucesivas ampliaciones y acondicionamientos que se han realizado no cumplen con las normas técnicas vigentes y las buenas prácticas de la ingeniería.



EXTERIOR AULA DE 5 AÑOS



PUERTA DE INGRESO A INICIAL



INTERIOR DEL AULA DE 5 AÑOS



INTERIOR AULA DE 4 AÑOS



INGRESO A AULA DE 4 AÑOS



TECHO DEL AULA DE 4 AÑOS



EXTERIOR DEL AULA DE 3 AÑOS



INTERIOR DEL AULA DE 3 AÑOS


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



7.3.-AMBIENTES PEDAGÓGICOS BASICOS.

Aula de innovación

La institución educativa cuenta con un aula de innovación ubicada en el Módulo 2. Este ambiente ha sido un aula pedagógica la cual ha sido acondicionada como aula de innovación. NO tiene el área indicada en la norma técnica vigente y no cuenta con los ambientes complementarios ni el mobiliario adecuado.



VISTAS DEL INTERIOR DEL AULA DE INNOVACIÓN



VISTAS DEL INTERIOR DEL AULA DE INNOVACIÓN

Laboratorio de CTA.

La institución educativa cuenta con Laboratorio para Ciencia, Tecnología y Ambiente ubicada en el Módulo 3. Este ambiente ha sido un aula pedagógica la cual ha sido acondicionada como laboratorio. NO tiene el área indicada en la norma técnica vigente y no cuenta con los ambientes complementarios ni con el mobiliario y equipamiento necesario para desarrollar las actividades de soporte a la actividad académica.



VISTAS DEL INTERIOR DEL LABOARTORIO DE C.T.A.



VISTAS DEL INTERIOR DEL LABOARTORIO DE C.T.A.

Centro de Recursos para el Aprendizaje. (Biblioteca).

La institución educativa cuenta con un Centro de Recursos para el Aprendizaje ubicada en el Módulo 4. Este ambiente ha sido producto de una ampliación hecha al módulo. NO tiene el área indicada en la norma técnica vigente y no cuenta con los ambientes complementarios ni con el mobiliario y equipamiento que facilite la búsqueda e intercambio de datos e información.


Marco Antonio Treñas Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stafing Zuyita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



VISTAS DEL INTERIOR DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

7.4.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS ADMINISTRATIVOS.

Dirección, Oficina de Coordinación, secretaria, espera, archivo y Sala de Profesores.

Estos ambientes se encuentran en el módulo 4. La sala de profesores se encuentra separada del área netamente administrativa. En estos espacios se gestionan y desarrollan actividades administrativas dentro de la institución.



VISTAS DE LA SECRETARIA, ESPERA, SUBDIRECCIÓN Y DIRECCIÓN.

SALA DE PROFESORES

7.5.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS BIENESTAR.

Cocina – Comedor.

Como se ha mencionado líneas arriba la institución es beneficiaria del programa Nacional de Alimentación Qali Warma para inicial y primaria. Ambos se gestionan de manera independiente. Las cocinas se han ubicado junto al módulo 4 construidas con paneles de madera tornillo y triplay de 4mm y cobertura de plancha de acero ondulada. Estos ambientes no reúnen los requisitos mínimos de área, mobiliario y equipamiento. Además la cocina para el sector de inicial se ubica junto a la cocina del sector de primaria y no cuentan con ventilación natural cruzada. También se ha habilitado un comedor para los estudiantes de primaria el cual está construido con paneles de madera tornillo y triplay de 4 mm y cobertura de plancha de acero ondulada. El piso es de cemento sem pulido y no tiene ventilación cruzada porque está colindando


Marco Antonio Trellis Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EVALSARROBO"

Lushing Stalinga Zupka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
C.I.F. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

con el muro perimetral que da a la avenida San Martín y el cerco del cementerio San Teodoro. Durante el fenómeno del niño costero del año 2017 estos ambientes se vieron afectados porque el área que se ubica entre el módulo 4 y el cerco del cementerio acumula el agua de lluvia y una vez que alcanza nivel se produce la escorrentía y pasa por estos ambientes.



COCINA DE INICIAL

COCINA DE PRIMARIA

VISTA EXTERIOR DE LAS COCINAS INICIAL-PRIMARIA

VISTA EXTERIOR DEL COMEDOR Y COCINAS

7.6.-AMBIENTES COMPLEMENTARIOS SS. HH

SS. HH Primaria.

En la institución educativa los SS. HH para el sector primaria se encuentran ubicados en el módulo 1. Estos ambientes son utilizados en el turno de la mañana por los estudiantes de primaria y por la tarde por los estudiantes de secundaria. En este módulo se ubican los SS. HH para profesores de primaria. Es el ambiente de construcción más reciente pero las fuertes lluvias han afectado el techo de losa aligerada por lo que se ha colocado un sobre techo de cobertura metálica. Para su construcción se ha utilizado ladrillo artesanal. Los SS. HH tienen una grada al ingreso de los ambientes contraviniendo la norma A-120 para la


Marco Antonio Trellles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 13.123

CONSORCIO "EL M. GARROBO"

Lushing Staffing Zarith Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902000


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 12167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



accesibilidad de las personas con discapacidad, No se ha considerado SS. HH o cubículos para personas con discapacidad como indica la norma A-120.



VISTA EXTERIOR DEL SS. HH DE PRIMARIA



VISTA INTERIOR DEL SS.HH MUJERES LAVADERO CORRIDO

SS. HH Inicial.

En la institución educativa los SS. HH para el sector inicial se encuentran ubicados en el módulo 1. En este módulo se ubican los SS. HH para profesores de inicial. Es el ambiente de construcción más reciente pero las fuertes lluvias han afectado el techo de losa aligerada por lo que se ha colocado un sobre techo de cobertura metálica. Para su construcción se ha utilizado ladrillo artesanal. Los SS. HH tienen una grada al ingreso de los ambientes contraviniendo la norma A-120 para la accesibilidad de las personas con discapacidad, No se ha considerado SS. HH o cubículos para personas con discapacidad como indica la norma A-120. Los SS. HH se ubican cerca de las aulas de 5 años y otro SS. HH entre las aulas de 3 y 4 años.



SS.HH DEL SECTOR DE INICIAL 3 Y 4 AÑOS Y 5 AÑOS. INODOROS Y LAVADEROS CORRIDOS EXTERIOR


Marco Antonio Sotelo Sotelo
ARQUITECTO
CNP Nº 14860

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52147

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



7.7.-PRINCIPIOS GENERALES DE DISEÑO.

Conforme al artículo 7 de la Norma Técnica de Criterios Generales para infraestructura educativa se tiene cinco principios generales aplicables al diseño de las Instituciones Educativas Públicas:

Funcionalidad.

Ninguna de las aulas del sector primaria cumple con este principio porque no cumple con la Norma A-120 del RNE que pide tener en cuenta la diversidad de usuarios en la comunidad educativa. Los Locales educativos deben tener accesibilidad para todos: estudiantes, profesores, personal administrativo y padres de familia sin embargo las veredas tienen gradas lo mismo que el ingreso a las aulas cuenta con gradas en todos los casos.



EN LAS IMAGENES SE APRECIA QUE TODOS LOS AMBIENTES TIENEN GRADA EN EL INGRESO

Puede verse también en el cuadro de áreas del anexo A que ninguno de los ambientes cumple con el área mínima indicada por la norma. Por ejemplo, casi todas las aulas pedagógicas tienen aproximadamente 48.00 m² de área neta y vienen funcionando con 30 estudiantes en promedio por aula sin embargo la norma técnica vigente plantea 56.00 m² y el proyecto de la modificatoria de esta norma esta planteando 60.00 m² como mínimo. Lo mismo sucede con el aula de innovación, el laboratorio de C.T.A y el Centro de Recursos para la Enseñanza.



LAS IMÁGENES MUESTRAN LA DIVERSIDAD DEL TIPO DE MOBILIARIO Y LAS TARIMAS EN LAS AULAS


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



Habitabilidad.

Se refiere a las condiciones básicas de habitabilidad como son el confort térmico, acústico y lumínico. Las aulas de los módulos 1, 2, 3 y 4 NO cumplen con el confort térmico porque la cobertura liviana es de plancha de asbesto cemento color gris las cuales emiten altos índices de radiación hacia el interior sobre todo en las horas de 10:00 am hasta 4:00 pm y es en este lapso de tiempo cuando termina la jornada de primaria y se da inicio a la jornada de secundaria. Otro punto a tener en cuenta es que estas planchas tienen más de 20 años de antigüedad.



COBERTURA DE PLANCHA COLOR GRIS DE ASBESTO CEMENTO ANTIGUEDAD MAS DE 20 AÑOS

El Módulo 3 está muy pegado al cerco perimétrico no contando con el retiro necesario para facilitar la ventilación que como se indica en la norma A-040 debe ser permanente, alta y cruzada para estimular la renovación de aire en el interior del aula. La cercanía del muro de cerco no permite una adecuada iluminación natural y la radiación solar impacta directamente sobre las ventanas por ello es que se han colocado cortinas para mitigar este efecto.



EL MÓDULO 3 NO CONTEMPLA EL RETIRO NORMATIVO AFECTANDO LA VENTILACIÓN CRUZADA AL INTERIOR.

Esta disposición de ventanas bajas orientadas hacia el este no favorece tampoco la ventilación cruzada, para que se produzca las ventanas deben colocarse en la fachada norte y fachada sur.


Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
C.A. N° 14360

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
N° 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



Sostenibilidad.

De acuerdo con la norma EM-110 del RNE la ciudad de Piura se encuentra en zona bioclimática 2. Para los edificios en general se recomienda la orientación Este-Oeste para evitar el asoleamiento excesivo y apertura de vanos de ventanas en las fachadas que dan al sur y al norte para facilitar la ventilación cruzada ya que en la zona bioclimática 2 el viento tiene la dirección SE-N.

Los Módulos 1, 2 y 4 no tienen la orientación Este-Oeste como si lo tiene de alguna manera el Módulo 3. Esta mala orientación no facilita el confort térmico y dificulta la iluminación natural en las aulas.



MÓDULO 1,2 Y 4 MAL ORIENTADOS Y TIENEN ENTRADA DE LUZ NATURAL POR LA MALA ORIENTACIÓN. SOBRE EL MÓDULO 2 SE HA COLOCADO UN VOLADO PARA IMPEDIR EN INGRESO DIRECTO DE

Seguridad.

Se refiere a la seguridad estructural de manera de garantizar la permanencia y estabilidad de las estructuras. Este ítem se desarrolla a detalle en el siguiente punto.

Es importante mencionar que con OFICIO N°00700-2015-ODC-GSECOM/MPP la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Piura comunica a la dirección de la Institución Educativa que el local presenta **NIVEL DE RIESGO: ALTO** conclusión a la que llego luego de la visita de Seguridad en Edificaciones- VISE realizada el 24 de marzo del 2015 por el Ing. José M. Guerrero, Ing. Civil Alex Quiroz Sisniegas, el Arq. Rubén Rujel Avalos y el Ing. Electricista Edix Silupu Peña. Como es de conocimiento la Institución Educativa no aplicó las medidas correctivas necesarias solo se ejecutaron soluciones temporales como son resanes en columnas y muros que lo único que hicieron fue ocultar los posibles puntos de falla en columnas de concreto y muros de albañilería tal como se aprecia en el informe fotográfico de la inspección realizada.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14350

CONSORCIO "EL ALGATROBO"

Lushing Stajing Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



8. DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA A CONSECUENCIA DEL NIÑO COSTERO 2017 – DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA.

El fenómeno del niño costero del año 2017 afectó de manera muy severa la infraestructura del local de la institución educativa. Esto puede apreciarse en las fotografías tomadas in situ de los diferentes módulos y el cerco perimétrico. TODOS los ambientes del sector de inicial y sector primaria tienen filtraciones en los techos y la humedad del suelo y la lluvia aceleran el deterioro de los muros de las aulas construidas con ladrillo artesanal que no han pasado por ningún control de calidad y no cumplen con los parámetros físicos, químicos y mecánicos establecidos en la norma E-070 del RNE. Los directores con sus partidas para mantenimiento del local realizan resanes y parches en los muros con la finalidad de que se vean bien sin embargo las fallas persisten disminuyendo la rigidez de los muros pudiendo llevar al colapso del elemento estructural. Se debe tener en cuenta que la cimentación de los elementos estructurales también se ve afectada por las lluvias por tratarse de elementos construidos con concreto ciclópeo con valores de f_c bastante bajos y sin tener en cuenta los niveles de desplante indicados en los Estudios de Mecánica de Suelos.



ESTADO DE LOS MUROS DEL CERCO PERIMETRICO Y DEL MUROS DE LAS AULAS




ESTADO ACTUAL DE MUROS DE AULAS-MÓDULO 1 Y EL CERCO PERIMETRICO CONSTRUIDOS CON LADRILLO ARTESANAL


Marco Antonio Trellles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-97902935


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



ESTADO ACTUAL DE LOS MUROS DE AULAS CONSTRUIDOS CON LADRILLO ARTESANAL

9. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

De acuerdo al diagnóstico de la infraestructura, para determinar las intervenciones en la Institución Educativa en el marco de la Reconstrucción con cambios, según la Resolución N°499-2018-MINEDU, se plantea intervenir la IRI con fines de Reconstrucción, se puede establecer que aplica la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de **REHABILITACIÓN**, según el siguiente programa arquitectónico existente:

SITUACIÓN ACTUAL

MODULO	MATERIAL	EJECUTOR	EXISTENCIAS
MOD. 1	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	291.50
MOD. 2	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	238.82
MOD. 3	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	254.38
MOD. 4	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	294.61
	TABIQUES DE TRIPLAY/MADERA - COBERTURA DE PLANCHA DE CALAMINA	APAFA	72.58
TOTAL ÁREA EFECTIVA EXISTENTE			1,151.89
ÁREA DE MUROS (9.5%)			109.43
ÁREA DE VOLADIZOS			288.82
ÁREA TOTAL EXISTENTE			1550.14
PATIO DE FORMACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA			808.644
PATIO DE INICIAL			78.75
CERCO PERIMÉTRICO - APAFA (ML)			261.74


Marco Antonio Talledo Cifuentes
ARQUITECTO
CAP N° 14263

CONSORCIO "EL ALCARIBO"

Lushing Stang Zupita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



INTERVENCIÓN

MODULO	AMBIENTES	Restitución	Rehabilitar	INFORME TECNICO
MOD. 1	AULA 5 AÑOS	•		Corresponde intervención de restitución en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes de material noble. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes.
	AULA 5 AÑOS	•		
	AULA 4 AÑOS	•		
	AULA 3 AÑOS	•		
	PATIO TECHADO	•		
	SS. HH - H	•		
	SS. HH - M	•		
	SS. HH - H	•		
	SS. HH - M	•		
	SS.HH HOMBRES PRIMARIA	•		
	SS.HH MUJERES PRIMARIA	•		
	SS.HH PROFESORAS PRIM.	•		
SS.HH PROFESORES PRIM.	•			
MOD. 2	AULA PEDAGÓGICA 01	•		Corresponde intervención de restitución en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes de material noble. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes.
	AULA PEDAGÓGICA 02	•		
	AULA PEDAGÓGICA 03	•		
	AULA PEDAGÓGICA 04	•		
	AULA DE INNOVACIÓN	•		
MOD. 3	AULA PEDAGÓGICA 1A	•		Corresponde intervención de restitución en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes de material noble. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes.
	AULA PEDAGÓGICA 1B	•		
	AULA PEDAGÓGICA 05	•		
	AULA PEDAGÓGICA 06	•		
	LABORATORIO C.T.A.	•		
MOD. 4	CREA (BIBLIOTECA)	•		Corresponde intervención de restitución en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes de material noble. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes.
	AULA PEDAGÓGICA 07	•		
	AULA PEDAGÓGICA 08	•		
	AULA PEDAGÓGICA 09	•		
	AULA PEDAGÓGICA 10	•		
	ADMINISTRACIÓN	•		Corresponde intervención de restitución en el marco de la RCC para lo cual se estipula el desmontaje de los ambientes existentes prefabricados y además ejecutados por autoconstrucción. No se ha realizado el diagnostico estructural porque son materiales de uso provisional no permanente. Se plantea la restitución de estos ambientes
	SALA DE PROFESORES	•		
	COCINA PRIMARIA	•		
	COCINA INICIAL	•		
	COMEDOR PRIMARIA	•		
	QUIOSCO	•		
ALMACÉN DE ALIMENTOS I.	•			
ALMACÉN DE ALIMENTOS P.	•			

Marco Antonio Tréles Silita
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "E. ALBARROBO"
Lushing Staling Zerita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE

MODULO	AMBIENTES	MATERIAL	EJECUTOR	Área a demoler (m2)	Área a desmontar (m2)
MOD. 1	AULA 5 AÑOS	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL	32.00	
	AULA 5 AÑOS			30.15	
	AULA 4 AÑOS			46.29	
	AULA 3 AÑOS			86.70	
	PATIO TECHADO			39.85	
	SS. HH - H			2.55	
	SS. HH - M			1.68	
	SS. HH - H			1.34	
	SS. HH - M			1.26	
	SS.HH HOMBRES PRIMARIA			22.63	
	SS.HH MUJERES PRIMARIA			22.90	
	SS.HH PROFESORAS PRIM.			2.05	
	SS.HH PROFESORES PRIM.			2.10	
MOD. 2	AULA PEDAGÓGICA 01	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	46.16	
	AULA PEDAGÓGICA 02			48.16	
	AULA PEDAGÓGICA 03			48.16	
	AULA PEDAGÓGICA 04			48.16	
	AULA DE INNOVACIÓN			48.18	
MOD. 3	AULA PEDAGÓGICA 1A	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	48.75	
	AULA PEDAGÓGICA 1B			49.02	
	AULA PEDAGÓGICA 05			48.78	
	AULA PEDAGÓGICA 06			49.26	
	LABORATORIO C.T.A.			58.57	
MOD. 4	CREA (BIBLIOTECA)	MUROS DE ALBAÑILERÍA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO	MINEDU	32.57	
	AULA PEDAGÓGICA 07			47.97	
	AULA PEDAGÓGICA 08			48.54	
	AULA PEDAGÓGICA 09			48.73	
	AULA PEDAGÓGICA 10			43.26	
	ADMINISTRACIÓN			29.98	
	SALA DE PROFESORES			43.56	
	COCINA PRIMARIA	TABIQUES DE TRIPLAY/MADERA - COBERTURA DE PLANCHA DE CALAMINA	APAFA		10.94
	COCINA INICIAL				11.44
	COMEDOR PRIMARIA				27.25
	QUIOSCO				16.35
	ALMACÉN DE ALIMENTOS I.				1.4
	ALMACÉN DE ALIMENTOS P.				5.2

TOTAL ÁREA EFECTIVA EXISTENTE	1,079.31	72.58
ÁREA DE MUROS (9.5%)	109.43	
ÁREA DE VOLADIZOS	288.82	
ÁREA TOTAL EXISTENTE	1477.56	72.58
PATIO DE FORMACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA	808.644	
PATIO DE INICIAL	78.75	
CERCO PERIMÉTRICO - APAFA (ML)	261.74	

Marco Antonio Treilles Sillo
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Copenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Debido a los dos turnos presentados en todos los niveles de educación (inicial, primaria y secundario) se ha generado un análisis de optimización de aulas en función de la demanda actual para evitar el hacinamiento de alumnos obteniendo el siguiente cuadro resumen:

NIVEL EDUCATIVO	SECCIÓN	NÚMERO DE NIÑOS MATRICULADOS	NÚMERO MAX. DE NIÑOS POR AULA (NORMA TÉCNICA)	NÚMERO DE AULAS EXISTENTES	NÚMERO DE AULAS DE LA INTERVENCIÓN
INICIAL URBANO	3 AÑOS	31	25	2	2
	4 AÑOS	31	25	2	2
	5 AÑOS	50	25	2	2
SUMATORIA		112	SUMATORIA	6	6
PRIMARIA URBANO	1°	63	30	2	2
	2°	72	30	2	2
	3°	63	30	2	2
	4°	67	30	2	2
	5°	69	30	2	2
	6°	62	30	2	2
SUMATORIA		396	SUMATORIA	12	12
SECUNDARIA URBANO	1°	70	30	2	2
	2°	69	30	2	2
	3°	67	30	2	2
	4°	62	30	2	2
	5°	57	30	2	2
SUMATORIA		325	SUMATORIA	10	10

De acuerdo a este cuadro y dado el doble turno se determina considerar para el desarrollo del programa arquitectónico la incorporación de 03 aulas para el nivel inicial, 06 aulas para el primaria y 05 aulas para el nivel secundario por turno pudiendo cubrir de esta manera la demanda actual. Determinada el número de aulas se plantea el programa de metas físicas correspondiente para cada nivel de educación, teniendo en cuenta que la parte administrativa será compartida.


Marco Antonio Velles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 142N

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME INICIAL



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

NIVEL	AMBIENTE	AREA (M2)	Areas a restituir	Areas a rehabilitar
SECTOR INICIAL				
1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 3 AÑOS	58.90	240.31	-
	AULA PEDAGÓGICA 4 AÑOS	58.90		
	AULA PEDAGÓGICA 5 AÑOS	58.90		
	COCINA-DESPENSA - GAS	23.34		
	SS. HH - NIÑOS	7.45		
	SS. HH - NIÑAS	7.45		
	SS. HH - NIÑOS (5 años)	3.00		
	SS. HH - NIÑAS (5 años)	2.93		
	SS. HH DISCAPACITADOS	4.46		
	SS. HH PROFESORAS	3.03		
	DEPOSITO DE MATERIALES	4.00		
	DEPOSITO DE MATERIALES	4.00		
DEPOSITO DE MATERIALES	3.95			
SECTOR PRIMARIA				
1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 01	60.08	364.57	-
	AULA PEDAGÓGICA 02	59.96		
	AULA PEDAGÓGICA 03	60.08		
	COCINA-DESPENSA - GAS	22.08		
	S.U.M. - COMEDOR	90.68		
	SS. HH - H	22.86		
	SS. HH - M	19.33		
	SS. HH DISCAPACITADOS	4.50		
	CUARTO DE LIMPIEZA	5.58		
	TABLERO ELÉCTRICO	0.94		
	DEPOSITO DE MATERIAL EDUCATIVO	18.48		
2° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 04	60.08	325.15	-
	AULA PEDAGÓGICA 05	59.96		
	AULA PEDAGÓGICA 06	60.08		
	AULA DE INNOVACIÓN	85.44		
	BIBLIOTECA	49.97		
	DEPOSITO DE LIBROS	9.62		
SECTOR SECUNDARIA				
1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 01	60.11	221.89	-
	LABORATORIO DE CIENCIAS	76.00		
	SALA DE PROFESORES	18.67		
	DEPOSITO DE MATERIALES 1	6.91		
	DEPOSITO DE MATERIALES 2	6.88		
	SS.HH HOMBRES	18.76		
	SS.HH MUJERES	17.68		
	SS.HH DISCAPACITADOS	4.88		
	CUARTO DE LIMPIEZA	6.00		
	SS.HH DE PROFESORES	3.00		
	SS.HH DE PROFESORAS	3.00		
2° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 02	60.11	240.05	-
	AULA PEDAGÓGICA 03	59.72		
	AULA PEDAGÓGICA 04	60.11		
	AULA PEDAGÓGICA 05	60.11		
	AULA PEDAGÓGICA 05	60.11		

Marco Antonio Treñas Sifra
 ARQUITECTO
 CAP N° 1426

CONSORCIO "EL ARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIF. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

ADMINISTRACIÓN			
1° NIVEL	SECRETARIA - ESPERA	14.93	60.16
	DIRECCIÓN	12.03	
	SS.HH PROFESORES	3.00	
	SS.HH PROFESORAS	3.00	
	SS. HH DISCAPACITADOS	4.49	
	ARCHIVO	6.30	
	CUARTO DE LIMPIEZA	6.23	
	CASETA VIGILANCIA Y CONTROL + SS.HH(S)	5.67	
	CASETA VIGILANCIA Y CONTROL + SS.HH(P)	4.51	
ÁREA NETA TOTAL (M2)		1,452.13	-
ÁREA DE MUROS (9.5%)		137.95	
ÁREA DE VOLADOS		688.42	
ÁREA DE ESCALERAS		42.90	
ÁREA TECHADA (M2)		2,278.50	-
PATIO DE PRIMARIA		362.81	
PATIO DE SECUNDARIA		234.80	
PATIO DE INICIAL		155.52	
ÁREA DE JUEGOS		82.05	
CIRCULACIÓN		858.93	
ÁREA TOTAL DE METAS FÍSICAS A CONSTRUIR (M2)		3,972.61	-
ÁREA TOTAL A INTERVENIR (M2)		3,972.61	
CERCO PERIMÉTRICO (ML)		205.59	
DRENAJE PLUVIAL (GLB)		1.00	
MOBILIARIO & EQUIPAMIENTO (GLB)		1.00	


 Marco Antonio Trelles Sileo
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


 Lushing Staling Zupita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902905


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



10. SITUACIÓN ACTUAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

MOBILIARIO / EQUIPAMIENTO	UNIDAD	TOTAL		CANT. TOTAL	
		BUENO	MALO		
AULAS FUNCIONALES (12)					
CARPETAS UNIPERSONALES BLANCAS. DE METAL CON FORMICA	UND		86	86	
CARPETAS UNIPERSONALES DE TUBO DE METAL CON TRIPLEXY	UND		32	32	
MESA UNIPERSONALES DE FIERRO CON FORMICA	UND		133	133	
MESA UNIPERSONALES DE MADERA	UND		33	33	
MESA BI PERSONALES DE MADERA MARRÓN	UND		53	53	
SILLA DE FIERRO CON FORMICA BLANCA	UND		133	133	
SILLAS DE MADERA MARRÓN.	UND		118	118	
ARMARIO DE METAL	UND		13	13	
ARMARIO DE MADERA	UND		10	10	
PIZARRA ACRÍLICA	UND		12	12	
PERIÓDICO MURAL MEDIANO	UND		2	2	
VENTILADOR DE PARED	UND		30	30	
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA					
SILLA DE FIERRO CON FORMICA AMARILLA	UND		3	3	
SILLAS DE MADERA MARRÓN.	UND		10	10	
MESA DE PLÁSTICO	UND		2	2	
BIBLIOTECA					
MESA DE MADERA	UND	2		2	
SILLAS DE MADERA	UND	12		12	
ESTANTE DE MADERA	UND	2		2	
SALA DE PROFESORES					
SILLAS DE PLÁSTICO	UND	56		56	
BOTIQUÍN	UND	1		1	
ARMARIO DE MADERA	UND	1		1	
LABORATORIO					
ESTANTE DE MADERA CHICO	UND	1		1	
ESTANTE DE METAL	UND	2		2	
ESTANTE DE MADERA CAOBA	UND	1		1	
BANCO DE FIERRO TUBO REDONDO	UND	1		1	
SECTOR INICIAL					
MESA RECTANGULAR GRANDE	UND		10	10	
SILLA PEQUEÑA DE MADERA	UND		61	61	
ESTANTE RANURADO	UND		4	4	
ESTANTE DE MADERA MEDIANO	UND		2	2	
ARMARIO DE METAL GRANDE	UND		1	1	
PIZARRA BLANCA ACRILICA	UND		7	7	
BIBLIOTECA DE MADERA	UND		1	1	
ARMARIO MADERA PEQUEÑO BLANCO	UND		3	3	
ARMARIO MADERA GRANDE	UND		3	3	
VENTILADOR	UND		1	1	
SILLA PEQUEÑA DE FORMICA	UND		50	50	
REPISA BLANCA CHICA	UND		4	4	
ESCRITORIO DE MADERA	UND		2	2	
	SUMATORIA		79	819	898


Marco Antonio Melles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



11. CONCLUSIONES.

- En el local de la Institución Educativa no se han producido inundaciones debido a la pendiente del terreno natural que permite una evacuación rápida de las aguas de lluvia pero las edificaciones si han sufrido daño sobre todo las más antiguas que datan del año 1957. Los principales problemas son filtraciones en coberturas livianas y deterioro de los muros por la humedad de las lluvias y del suelo.
- El cerco perimétrico se encuentra en mal estado principalmente el frente con la avenida San Martín en donde el muro presenta desplome en algunos tramos y el frente con la calle Amazonas.
- Debido a que la Institución Educativa tiene implementado el programa de Qali Warma es necesario la construcción de una cocina-despensa para el sector de primaria y una cocina-despensa para el sector de inicial. Debe ser diferenciado porque los alimentos se gestionan también de manera diferenciada.
- Las veredas para circulación no cumplen con la norma A-130 del RNE por lo tanto no cumplen con el principio de habitabilidad indicado en la norma. Se debe replantear las circulaciones tomando en cuenta lo indicado en la norma técnica vigente.
- Se recomienda revisar la demanda y la accesibilidad de los SS. HH ubicados en el Módulo 1

12. RECOMENDACIONES

- Demolición de los ambientes de las aulas pedagógicas, ambientes complementarios, ambientes de servicios generales y oficinas administrativas que se encuentran ubicadas en los Módulos 1, 2, 3 y 4.
- Demolición del cerco perimétrico en los frentes con la calle Amazonas y la avenida San Martín.
- Demolición de Patio de formación parcialmente techado.
- Construcción de once aulas pedagógicas, S.U.M. (comedor), cocina-despensa, Laboratorio C.T.A., aula de Innovación, Biblioteca + depósito de libros, SS. HH para hombres y mujeres, SS. HH para profesoras, SS. HH para discapacitados, administración y sala para profesores para el sector de primaria.
- Construcción de cuatro aulas pedagógicas, cocina-despensa, SS. HH para niños y niñas, SS. HH para profesoras, SS. HH para discapacitados.
- Construcción de Patio primaria, Patio de secundaria y Patio Techado inicial.
- Construcción de área de juegos en inicial.
- Construcción de veredas, rampas y gradas para circulación exterior.
- Construcción de cerco perimétrico.
- Construcción de cisterna y tanque alto.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

PREVISIONES EN EL DISEÑO PARA EVITAR AFECTACIONES DEL FEN

Para las edificaciones nuevas a construir se propone las siguientes medidas a incorporar al diseño:

- 1.- La colocación de una cobertura de plancha metálica para proteger de las lluvias el techo de losa aligerada de todos los edificios. Esta cobertura impedirá las filtraciones y los charcos de agua en las losas.


Marco Antonio Trilles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14259

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



- 2.- La descarga del agua de lluvia se hará hacia canaletas metálicas que evacuan mediante montantes de tubo de PVC adosadas a los muros.
- 3.- Los tubos de PVC descargan a cunetas de concreto con rejilla o sin rejilla que recogen el agua de lluvia de los patios y jardines para que la evacuación sea total y por gravedad.
- 4.-Diseño de una red eficiente de drenaje pluvial. Todas las veredas y patios tendrán pendiente hacia las cunetas con rejilla las cuales evacuarán el agua de lluvia al exterior del local de la Institución Educativa. La topografía del terreno permite diseñar una red eficiente.
- 5.-Los muros de albañilería serán tarrajeados en el exterior e interior con mortero de cemento arena 1:5 y acabados con pintura látex acrílico para protegerlos de la humedad.
- 6.-Las ventanas de todas las aulas pedagógicas y ambientes serán metálicas de aluminio de serie reconocida que permitan un adecuado sello de PVC entre el marco y el vidrio y evitar el ingreso del agua de lluvia hacia el interior del ambiente. La orientación adecuada de los edificios evitará que la radiación solar deteriore estos sellos hidráulicos.
- 9.-Construcción de veredas de borde en todo el perímetro de las edificaciones para evitar el contacto del suelo húmedo con los muros de ladrillo.
- 10.-Construcción de contra zócalo de cemento pulido exterior de h=30 cm para protección del muro de ladrillo y elementos estructurales como columnas y sobrecimientos.
- 11.-Construcción de vereda exterior perimetral. Se debe restituir la vereda exterior existente, pero con la condición que cumpla con la norma A120.



Marco Antonio Vrelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME INICIAL



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. CUADRO RESUMEN DEL DIAGNOSTICO

REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMÓN SILDARRIAGA MONTEJO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA									
CUADRO DIAGNOSTICO									
ACTUAL						A PROYECTAR			
NIVEL EDUC	ZONA	AMBIENTE	MATERIAL	PROCEDENCIA	ÁREA (M2)	FOTO	AMBIENTE	ACCIÓN	ÁREA (M2)
INICIAL	MODULO 1	AULA 5 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	32.00		AULA 5 AÑOS	RESTITUIR	58.90
		AULA 5 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	30.15		AULA 5 AÑOS	SIN RESTITUIR	
		AULA 4 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	46.29		AULA 4 AÑOS	RESTITUIR	58.90
		AULA 3 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	86.70		AULA 3 AÑOS	RESTITUIR	58.90
		SS. HH - H	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	2.55		SS. HH - H	RESTITUIR	7.45

Marco Antonio Tralles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Siding Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 4788385

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

		SS HH - M	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1,68		SS. HH - M	RESTITUIR	7.45
		SS. HH - H (5 AÑOS).	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1,34		SS. HH - H	RESTITUIR	3.00
		SS. HH - M (5 AÑOS)	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1,26		SS. HH - M	RESTITUIR	2.93
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	4.00
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	4.00
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	3.95
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH PROFESORAS	CONSTRUIR	3.03
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.46
		COCINA DESPENSA	SISTEMA DRYWALL COBERTURA DE CALAMINA	APAFA	12,84		COCINA DESPENSA	CONSTRUIR	22.31
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					GAS	CONSTRUIR	1.03
PRIMARIA	MODULO 2	AULA PEDAGOGICA 1	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	46,16		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08


Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 142611

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Borita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

AULA PEDAGOGICA 2	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.16		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	59.96
AULA PEDAGOGICA 3	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.16		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08
AULA PEDAGOGICA 4	SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.16		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.18		AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	RESTITUIR	85.44
SS.HH HOMBRES PRIMARIA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	22.63		SS.HH HOMBRES PRIMARIA	RESTITUIR	22.86
SS.HH MUJERES PRIMARIA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	22.90		SS.HH MUJERES PRIMARIA	RESTITUIR	19.33


Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Euyita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47992985


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



SECUNDARIA	MODULO 3	COCINA DESPENSA	SISTEMA DRYWALL COBERTURA DE CALAMINA	APAFA	16.14		COCINA DESPENSA	CONSTRUIR	21.28	
		COMEDOR	SISTEMA DRYWALL COBERTURA DE CALAMINA	APAFA	27.25		SUM COMEDOR	CONSTRUIR	90.68	
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						GAS	CONSTRUIR	0.80
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SALA DE PROFESORES	CONSTRUIR	18.48
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SS.HH. DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.50
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						CUARTO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	5.58
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						TABLERO ELECTRICO	CONSTRUIR	0.94
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						ESCALERA 1	CONSTRUIR	13.00
		BIBLIOTECA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	32.57		BIBLIOTECA + DEPOSITO DE LIBROS	RESTITUIR	59.59	
		AULA PEDAGOGICA 5	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.75		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	59.96	
		AULA PEDAGOGICA 6	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	49.02		AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08	
		AULA PEDAGOGICA 7	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.78		AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11	

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zunta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Marco Antonio Trelles Gilva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



AULA PEDAGOGICA 8	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	49.26		AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11	
LABORATORIO	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	58.57		LABORATORIO	RESTITUIR	76.00	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					DEPOSITO 1	CONSTRUIR	6.91	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					DEPOSITO 1	CONSTRUIR	6.88	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH H	CONSTRUIR	18.67	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH H	CONSTRUIR	17.68	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.88	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					CUARTO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	6.00	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH PROFESORES	CONSTRUIR	3.00	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					SS.HH PROFESORAS	CONSTRUIR	3.00	
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					ESCALERA 2	CONSTRUIR	29.90	
MODULO 4	AULA PEDAGOGICA 9	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	47.97		AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	59.72
	AULA PEDAGOGICA 10	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.54		AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11
	AULA PEDAGOGICA 11	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	48.73		AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11

Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stating Zurich Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47402985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	AULA PEDAGOGICA 12	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	43.26			SIN RESTITUIR		
		SALA DE PROFESORES	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	43.56		SALA DE PROFESORES	RESTITUIR	18.76	
	DIRECCION	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	29.98		DIRECCION	RESTITUIR	12.03		
	SECRETARIA ESPERA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA				SECRETARIA ESPERA	RESTITUIR	14.93		
	SS.HH PROFESORAS PRIM.	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	2.05		SS.HH PROFESORAS PRIM.	RESTITUIR	3.00		
	SS.HH PROFESORES PRIM.	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	2.10		SS.HH PROFESORES PRIM.	RESTITUIR	3.00		
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						ARCHIVO	CONSTRUIR	6.30	
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.49	
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						CUATO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	6.23	
	EXTERIORES	AREAS EXTERIORES	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						CASETA DE CONTROL SECUNDARIA	CONSTRUIR
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						CASETA DE CONTROL PRIMARIA	CONSTRUIR	4.51		
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						PATIO DE PRIMARIA	CONSTRUIR	406.37		
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						PATIO DE SECUNDARIA	CONSTRUIR	256.42		


Marco Antonio Treñas Sifuentes
 ARQUITECTO
 CAP N° 14270


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 C/NL 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



OBRAS EXTERIORES	PATIO TECHADO DE INICIAL	COBERTURA LIVIANA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	39.85		PATIO TECHADO DE INICIAL	CONSTRUIR	155.52
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					PATIO DE JUEGOS INICIAL	CONSTRUIR	105.68
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR					LOSA DEPORTIVA TECHADA	CONSTRUIR	608.00
	OBRAS EXTERIORES					CANALETAS CON REJILLA DE DESAGÜE PLUVIAL	CONSTRUIR	139.43
	OBRAS EXTERIORES					CANALETAS S/REJILLA DESAGÜE PLUVIAL	CONSTRUIR	44.55
	OBRAS EXTERIORES					CIRCULACION VEREDAS Y RAMPAS	CONSTRUIR	280.00
	TANQUES ELEVADOS	PVC	APAFA	1.00		CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	DESMONTAJE Y RESTITUCIÓN	1.00
	CERCO PERIMÉTRICO	MURO DE LADRILLO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	297.00		CERCO PERIMETRICO H= 3.00 M	RESTITUIR	297.00



Marco Antonio Arellanes Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



CONSORCIO "EL AGUA BUENA"
Lushing Staling Lunta Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. CUADRO COMPARATIVO

REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA										
CUADRO COMPARATIVO										
ACTUAL						A PROYECTAR				
NIVEL EDUCATIVO	SECTOR	AMBIENTE	MATERIAL	PROCEDENCIA	ÁREA (M2)	AMBIENTE	ACCIÓN	ÁREA (M2)		
INICIAL	MODULO 1	AULA 5 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	32.00	AULA 5 AÑOS	RESTITUIR	58.90		
		AULA 5 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	30.15	AULA 5 AÑOS	SIN RESTITUIR			
		AULA 4 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	46.29	AULA 4 AÑOS	RESTITUIR	58.90		
		AULA 3 AÑOS	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	86.70	AULA 3 AÑOS	RESTITUIR	58.90		
		SS. HH - H	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	2.55	SS. HH - H	RESTITUIR	7.45		
		SS. HH - M	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1.68	SS. HH - M	RESTITUIR	7.45		
		SS. HH - H (5 AÑOS)	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1.34	SS. HH - H	RESTITUIR	3.00		
		SS. HH - M (5 AÑOS)	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	1.26	SS. HH - M	RESTITUIR	2.93		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	4.00
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	4.00
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						DEPOSITO DE MATERIALES	CONSTRUIR	3.95
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SS.HH PROFESORAS	CONSTRUIR	3.03
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.46
		COCINA DESPENSA		SISTEMA CONSTRUCTIVO DRYWALL		APAFA	12.84	COCINA DESPENSA	CONSTRUIR	22.31
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						GAS	CONSTRUIR	1.03		
PRIMARIA	MODULO 2	AULA PEDAGOGICA 1	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	46.16	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08		

Marco Antonio Trella Sotelo
ARQUITECTO
CARTERA

CONSORCIO "EL CARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**

SECUNDARIA	MODULO 3	AULA PEDAGOGIC A 2	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.16	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	59.96		
		AULA PEDAGOGIC A 3	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.16	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08		
		AULA PEDAGOGIC A 4	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.16	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08		
		AULA DE INNOVACION PEDAGOGIC A	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.18	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA	RESTITUIR	85.44		
		SS.HH HOMBRES PRIMARIA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	22.63	SS.HH HOMBRES PRIMARIA	RESTITUIR	22.86		
		SS.HH MUJERES PRIMARIA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	22.90	SS.HH MUJERES PRIMARIA	RESTITUIR	19.33		
		COCINA DESPENSA	SISTEMA CONSTRUCTIVO O DRYWALL	APAFA	16.14	COCINA DESPENSA	CONSTRUIR	21.28		
		COMEDOR	SISTEMA CONSTRUCTIVO O DRYWALL	APAFA	27.25	SUM COMEDOR	CONSTRUIR	90.68		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						GAS	CONSTRUIR	0.80
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						SS.HH. DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.50
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						CUARTO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	5.58
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						TABLERO ELECTRICO	CONSTRUIR	0.94
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						ESCALERA 1	CONSTRUIR	13.00
		BIBLIOTECA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	32.57	BIBLIOTECA + DEPOSITO DE LIBROS	RESTITUIR	59.59		
		AULA PEDAGOGIC A 5	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.75	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	59.96		
		AULA PEDAGOGIC A 6	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	49.02	AULA PRIMARIA	RESTITUIR	60.08		
		AULA PEDAGOGIC A 7	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.78	AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11		
		AULA PEDAGOGIC A 8	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	49.26	AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11		
		LABORATORIO	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	58.57	LABORATORIO	RESTITUIR	76.00		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR						DEPOSITO 1	CONSTRUIR	6.91

Marco Antonio Trelles Sifra
ARQUITECTO
CAP N° 14209

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		DEPOSITO 1	CONSTRUIR	6.88		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH H	CONSTRUIR	18.67		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH H	CONSTRUIR	17.68		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.88		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		CUARTO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	6.00		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH PROFESORES	CONSTRUIR	3.00		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH PROFESORAS	CONSTRUIR	3.00		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		ESCALERA 2	CONSTRUIR	29.90		
	MODULO 4	AULA PEDAGOGIC A 9	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	47.97	AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	59.72
		AULA PEDAGOGIC A 10	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.54	AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11
		AULA PEDAGOGIC A 11	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	48.73	AULA SECUNDARIA	RESTITUIR	60.11
		AULA PEDAGOGIC A 12	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	43.26		SIN RESTITUIR	
		SALA DE PROFESORES	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	43.56	SALA DE PROFESORES	RESTITUIR	18.76
ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVO	DIRECCION	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	29.98	DIRECCION	RESTITUIR	12.03
		SECRETARIA ESPERA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA			SECRETARIA ESPERA	RESTITUIR	14.93
		SS.HH PROFESORAS PRIM.	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	2.05	SS.HH PROFESORAS PRIM.	RESTITUIR	3.00
		SS.HH PROFESORES PRIMARIA	ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA CONFINADA	MINEDU	2.10	SS.HH PROFESORES PRIM.	RESTITUIR	3.00
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		ARCHIVO	CONSTRUIR	6.30		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		SS.HH DISCAPACITADOS	CONSTRUIR	4.49		
		POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		CUATO DE LIMPIEZA	CONSTRUIR	6.23		
		EXTERIORES	AREAS EXTERIORES	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR		CASETA DE CONTROL SECUNDARIA	CONSTRUIR	5.67
POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR				CASETA DE CONTROL PRIMARIA	CONSTRUIR	4.51		

Marco Antonio Treles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Gurita Ching
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME INICIAL**



OBRAS EXTERIORES	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR				PATIO DE PRIMARIA	CONSTRUIR	406.37
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR				PATIO DE SECUNDARIA	CONSTRUIR	256.42
	PATIO TECHADO DE INICIAL	COBERTURA LIVIANA	APAFA	39.85	PATIO TECHADO DE INICIAL	CONSTRUIR	153.52
	POR REQUERIMIENTO DE LA NORMA TECNICA BASICA REGULAR				PATIO DE JUEGOS INICIAL	CONSTRUIR	105.68
	OBRAS EXTERIORES				CANALETAS CON REJILLA DE DESAGÜE PLUVIAL	CONSTRUIR	139.43
	OBRAS EXTERIORES				CANALETAS S/REJILLA DESAGÜE PLUVIAL	CONSTRUIR	44.55
	OBRAS EXTERIORES				CIRCULACION VEREDAS Y RAMPAS	CONSTRUIR	280.00
	TANQUES ELEVADOS	PVC	APAFA	1.00	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO	DESMONTAJE Y RESTITUCIÓN	1.00
	CERCO PERIMÉTRICO	MURO DE LADRILLO	MINEDU	297.00	CERCO PERIMETRICO H= 3.00 M	RESTITUIR	297.00



Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stating Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47302983



Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



**INFORME DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO”.
CÓDIGO DEL LOCAL 410672**

CONSORCIO "EL ALGARRUJO"
Lushing Staling Lufita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985



*MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL*

**INFORME DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LA
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL LOCAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO”.
CÓDIGO DEL LOCAL 410672**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



1.-OBJETIVOS.

El objetivo principal del presente informe es realizar un diagnóstico estructural de la infraestructura de la institución educativa para determinar el nivel de intervención (rehabilitación o reconstrucción) de los bloques existentes en mal estado producto del Fenómeno Del Niño Costero y por el tiempo de vida útil de las estructuras. Y así poder establecer las metas del proyecto de acuerdo con la RM N°499-2018.

Los objetivos específicos son:

- Realizar el diagnóstico del estado actual de la infraestructura educativa existente afectada por el niño costero.
- Evaluar la confiabilidad estructural de las edificaciones de manera cualitativa y cuantitativa de acuerdo con lo indicado en las normas de estructuras.

2.-UBICACIÓN.

REGIÓN: Piura

PROVINCIA: Piura

DISTRITO: Piura

SECTOR: AA: HH Pachitea

DIRECCIÓN: Avenida San Martín 250.

DRE: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA

UGEL: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - PIURA

La Institución Educativa PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO de educación Inicial, Primaria y Secundaria se encuentra ubicada en el AA. HH Pachitea. Ubicada entre la Avenida San Martín, Calle Amazonas, Cementerio San Teodoro y la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. El ingreso para primaria al local de la Institución es por la avenida San Martín y el ingreso a inicial es por la calle Amazonas. El terreno cuenta con un cerco perimétrico de material noble de $h=2.60$ m. por el lado de la avenida san Martín y la calle amazonas. El área del terreno efectuada las mediciones in situ por el equipo técnico es de $3,901.25$ m² y un perímetro de 261.72 ml.

Los limites del terreno donde se ubica la Institución Educativa son:

Por el oeste con la calle Amazonas con 44.69 m.

Por el norte con la II. EE Sagrado Corazón de Jesús con una línea quebrada de 89.07 m.

Por el este con el cementerio san Teodoro 56.62 m.

Por el Sur con la avenida san Martín con 71.34 m.


LUSHING STALING ZUYITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752


LUSHING STALING ZUYITA CHUNG
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL



PERIMETRO DEL TERRENO



AREA DE UBICACION DEL LOCAL DE LA I.E. PARCEMON SALDARRIAGA



VISTA AEREA DE LA UBICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174712

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



3.-DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

Nombre de la I.E. : Parcemón Saldarriaga Montejo
Modalidad : Educación Básica Regular
Nivel : Inicial, Primaria y Secundaria
Forma : Escolarizada
Genero : Mixto
Tipo de gestión : Pública de gestión directa
Característica : Poli docente Completo
Turno : Mañana y Tarde
Código del local : 410672
Código Modular Inicial : 1413160
Código Modular Primaria : 0341578
Código Modular Secundaria : 0939942
Resolución de Creación : RM N°7677-03/06/1957
D.R.E.P. : Dirección General de Educación Piura
U.G.E.L. : Piura
Director : Prof. Marcela Requena
Celular : 956 502 679
e-mail : parsalmo@yahoo.es

4.-METODOLOGÍA.

Realizar las inspecciones del área de estudio afectada por el fenómeno del niño costero del 2017 empleando planos de arquitectura y realizar un mapeo de daños encontrados, así como realizar ensayos para determinar la resistencia a la compresión de los elementos estructurales analizados (Columnas), así como indicar el estado actual de los muros de confinamiento.

De ser necesario Mediante un programa de cálculo se efectuará el análisis estructural de las aulas de material noble existentes, por cargas de gravedad y fuerzas sísmicas verificando si cumple con los desplazamientos indicados en la norma de estructuras E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

5.-ANTECEDENTES NORMATIVOS.

Para la elaboración del presente informe se ha tenido presente las siguientes normas vigentes.

-Reglamento Nacional de Edificaciones y todas sus actualizaciones vigentes.

-Norma para la Evaluación, Reparación y Rehabilitación de Edificaciones de Concreto ACI 562.


LUSHING STALING KYRIH CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Kyrih Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL



-Disposiciones sectoriales para las inversiones de reconstrucción con fines de recuperación y rehabilitación mediante inversiones del sector educación comprendidas en el plan integral de RECONSTRUCCION CON CAMBIOS. RM N° 499-2018- MINEDU.

6.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

La Institución Educativa Parcemón Saldarriaga Montejo brinda el servicio de educación inicial, primaria y secundaria en la modalidad de educación básica regular.

Para lograr los objetivos establecidos la institución cuenta con cuatro aulas pedagógicas para inicial, doce aulas pedagógicas para primaria todas construidas con material noble y cobertura liviana con una antigüedad de más de cincuenta años. Estos niveles se dictan en el turno de la mañana y en el turno de la tarde se dicta el nivel de secundaria que cuenta con diez secciones y utilizan las aulas de primaria.

Se ha designado un nombre a cada bloque existente con el objetivo de poder ubicar fácilmente cada módulo evaluado en el presente informe.



PLANTA GENERAL PRIMER PISO

LUSHING STALING ZURITA CHING
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EVAL CARROBO"
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL



7 -EVALUACIÓN ESTRUCTURAL.

MODULO 1:

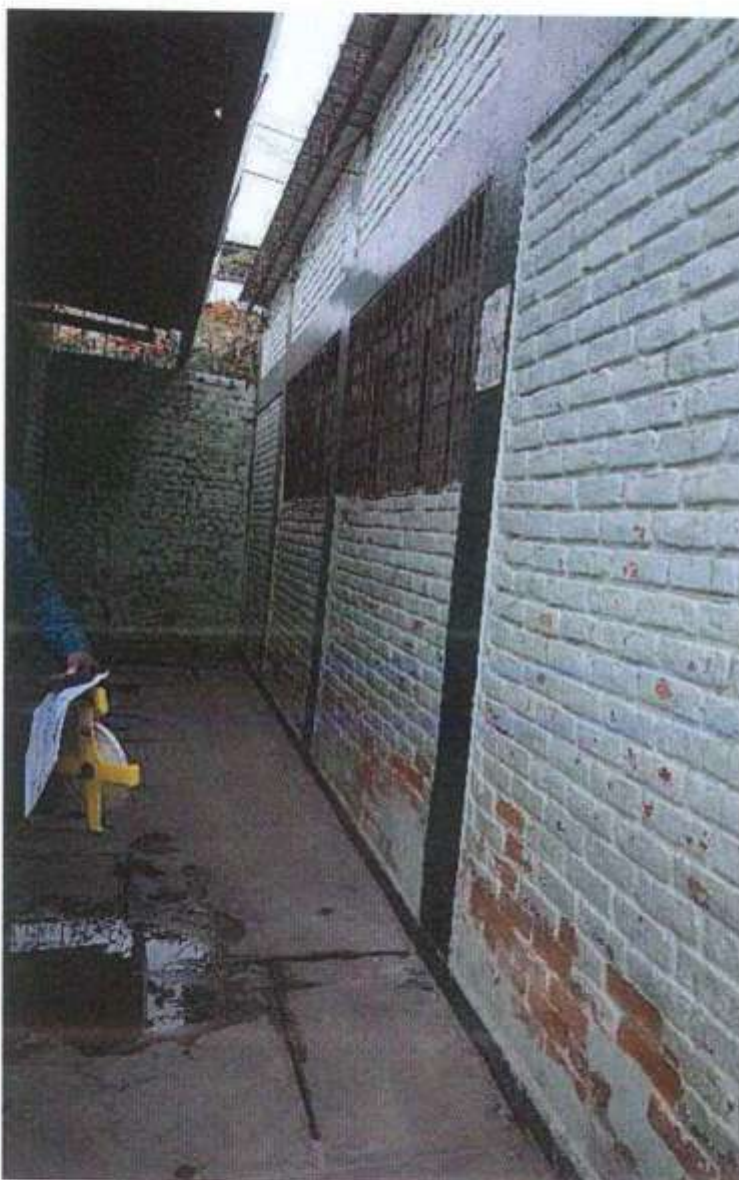

Los muros de albañilería confinada presentan deterioros estructurales irreversibles debido a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Dichos muros de albañilería no cuentan con vigas de confinamiento en la parte superior y para su construcción se han utilizado ladrillos artesanales no permitidos en la Norma E-070 del RNE vigente. Además, dicho bloque ha sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir dicho modulo para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

LUSHING STALLIG LURIZA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALBARROBO"
Lushing Stallig Luriza Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL



MODULO 2:



Los muros de albañilería confinada presentan deterioros estructurales irreversibles debido a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Dichos muros de albañilería no cuentan con vigas de confinamiento en la parte superior y para su construcción se han utilizado ladrillos artesanales no permitidos en la Norma E-070 del RNE vigente. Se ha realizado un ensayo esclerométrico a una de las columnas del bloque obteniendo como resultado una resistencia a la compresión del concreto $f'_c = 140 \text{ kg/cm}^2$ este valor es menor a lo mínimo permitido por el RNE vigente que para el caso de albañilería confinada permite como mínimo un $f'_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ con una variación máxima de $\pm 10\%$. Además, dicho bloque ha sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir dicho modulo para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.



Resultados de ensayos esclerómetros para determinar la Resistencia a la compresión del Concreto (f'_c)

LUSHING STALING ZHANG CHUNG
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. N° 114752

CONSORCIO "EL ALBAÑILERO"
 Lushing Staling Zhenh Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52147

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



MODULO 3:



Los muros de albañilería confinada presentan deterioros estructurales irreversibles debido a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Dichos muros de albañilería para su construcción se han utilizado ladrillos artesanales no permitidos en la Norma E-070 del RNE vigente. Además, dicho bloque ha sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir dicho modulo para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Lushing Staling Zurita Chung
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL



MODULO 4:



Los muros de albañilería confinada presentan deterioros estructurales irreversibles debido a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Dichos muros de albañilería no cuentan con columnas y vigas de confinamiento en la parte posterior del módulo y para su construcción se han utilizado ladrillos artesanales no permitidos en la Norma E-070 del RNE vigente. Se ha realizado un ensayo esclerométrico a una de las columnas del bloque obteniendo como resultado una resistencia a la compresión del concreto $f_c = 65 \text{ kg/cm}^2$ este valor es menor a lo mínimo permitido por el RNE vigente que para el caso de albañilería confinada permite como mínimo un $f_c = 175 \text{ kg/cm}^2$ con una variación máxima de $\pm 10\%$. Además, dicho bloque ha sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir dicho modulo para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.



Resultados de ensayos esclerómetros para determinar la Resistencia a la compresión del Concreto (f_c)

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI. 47932985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



CERCO PERIMETRICO:



Los muros de albañilería confinada presentan deterioros estructurales irreversibles debido a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Dichos muros de albañilería no cuentan con vigas de confinamiento y para su construcción se han utilizado ladrillos artesanales no permitidos en la Norma E-070 del RNE vigente. Además, dicho bloque ha sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir casi en su totalidad el cerco perimétrico para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.

TECHO METALICO DE PATIO:



El techo metálico ha sido construido bajo la modalidad de auto construcción (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique la auto construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio), además la cobertura con la que cuenta está conformada por planchas de fibrocemento no adecuadas para la zona debido a la intensidad del sol. Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir el techo metálico para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.


LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EVALGARRUBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



PISOS EXTERIORES:



Los pisos exteriores presentan deterioros irreversibles como son fisuras grietas y desgaste debido al tiempo de vida y a la presencia de sulfatos y humedad producto de las lluvias. Además, dichos pisos de concreto han sido construido hace más de 50 años sobrepasando su tiempo de vida útil por ello su precariedad (para dar constancia a ello se adjunta declaración jurada de que certifique el año de construcción de dicho bloque firmada por el Director del colegio). Todas estas condiciones adversas conllevan a que la estructura represente un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos ya que se produciría su inminente colapso. Como solución se deberá reconstruir casi en su totalidad el cerco perimétrico para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.

NOTA: No es necesario realizar Mediante un programa de cálculo el análisis estructural de los módulos de material noble existentes, por cargas de gravedad y fuerzas sísmicas verificando si cumple con los desplazamientos máximos y diseño por esfuerzos de los elementos estructurales según lo indican las normas de estructuras E-030, E-050, E-060, E-070 Y E-090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, debido a que en la etapa visual y de ensayos se cuenta con herramientas contundentes para determinar la demolición de cada uno de los módulos evaluados.

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zurka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47002985

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME DE EVALUACION ESTRUCTURAL**



7.-CONCLUSIONES.

- Todas las condiciones adversas descritas para cada uno de los módulos en el ítem de EVALUACION ESTRUCTURAL conllevan a que la estructura de los módulos (1, 2, 3 Y 4), TECHO METALICO DE PATIO, PISOS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO representen un alto riesgo para los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes ante eventos sísmicos debido a que se produciría su inminente colapso.
- Como solución se deberá reconstruir cada uno de los módulos (1, 2, 3 Y 4), TECHO METALICO DE PATIO, PISOS EXTERIORES Y CERCO PERIMETRICO para asegurar el bienestar de los Alumnos, Profesores, demás personal y visitantes.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TECNICO

**REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO-
DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA DE PIURA – REGIÓN
GRAU.**

CÓDIGO DEL LOCAL 410672



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



I.- NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN.

La intervención de reconstrucción mediante inversiones se denomina: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO – DISTRITO DE PIURA – PROVINCIA PIURA – REGIÓN GRAU".

II.-UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se ubica la institución educativa afectada por el fenómeno del niño costero del año 2017. El terreno no se encuentra ubicado en zona de riesgo no mitigable.

III.-DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO EXISTENTE.

La descripción de la infraestructura y mobiliario existente se sustenta en los siguientes documentos que forman parte de la solicitud de financiamiento.

1.-Informe Técnico de Diagnóstico, en donde se describe la infraestructura existente y el sistema/material constructivo utilizado.

La Institución Educativa PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO brinda el servicio de educación Inicial, primaria y secundaria en la modalidad de educación básica regular. Cuenta actualmente con cuatro aulas pedagógicas para inicial y doce aulas pedagógicas para primaria. La secundaria, que funciona en turno de la tarde, tiene diez secciones las cuales ocupan los ambientes de primaria. Esta información puede ser complementada con los datos obtenidos del aplicativo ESCALE del portal web del MINEDU. La institución educativa cuenta con una población de 109 estudiantes en inicial, 366 estudiantes en primaria y 301 estudiantes en secundaria todos ellos inscritos en nómina del 2018.

El ingreso al sector de inicial se hace mediante un portón ubicado por la calle Amazonas. No se cuenta con un atrio de ingreso y está separado del sector de primaria tal como indica la norma técnica vigente. El ingreso al sector de primaria se hace por un portón ubicado en la Avenida san Martín.

El predio se encuentra en una zona consolidada de la ciudad por ello las calles que limitan el terreno se encuentran pavimentadas (calzada y veredas), con rasantes definidas que facilitan la evacuación de las aguas de lluvia. La avenida san Martín tiene una rasante de 3.7% en dirección hacia la calle Amazonas.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902086


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP. N° 14360



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

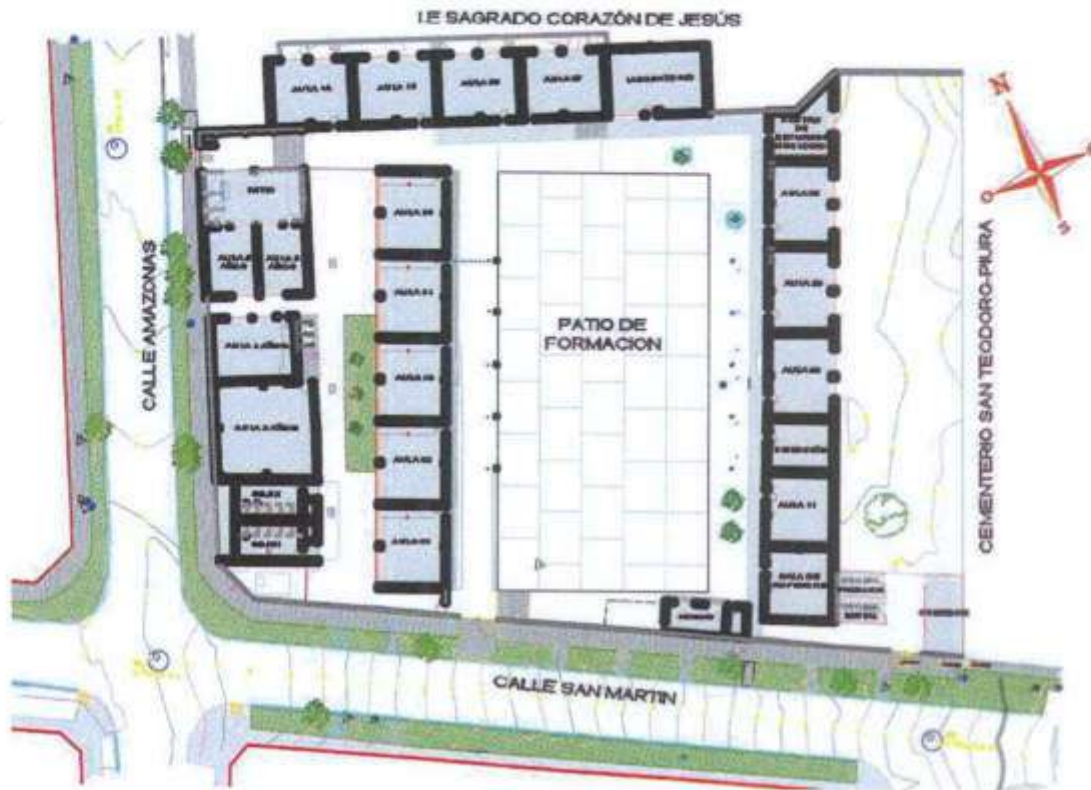

PLANTA GENERAL PRIMER PISO

En el plano de planta del primer nivel, que corresponde a la planta arquitectónica actual del local de la institución educativa, se puede apreciar el área que ocupa el sector de inicial (aulas pegadas a la calle Amazonas), y el área que ocupa el sector de primaria (resto de aulas). Ninguno de los bloques existentes tiene la orientación Este-Oeste como indica la norma EM-110 del RNE. El terreno no presenta problemas de inundaciones porque tiene desniveles hacia la calle Amazonas. La infraestructura existente si se afecta por la humedad que producen las lluvias que se dan de manera frecuente en los meses de verano y sobre todo cuando se presentan eventos extraordinarios como el fenómeno del Niño costero del año 2017.

Todos los módulos tienen techo liviano de plancha de fibrocemento color gris solo los SS. HH de primaria tienen techo de aligerado al cual se le ha colocado un sobre techo por problemas de filtraciones. Debido a la antigüedad de la infraestructura puede verse el deterioro paulatino de muros de ladrillo artesanal y el deterioro de los pisos de cemento pulido. Cabe indicar que esta infraestructura ha soportado los eventos del fenómeno del Niño del año 1970, año 1983, año 1998 y el último evento ocurrido el año 2017.

Jose Franklin Talledo Covenia
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

WIKISURGO "EL HUY" 2017

Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902953

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



Para los edificios más antigua ha sido necesario el Diagnóstico Estructural según la RM N°495-2018-MINEDU.

A continuación, se muestra el cuadro de las edificaciones existentes:

EDIFICACIONES EXISTENTES				
ITEM	NIVEL	AMBIENTE	AREA (M2)	TOTAL
MODULO 1 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA 5 AÑOS	32.00	291.50
		AULA 5 AÑOS	30.15	
		AULA 4 AÑOS	46.29	
		AULA 3 AÑOS	86.70	
		PATIO TECHADO	39.85	
		SS. HH - H	2.55	
		SS. HH - M	1.68	
		SS. HH - H	1.34	
		SS. HH - M	1.26	
		SS.HH HOMBRES PRIMARIA	22.63	
		SS.HH MUJERES PRIMARIA	22.90	
		SS.HH PROFESORAS PRIM.	2.05	
		SS.HH PROFESORES PRIM.	2.10	
MODULO 2 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 01	46.16	238.82
		AULA PEDAGÓGICA 02	48.16	
		AULA PEDAGÓGICA 03	48.16	
		AULA PEDAGÓGICA 04	48.16	
		AULA DE INNOVACIÓN	48.18	
MODULO 3 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 1A	48.75	254.38
		AULA PEDAGÓGICA 1B	49.02	
		AULA PEDAGÓGICA 05	48.78	
		AULA PEDAGÓGICA 06	49.26	
		LABORATORIO C.T.A.	58.57	
MODULO 4 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	CREA (BIBLIOTECA)	32.57	294.61
		AULA PEDAGÓGICA 07	47.97	
		AULA PEDAGÓGICA 08	48.54	
		AULA PEDAGÓGICA 09	48.73	
		AULA PEDAGÓGICA 10	43.26	
		ADMINISTRACIÓN	29.98	
		SALA DE PROFESORES	43.56	
1° NIVEL	COCINA PRIMARIA	10.94	72.58	

Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trejles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - TABIQUES DE TRIPALY/MADERA - COBERTURA DE PLANCHA DE CALAMINA - ESTADO PROVISIONAL -A DEMOLER	COCINA INICIAL	11.44	
	COMEDOR PRIMARIA	27.25	
	KIOSKO	16.35	
	ALMACÉN DE ALIMENTOS I.	1.40	
	ALMACÉN DE ALIMENTOS P.	5.20	
PATIO DE FORMACIÓN - COBERTURA METALICA , PISO DE LOSA DE CONCRETO - MAL ESTADO - DEMOLER	PATIO DE FORMACIÓN	M2	808.53
VEREDAS Y RAMPAS - LOSA DE CONCRETO - ESTADO MALO - DEMOLER	VEREDAS Y RAMPAS	M2	831.41
CERCO PERIMETRICO - MURO DE LADRILLO - MAL ESTADO -DEMOLER	CERCO PERIMETRICO	ML	121.32
CISTERNA-TANQUE ELEVADO-MAL ESTADO- DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN	TANQUE ELEVADO Y CISTERNA	UND	1.00
TOTAL AREA EXISTENTE (M2)			1,151.89

2.-Declaración Jurada del Estado de Bienes Muebles, suscrita por el director de la Institución Educativa.

El mobiliario de la Institución Educativa ha sufrido daño severo de tal manera que la partida de mantenimiento no ha sido suficiente para solucionar el tema de mejoras en el mobiliario. El proyecto incluirá mobiliario de las aulas nuevas de primaria y secundaria, aula de innovación pedagógica, bibliotecas de primaria, la cocina de inicial y primaria, dirección, secretaria - espera y sala de profesores.

3.-Informe de Diagnóstico Estructural.

El fenómeno del niño costero del año 2017 afectó de manera muy severa la infraestructura del local de la institución educativa. Esto puede apreciarse en las fotografías tomadas in situ de los diferentes módulos y el cerco perimétrico. TODOS los ambientes del sector de inicial y sector primaria tienen filtraciones en los techos y la humedad del suelo y la lluvia aceleran el deterioro de los muros de las aulas construidas con ladrillo artesanal que no han pasado por ningún control de calidad y no cumplen con los parámetros físicos, químicos y mecánicos establecidos en la norma E-070 del RNE. Los directores con sus partidas para mantenimiento del local realizan resanes y parches en los muros con la finalidad de que se vean bien sin embargo las fallas persisten disminuyendo la rigidez de los muros pudiendo llevar al colapso del elemento estructural. Se debe tener en cuenta que la cimentación de los elementos estructurales también se ve afectada por las lluvias por tratarse de elementos construidos con concreto ciclopeo con valores de $f'c$


Jose Franklin Talledo Covaena
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing/Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP. N° 11058



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



bastante bajos y sin tener en cuenta los niveles de desplante indicados en los Estudios de Mecánica de Suelos.

4.-Declaración Jurada de Infraestructura Auto construida, suscrita por el director de la Institución Educativa

Se anexa al presente documento la declaración jurada de la infraestructura que se ha construido por autoconstrucción.

IV.-CLASIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SEGÚN RM N°499-218-MINEDU.

La propuesta de intervención del local educativo se ha realizado bajo el contexto de la Resolución Ministerial N°499-2018-MINEDU, y de acuerdo al numeral 6.3.1 que establece que la REHABILITACIÓN es una intervención parcial se aplica para la presente Institución Educativa. La Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación se aplica ubicándose en el criterio 2; local educativo con sistema constructivo/ material mixto, que cuenta con edificaciones de material noble y precarias.

V.-METAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN INFRAESTRUCTURA.

En base al numeral 6.3.2 de la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU, la IRI con fines de rehabilitación plantea como propuesta de intervención la rehabilitación de los ambientes existentes y/o restitución de los ambientes demolidos (por afectación o riesgo) y/o desinstalados (Prefabricado).

Bajo ese contexto, en relación al número de aulas pedagógicas, el local educativo actualmente cuenta con cuatro (4) aulas para el nivel inicial y doce (12) aulas para el nivel primario que funciona en la mañana y de estas diez aulas se emplean en el turno de la tarde para el nivel secundario. La intervención considera un total de tres (3) aulas funcionales para el nivel inicial, seis (6) aulas pedagógicas para el nivel primario y cinco (5) aulas pedagógicas para el nivel secundario. El criterio es que como la institución educativa funciona en dos horarios mañana y tarde se debe mantener el mismo criterio con la diferencia que ahora será seis aulas de primaria y cinco de secundaria en la mañana y la misma cantidad de aulas por la tarde. Por ello el proyecto contempla la construcción de once aulas pedagógicas seis primaria y cinco secundaria. Este mismo criterio se emplea para el nivel de inicial.



Jose Franklin Talledo Coveña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Lushing Shaling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CUI. 47502985



Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



1.1.-Sector Inicial.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2018

Secciones, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	3							2	3	3	3	3	3	3	4
0 Años	0							0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año	0							0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años	0							0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años	1							0	1	1	1	1	1	1	1
4 Años	1							1	1	1	1	1	1	1	1
5 Años	1							1	1	1	1	1	1	1	2

Número de alumnos matriculados el año 2018

Matrícula por periodo según edad, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	35							43	53	80	70	84	84	46	109
0 Años	0							0	0	0	0	0	0	0	0
1 Año	0							0	0	0	0	0	0	0	0
2 Años	0							0	0	0	0	0	0	0	0
3 Años	9							0	7	23	20	31	25	20	31
4 Años	19							21	18	32	21	26	34	15	29
5 Años	7							22	26	25	29	27	25	11	49
6 Años	0							0	2	0	0	0	0	0	0
7 Años	0							0	0	0	0	0	0	0	0

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2018

Docentes, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	1							2	3	2	3	3	3	2	4

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Shaling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 L.T. 4130295

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14220



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



1.2.-Sector Primaria.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2018

Secciones por periodo según grado, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	17	15	15	15	14	15	9	12	12	12	13	13	12	12	12
1º Grado	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	2
2º Grado	3	2	3	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	2	2
3º Grado	3	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4º Grado	2	3	3	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
5º Grado	4	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2
6º Grado	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Número de alumnos matriculados el año 2018

Matricula por periodo según grado, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	484	482	491	514	491	426	425	359	357	327	348	336	329	353	366
1º Grado	53	60	64	65	68	47	63	50	45	46	53	44	51	51	67
2º Grado	92	57	85	73	72	73	61	63	62	45	58	60	56	61	57
3º Grado	89	94	63	106	71	79	73	54	62	51	45	56	59	65	66
4º Grado	68	97	113	69	95	66	67	62	57	67	57	44	59	58	60
5º Grado	101	75	95	114	60	104	70	68	67	52	75	59	49	67	56
6º Grado	81	99	71	87	125	57	91	62	64	66	60	73	55	51	60

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2018

Docentes, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	19	18	17	16	14	17	14	12	12	12	14	13	13	15	16

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Stalling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 N° 67992985

Idarco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



1.3.-Sector Secundaria.

Número de aulas pedagógicas de la institución educativa el año 2018

Secciones por periodo según grado, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	10	11	11	11		11	10	10	11	10	10	10	10	10	10
1° Grado	2	2	2	2		3	3	2	3	2	2	2	2	2	2
2° Grado	2	3	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3° Grado	2	2	3	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4° Grado	2	2	2	3		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5° Grado	2	2	2	2		2	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Número de alumnos matriculados el año 2018

Matrícula por periodo según grado, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	419	411	406	424		387	431	345	309	269	263	241	276	296	301
1° Grado	105	91	92	88		114	125	74	89	81	73	58	76	71	71
2° Grado	91	104	79	87		71	86	59	57	62	57	54	63	64	65
3° Grado	79	80	94	75		79	82	77	55	41	55	51	41	63	68
4° Grado	77	66	75	104		71	72	68	58	42	37	44	54	44	51
5° Grado	67	70	66	70		52	66	67	50	43	41	34	42	54	46

Número de docentes asignados a la institución educativa el año 2018

Docentes, 2004-2018

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total	16	18	17	17		19	17	17	16	19	15	14	15	14	15


 Jose Franklin Talledo Covenar
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zarka Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 77022889


 Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



A continuación se presenta un cuadro con las metas de la intervención en el Local de la Institución Educativa:

METAS FISICAS DE LA INVERSION				
ITEM	NIVEL	AMBIENTE	AREA (M2)	TOTAL
INICIAL	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 3 AÑOS	58.90	240.31
		DEPOSITO DE MATERIALES	4.00	
		AULA PEDAGOGICA 4 AÑOS	58.90	
		DEPOSITO DE MATERIALES	4.00	
		AULA PEDAGOGICA 5 AÑOS	58.90	
		DEPOSITO DE MATERIALES	3.95	
		SS. HH - NIÑOS	7.45	
		SS. HH - NIÑAS	7.45	
		SS. HH DISCAPACITADOS	4.46	
		SS. HH - NIÑOS (5 años)	3.00	
		SS. HH - NIÑAS (5 años)	2.93	
		SS. HH PROFESORAS	3.03	
		COCINA-DESPENSA	22.31	
		GAS	1.03	
PRIMARIA	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 01	60.08	377.57
		AULA PEDAGOGICA 02	59.96	
		AULA PEDAGOGICA 03	60.08	
		COCINA-DESPENSA	21.28	
		S.U.M. - COMEDOR	90.68	
		GAS	0.80	
		SS. HH - H	22.86	
		SS. HH - M	19.33	
		SS. HH DISCAPACITADOS	4.50	
		CUATO DE LIMPIEZA	5.58	
		TABLERO ELECTRICO	0.94	
		SALA DE PROFESORES	18.48	
		ESCALERA 1	13.00	
	2° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 04	60.08	325.15
		AULA PEDAGOGICA 05	59.96	
		AULA PEDAGOGICA 06	60.08	
		AULA DE INNOVACION	85.44	
		BIBLIOTECA	49.97	
DEPOSITO DE LIBROS	9.62			
SECUNDARIA	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 01	60.11	251.79

[Firma]

Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 C.I.F. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
[Firma]
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 C.I.F. 47302935

[Firma]

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



		LABORATORIO DE CIENCIAS	76.00	
		DEPOSITO DE MATERIALES 1	6.91	
		DEPOSITO DE MATERIALES 2	6.88	
		SALA DE PROFESORES	20.11	
		SS.HH HOMBRES	18.76	
		SS.HH MUJERES	17.68	
		SS.HH DISCAPACITADOS	4.88	
		CUATO DE LIMPIEZA	6.00	
		SS.HH DE PROFESORES	4.62	
		SS.HH DE PROFESORAS	4.62	
		ESCALERAS 2	29.90	
	2° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 02	60.11	240.05
		AULA PEDAGOGICA 03	59.72	
		AULA PEDAGOGICA 04	60.11	
		AULA PEDAGOGICA 05	60.11	
ADMINISTRACION	1° NIVEL	ARCHIVO	6.30	60.16
		SECRETARIA - ESPERA	14.93	
		DIRECCIÓN	12.03	
		SS.HH PROFESORES	3.00	
		SS.HH PROFESORAS	3.00	
		SS. HH DISCAPACITADOS	4.49	
		CUARTO DE LIMPIEZA	6.23	
		CASETA VIGILANCIA Y CONTRIL + SS.HH(S)	5.67	
		CASETA VIGILANCIA Y CONTRIL + SS.HH(P)	4.51	
AREA NETA TOTAL (M2)			1,495.03	

La intervención del local educativo a nivel exterior en la rehabilitación se muestra en el siguiente cuadro:

METAS FISICAS DE LA INVERSION			
AMBIENTE	DESCRIPCION	AREA (M2)	TOTAL
PATIO DE FORMACION TECHADO - INICIAL	PISO DE CONCRETO	155.52	155.52
PATIO DE PRIMARIA	PISO DE CONCRETO	406.37	406.37
PATIO DE SECUNDARIA	PISO DE CONCRETO	256.42	256.42
AREA DE JUEGOS INICIAL	PISO BLANDO	105.68	105.68
CIRCULACION	VEREDAS Y RAMPAS	568.40	568.40

Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902965

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



AREA TOTAL DE METAS FISICAS A CONSTRUIR (M2)	1429.39*	
CISTERNA Y TANQUE ALTO		1.00
CANALETAS PLUVIALES CON REJILLA METÁLICA	ML	139.43
CANALETAS PLUVIALES SIN REJILLA METÁLICA	ML	44.55
INGRESO INICIAL	UND	1.00
INGRESO PRIMARIA	UND	1.00
INGRESO SECUNDARIA	UND	1.00
CERCO PERIMETRICO	ML	297.00

VI.-METAS DE PROPUESTA TECNICA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.

De igual manera, en el expediente técnico se ha considerado la adquisición de mobiliario y equipamiento. La institución educativa. Se ha venido realizando mantenimiento al mobiliario, bienes y enseres ocasionado por el Fenómeno del Niño Costero 2017. En el expediente técnico sólo se considera el mobiliario para once aulas pedagógicas nuevas (seis para primaria y cinco para secundaria), biblioteca de primaria, laboratorio de secundaria, dirección, secretaria-espere y la sala de profesores. La sala de profesores es preexistente se ha proyectado el área mínima normativa además su mobiliario es flexible con una sala de reuniones. A continuación, se muestra el cuadro de mobiliario requerido para el proyecto:

MOBILIARIO	UNIDAD	CANT. TOTAL
SECTOR PRIMARIA		
AULAS FUNCIONALES PRIMARIA		
MESAS DE MADERA 1" A 2"	UND	65
SILLAS DE MADERA DE 1" A 2"	UND	65
MESAS DE MADERA 3" A 6"	UND	125
SILLA DE MADERA DE 3" A 6"	UND	125
MESA PARA PROFESOR	UND	6
SILLA PARA PROFESOR	UND	6
PIZARRAS ACRILICAS DE 1.20X4.80	UND	6
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA		
MESA BIPERSONAL PARA COMPUTO	UND	16
SILLA METALICA TAPIZADA	UND	32
MESA PARA PROFESOR	UND	1

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902965

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



SILLA PARA PROFESOR	UND	1
PIZARRA ACRILICA DE 1.20X4.80	UND	1
BIBLIOTECA		
MESA DE MADERA 0.90MX1.10M	UND	5
SILLAS DE MADERA	UND	20
MESA DE COMPUTADORA	UND	4
SILLA PARA COMPUTO	UND	4
MESA PARA PROFESOR	UND	1
SILLA PARA PROFESOR	UND	1
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	UND	8
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.00X2.10M	UND	1
SUM - COMEDOR		
MESA PLEGADIZA 0.76X1.80M TABLRO DE PVC	UND	12
SILLA PLEGADIZA	UND	72
COCINA - DESPENSA		
ESTANTE MODULAR DE CUATRO NIVELES CAMBRO 21"X54"	UND	3
SECTOR SECUNDARIA		
AULAS FUNCIONALES SECUNDARIA		
MESA DE MADERA	UND	165
SILLAS DE MADERA	UND	165
MESA PARA PROFESOR	UND	5
SILLA PARA PROFESOR	UND	5
PIZARRA ACRILICA DE 1.20X4.80	UND	5
LABORATORIO		
TABURETE METALICO C/ASIENTO DE MADERA	UND	25
MESA PARA PROFESOR	UND	1
SILLA PARA PROFESOR	UND	1
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	6
SECTOR INICIAL		
AULAS PEDAGOGICAS		
MESA NIVEL INICIAL	UND	15
SILLA NIVEL INICIAL	UND	75
MESA PARA PROFESOR	UND	3
SILLA PARA PROFESOR	UND	3
MUEBLE PORTACUENTOS DE MADERA	UND	3
MUEBLE PORTYALONCHERAS DE MADERA	UND	3
ESTANTE DE MADERA DE 30 CASILLEROS	UND	3
ESTANTE MINI BIBLIOTECA	UND	3
ARMARIO DE MADERA 1.20X2.00X0.40 M	UND	3
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	6


Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



COCINA - DESPENSA		
ESTANTE MODULAR DE CUATRO NIVELES CAMBRÓ 21"X54"	UND	3
ADMINISTRACION		
ESCRITORIO METALICO	UND	2
SILLÓN DE CUERO CON BRAZOS	UND	2
SILLA METALICA TAPIZADA	UND	5
ARMARIO METALICO 1.20X1.90X0.30	UND	2
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	UND	2
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	4
EQUIPAMIENTO		
SUM-COMEDOR		
LAPTOP I5	UND	1
PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1
PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO	UND	1
ECRAM DE PARED DE 2.40X240M	UND	1
EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA Y PARLANTE	UND	1
AULAS INICIAL		
TV 40" + RACK METALICO	UND	3
BLUE RAY	UND	3
EQUIPO DE SONIDO	UND	3
COCINA - INICIAL		
COCINA INDUSTRIAL DE TRES FOGONES	UND	1
REFRIGERADORA DE UNA PUERTA RF1	UND	1
HORNO MICROONDAS	UND	1
COCINA - PRIMARIA		
COCINA INDUSTRIAL DE TRES FOGONES	UND	1
REFRIGERADORA DE UNA PUERTA RF1	UND	1
HORNO MICROONDAS	UND	1
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24F0135a	UND	32
LAPTOP I5	UND	1
PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1
PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO	UND	1
ECRAM DE PARED DE 2.40X240M	UND	1
BIBLIOTECA		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24F0135a	UND	4
ADMINISTRACIÓN		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24F0135	UND	1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502985

Marco Antonio Trelles Sitoa
ARQUITECTO
CAP N° 14260



VII.-ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA EN RELACIÓN AL INFORME TÉCNICO DE DIAGNOSTICO ELABORADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA.

La Municipalidad Provincial de Piura ha verificado que el local de la Institución Educativa, producto de las afectaciones producidas por el Fenómeno del niño costero 2017 le corresponde implementar una Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones con fines de Rehabilitación en el marco de la RM N° 499-2018-MINEDU.

El Informe Técnico de Diagnóstico y Clasificación de la Intervención elaborado por el Consultor contratado por la Municipalidad Provincial de Piura fue elaborado como resultado de una inspección visual y teniendo como contexto lo indicado en la RM N° 499-2018-MINEDU, motivo por el cual se corresponde con el expediente técnico desarrollado, el cual se detalla a continuación:

EDIFICACIONES EXISTENTES			
ITEM	NIVEL	AMBIENTE	INFORME TECNICO
MODULO 1	1° NIVEL	AULA 5 AÑOS	Corresponde intervención de recuperación en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes construidos con albañilería, pero empleando ladrillo artesanal además ejecutados por autoconstrucción. Además la antigüedad de los módulos data del año 1960. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes
		AULA 5 AÑOS	
		AULA 4 AÑOS	
		AULA 3 AÑOS	
		PATIO TECHADO	
		SS. HH - H	
		SS. HH - M	
		SS. HH - H	
		SS. HH - M	
		SS.HH HOMBRES PRIMARIA	
		SS.HH MUJERES PRIMARIA	
		SS.HH PROFESORAS PRIM.	
		SS.HH PROFESORES PRIM.	
MODULO 2	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 01	Corresponde intervención de recuperación en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes construidos con albañilería, pero empleando ladrillo artesanal además ejecutados por autoconstrucción. Además la antigüedad de los módulos data del año 1960. El diagnostico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes
		AULA PEDAGÓGICA 02	
		AULA PEDAGÓGICA 03	
		AULA PEDAGÓGICA 04	
		AULA DE INNOVACIÓN	
MODULO 3	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 1A	Corresponde intervención de recuperación en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes construidos con albañilería, pero empleando ladrillo artesanal además ejecutados por autoconstrucción. Además la antigüedad de los módulos data del año 1960. El diagnostico estructural concluye que no cumple con
		AULA PEDAGÓGICA 1B	
		AULA PEDAGÓGICA 05	

Jose Franklin Talledo Coveñar
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902965

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



		AULA PEDAGÓGICA 06	las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes
		LABORATORIO C.T.A.	
MODULO 4	1° NIVEL	CREA (BIBLIOTECA)	Corresponde intervención de recuperación en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de los ambientes existentes construidos con albañilería, pero empleando ladrillo artesanal además ejecutados por autoconstrucción. Además la antigüedad de los módulos data del año 1960. El diagnóstico estructural concluye que no cumple con las métricas de calidad indicadas en la norma técnica vigente. Se plantea la restitución de estos ambientes
		AULA PEDAGÓGICA 07	
		AULA PEDAGÓGICA 08	
		AULA PEDAGÓGICA 09	
		AULA PEDAGÓGICA 10	
		ADMINISTRACIÓN	
		SALA DE PROFESORES	
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	1° NIVEL	COCINA PRIMARIA	Corresponde intervención de recuperación en el marco de la RCC para lo cual se estipula la demolición de la cisterna construido con albañilería, pero empleando ladrillo artesanal además ejecutados por autoconstrucción. Se plantea la restitución de estos ambientes
		COCINA INICIAL	
		COMEDOR PRIMARIA	
		KIOSKO	
		ALMACÉN DE ALIMENTOS I	
		ALMACÉN DE ALIMENTOS P	

INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	
DESCRIPCION	INFORME TECNICO
INSTALACIONES ELECTRICAS	Las instalaciones eléctricas de los edificios existentes no cumplen con las normas técnicas vigentes del Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto propone una nueva acometida en 380V/220V-60HZ. Se ha solicitado al proveedor la factibilidad del aumento de potencia debido a la intervención y adecuación al RNE de las instalaciones.
INSTALACIONES SANITARIAS	Las instalaciones de agua y desagüe no cumplen con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El proyecto contempla para la distribución de agua una cisterna de concreto armado y un tanque alto. El local cuenta con red de dasugue y red de agua.
	Implementar el área nueva proyectada con cunetas de concreto armado con rejilla metálica para el sistema de la red de evacuación pluvial en los módulos y sus áreas colindantes. Se construirá 139.43 ml de cuneta con rejilla metálica.
MOBILIARIO	El mobiliario existente no se encuentra en buen estado de conservación. El proyecto contempla colocar mobiliario a un aula de inicial y once aulas pedagógicas nuevas (seis para primaria y cinco para secundaria), biblioteca de primaria, aula de innovación, dirección, cocina de inicial y primaria, secretaria-espera y sala de profesores.
EQUIPAMIENTO	El equipamiento existente no se encuentra en buen estado de conservación. El proyecto contempla equipamiento de cocina inicial y primaria, biblioteca primaria, aula de innovación y sala de profesores.
CONCLUSIÓN	Corresponde la intervención con REHABILITACIÓN en el marco de la RCC para lo cual se demolerá los módulos que has sido más afectados por el fenómeno del niño costero del año 2017.

Jose Franklin Talledo Coveña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 ONI. 47902985

Marco Antonio Trellies-Silva
 ARQUITECTO
 C.A. N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



VIII.- COMPONENTES DE GESTIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS EN EL PROYECTO.

Acciones para implementar por lluvias.

Para darle solución a los riesgos por lluvias, como protección de la infraestructura educativa se han considerado coberturas con plancha metálica con pendientes mayores al 5%, incluyendo canaletas con sus respectivos montantes de PVC para las aguas pluviales, las que se conectarán a la red de cunetas con rejilla metálica instalados en los patios y módulos para ser evacuadas al exterior del local educativo.

IX.- PLAN DE CONTINGENCIA.

Se tiene que garantizar el funcionamiento de veinticinco (25) aulas pedagógicas. La dirección de la Institución educativa Parcemon Saldarriaga realizó las coordinaciones con la UGEL PIURA para trasladarse al local de la Institución educativa Ignacio Merino.



UBICACIÓN DEL COLEGIO IGNACIO MERINO

Para ello será necesario la construcción de diez (10) aulas provisionales, una oficina administrativa y un ambiente para cocina para inicial ya que el programa QALI WARMA seguirá funcionando. Las aulas provisionales serán construidas con materia del sistema drywall en el terreno del local de la institución educativa IGNACIO MERINO. Se construirán SS. HH para niños y niñas de inicial y para secundaria. Los SS. HH existentes serán empleados por los niños de primaria. Estos SS. HH serán mejorados cambiando los inodoros y la grifería existente..

Jose Franklin Talledo Covañar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAJ N° 14203



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



X.- COMPONENTES DEL PROYECTO.

Los componentes del proyecto son:

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA"	
DESCRIPCIÓN	COSTO
Estructuras	2,505,337.29
Arquitectura	1,746,866.16
Instalaciones Sanitarias	149,826.21
Instalaciones Electricas	375,563.69
COSTO DIRECTO	4,777,593.35
GASTOS GENERALES 9.42%	450,049.29
UTILIDAD 7.00 %	334,431.53
SUB-TOTAL	5,562,074.17
I.G.V. 18%	1,001,173.35
COSTO DE OBRA (Componente 1)	6,563,247.52
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2)	403,798.95
CONTINGENCIA (Componente 3)	525,807.41
VALOR REFERENCIAL	7,492,853.88
SUPERVISION 4 % (Componente 4)	299,714.16
EXPEDIENTE TECNICO (Componente 5)	79,200.00
COSTO DEL PROYECTO	7,792,568.04

En anexo, se adjunta el Presupuesto de obra, desagregado a nivel de partidas, subpartida, gastos generales y utilidad, Presupuesto desagregado de supervisión y Presupuesto de mobiliario y equipo.

XI.-PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución para la implementación de las metas del proyecto, incluido el tiempo de ejecución del plan de contingencia es de seis meses, (180 días calendario).

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP 11987

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
MIL 47702985

Marco Antonio Trelles
ARQUITECTO
CIP 11987



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



XII.- CRONOGRAMA VALORIZADO MENSUAL

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriga Montejó PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA"

PROYECTO :
 PROPIETARIO :
 O : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Item	Descripción	Unid	Parcial	PLAZO DE EJECUCION = 6 MESES = 180 D.C					
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
01	ESTRUCTURAS								
01.01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.01	ALMACÉN, OFICINAS	m2	4,522.68	4,522.68					
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	u	1,100.68	1,100.68					
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	m	1,803.75	1,803.75					
01.01.04	SERVICIOS HIGIÉNICOS	u	10,020.78	1,670.13	1,670.13	1,670.13	1,670.13	1,670.13	1,670.13
01.01.05	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION	mes	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
01.01.06	SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA	u	165.60	165.60					
01.01.07	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	u	16,776.20	16,776.20					
01.01.08	SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD	mes	12,836.70	2,139.45	2,139.45	2,139.45	2,139.45	2,139.45	2,139.45
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO								
01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	5,530.15	921.69	921.69	921.69	921.69	921.69	921.69
01.02.01.02	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	m2	4,566.57	761.10	761.10	761.10	761.10	761.10	761.10
01.02.02	DESMONTAJES								
01.02.02.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	2,763.61	2,763.61					
01.02.02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	891.44	891.44					
01.02.02.03	DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE	m	903.90	903.90					
01.02.02.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	u	331.52	331.52					
01.02.02.05	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO	m2	26,347.67	26,347.67					
01.02.02.06	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA	m2	714.52	714.52					
01.02.02.07	DESMONTAJE DE TIERRAS METALICOS	m	2,708.88	2,708.88					
01.02.02.08	DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	u	310.90	310.90					
01.02.02.09	DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY	m2	476.16	476.16					
01.02.02.10	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO	u	31.10	31.10					
01.02.03	DEMOLICION, REMOCION Y RASQUETEADO								
01.02.03.01	DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.	m2	8,144.33	8,144.33					
01.02.03.02	DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH	m2	869.83	869.83					
01.02.03.03	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS	m2	9,020.83	9,020.83					
01.02.03.04	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO	m3	3,031.31	3,031.31					
01.02.03.05	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO	m3	3,543.75	3,543.75					
01.02.03.06	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA	m3	829.07	829.07					
01.02.03.07	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK	m2	10,106.65	10,106.65					
01.02.03.08	DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA	m2	323.06	323.06					

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Skaling/Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



01.02.03.09	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO	m3	21,025.72	21,025.72				
01.02.03.10	DEMOLICIÓN DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO	m	981.24	981.24				
01.02.03.11	DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE	u	414.48	414.48				
01.02.04	DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO							
01.02.04.01	DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ	u	1,657.60	1,657.60				
01.02.04.02	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	u	730.38	730.38				
01.02.04.03	DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ	m	856.88	856.88				
01.02.04.04	DESMONTAJE DE CABLE P/ TOMACORRIENTES	m	309.60	309.60				
01.02.04.05	DESMONTAJE DE TABLEROS	u	207.24	207.24				
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	CORTE Y EXCAVACION							
01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS	m3	79,794.99	79,794.99				
01.03.01.02	CORTE DE MATERIAL SUJETO R=150 m3/día	m3	1,890.49	1,890.49				
01.03.02	RELLENO							
01.03.02.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL	m3	16,529.79	16,529.79				
01.03.02.02	RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE PRESTAMO	m3	9,977.17	9,977.17				
01.03.03	CONFORMACION, NIVELACION Y REFINE							
01.03.03.01	NIVELACION TERRENO Y COMPACTACION	m2	14,052.23	14,052.23				
01.03.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO							
01.03.04.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm	m2	32,128.20	32,128.20				
01.03.04.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm	m2	10,002.00	10,002.00				
01.03.04.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm AFIRMADO MEJORADO	m2	21,388.22	21,388.22				
01.03.04.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm	m2	21,509.59	21,509.59				
01.03.04.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (AFIRMADO MEJORADO)	m2	22,627.82	22,627.82				
01.03.05	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL							
01.03.05.01	ACARREO INTERNO MATERIAL	m3	37,777.65	37,777.65				
01.03.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	33,134.30	33,134.30				
01.04	CONCRETO SIMPLE							
01.04.01	SOLADO							
01.04.01.01	VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H	m2	545.02	545.02				
01.04.01.02	ZAPATA e=4", 1:12 C/H	m2	25,566.29	25,566.29				
01.04.02	FALSO PISO							
01.04.02.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	24,654.92	24,654.92				
01.04.03	CIMIENTOS							
01.04.03.01	C.C 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2	m3	53,227.15	53,227.15				
01.04.03.02	C.C ; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	20,968.50	20,968.50				
01.05	CONCRETO ARMADO							
01.05.01	SOBRECIMIENTO							
01.05.01.01	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	21,062.73	21,062.73				
01.05.01.02	SOBRECIMIENTOS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	23,290.84	23,290.84				
01.05.01.03	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	53,016.25	53,016.25				
01.05.01.04	SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	33,309.90	33,309.90				
01.05.02	ZAPATAS							
01.05.02.01	ZAPATAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	50,297.79	50,297.79				
01.05.02.02	ZAPATAS.-CONCRETO fc=280 kg/cm2	m3	177,855.13	177,855.13				
01.05.02.03	ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	31,647.80	31,647.80				

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Marco Antonio Tréles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



01.05.02.04	ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	217,791.03	217,791.03				
01.05.02.05	ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m	m2	64,060.62	64,060.62				
01.05.03	VIGAS DE CIMENTACION							
01.05.03.01	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	14,139.83	8,483.90	5,655.93			
01.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10,196.85	6,118.11	4,078.74			
01.05.03.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	30,388.31	18,232.99	12,155.32			
01.05.04	COLUMNA							
01.05.04.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	33,658.12	6,731.62	13,463.25	13,463.25		
01.05.04.02	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	30,960.03	6,192.01	12,384.01	12,384.01		
01.05.04.03	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	24,016.09	4,803.22	9,606.44	9,606.44		
01.05.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	85,806.05	17,161.21	34,322.42	34,322.42		
01.05.04.05	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	172,093.15	34,418.63	68,837.26	68,837.26		
01.05.05	PLACAS							
01.05.05.01	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	14,085.94	2,817.19	5,634.38	5,634.38		
01.05.05.02	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	10,007.34	2,001.47	4,002.94	4,002.94		
01.05.05.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23,026.07	4,605.21	9,210.43	9,210.43		
01.05.05.04	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	33,188.91	6,637.78	13,275.56	13,275.56		
01.05.06	VIGAS							
01.05.06.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	14,036.19	1,403.62	5,614.48	5,614.48	1,403.62	
01.05.06.02	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	25,788.19	2,578.82	10,315.28	10,315.28	2,578.82	
01.05.06.03	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	26,068.83	2,606.88	10,427.53	10,427.53	2,606.88	
01.05.06.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	54,710.08	5,471.01	21,884.03	21,884.03	5,471.01	
01.05.06.05	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	112,570.73	11,257.07	45,028.29	45,028.29	11,257.07	
01.05.07	LOSAS ALIGERADAS							
01.05.07.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	12,574.23	1,257.42	5,029.69	5,029.69	1,257.42	
01.05.07.02	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	24,995.39	2,499.54	9,998.16	9,998.16	2,499.54	
01.05.07.03	CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	26,186.22	2,618.62	10,474.49	10,474.49	2,618.62	
01.05.07.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	80,320.24	8,032.02	32,128.10	32,128.10	8,032.02	
01.05.07.05	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	44,071.35	4,407.14	17,628.54	17,628.54	4,407.14	
01.05.07.06	LADR. HUECO 15X30X30	u	36,823.80	3,682.38	14,729.52	14,729.52	3,682.38	
01.05.08	ESCALERAS							
01.05.08.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	7,285.38	1,457.08	2,914.15	2,914.15		
01.05.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4,107.32	821.46	1,642.93	1,642.93		
01.05.08.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	3,434.30	686.86	1,373.72	1,373.72		
01.05.09	COLUMNETAS Y SOLERAS							
01.05.09.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	14,498.55	2,899.71	5,799.42	5,799.42		
01.05.09.02	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 2 PISO	m3	9,253.63	1,850.73	3,701.45	3,701.45		
01.05.09.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36,885.79	7,377.16	14,754.32	14,754.32		
01.05.09.04	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	26,393.59	5,278.72	10,557.44	10,557.44		
01.05.10	LOSA MACISA							
01.05.10.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2	m3	3,856.55		1,928.28	1,928.28		
01.05.10.02	CONCRETO Fc=280 kg/cm2	m3	4,448.04		2,224.02	2,224.02		
01.05.10.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5,605.22		2,802.61	2,802.61		
01.05.10.04	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	6,972.21		3,486.11	3,486.11		
01.05.11	MUROS DE CONTENCIÓN							
01.05.11.01	CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	31,827.46				31,827.46	
01.05.11.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	30,410.63				30,410.63	
01.05.11.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	30,891.30				30,891.30	
01.05.12	CUNETAS CON REJILLA							
01.05.12.01	CONCRETO Fc=175 kg/cm2	m3	8,892.99				8,892.99	
01.05.12.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	16,434.71				16,434.71	

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSUKUO "EL AGUARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Marco Antonio Treilles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14252



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

01.05.17.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	3,272.58					3,272.58	
01.05.13	BANCAS DE CONCRETO								
01.05.13.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	1,448.29					1,448.29	
01.05.13.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	553.52					553.52	
01.05.14	CISTERNA								
01.05.14.01	CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	3,712.35					3,712.35	
01.05.14.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2,101.33					2,101.33	
01.05.14.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	2,415.35					2,415.35	
01.05.15	TANQUE ELEVADO								
01.05.15.01	CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	1,248.36					1,248.36	
01.05.15.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,334.20					1,334.20	
01.05.15.03	ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	819.56					819.56	
01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION								
01.06.01	COLUMNA METALICA CM-1	u	27,340.68					27,340.68	
01.06.02	VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-1	m	13,997.57					13,997.57	
01.07	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION								
01.07.01	MOVILIZACION DE EQUIPO	est	4,653.52	4,653.52					
01.08	MITIGACION AMBIENTAL								
01.08.01	RUEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS	u	4,265.60	1,279.68	1,706.24	1,279.68			
01.08.02	PREVENCIÓN DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES	u	1,303.57	391.07	521.43	391.07			
02	ARQUITECTURA								
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA								
02.01.01	LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm	m2	#####	10,348.97	41,395.86	41,395.86	10,348.97		
02.01.02	LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm	m2	#####	10,580.25	42,321.02	42,321.02	10,580.25		
02.01.03	LADRILLO KK TIPO IV CANTO M : 1:1:4 e=1.5cm	m2	1,580.29	158.03	632.12	632.12	158.03		
02.01.04	DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm	m2	3,448.62	344.86	1,379.45	1,379.45	344.86		
02.01.05	ACERO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	2,534.05	253.41	1,013.62	1,013.62	253.41		
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS								
02.02.01	TARRAJEO RAYADO CON MORTERO 1:5	m2	16,783.74		5,035.12	6,713.50	5,035.12		
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	39,686.19		11,905.86	15,874.48	11,905.86		
02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	41,123.49		12,337.05	16,449.40	12,337.05		
02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	83,561.13		25,068.34	33,424.45	25,068.34		
02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	64,374.56		19,312.37	25,749.82	19,312.37		
02.02.06	TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO	m2	334.37		100.31	133.75	100.31		
02.02.07	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	4,737.50		1,421.25	1,895.00	1,421.25		
02.02.08	VESTIDURA DE DERRAMES (1-5)	m	12,238.03		3,671.41	4,895.21	3,671.41		
02.02.09	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	3,407.76		1,022.33	1,363.10	1,022.33		
02.02.10	REVESTIMIENTO DE TERRAZO PULIDO	m2	2,302.75		690.83	921.10	690.83		
02.03	CIELORRASOS								
02.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C-A 1:5	m2	89,462.55		26,838.77	35,785.02	26,838.77		
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS								
02.04.01	CONTRAPISOS								

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47962983

Marco Antonio Tralles Silva
 ARQUITECTO
 CAP. 11000



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	32,973.81		9,892.14	13,189.52	9,892.14		
02.04.02	PISOS								
02.04.02.01	PORCELANATO 60 x 60 POTENSA BLANCO PERLA MATE	m2	103,061.89		30,918.57	41,224.76	30,918.57		
02.04.02.02	PORCELANATO 60 x 60 ESMALTADO MATE GALAXY STONE	m2	21,476.95		6,443.09	8,590.78	6,443.09		
02.04.02.03	PORCELANATO 60 x 60 DAKOTA MARFIL	m2	2,781.85		834.56	1,112.74	834.56		
02.04.02.04	PORCELANATO 60 x 60 DOMINE MATE BLANCO	m2	5,368.37		1,610.51	2,147.35	1,610.51		
02.04.02.05	CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO	m2	1,082.51		324.75	433.00	324.75		
02.04.02.06	CERAMICO 45 x 45 MODELO GRIS PLATA	m2	626.91		188.07	250.76	188.07		
02.04.02.07	CERAMICO 30 x 30 MODELO GRANILLA BLANCO	m2	894.41		268.32	357.76	268.32		
02.04.02.08	CONCRETO EN PATIOS Y PLATAFORMA $f_c=175\text{kg/cm}^2$	m2	57,233.12		17,169.94	22,893.25	17,169.94		
02.04.02.09	PATIOS Y PLATAFORMAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2,350.78		705.23	940.31	705.23		
02.04.02.10	CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"	m2	369.50		110.85	147.80	110.85		
02.04.03	SARDINELES								
02.04.03.01	CONCRETO $f_c=175\text{ kg/cm}^2$ (INC. EXCAVACION)	m	298.64		89.59	119.46	89.59		
02.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	159.72		47.92	63.89	47.92		
02.04.04	VEREDAS Y RAMPAS								
02.04.04.01	VEREDAS e=4" DE CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$	m2	45,722.48		13,716.74	18,288.99	13,716.74		
02.04.04.02	RAMPAS e=4" DE CONCRETO $f_c=175\text{kg/cm}^2$	m2	6,410.80		1,923.24	2,564.32	1,923.24		
02.04.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2,900.71		870.21	1,160.28	870.21		
02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS								
02.05.01	ZOCALOS								
02.05.01.01	ZOCALOS DE PORCELANATO 60X60	m2	7,329.66		3,664.83	3,664.83			
02.05.01.02	DE PORCELANATO 60X60 POTENZA MARRON OSCURO MATE	m2	13,929.88		6,964.94	6,964.94			
02.05.01.03	DE CERAMICA 25X40 CORADO LINEAL BLANCO	m2	2,781.33		1,390.67	1,390.67			
02.05.01.04	PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2	7,227.08		3,613.54	3,613.54			
02.05.01.05	DE MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30	m2	2,212.30		1,106.15	1,106.15			
02.05.01.06	DE MAYOLICA VIVES ROSADO 25X40	m2	1,517.67		758.84	758.84			
02.05.02	CONTRAZOCALOS								
02.05.02.01	PORCELANATO 10 x 60 POTENSA BLANCO PERLA MATE	m	9,305.36		4,652.68	4,652.68			
02.05.02.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60	m	1,833.80		916.90	916.90			
02.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=20 cm	m	5,514.96		2,757.48	2,757.48			
02.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=VARIABLE	m2	8,245.37		4,122.69	4,122.69			
02.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO DE H=10 cm	m	55.48		27.74	27.74			
02.06	COBERTURAS								
02.06.01	TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO CALIBRE 22 e=0.8mm	m2	27,587.20		13,793.60	13,793.60			
02.06.02	CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m2	191,449.64		95,724.82	95,724.82			
02.06.03	LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO	m2	2,080.68		1,040.34	1,040.34			
02.06.04	PINTURA ASFALTICA	m2	484.02		242.01	242.01			
02.06.05	PLANCHAS DE POLICARBONATO	m2	16,022.65		8,011.33	8,011.33			
02.07	CARPINTERIA DE MADERA								
02.07.01	PUERTA APANELADA C/TRIPLAY 10mm	m2	3,890.36				1,945.18	1,945.18	

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



02.07.02	PUERTA MACHIEBRADA	m2	43,524.32			21,762.16	21,762.16
02.07.03	PUERTA MACHIEBRADA + SOBRELIZ	m2	18,950.22			9,475.11	9,475.11
02.07.04	CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm	m2	2,512.47			1,256.24	1,256.24
02.07.05	CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm + SOBRELIZ	m2	5,913.27			2,956.64	2,956.64
02.07.06	PIZARRA ACRILICA	m2	11,649.18			5,824.59	5,824.59
02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA						
02.08.01	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	m	1,750.32			875.16	875.16
02.08.02	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	m2	12,801.17			6,400.59	6,400.59
02.08.03	ASTA DE BANDERA	u	1,179.46			589.73	589.73
02.08.04	BARANDA METALICA EN ESCALERA	m	2,749.75			1,374.88	1,374.88
02.08.05	REJILLA METALICA PARA CUNETETA DE 1"X1"X1/8"	m	11,056.77			5,528.39	5,528.39
02.08.06	TAPAJUNTA METALICA	m	1,164.41			582.21	582.21
02.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION SOBRETecho Y PARAPETO	m	8,599.38			4,299.69	4,299.69
02.08.08	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	m	5,191.68			2,595.84	2,595.84
02.08.09	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	u	9,097.44			4,548.72	4,548.72
02.08.10	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	m	1,086.02			543.01	543.01
02.08.11	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	u	271.32			135.66	135.66
02.08.12	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	u	254.00			127.00	127.00
02.08.13	CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" F"6" 2"	m2	9,630.35			4,815.18	4,815.18
02.09	VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS						
02.09.01	VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO	m2	219,341.61			#####	109,670.8
02.09.02	PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO	m2	4,114.27			2,057.14	2,057.14
02.10	CERRAJERIA						
02.10.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	pas	3,591.22			1,795.61	1,795.61
02.10.02	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	pas	1,103.52			551.76	551.76
02.10.03	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	pas	11,974.68			5,987.34	5,987.34
02.10.04	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	u	531.85			265.93	265.93
02.10.05	PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH	u	120.32			60.16	60.16
02.10.06	CANDADO DE 60mm	u	68.08			34.04	34.04
02.11	PINTURA						
02.11.01	LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	70,638.77			35,319.39	35,319.39
02.11.02	LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	43,404.21			21,702.11	21,702.11
02.11.03	ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS CARPINTERIA METALICA	m2	1,282.30			641.15	641.15
02.11.04	ESMALTE EN ZOCCALO Y CONTRAZOCCALO	m2	3,530.81			1,765.41	1,765.41
02.11.05	EN PUERTAS DE MADERA	m2	6,084.17			3,042.09	3,042.09
02.12	JUNTAS						
02.12.01	JUNTAS DE DILATAACION CON POLIURETANO	m	8,125.91			8,125.91	
02.12.02	TAPAJUNTA METALICA EN PISOS	m	250.45			250.45	
02.12.03	JUNTA DE DILATAACION EN PISOS	m	3,402.24			3,402.24	
02.12.04	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	m	7,642.00			7,642.00	
02.13	JUEGOS INFANTILES						
02.13.01	PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL)	u	1,416.93			1,416.93	

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zuzita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Treites Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



02.13.02	SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS	u	1,345.53				1,345.53		
02.13.03	TROMPO GIRATORIO CON SOBRILLA	u	2,500.00				2,500.00		
02.13.04	COLUMPIO METALICOS 02 ASIENTOS	u	1,343.59				1,343.59		
02.13.05	CASITA DE MADERA (JUEGO INFANTIL)	u	12,033.90				12,033.90		
02.14	VARIOS								
02.14.01	CURADO CON CURADOR QUIMICO CONCRETO	m2	23,591.53				7,077.46	9,436.61	7,077.46
02.14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER	u	2,124.00				637.20	849.60	637.20
02.14.03	SUMINISTRO EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO	u	1,784.76				535.43	713.90	535.43
02.14.04	PESO DE CAUCHO ANTI-IMPACTO	m2	8,090.86				2,427.26	3,236.34	2,427.26
03	INSTALACIONES SANITARIAS								
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	EXCAVACION H=0.80m, P/TUBERIA DE 160 Y 200 mm	m	5,016.88					5,016.88	
03.01.02	RELLENO e=0.20m TUBO DE 160 Y 200 mm	m	2,729.45					2,729.45	
03.01.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS	m	3,453.25					3,453.25	
03.01.04	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS	m	823.25					823.25	
03.01.05	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m	m	2,536.07					2,536.07	
03.02	SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR								
03.02.01	TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10	m	920.40					920.40	
03.02.02	TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10	m	992.13					992.13	
03.02.03	TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10	m	1,596.54					1,596.54	
03.02.04	TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10	m	1,038.64					1,038.64	
03.02.05	VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"	u	954.76					954.76	
03.02.06	CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS	pza	378.40					378.40	
03.03	SISTEMA DE RIEGO								
03.03.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2"	u	220.34					220.34	
03.04	SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR								
03.04.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	98.55					98.55	
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 160mm	m	6,343.98					6,343.98	
03.04.03	C.R PREFABRICADA DE 12" X 24" C/TAPA DE CONCRETO	u	4,486.14					4,486.14	
03.04.04	C.R PREFABRICADA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	1,643.70					1,643.70	
03.05	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO								
03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA	u	722.15					722.15	
03.06	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
03.06.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA	pza	7,725.36					7,725.36	
03.06.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA -INICIAL	pza	1,950.48					1,950.48	
03.06.03	URINARIOS DE LOZA DE PICO	pza	2,784.72					2,784.72	
03.06.04	LAVATORIO DE LOZA BLANCA	pza	13,137.94					13,137.94	
03.06.05	LAVADERO CORRIDO DE CEMENTO	m	1,030.60					1,030.60	
03.06.06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	u	4,317.99					4,317.99	
03.06.07	PAPELERA DE CERAMICA	u	1,362.76					1,362.76	
03.06.08	SEPARADOR DE MELAMINA 18mm blanco	u	1,298.11					1,298.11	
03.06.09	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX IG-20	pza	966.24					966.24	

Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47902985

Marco Antonio Yeltes Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPLINIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



03.06.10	ESPEJO BISELADO	m2	3,219.77				3,219.77
03.06.11	PAPELERA PLASTICA	u	603.57				603.57
03.06.12	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	pwa	1,637.88				1,637.88
03.06.13	MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO LABORATORIO	u	23,356.18				23,356.18
03.07	INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE						
03.07.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	pto	7,561.88				7,561.88
03.07.02	SALIDA PARA VENTILACION	pto	2,108.75				2,108.75
03.07.03	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	1,842.05				1,842.05
03.07.04	TUBERIA PVC-SAL 4"	m	2,390.33				2,390.33
03.07.05	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	u	1,862.70				1,862.70
03.07.06	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	u	308.32				308.32
03.07.07	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE	m	805.90				805.90
03.08	INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA						
03.08.01	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC	pto	7,328.83				7,328.83
03.08.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	662.47				662.47
03.08.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	m	1,317.38				1,317.38
03.08.04	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	u	2,233.20				2,233.20
03.08.05	CAJA DE MADERA PARA VALVULA	pwa	1,412.64				1,412.64
03.08.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA	m	882.31				882.31
03.09	TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO						
03.09.01	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"	m	201.54				201.54
03.09.02	TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10	m	275.21				275.21
03.09.03	TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10	m	164.78				164.78
03.09.04	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"	m	442.75				442.75
03.09.05	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	368.69				368.69
03.09.06	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	31.05				31.05
03.09.07	VALVULA CHECK 2"	u	984.42				984.42
03.09.08	VALVULA CHECK 1 1/2"	u	546.52				546.52
03.09.09	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	u	1,009.44				1,009.44
03.09.10	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	u	463.80				463.80
03.09.11	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	u	92.26				92.26
03.09.12	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	u	555.75				555.75
03.09.13	VALVULA FLOTADORA 3/4"	u	417.17				417.17
03.09.14	CAJA BAYPAS DE CONCRETO	u	196.17				196.17
03.09.15	CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA	u	211.38				211.38
03.09.16	EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBA 1.9 HP	u	2,763.74				2,763.74
03.09.17	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	u	271.95				271.95
03.09.18	REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN, 2"	u	159.29				159.29
03.09.19	REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"	u	191.94				191.94
03.09.20	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO	u	688.60				688.60
03.09.21	ROMPE AGUA	u	140.04				140.04
03.10	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL						
03.10.01	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm	m	4,177.92				4,177.92
03.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm	m	6,497.87				6,497.87
03.10.03	C.R. PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	378.56				378.56

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGAHOB"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



03.11	RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES						
03.11.01	EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE	u	189.59			189.59	
03.11.02	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	u	342.79			342.79	
04	INSTALACIONES ELECTRICAS						
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS DE 100 x 100 cm	m	8,535.96			8,535.96	
04.01.02	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM	m	1,803.87			1,803.87	
04.01.03	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS	m	4,853.55			4,853.55	
04.02	CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS						
04.02.01	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm ² N2XOH BLANCO	m	3,468.84			3,468.84	
04.02.02	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm ² N2XOH BLANCO	m	4,630.50			4,630.50	
04.02.03	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm ² N2XOH	m	4,078.08			4,078.08	
04.02.04	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x25mm ² N2XOH	m	804.60			804.60	
04.02.05	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 VERDE	m	7,760.40			7,760.40	
04.02.06	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 BLANCO	m	16,968.48			16,968.48	
04.02.07	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 NEGRO	m	7,760.40			7,760.40	
04.02.08	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 BLANCO	m	7,442.26			7,442.26	
04.02.09	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 NEGRO	m	7,442.26			7,442.26	
04.02.10	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 VERDE	m	7,570.29			7,570.29	
04.02.11	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm ² NH-80 VERDE	m	1,371.70			1,371.70	
04.02.12	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm ² NH-80 VERDE	m	744.00			744.00	
04.02.13	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NHX-90 BLANCO	m	265.98			265.98	
04.02.14	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm ² NHX-90 BLANCO	m	832.48			832.48	
04.02.15	CONDUCTOR DE Cu - NLT 3x2.5mm ²	m	396.00			396.00	
04.02.16	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm ²	m	308.20			308.20	
04.02.17	CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 16 MM ²	m	1,008.00			1,008.00	
04.02.18	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	25,605.29			25,605.29	
04.02.19	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	1,430.60			1,430.60	
04.02.20	TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	2,369.88			2,369.88	
04.02.21	TUBERIA PVC-SAP DE 40 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	1,129.14			1,129.14	
04.02.22	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	u	32.44			32.44	
04.02.23	CAJA DE DERIVACION DE 300x300x150	u	201.10			201.10	
04.02.24	CAJA DE TOMACORRIENTE PARA PISO IP 68	u	3,551.10			3,551.10	
04.02.25	SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS	u	967.75			967.75	
04.03	ARTEFACTOS						
04.03.01	LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM	u	4,544.40			4,544.40	
04.03.02	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	u	9,858.80			9,858.80	
04.03.03	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	u	29,041.94			29,041.94	
04.03.04	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA	u	14,728.80			14,728.80	
04.03.05	BERYL ADOSADA LED 15W	u	7,402.59			7,402.59	
04.03.06	LUMINARIA PERIMETRAL	u	15,010.80			15,010.80	
04.03.07	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDES	u	7,625.40			7,625.40	

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trettes Silva
ARQUITECTO
CAP N° 12345



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



04.03.08	Reflector Josef Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE	u	4,431.48					4,431.48
04.03.09	CAJA OCTOGONAL FºGº DE 100mm x 55mm	u	4,759.50					4,759.50
04.03.10	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	u	790.72					790.72
04.03.11	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	u	361.95					361.95
04.03.12	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	u	23.80					23.80
04.03.13	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	u	656.04					656.04
04.03.14	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	u	5,297.35					5,297.35
04.03.15	CAJA RECTANGULAR FºGº DE 100 x 55 x 50mm	u	7,794.97					7,794.97
04.03.16	TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	u	67.89					67.89
04.04	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO							
04.04.01	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 8 POLOS	u	266.81					266.81
04.04.02	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 18 POLOS	u	1,010.43					1,010.43
04.04.03	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 32 POLOS	u	468.09					468.09
04.04.04	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 36 POLOS	u	1,542.60					1,542.60
04.04.05	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 42 POLOS	u	568.09					568.09
04.04.06	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 54 POLOS	u	1,296.40					1,296.40
04.04.07	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 60 POLOS	u	704.75					704.75
04.04.08	TABLERO ELECTRICO DE FºGº EMPOTRADO 72 POLOS	u	1,587.50					1,587.50
04.05	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS							
04.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A	u	345.05					345.05
04.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A	u	966.07					966.07
04.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50A	u	306.02					306.02
04.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A	u	356.02					356.02
04.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x70A	u	193.01					193.01
04.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x125A	u	298.01					298.01
04.06	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS							
04.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x10A	u	111.03					111.03
04.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A	u	2,255.55					2,255.55
04.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A	u	1,020.20					1,020.20
04.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A	u	715.13					715.13
04.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A	u	126.02					126.02
04.06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A	u	264.03					264.03
04.06.07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x50A	u	98.01					98.01
04.07	INTERRUPTORES DIFERENCIALES							
04.07.01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A	u	4,944.50					4,944.50
04.07.02	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A	u	1,872.83					1,872.83
04.07.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	u	1,084.70					1,084.70
04.07.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A/30mm A	u	397.36					397.36
04.08	CIRCUITOS DE MANDO							
04.08.01	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	u	891.38					891.38
04.08.02	PULSADOR LUMINOSO NC 220V IP66	u	905.45					905.45
04.08.03	CONTACTOR TRIFASICO 25A	u	309.60					309.60
04.08.04	CONTACTOR TRIFASICO 16A	u	79.40					79.40

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lusting Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47302985

Marco Antonio Trelles Sitoa
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



04.09	POSTES DE FºGº								
04.09.01	POSTE DE FºGº DE 4m	u	10,277.40						10,277.40
04.09.02	DADOS DE CONCRETO DE POSTES/INCLUYE ACABADO	u	1,550.04						1,550.04
04.10	PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL								
04.10.01	POZO CONEXION A TIERRA	u	4,699.20						4,699.20
04.11	BUZON ELECTRICO								
04.11.01	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	u	1,900.64						1,900.64
04.12	ELECTROBOMBA								
04.12.01	TABLERO DE ELECTROBOMBAS	u	397.46						397.46
04.13	EQUIPOS DE CLIMATIZACION								
04.13.01	VENTILADORES DE TECHO	u	22,217.30						22,217.30
04.13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AJRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU INCLUYE ACCESORIOS	u	9,135.78						9,135.78
04.14	TRANSPORTE DE MATERIALES								
04.14.01	TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)	g/b	6,345.56						6,345.56
04.15	COMUNICACIONES								
04.15.01	CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS)	m	21,047.18						21,047.18
04.15.02	CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	m	128.40						128.40
04.15.03	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	1,470.48						1,470.48
04.15.04	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	4,599.35						4,599.35
04.15.05	TUBERIA PVC-SAP DE 55 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	3,323.34						3,323.34
04.15.06	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	u	324.40						324.40
04.15.07	CAJA DE DERIVACION DE 300x300x100	u	153.76						153.76
04.15.08	CAJA RECTANGULAR FºGº DE 100 x 55 x 50mm	u	5,426.19						5,426.19
04.15.09	SISTEMA DE DATA Y TELEFONO	u	14,987.04						14,987.04
04.16	INSTALACION DE GAS								
04.16.01	TUBERIA A LA VISTA	m	3,822.58						3,822.58
04.16.02	TUBERIA MONTANTE	m	668.10						668.10
04.16.03	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE GAS	u	196.50						196.50
04.16.04	VENTILACION (SUPERIOR O INFERIOR)	u	397.35						397.35
04.16.05	DUCTOS DE EVACUACION DE HUMOS	u	261.42						261.42
04.17	CONEXION A RED DE ENERGIA EXISTENTE								
04.17.01	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (Incluye todas las gestiones necesarias)	u	1,520.60						1,520.60
	COSTO DIRECTO S/.			1,438,398.72	863,337.20	905,062.74	*****	*****	607,542.34
	GASTOS GENERALES 9.42%	450049.29	135497.16	81,326.36	85,256.91	50,365.77	40,372.60	57,230.49	
	UTILIDAD 7.00%	334431.53	100687.92	60,433.60	63,354.39	37,426.79	30,000.87	42,527.96	
	SUB TOTAL	*****	1,674,583.80	1,005,097.16	*****	*****	*****	707,300.79	
	IGV 18%	1001173.35	301,425.08	180,917.49	189,661.33	89,812.34		127,314.14	

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zorita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Situa
 ARQUITECTO
 GAP N° 14209



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



TOTAL PRESUPUESTO S/.	##### #	1,976,008. 88	1,186,014. 65	##### #	##### #	##### #	834,614.9 4
% DE AVANCE		30.11	18.07	18.94	11.19	8.97	12.72

CRONOGRAMA VALORIZADO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO									
PROYECTO : 'REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA'									
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA									
Item	Descripción	Und	Parcial	PLAZO DE EJECUCION = 6 MESES = 180 D.C					
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO								
05.01	MOBILIARIO								
05.01.01	MOBILIARIO NIVEL INICIAL								
05.01.01.01	AULAS								
05.01.01.01.01	MESA NIVEL INICIAL	u	4,590.30					1,377.09	3,213.21
05.01.01.01.02	SILLA PARA NIVEL INICIAL	u	7,002.00					2,100.60	4,901.40
05.01.01.01.03	SILLA DE MADERA DE PROFESOR	u	374.07					112.22	261.85
05.01.01.01.04	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	1,139.58					341.87	797.71
05.01.01.01.05	MUEBLE PORTALONCHERAS DE MADERA	u	1,990.98					597.29	1,393.69
05.01.01.01.06	MUEBLE PORTACUENTOS DE MADERA	u	2,084.10					625.23	1,458.87
05.01.01.01.07	ESTANTE DE MADERA DE 30 CASILLEROS	u	2,751.51					825.45	1,926.06
05.01.01.01.08	ARMARIO DE MADERA 1.20x2.00x0.40	u	1,814.58					544.37	1,270.21
05.01.01.01.09	ESTANTE MINIBIBLIOTECA	u	2,620.29					786.09	1,834.20
05.01.01.01.10	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 1.20X2.10X0.30m en 6 NIVELES	u	7,622.88					2,286.86	5,336.02
05.01.01.02	COCINA								
05.01.01.02.01	ESTANTE MODULAR DE 4 NIVELES CAMBRO 21"x54"	u	4,623.00					1,386.90	3,236.10
05.01.02	MOBILIARIO NIVEL PRIMARIA								
05.01.02.01	AULAS								
05.01.02.01.01	MESA NIVEL PRIMARIO 1er a 2do GRADO	u	12,706.20					3,811.86	8,894.34
05.01.02.01.02	SILLA PARA NIVEL PRIMARIO 1er a 2do GRADO	u	6,799.65					2,039.90	4,759.76
05.01.02.01.03	MESA NIVEL PRIMARIO 3er a 6to GRADO	u	24,435.00					7,330.50	17,104.50
05.01.02.01.04	SILLA PARA NIVEL PRIMARIO 3er a 6to GRADO	u	15,092.50					4,527.75	10,564.75
05.01.02.01.05	SILLA DE MADERA DE PROFESOR	u	748.14					224.44	523.70
05.01.02.01.06	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	2,279.16					683.75	1,595.41
05.01.02.02	AULA DE INNOVACION								
05.01.02.02.01	MESA PARA COMPUTADORA	u	6,349.28					1,904.78	4,444.50
05.01.02.02.02	SILLA METALICA C/ ASIENTO DE MELAMINA	u	2,524.48					757.34	1,767.14
05.01.02.02.03	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	379.86					113.96	265.90
05.01.02.02.04	SILLA METALICA ASIENTO DE TELA	u	59.90					17.97	41.93
05.01.02.03	S.U.M								
05.01.02.03.01	MESA PLEGADIZA DE 0.76X1.80m	u	7,894.68					2,368.40	5,526.28
05.01.02.03.02	SILLA MOD OLA C/ASIENTO DE POLIPROPILENO C/TUBO DE ACERO	u	9,275.04					2,782.51	6,492.53
05.01.02.04	BIBLIOTECA								
05.01.02.04.01	MESAS DE MADERA DE 0.90 X 1.10 M	u	999.00					299.70	699.30
05.01.02.04.02	SILLA PARA NIVEL SECUNDARIA	u	2,558.60					767.58	1,791.02

Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staffing Zurlita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Sitoa
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
 "Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



05.01.02.04.03	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	379.86					113.96	265.90
05.01.02.04.04	SILLA DE MADERA DE PROFESOR	u	124.69					37.41	87.28
05.01.02.04.05	MESA PARA COMPUTADORA	u	1,587.32					476.20	1,111.12
05.01.02.04.06	SILLA METALICA C/ ASIENTO DE MELAMINA	u	315.56					94.67	220.89
05.01.02.04.07	ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	u	6,038.96					1,811.69	4,227.27
05.01.02.04.08	ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.00X2.10M	u	687.64					206.29	481.35
05.01.02.05	COMEDOR - COCINA								
05.01.02.05.01	ESTANTE MODULAR DE 4 NIVELES CAMBRO 21"x54"	u	4,623.00					1,386.90	3,236.10
05.01.03	MOBILIARIO NIVEL SECUNDARIA								
05.01.03.01	AULAS								
05.01.03.01.01	MESA NIVEL SECUNDARIA	u	26,536.95					7,961.09	18,575.87
05.01.03.01.02	SILLA PARA NIVEL SECUNDARIA	u	21,108.45					6,332.54	14,775.92
05.01.03.01.03	SILLA DE MADERA DE PROFESOR	u	623.45					187.04	436.42
05.01.03.01.04	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	1,899.30					569.79	1,329.51
05.01.03.02	LABORATORIOS								
05.01.03.02.01	TABURETE METALICO C/ ASIENTO DE MADERA	u	2,530.75					759.23	1,771.53
05.01.03.02.02	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 1.20X2.10X0.30m en 6 NIVELES	u	7,622.88					2,286.86	5,336.02
05.01.03.02.03	ESCRITORIO DE MADERA DE PROFESOR	u	379.86					113.96	265.90
05.01.03.02.04	SILLA DE MADERA DE PROFESOR	u	124.69					37.41	87.28
05.01.03.03	ADMINISTRACION								
05.01.03.03.01	SILLA METALICA ASIENTO DE TELA	u	299.50					89.85	209.65
05.01.03.03.02	SILLON DE CUERO CON BRAZOS	u	593.06					177.92	415.14
05.01.03.03.03	ESCRITORIO METALICO	u	599.80					179.94	419.86
05.01.03.03.04	ARMARIO METALICO 1.20X1.90X0.30m	u	1,072.04					321.61	750.43
05.01.03.03.05	ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	u	1,509.74					452.92	1,056.82
05.01.03.03.06	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE 1.20X2.10X0.30m en 6 NIVELES	u	5,081.92					1,524.58	3,557.34
05.02	EQUIPAMIENTO (COMPUTADORAS Y EQUIPOS)								
05.02.01	SUM - COMEDOR								
05.02.01.01	LAPTOP 15	u	2,123.45					637.04	1,486.42
05.02.01.02	PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	u	156.78					47.03	109.75
05.02.01.03	PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO + ECRAN DE PARED DE 2.40X2.40M	u	2,345.67					703.70	1,641.97
05.02.01.04	EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA Y PARLANTE	u	1,234.56					370.37	864.19
05.02.02	AULAS INICIAL								
05.02.02.01	TV 40" + RACK METALICO + BLUE RAY	u	6,703.68					2,011.10	4,692.58
05.02.02.02	EQUIPO DE SONIDO	u	1,823.04					546.91	1,276.13
05.02.03	AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA								
05.02.03.01	COMPUTADORA IS - ALL IN ONE - 24" HP O EQUIVALENTE	u	65,057.60					19,517.28	45,540.32
05.02.03.02	LAPTOP 15	u	2,123.45					637.04	1,486.42
05.02.03.03	PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	u	156.78					47.03	109.75
05.02.03.04	PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO + ECRAN DE PARED DE 2.40X2.40M	u	2,345.67					703.70	1,641.97
05.02.04	BIBLIOTECA								
05.02.04.01	COMPUTADORA IS - ALL IN ONE - 24" HP O EQUIVALENTE	u	8,132.20					2,439.66	5,692.54
05.02.05	ADMINISTRACION								
05.02.05.01	COMPUTADORA IS - ALL IN ONE - 24" HP O EQUIVALENTE	u	2,033.05					609.92	1,423.14
05.02.05.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	u	989.67					296.90	692.77
05.02.06	COCINA - INICIAL								
05.02.06.01	REFRIGERADOR DE UNA PUERTA - RF1	u	5,695.00					1,708.50	3,986.50
05.02.06.02	COCINA INDUSTRIAL DE TRES FUEGOS - CO	u	2,613.00					783.90	1,829.10
05.02.06.03	HORNO MICROONDAS	u	805.67					241.70	563.97
05.02.07	COCINA - PRIMARIA								
05.02.07.01	REFRIGERADOR DE UNA PUERTA - RF1	u	5,695.00					1,708.50	3,986.50

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 C.I.P. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N.I. 47902995

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"



05.02.07.02	COCINA INDUSTRIAL DE TRES FUEGOS - CO	u	2,613.00						783.90	1,829.10
05.02.07.03	HORNO MICROONDAS	u	805.67						241.70	563.97
	COSTO DIRECTO S/.		325907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	97,772.14	228,135.00	
	GASTOS GENERALES 5%		16295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.61	11,406.75	
	SUB TOTAL		342202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102,660.75	227,541.75	
	IGV 18%		61596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.94	43,117.51	
	TOTAL PRESUPUESTO S/.		403798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	121,139.69	270,659.26	
	% DE AVANCE			0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	70.00	

XIII.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA PROPUESTA TECNICA.

El proyecto es de gran importancia para el desarrollo del distrito de Piura ya que, con la rehabilitación y restitución de la Infraestructura Educativa, se logrará mejorar la prestación del servicio en la INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga Montejó y su área de influencia del Proyecto.

En el marco de lo señalado por la Resolución Ministerial N° 499-2018-MINEDU que establece las "Disposiciones Sectoriales para las Intervenciones de Reconstrucción con Fines de Recuperación y Rehabilitación mediante Inversiones del Sector Educación Comprendidas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios", y según el diagnóstico desarrollado corresponde intervenciones de reconstrucción mediante inversiones de Rehabilitación

La propuesta técnica plantea intervenciones de rehabilitación y restitución de infraestructura mobiliario y equipamiento. La Unidad Ejecutora plantea la demolición de todos los bloques existentes incluido el cerco perimetrico. Así mismo, se ha planteado la reasignación de usos para optimizar el uso de los recursos públicos, a la vez de brindar el servicio pedagógico en mejores condiciones.


Inse Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
N° 167

CONSORCIO "EL ALGARROBU"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
L.N. 47902985


Marco Antonio Trelles Situa
ARQUITECTO
CAP N° 14260

RESUMEN DE PRESUPUESTO



PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA"	
DESCRIPCIÓN	COSTO
Estructuras	2,505,337.29
Arquitectura	1,746,866.16
Instalaciones Sanitarias	149,826.21
Instalaciones Electricas	375,563.69
COSTO DIRECTO	4,777,593.35
GASTOS GENERALES 9.42%	450049.29
UTILIDAD 7.00 %	334431.53
SUB-TOTAL	5562074.17
I.G.V. 18%	1001173.35
COSTO DE OBRA (Componente 1)	6563247.52
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (Componente 2)	403,798.95
CONTINGENCIA (Componente 3)	525,807.41
VALOR REFERENCIAL	7,492,853.88
SUPERVISION 4 % (Componente 4)	299714.16
EXPEDIENTE TECNICO (Componente 5)	79200.00
COSTO DEL PROYECTO	7792568.04


 Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47992985


 Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



Resumen general

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DI
 Propietario 02100135 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA
 Fecha 05/08/2019

Código	Descripción subpresupuesto	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
001	ESTRUCTURA	1.00	3,441,722.13	3,441,722.13
002	ARQUITECTURA	1.00	2,399,767.86	2,399,767.86
003	SANITARIAS	1.00	205,824.65	205,824.65
004	ELECTRICAS	1.00	515,932.88	515,932.88
005	MOBILIARIO	1.00	403,798.95	403,798.95
006	CONTINGENCIA	1.00	525,807.41	525,807.41
TOTALES				7,492,853.88

Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 TINI-47902985

Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14260



Hoja resumen

Obra **0301149** REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA
 Localización **200101** MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Fecha Al **05/08/2019** PIURA - PIURA - PIURA

Presupuesto base

001	ESTRUCTURA		2,505,337.29
002	ARQUITECTURA		1,746,866.16
003	SANITARIAS		149,826.21
004	ELECTRICAS		375,563.69
005	MOBILIARIO		325,907.14
006	CONTINGENCIA		382,751.67
		(CD) S/.	5,486,252.16
	COSTO DIRECTO		5,486,252.16

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	S/.	2,052,546.95
MATERIALES	S/.	3,223,226.56
EQUIPOS	S/.	210,067.94
SUBCONTRATOS	S/.	
Total descompuesto costo directo	S/.	5,485,841.45

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 05/08/2019


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47002985


 Marco Antonio Trelles Silva
 ARQUITECTO
 CAP N° 14267



DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA"

DURACION DE LA OBRA (meses)

6.00

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
			DESCR	UNIDAD		
1.00 PERSONAL DE OBRA						TOTAL= S/ 189,800.00
INGENIERIA						
1.01	Ingeniero Supervisor	mes	1.00	6.50	9,000.00	58,500.00
1.02	Ingeniero Especialista en Estructuras	mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
1.03	Arquitecto	mes	1.00	4.00	6,000.00	24,000.00
1.04	Ingeniero asistente	mes	2.00	6.00	4,000.00	48,000.00
1.05	Visticos	mes	1.00	8.00	1,450.00	8,700.00
SUBTOTAL						S/ 163,200.00
ADMINISTRACION						
1.06	Administrador de Supervisión	mes	0.50	6.50	5,000.00	16,250.00
1.07	Secretaria	mes	0.50	6.50	1,800.00	5,850.00
1.08	Guardian - Seguridad	mes	0.50	6.00	1,500.00	4,500.00
SUBTOTAL						S/ 26,600.00
2.00 VEHICULOS (*)						TOTAL= S/ 33,000.00
2.01	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4x4 c/radio transmisor	mes	2.00	6.00	2,750.00	33,000.00
(*) Los equipos incluyen operador y combustible						
3.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS						TOTAL= S/ 5,512.72
3.01	Ensayos Especiales de Laboratorio	und.	13.00	1.00	131.36	1,707.63
3.02	Ensayos especiales de Control de Calidad	und.	80.00	1.00	23.73	1,898.21
3.03	Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares	und.	15.00	1.00	127.12	1,906.78
4.00 GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS						TOTAL= S/ 5,513.57
4.01	Comunicaciones (Telefonía & Internet)	mes	1.00	6.00	163.33	980.00
4.02	Utiles de Oficina	mes	1.00	6.00	120.00	720.00
4.03	Alquiler de Equipo de Topografía	mes	0.50	6.00	1,271.19	3,813.57
4.00 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES						TOTAL= S/ 2,310.00
4.01	Exámenes Medicos Personal Tecnico Asistente y Auxiliares	und.	2.00	7.00	165.00	2,310.00
5.00 GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)						TOTAL= S/ 17,858.76
5.01	Garantía de Seriedad de Propuesta	mes	1.00	1.00	948.47	948.47
5.02	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	6.00	1,721.76	10,330.54
5.03	Garantía del Adelanto Efectivo	mes	1.00	1.00	5,165.27	5,165.27
5.04	Garantía de Beneficios Sociales de los Trabajadores	mes	1.00	1.00	1,399.49	1,399.49
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	qib	1.00	0.005%	299,714.16	14.99
GASTOS VARIABLES						S/ 253,895.05
IGV 18%						S/ 45,719.11
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN						S/ 299,714.16

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Purita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



MEMORIAS DESCRIPTIVAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Yunita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 03: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

MEMORIA DE ARQUITECTURA

1.-PROYECTO

El nombre del proyecto es: "ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA".

COMPONENTE 03: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO PIURA - PROVINCIA PIURA-REGION PIURA.

2.-UBICACIÓN.

REGIÓN: Piura

PROVINCIA: Piura

DISTRITO: Piura

SECTOR: Pachitea

DIRECCIÓN; Calle San MARTÍN 250.

DRE: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PIURA

UGEL: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – PIURA



Ubicación del Departamento de Piura


Jose Franklin Talledo Covená
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COM.
"NI. 479029"


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN PIURA



La Institución Educativa Parcemon Saldarriaga Montejo brinda el servicio educativo en el área de inicial, Primaria y Secundaria se encuentra ubicada en el sector Pachitea del distrito de Piura en la intersección de las calles San Martín y Amazonas. El terreno de la institución educativa se encuentra delimitado con un cerco de muros de ladrillo y columnas de concreto.

El área del terreno efectuada las mediciones in situ por el equipo técnico es de **3,901.25 m²** y un perímetro de **261.72ml.**


Los límites del terreno donde se ubica la Institución Educativa son:

Por el oeste con la calle Amazonas con 44.69 m.

Por el norte con la II. EE Sagrado Corazón de Jesús con una línea quebrada de 89.07 m.

Por el este con el cementerio san Teodoro 56.62 m.

Por el Sur con la avenida san Martín con 60.90 m.

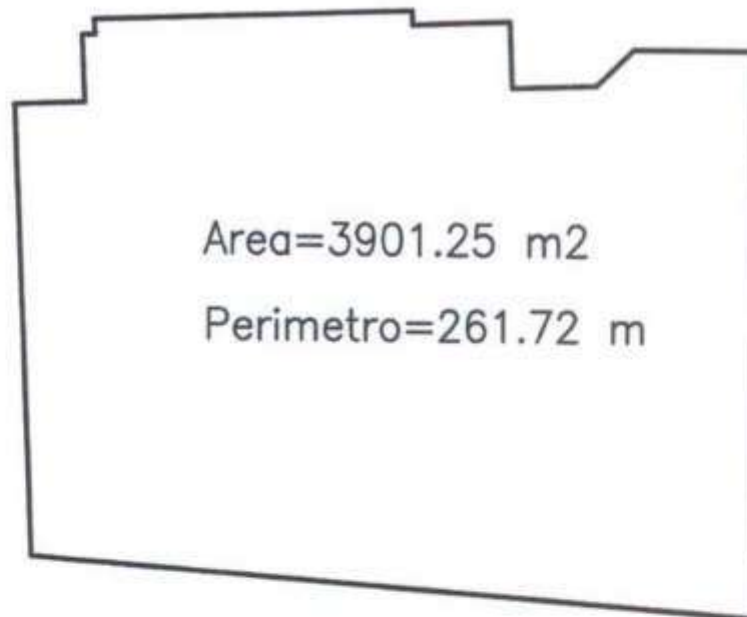

PERIMETRO DEL TERRENO DE LA IIEE



Jose Franklin Talledo Covaño
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Stirling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP. N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA



UBICACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E.E PARCE MON SALDARRIAGA

3.-TERRENO.

El ingreso al sector de inicial se hace mediante un portón ubicado por la calle Amazonas. No se cuenta con un atrio de ingreso y está separado del sector de primaria tal como indica la norma técnica vigente. El ingreso al sector de primaria se hace por un portón ubicado en la Avenida san Martín.



TOPOGRAFIA DEL TERRENO DE LA I.E.E PARCE MON SALDARRIAGA

Jose Franklin Talledo Coover
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Torres Silva
ARQUITECTO
CIP. 12345



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS-DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

El predio se encuentra en una zona consolidada de la ciudad por ello las calles que limitan el terreno se encuentran pavimentadas (calzada y veredas), con rasantes definidas que facilitan la evacuación de las aguas de lluvia. La avenida san Martín tiene una rasante de 3.7% en dirección hacia la calle Amazonas.

Retiros.

Los edificios existentes no cumplen con lo dispuesto en la norma A-010 respecto a los retiros por el contrario las aulas de inicial están pegadas al cerco perimétrico que limita con la calle Amazonas. También hay una edificación con cuatro aulas que limita con la Institución Educativa Sagrado Corazón que no tiene retiro.

Planta primer piso.

En el plano de planta del primer nivel, que corresponde a la planta arquitectónica actual del local de la institución educativa, se puede apreciar el área que ocupa el sector de inicial (aulas pegadas a la calle Amazonas), y el área que ocupa el sector de primaria (resto de aulas). Ninguno de los bloques existentes tiene la orientación Este-Oeste como indica la norma EM-110 del RNE. El terreno no presenta problemas de inundaciones pero la infraestructura existente se ve afectada por la humedad que producen las lluvias que se dan de manera frecuente en los meses de verano y sobre todo cuando se presentan eventos extraordinarios como el fenómeno del Niño costero del año 2017.



SOBRETECHO CON COBERTURA METALICA EN LOS SS. HH Y MURO DEL MODULO 4. AFECTADOS POR LA HUMEDAD.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Marco Antonio Treñas Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN PIURA



MURO DE CERCO PERIMETRICO Y MUROS EXTERIORES DEL MÓDULO 2 Y MUROS EN MÓDULO 1

Todos los módulos tienen techo liviano de plancha de fibrocemento color gris solo los SS. HH de primaria tienen techo de aligerado al cual se le ha colocado un sobre techo por problemas de filtraciones. Debido a la antigüedad de la infraestructura puede verse el deterioro paulatino de muros de ladrillo artesanal y el deterioro de los pisos de cemento pulido. Cabe indicar que esta infraestructura ha soportado los eventos del fenómeno del Niño del año 1970, año 1983, año 1998 y el último evento ocurrido el año 2017.

3.1.-DRENAJE PLUVIAL

El terreno natural tiene una diferencia de nivel de 2 metros entre el lado que limita con la calle Amazonas (+41.40) y el lado que limita con el cementerio san Teodoro (+43.40). La pendiente natural del terreno es de aproximadamente 2.40% lo cual hace improbable que pueda sufrir de inundaciones. El local no cuenta con cunetas en el piso pero si tiene una vereda a manera de vía canal, en el sector de primaria, que recoge el agua de lluvia y la direcciona hacia la avenida san Martín. En el sector de inicial el agua de lluvia se direcciona por la calle Amazonas pero hay una cuenca ciega en el patio por lo que el agua debe ser retirada por el personal de limpieza.



Jose Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 12753



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGIÓN PIURA



VEREDA DE DESCARGA DE AGUA DE LLUVIA.



AREA INUNDABLE EN EL PATIO DELECTOR INICIAL

Los módulos existentes tienen techo liviano con cobertura de plancha color gris gran onda de fibrocemento. Esta recoge el agua de lluvia con canaleta de plancha de F°G° y la descarga por medio de tubería de PVC de diámetro de 4" directamente al Patio de Formación desde donde se direcciona a la vereda "canal" que descarga el agua finalmente a la avenida san Martín. Este sistema de drenaje pluvial viene funcionando desde hace más de veinte años. Para muestra tenemos una foto del módulo 4 fechada el año 2009 y otra fechada en febrero del 2019.



VISTA DEL MÓDULO 4 AÑO 2009



VISTA DEL MÓDULO 4 AÑO 2019

El patio 1 (Patio de Formación techado) y el proscenio tienen una cobertura de plancha de Aluzinc curvo. Las aguas de lluvia se recogen en una canaleta metálica ubicada en los laterales y descargan con tubo de PVC de diámetro 4" conectados directamente a las cunetas con rejilla que recorren el perímetro del patio.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902905



Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA L.L. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

7.2.-AULAS PEDAGÓGICAS

El año 2018 el requerimiento fue de dieciséis aulas pedagógicas tal como se muestra en los cuadros proporcionados por el aplicativo ESCALE. Cuatro aulas para inicial y doce aulas para primaria.



MÓDULOS PRIMER PISO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN DE LAS AULAS

En el gráfico se pueden apreciar las doce aulas para primaria distribuidas en tres módulos cada uno de un solo nivel. El módulo 2 tiene cuatro aulas y un aula de innovación. El módulo 3 tiene cuatro aulas y un laboratorio de CTA. El módulo 4 tiene cuatro aulas, una biblioteca, oficina de dirección, secretaria, espera, subdirección, archivo y sala de profesores. Estos tres módulos tienen una antigüedad de más de 50 años. Tienen cobertura de plancha de fibrocemento sobre estructura de madera tornillo que se apoya sobre vigas soleras de concreto armado que junto con las columnas confinan los muros los cuales son de ladrillo artesanal tipo King Kong cara vista pintado. Se puede constatar que el sistema estructural no corresponde a una albañilería confinada tal como indica la actual norma vigente la E-070 del R.N.E. Completando el

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
"COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS - DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA"

El gráfico también muestra las cuatro aulas del sector inicial que fueron construidas hace más de 25 años para inicial de 4 y 5 años con su respectivo patio e ingreso diferenciado del sector primario. Posteriormente cuando se amplió la oferta a inicial de 3 años una de las aulas se dividió en dos. Finalmente ante la demanda de inicial de 5 años se cerró el espacio entre los SS. HH de primaria, el aula de 5 años y el cerco perimétrico para obtener un aula de 5 años. Este sector tiene un crecimiento no planificado y las sucesivas ampliaciones y acondicionamientos que se han realizado no cumplen con las normas técnicas vigentes y las buenas prácticas de la ingeniería.



EXTERIOR AULA DE 5 AÑOS



PUERTA DE INGRESO A INICIAL



INTERIOR DEL AULA DE 5 AÑOS



INTERIOR AULA DE 4 AÑOS



INGRESO A AULA DE 4 AÑOS



TECHO DEL AULA DE 4 AÑOS



EXTERIOR DEL AULA DE 3 AÑOS



INTERIOR DEL AULA DE 3 AÑOS

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
I.M. 47992915

Marco Antonio Trelles Siloa
ARQUITECTO
CAP N° 14252



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

4.0.-PROYECTO.

4.1.-ANTECEDENTES.

La Institución Educativa PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO brinda el servicio de educación escolarizada en la modalidad de inicial, primaria y secundaria. Las actividades pedagógicas se desarrollan en dos turnos. En el turno de la mañana funciona inicial y primaria. En el turno de la tarde funciona secundaria. La institución educativa es beneficiaria del Programa Nacional de Alimentación **Qali Warma** que está inscrito al MIDIS cuya finalidad es brindar un servicio de alimentación como un complemento educativo para los niños matriculados en inicial y primaria de educación básica regular.

La Institución educativa fue creada por resolución ministerial RM N° 7677 del 03 de junio de 1957 como **Escuela Fiscal de Primer Grado de Varones N°307**. Posteriormente tomo el nombre de **Escuela Fiscal N° 14104** y viene funcionando desde el año 1982 con el nombre de "**Parcemón Saldarriaga Montejo**". El predio se encuentra inscrito a favor del Estado Peruano-MINEDU en la Oficina Registral de PIURA partida N°11126847 de fecha 26 de marzo del 2014.

La institución educativa cuenta actualmente con cuatro aulas pedagógicas para inicial, doce aulas pedagógicas para primaria. La secundaria, que funciona en turno de la tarde, tiene diez secciones las cuales ocupan los ambientes de primaria. Esta información puede ser complementada con los datos obtenidos del aplicativo ESCALE del portal web del MINEDU. La institución educativa cuenta con una población de 109 estudiantes en inicial, 366 estudiantes en primaria y 301 estudiantes en secundaria todos ellos inscritos en nómina del 2018. Cuenta además con 4 docentes para inicial, 16 docentes para primaria y 15 docentes para secundaria a tiempo completo para el dictado de las horas de clase. El índice de ocupación promedio (IO) es de 27.25 estudiantes/aula para inicial, 30.50 estudiantes/aula para primaria y 30.10 estudiantes/aula para secundaria.

El local de la institución cuenta con todos los servicios básicos como son red de energía (interior y exterior), agua (cisterna de PVC y tanque alto de PVC), red de desagüe y Telefonía (internet). No cuenta con una red de evacuación de agua de lluvia, los techos inclinados descargan el agua de lluvia directamente al pavimento y los niveles de piso existente no son los adecuados para la evacuación. No se ha realizado ningún tipo de intervención en la infraestructura educativa en los últimos veinte años.



Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.NI. 47902985



Marco Antonio Trelles Situa
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01- REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

4.2.-PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO.

El proyecto tal como indica la norma técnica vigente se divide en tres zonas funcionales inicial, primaria y secundaria cada una con un acceso diferenciado desde el exterior. Se ubica la plataforma multiusos en la parte posterior del terreno con acceso directo desde el sector de primaria y secundaria. El sector de inicial esta separado de los otros sectores por un cerco de malla metálica.

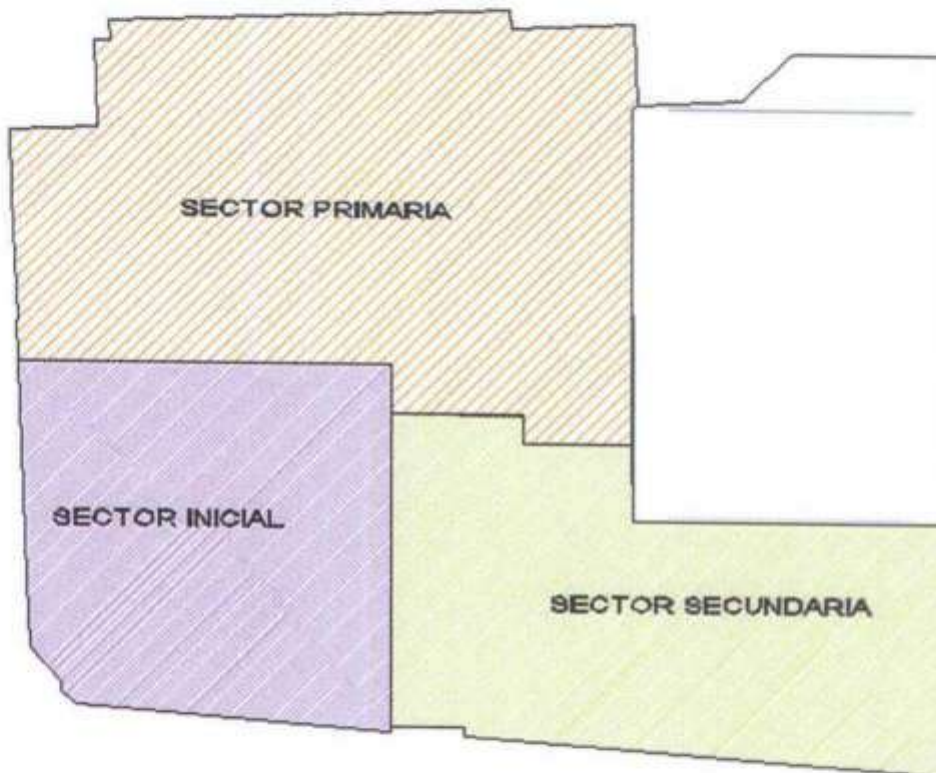


DIAGRAMA DE ZONIFICACION DEL PROYECTO

La orientación de los bloques no es exactamente la Este – Oeste que indica la norma técnica porque las dimensiones del terreno no permiten tomar como punto de partida este alineamiento. Se colocaran parasoles para mitigar el efecto de los rayos solares y la radiación solar. Por tratarse de la zona bioclimatica 2 - DESERTICO MARINO (Norma EM-110 del RNE). Se colocará una cobertura sobre el techo de concreto armado de la losa. Las cotas y los niveles de piso terminado se ubocan en el sector de la plataforma deportiva multiusos



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902955




Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

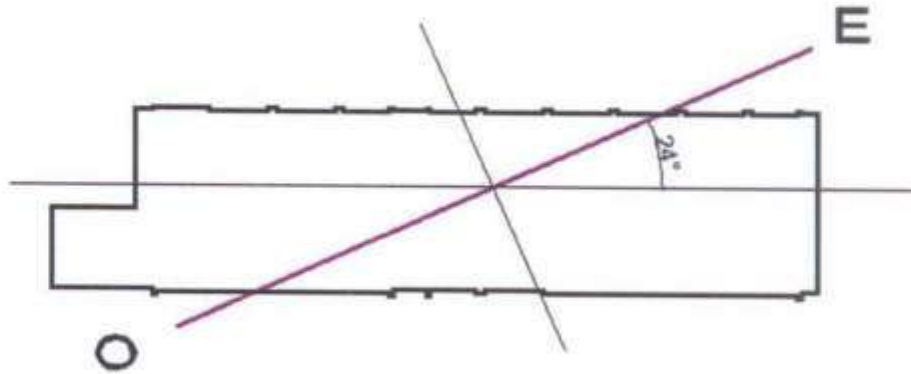

ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN E-O SOBRE EL TERRENO.

El sector de primaria ésta compuesto por dos módulos el Módulo 1 (cocina, SUM-Comedor, seis aulas pedagógicas, escalera, biblioteca, aula de innovación). El Módulo 3 ésta compuesto por los SS. HH para niños y niñas, SS. HH para discapacitados y cuarto de limpieza. También se tiene una sala de profesores. Todos los bloques se encuentran articulados alrededor de un patio no techado.



PLANTA GENERAL DEL PRIMER PISO

Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Lushing Stirling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902945

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 01 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

4.3.-PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

-Demolición de los ambientes de las aulas pedagógicas, ambientes complementarios, ambientes de servicios generales y oficinas administrativas que se encuentran ubicadas en los módulos 1, 2, 3, y 4.

EDIFICACIONES A DEMOLER				
ITEM	NIVEL	AMBIENTE	AREA (M2)	TOTAL
MODULO 1 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA 5 AÑOS	32.00	291.50
		AULA 5 AÑOS	30.15	
		AULA 4 AÑOS	46.29	
		AULA 3 AÑOS	86.70	
		PATIO TECHADO	39.85	
		SS. HH - H	2.55	
		SS. HH - M	1.68	
		SS. HH - H	1.34	
		SS. HH - M	1.26	
		SS.HH HOMBRES PRIMARIA	22.63	
		SS.HH MUJERES PRIMARIA	22.90	
		SS HH PROFESORAS PRIM.	2.05	
SS.HH PROFESORES PRIM.	2.10			
MODULO 2 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 01	46.16	238.82
		AULA PEDAGÓGICA 02	48.16	
		AULA PEDAGÓGICA 03	48.16	
		AULA PEDAGÓGICA 04	48.16	
		AULA DE INNOVACIÓN	48.18	
MODULO 3 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	AULA PEDAGÓGICA 1A	48.75	254.38
		AULA PEDAGÓGICA 1B	49.02	
		AULA PEDAGÓGICA 05	48.78	
		AULA PEDAGÓGICA 06	49.26	
		LABORATORIO C.T.A.	58.57	
MODULO 4 - MUROS DE ALBAÑILERIA - COBERTURA DE PLANCHA DE FIBROCEMENTO - ESTADO MALO -A DEMOLER	1° NIVEL	CREA (BIBLIOTECA)	32.57	294.61
		AULA PEDAGÓGICA 07	47.97	
		AULA PEDAGÓGICA 08	48.54	
		AULA PEDAGÓGICA 09	48.73	
		AULA PEDAGÓGICA 10	43.26	
		ADMINISTRACIÓN	29.98	
		SALA DE PROFESORES	43.56	

Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Jurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

TOTAL AREA DEMOLER (M2)				1,079.31
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - TABIQUES DE TRIPALY/MADERA - COBERTURA DE PLANCHA DE CALAMINA - ESTADO PROVISIONAL -A DEMOLER	1° NIVEL	COCINA PRIMARIA	10.94	72.58
		COCINA INICIAL	11.44	
		COMEDOR PRIMARIA	27.25	
		KIOSKO	16.35	
		ALMACÉN DE ALIMENTOS I.	1.40	
		ALMACÉN DE ALIMENTOS P.	5.20	

El programa arquitectónico viene detallado en el siguiente cuadro:

METAS FISICAS DE LA INVERSION				
ITEM	NIVEL	AMBIENTE	AREA (M2)	TOTAL
INICIAL	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 3 AÑOS	58.90	240.31
		DEPOSITO DE MATERIALES	4.00	
		AULA PEDAGOGICA 4 AÑOS	58.90	
		DEPOSITO DE MATERIALES	4.00	
		AULA PEDAGOGICA 5 AÑOS	58.90	
		DEPOSITO DE MATERIALES	3.95	
		SS. HH - NIÑOS	7.45	
		SS. HH - NIÑAS	7.45	
		SS. HH DISCAPACITADOS	4.46	
		SS. HH - NIÑOS (5 años)	3.00	
		SS. HH - NIÑAS (5 años)	2.93	
		SS. HH PROFESORAS	3.03	
		COCINA-DESPENSA	22.31	
		GAS	1.03	
PRIMARIA	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 01	60.08	377.57
		AULA PEDAGOGICA 02	59.96	
		AULA PEDAGOGICA 03	60.08	
		COCINA-DESPENSA	21.28	
		S.U.M. - COMEDOR	90.68	
		GAS	0.80	
		SS. HH - H	22.86	
		SS. HH - M	19.33	
		SS. HH DISCAPACITADOS	4.50	

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staffing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 01 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

		CUATO DE LIMPIEZA	5.58	325.15	
		TABLERO ELECTRICO	0.94		
		DEPOSITO MATERIAL EDUCATIVO	18.48		
		ESCALERA 1	13.00		
	2° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 04	60.08		
	AULA PEDAGOGICA 05	59.96			
	AULA PEDAGOGICA 06	60.08			
	AULA DE INNOVACION	85.44			
	BIBLIOTECA	49.97			
	DEPOSITO DE LIBROS	9.62			
	SECUNDARIA	1° NIVEL	AULA PEDAGOGICA 01		60.11
LABORATORIO DE CIENCIAS			76.00		
DEPOSITO DE MATERIALES 1			6.91		
DEPOSITO DE MATERIALES 2			6.88		
SALA DE PROFESORES			20.11		
SS.HH HOMBRES			18.76		
SS.HH MUJERES			17.68		
SS.HH DISCAPACITADOS			4.88		
CUATO DE LIMPIEZA			6.00		
SS.HH DE PROFESORES			4.62		
SS.HH DE PROFESORAS			4.62		
ESCALERAS 2			29.90		
2° NIVEL			AULA PEDAGOGICA 02	60.11	240.05
AULA PEDAGOGICA 03		59.72			
AULA PEDAGOGICA 04		60.11			
AULA PEDAGOGICA 05		60.11			
ADMINISTRACION		1° NIVEL	ARCHIVO	6.30	60.16
			SECRETARIA - ESPERA	14.93	
			DIRECCIÓN	12.03	
	SS.HH PROFESORES		3.00		
	SS.HH PROFESORAS		3.00		
	SS. HH DISCAPACITADOS		4.49		
	CUARTO DE LIMPIEZA		6.23		
	CASETA VIGILANCIA Y CONTRIL + SS.HH(S)		5.67		
	CASETA VIGILANCIA Y CONTRIL + SS.HH(P)		4.51		
AREA NETA TOTAL (M2)			1,495.03		

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 81 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LEJOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

METAS FISICAS DE LA INVERSION			
ITEM	AMBIENTE	AREA (M2)	TOTAL
PATIO DE FORMACION TECHADO - INICIAL	PISO DE CONCRETO	155.52	155.52
PATIO DE PRIMARIA	PISO DE CONCRETO	406.37	406.37
PATIO DE SECUNDARIA	PISO DE CONCRETO	256.42	256.42
AREA DE JUEGOS INICIAL	PISO BLANDO	105.68	105.68
CIRCULACION	VEREDAS Y RAMPAS	568.40	568.40
AREA TOTAL DE METAS FISICAS A CONSTRUIR (M2)	1,492.39		
CISTERNA Y TANQUE ALTO			UND
CANALETAS PLUVIALES CON REJILLA METÁLICA		ML	139.43
CANALETAS PLUVIALES SIN REJILLA METÁLICA		ML	44.55
INGRESO INICIAL		UND	1.00
INGRESO PRIMARIA		UND	1.00
INGRESO SECUNDARIA		UND	1.00
CERCO PERIMETRICO		ML	297.00

También se muestran las metas físicas del mobiliario y equipamiento de la inversión:

MOBILIARIO	UNIDAD	CANT. TOTAL
SECTOR PRIMARIA		
AULAS FUNCIONALES PRIMARIA		
MESAS DE MADERA 1" A 2"	UND	65
SILLAS DE MADERA DE 1" A 2"	UND	65
MESAS DE MADERA 3" A 6"	UND	125
SILLA DE MADERA DE 3" A 6"	UND	125
MESA PARA PROFESOR	UND	6
SILLA PARA PROFESOR	UND	6
PIZARRAS ACRILICAS DE 1.20X4.80	UND	6
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA		

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
DNI. 47902985



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

MESA BIPERSONAL PARA COMPUTO	UND	16
SILLA METALICA TAPIZADA	UND	32
MESA PARA PROFESOR	UND	1
SILLA PARA PROFESOR	UND	1
PIZARRA ACRILICA DE 1.20X4.80	UND	1
BIBLIOTECA		
MESA DE MADERA 0.90MX1.10M	UND	5
SILLAS DE MADERA	UND	20
MESA DE COMPUTADORA	UND	4
SILLA PARA COMPUTO	UND	4
MESA PARA PROFESOR	UND	1
SILLA PARA PROFESOR	UND	1
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	UND	8
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.00X2.10M	UND	1
SUM - COMEDOR		
MESA PLEGADIZA 0.76X1.80M TABLRO DE PVC	UND	12
SILLA PLEGADIZA	UND	72
COCINA - DESPENSA		
ESTANTE MODULAR DE CUATRO NIVELES CAMBRO 21"X54"	UND	3
SECTOR SECUNDARIA		
AULAS FUNCIONALES SECUNDARIA		
MESA DE MADERA	UND	165
SILLAS DE MADERA	UND	165
MESA PARA PROFESOR	UND	5
SILLA PARA PROFESOR	UND	6
PIZARRA ACRILICA DE 1.20X4.80	UND	5
LABORATORIO		
TABURETE METALICO C/ASIENTO DE MADERA	UND	25
MESA PARA PROFESOR	UND	1
SILLA PARA PROFESOR	UND	1
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	6
SECTOR INICIAL		
AULAS PEDAGOGICAS		
MESA NIVEL INICIAL	UND	15
SILLA NIVEL INICIAL	UND	75
MESA PARA PROFESOR	UND	3
SILLA PARA PROFESOR	UND	3
MUEBLE PORTACUENTOS DE MADERA	UND	3
MUEBLE PORTYALONCHERAS DE MADERA	UND	3


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
C.I.F. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
R.U. 47092935


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico

"ELABORACIÓN DE 91 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DELA LE LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

ESTANTE DE MADERA DE 30 CASILLEROS	UND	3
ESTANTE MINI BIBLIOTECA	UND	3
ARMARIO DE MADERA 1.20X2.00X0.40 M	UND	3
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	6
COCINA - DESPENSA		
ESTANTE MODULAR DE CUATRO NIVELES CAMBRO 21"X54"	UND	3
ADMINISTRACION		
ESCRITORIO METALICO	UND	2
SILLON DE CUERO CON BRAZOS	UND	2
SILLA METALICA TAPIZADA	UND	5
ARMARIO METALICO 1.20X1.90X0.30	UND	2
ESTANTE DE MELAMINA DE 0.30X1.20X2.10M	UND	2
ESTANTE DE ANGULO RANURADO 0.30X1.20X2.10 - 6 NIVELES	UND	4
EQUIPAMIENTO		
SUM- COMEDOR		
LAPTOP IS	UND	1
PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1
PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO	UND	1
ECRAM DE PARED DE 2.40X240M	UND	1
EQUIPO DE SONIDO C/CONSOLA Y PARLANTES	UND	1
AULAS INICIAL		
TV 40" + RACK METALICO	UND	3
BLUE RAY	UND	3
EQUIPO DE SONIDO	UND	3
COCINA - INICIAL		
COCINA INDUSTRIAL DE TRES FOGONES	UND	1
REFRIGERADORA DE UNA PUERTA RF1	UND	1
HORNO MICROONDAS	UND	1
COCINA - PRIMARIA		
COCINA INDUSTRIAL DE TRES FOGONES	UND	1
REFRIGERADORA DE UNA PUERTA RF1	UND	1
HORNO MICROONDAS	UND	1
AULA DE INNOVACIÓN PEDAGOGICA		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24F0131a	UND	32
LAPTOP IS	UND	1
PARLANTE MULTIMEDIA PARA LAPTOP	UND	1
PROYECTOR MULTIMEDIA + RACK DE TECHO	UND	1
ECRAM DE PARED DE 2.40X240M	UND	1
BIBLIOTECA		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24F0131a	UND	4

Jose Franklin Talledo Covenio
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Expediente Técnico



"ELABORACIÓN DE 03 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA-PIURA"
COMPONENTE 01: REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA I.E. LOS ALGARROBOS -DISTRITO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA

ADMINISTRACIÓN		
HP 24" ALL IN ONE - PC - 24FO135	UND	1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1

4.4.-PREVISIONES EN EL DISEÑO PARA EVITAR AFECTACIONES DEL FEN

Para las edificaciones nuevas a construir se propone las siguientes medidas a incorporar al diseño:

- 1.- La colocación de una cobertura de plancha metálica para proteger de las lluvias el techo de losa aligerada de todos los edificios. Esta cobertura impedirá las filtraciones y los charcos de agua en las losas.
- 2.- La descarga del agua de lluvia se hará hacia canaletas metálicas que evacuan mediante montantes de tubo de PVC adosadas a los muros.
- 3.- Los tubos de PVC descargan a cunetas de concreto con rejilla o sin rejilla que recogen el agua de lluvia de los patios y jardines para que la evacuación sea total por gravedad.
- 4.-Diseño de una red eficiente de drenaje pluvial. Todas las veredas y patios tendrán pendiente hacia las cunetas con rejilla las cuales evacuarán el agua de lluvia al exterior del local de la Institución Educativa. La topografía del terreno permite diseñar una red eficiente.
- 5.-Los muros de albañilería serán tarrajeados en el exterior e interior con mortero de cemento arena 1:5 y acabados con pintura látex acrílico para protegerlos de la humedad.
- 6.-Las ventanas de todas las aulas pedagógicas y ambientes serán metálicas de aluminio de serie reconocida que permitan un adecuado sello de PVC entre el marco y el vidrio y evitar el ingreso del agua de lluvia hacia el interior del ambiente. La orientación adecuada de los edificios evitará que la radiación solar deteriore estos sellos hidráulicos.
- 7.- Se tiene que elevar el NPT del ingreso peatonal por la calle Q para que no ingrese agua del exterior al local de la Institución educativa.
- 8.-Construcción de veredas de borde en todo el perímetro de las edificaciones para evitar el contacto del suelo húmedo con los muros de ladrillo.
- 9.-Construcción de contra zócalo de cemento pulido exterior de h=30 cm para protección del muro de ladrillo y elementos estructurales como columnas y sobrecimientos.

Jose Franklin Talledo Coven
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CIP 47902985

Marco Antonio Treilles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURAS


CONVENIO DEL "ANEXO"
Lushing Staling Zurita Chung
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



0110

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

**“REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO
PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA”**

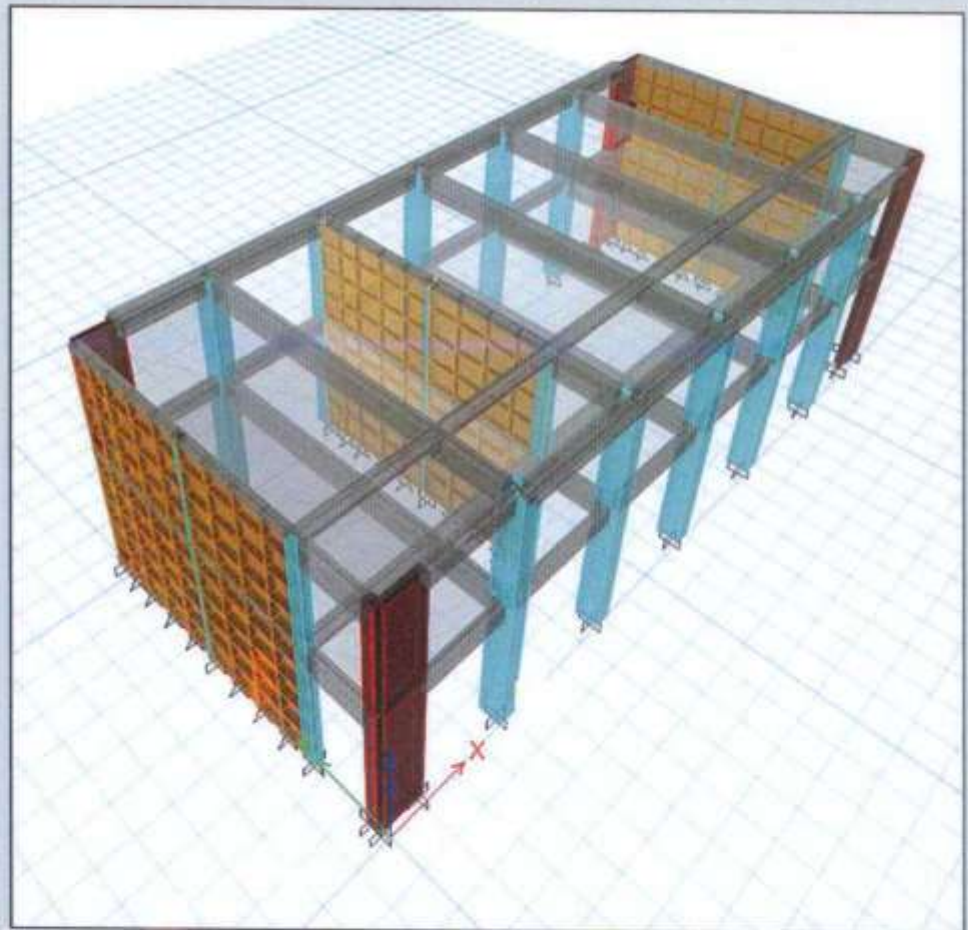


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47100085





Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" **0111**

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

INDICE

- 1.0 INTRODUCCION
- 2.0 PROPUESTA ARQUITECTONICA
- 3.0 INTERPRETACION ESTRUCTURAL
- 4.0 DISEÑO ESTRUCTURAL PRELIMINAR
- 5.0 PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
- 6.0 ESTRUCTURACION FINAL
- 7.0 CARGAS DE DISEÑO
- 8.0 COMBINACIONES DE CARGA
- 9.0 METRADO DE CARGAS
- 10.0 ANALISIS ESTRUCTURAL
- 11.0 DISEÑO ESTRUCTURAL
- 13.0.- OBSERVACIONES
- 14.0.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





Jose Franklin Talleo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO, PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" **0112**

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2018



1.0 INTRODUCCION

El diseño planteado tiene como objetivo realizar cálculos estructurales de edificaciones de uno y dos niveles. Las arquitecturas y el estudio de suelos han sido proporcionados por el solicitante.

Así mismo se indica que para el diseño en general de los diferentes elementos de las estructuras indicadas han sido modeladas en un conocido software de cálculo estructural y sometidos bajo los requerimientos exigidos en la norma sismo resistente y de concreto armado que rige en nuestro país.

2.0 PROPUESTA ARQUITECTONICA

Las estructuras objeto de la presente memoria de cálculo, será básicamente utilizada la geometría de los ejes que se definen por los diferentes ambientes que conforman la estructura planteada.

3.0 INTERPRETACION ESTRUCTURAL

El sistema estructural planteado para este proyecto es una Estructura con muros de albañilería, columnas, placas y una losa aligerada de concreto armado que descansa en los muros, placas y columnas del sistema estructural. En el sentido longitudinal y transversal será sistema dual (muros de albañilería y pórticos)

4.0 DISEÑO ESTRUCTURAL PRELIMINAR

El objetivo del diseño estructural es garantizar la seguridad de las personas que habitaran en la edificación durante su atención y la cual deberá soportar cargas sísmicas.

5.0 PREDIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Después de haber fijado la forma, ubicación y distribución de los elementos estructurales, es necesario partir inicialmente de dimensiones que se acerquen lo más posible a las dimensiones finales requeridas por el diseño.

Un buen pre dimensionamiento nos evitará sucesivos análisis, como de diseño, hasta que las dimensiones satisfagan los requerimientos de las normas de diseño.

Jose Franklin Talledo Cove...
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



Existen muchos criterios para pre dimensionar los elementos estructurales, unos más empíricos que otros pero finalmente la experiencia y el buen criterio primaran en la elección de algunos criterios.

Los criterios que asumiremos en adelante serán tratando de cumplir los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones en sus capitulo E.020, E0.30, E0.50, E0.60 y E.070.

• **PREDIMENSIONAMIENTO DE MUROS**

Existen criterios prácticos para determinar el espesor de los muros que dan buenos resultados, y que con las fuerzas de las cargas puedan soportar sin causar daño. Los muros son elementos sometidos a flexión en sus dos sentidos de su plano, el peralte entonces deberá estar en función de la longitud y la carga.

La norma de diseño E-070 y demás bibliografía consultada nos da unos requisitos que debe cumplir la sección, para asegurar el buen comportamiento estructural de un muro sismo-resistente de albañilería, así como también para controlar la deflexión considerando como parámetro base la densidad de muros en cada dirección de análisis.

Al someterlos a la teoría estructural obtenemos que para las dimensiones proporcionadas en la arquitectura, podemos elegir un espesor de 25 cm para los muros principales. Por lo tanto podemos dar como un avance que los elementos estructurales, cumplen estos requisitos, de esta forma se pre dimensionarán todos los demás muro o también de la siguiente manera

$$t \geq \frac{h}{20}$$

• **PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS**

Los criterios para pre dimensionar columnas, están basados en su comportamiento, flexo-compresión, tratando de evaluar cual de los dos es el más crítico en el dimensionamiento.

$$A_c = \frac{\sum P}{\alpha * 0.9 * f'_c}$$

[Firma]
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Donde α es el valor que corresponde a la columna si es esquinera, borde o central

[Firma]
Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

[Firma]
CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47002585

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0114

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



• **PREDIMENSIONAMIENTO DE VIGAS**

Existen criterios prácticos para determinar el peralte de vigas, que dan buenos resultados con cargas vivas no excesivas. Las vigas son elementos sometidos a flexión, el peralte deberá estar entonces en función de la longitud y la carga.

La norma de diseño E-060 y demás bibliografía consultada nos da unos requisitos que debe cumplir la sección, para asegurar el buen comportamiento estructural de una viga sismo-resistente, así como también para controlar la deflexión.

Al someterlos a la teoría se procederá e cálculo de peralte Luz/10 o luz/12, su base Base = 0.3 H @ 0.5 H y como mínimo de ancho 25 cm. En sistemas sismorresistentes, además la norma E-060 recomienda un peralte mínimo de luz/16. Por lo tanto podemos dar como un avance que los elementos estructurales de la estructura, cumplen estos requisitos, de esta forma se pre dimensionarán todas las demás vigas.

• **LOSAS**

Transmiten las cargas por flexión y corte. Cumplen la función de diafragma rígido. Aportan un buen porcentaje (más de 40%) a la masa total de la estructura por lo que su aligeramiento es un factor importante a considerar.

Pueden ser losas aligeradas en una y dos direcciones, macizas, nervadas, etc.

Aligerados en una dirección:

La recomendación práctica para su dimensionamiento es el siguiente:

Luz (m)	H (cm)
L < 4.0 m	17
4.0 m < L < 5.5 m	20
5.0 m < L < 6.0 m	25
6.0 m < L < 7.5 m	30

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

La Norma E-040 Concreto Armado indica que para sobrecargas menores a 300 kg/m² y luces menores a 7.5 m., el peralte H puede ser:

$$H > L/25$$

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PIURA" **0115**

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



6.0 ESTRUCTURACION FINAL

La estructuración final cumple con todos los requisitos de continuidad, ductilidad, rigidez lateral, así mismo los elementos estructurales cumplen satisfactoriamente las secciones propuestas para su posterior análisis estructural, en el proceso de análisis se ha ido mejorando el modelo a analizar.

Para estructuras de Concreto Armado, el desarrollo del presente trabajo se basa en las siguientes normas y reglamentos:

- Norma Técnica de Edificación de Cargas E.020
- Norma Técnica de Diseño Sismorresistente E.030
- Norma Técnica de Suelos y Cimentación E.050
- Norma Técnica de Edificación de Concreto Armado E.060
- Norma Técnica de Albañilería E.070

7.0 CARGAS DE DISEÑO

El análisis de los elementos estructurales se ha realizado con las siguientes cargas:

- Carga Permanente o Muerta (D), que incluye el peso propio de la estructura.
- Carga Viva (L), o carga no permanente que será de acuerdo al ambiente.
- Carga de Sismo (Q), que consiste en establecer las fuerzas horizontales que actuaran en la edificación, de acuerdo a los parámetros establecidos en las Normas Peruanas de Estructuras – Norma E-30.

8.0 COMBINACIONES DE CARGA

Para Estructuras de Concreto Armado:

La norma E-060 nos da no solo las combinaciones necesarias sino también los factores de amplificación (resistencia requerida por cargas últimas) estas son:

$$1.40 (D+E) + 1.70 L$$

$$1.25 (D+E) + 1.25 L \pm CS$$

$$0.90 (D +E) \pm CS$$

Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 CIP. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" **0116**

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

9.0 METRADO DE CARGAS

CARGA MUERTA

Para el diseño de este proyecto se adoptó lo establecido según la norma E-020 del RNE que nos proporciona los pesos unitarios para calcular la carga muerta:

- Concreto armado 2400 kg/m³

CARGA VIVA

La carga de piso que se va a aplicar a un área determinada de una edificación depende de su pretendida utilización u ocupación. La norma E020 nos da cargas distribuidas a considerar en aulas, aulas y ss.hh (250 kg/m²), laboratorios (300 kg/m²), zonas de almacenaje (500 kg/m²), corredores y escaleras (400 kg/m²); tomando como mínimo la de azoteas (100 kg/m²) debido a que no es una estructura tipo edificación donde se congrega reunión de personas.



[Firma]
LUSHING STALING ZURITA
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 1745

[Firma]
Jose Franklin Talledo Covarrubias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902965

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0117

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



CARGA SISMICA

El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando los lineamientos y parámetros de la Norma de Diseño Sismorresistente vigente E-030.

Análisis Dinámico dirección X-X (Longitudinal) y Y-Y (Transversal)

PARAMETROS SISMICOS		
Z	0,45	Zona 4
U	15	Edificaciones Esenciales A2
S	11	Suelo Flexible
R	7	Sistema Dual de muros de albañilería placas y columnas
g	9,81	Aceleración de la gravedad
Tp	1	Suelo Flexible
Tl	16	Suelo Flexible

T	C	Sa
0	2.500	2.601
0.1	2.500	2.601
0.2	2.500	2.601
0.3	2.500	2.601
0.4	2.500	2.601
0.5	2.500	2.601
0.6	2.500	2.601
0.7	2.500	2.601
0.8	2.500	2.601
0.9	2.500	2.601
1	2.500	2.601
1.1	2.273	2.365
1.2	2.083	2.168
1.3	1.923	2.001
1.4	1.786	1.858
1.5	1.667	1.734
1.6	1.563	1.626
1.7	1.384	1.440
1.8	1.235	1.285
1.9	1.108	1.153
2	1.000	1.041
2.1	0.907	0.944
2.2	0.826	0.860
2.3	0.756	0.787
2.4	0.694	0.723
2.5	0.640	0.666
2.6	0.592	0.616
2.7	0.549	0.571
2.8	0.510	0.531
2.9	0.476	0.495
3	0.444	0.462
3.1	0.416	0.433
3.2	0.391	0.408
3.3	0.367	0.382
3.4	0.346	0.360
3.5	0.327	0.340
3.6	0.309	0.321
3.7	0.292	0.304
3.8	0.277	0.288
3.9	0.263	0.274
4	0.250	0.260

[Firma]
LUSHING STANG ZARITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP 10112724

[Firma]
Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stang Zarita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0118

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural


Fecha : 05 de Agosto del 2019

10.0 ANALISIS ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA PRINCIPAL

El modelo matemático para la estructura principal consiste en un sistema tridimensional de elementos verticales y horizontales (elementos en flexo compresión), que tienen como condiciones de borde un sistema apoyado como se aprecia en el modelo presentado.

MODULO 04:

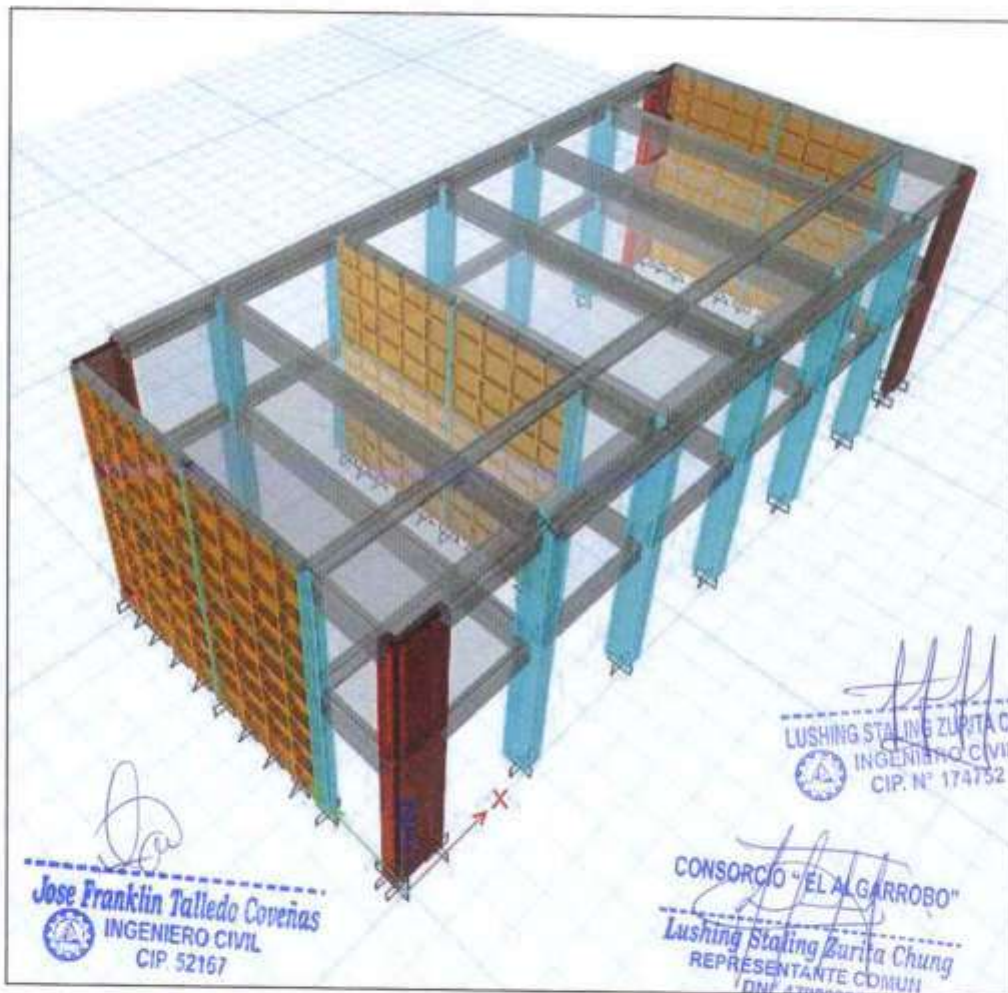

Modelo Matemático - vista lateral isométrica

El análisis se ha realizado para los casos de carga y combinaciones descritas anteriormente.

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |




Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0120

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA


Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

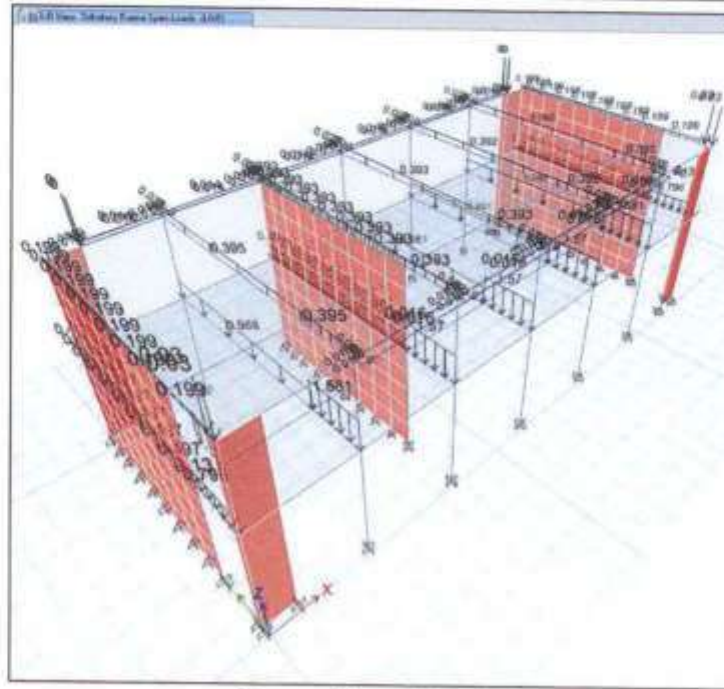

Carga Viva (Ton/m)

**Resultados
Análisis Sísmico**

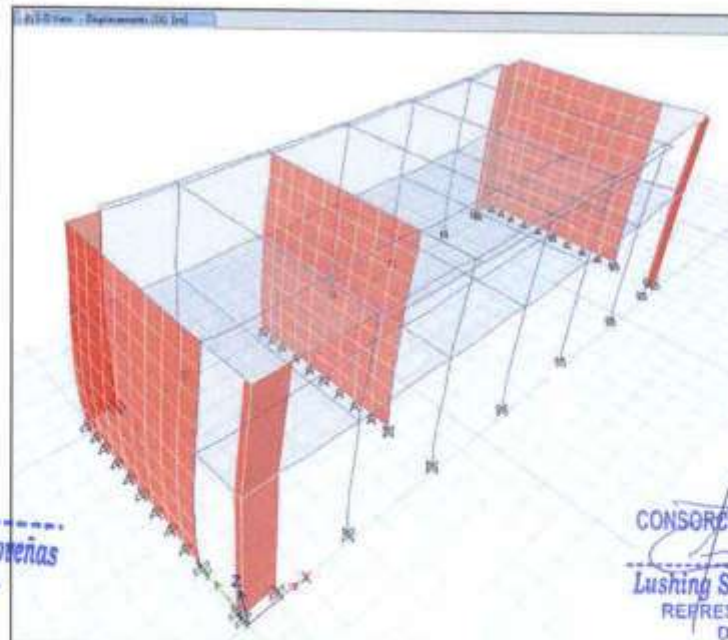

[Firma]
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

[Firma]
Jose Franklin Tallado Cerna
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
[Firma]
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Desplazamiento Elástico por carga sísmica X-X (m)

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0121

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



Desplazamiento Elástico por carga sísmica Y-Y (m)

Evaluación de Desplazamientos Sísmicos

TABLE: Story Drifts					
Story	Load Case/Combo	Item	Drift	Desplazamiento lateral	Desplazamiento según Regla.
STORY2	SX Max	X	0.00085	0.004463	< 0.007..... OK!
STORY2	SY Max	Y	0.000174	0.000914	< 0.005..... OK!
STORY1	SX Max	X	0.000557	0.002924	< 0.007..... OK!
STORY1	SY Max	Y	0.000222	0.001166	< 0.005..... OK!

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0122

Ubicación: PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural


Fecha: 05 de Agosto del 2019



Periodos y frecuencias

TABLE: Modal Periods and Frequencies					
Case	Mode	Period sec	Frequency cyc/sec	Circular Frequency rad/sec	Eigenvalue rad ² /sec ²
Modal	1	0.253	3.949	24.813	615.6855
Modal	2	0.122	8.207	51.5688	2659.3431
Modal	3	0.096	10.417	65.4503	4283.738
Modal	4	0.056	17.718	111.3235	12392.9255
Modal	5	0.042	24.014	150.8835	22765.8278
Modal	6	0.033	30.69	192.8337	37184.8329

Diagrama de Momentos

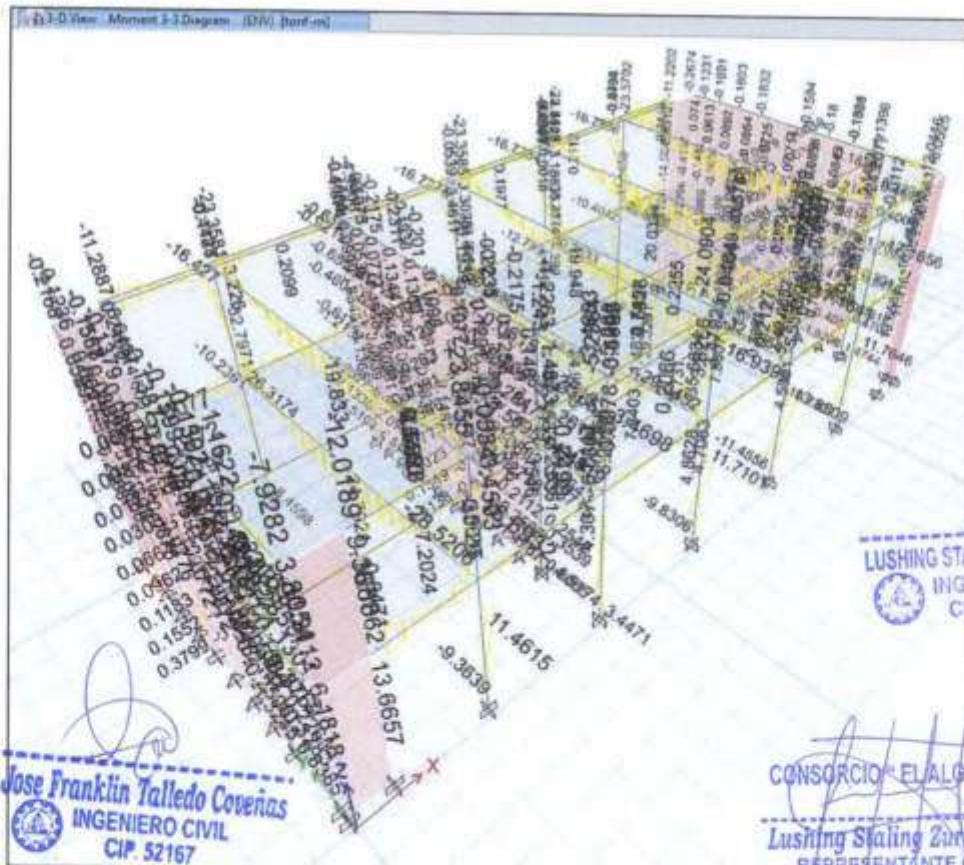

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902955

Momentos flectores Envolbente

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

0123


Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



COLUMNA C-3

Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

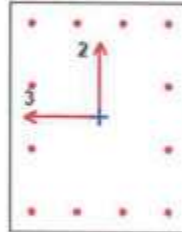

LUSHING STALING BURITA CHUNG
CONSORCIO "EL AGARROBO"
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Column Element Details (Summary)

Level	Element	Unique Name	Section ID	Combo ID	Station Loc	Length (cm)	LLRF	Type
STORY2	C173	135	C50X65	COMB5	0	350	0.813	Sway Special

Section Properties

b (cm)	h (cm)	dc (cm)	Cover (Torsion) (cm)
50	65	5.828	2.657

Material Properties

E_c (kgf/cm ²)	f'_c (kgf/cm ²)	Lt.Wt Factor (Unitless)	f_y (kgf/cm ²)	f_{ys} (kgf/cm ²)
217370.65	210	1	4218.42	4218.42

Design Code Parameters

Φ_T	Φ_{CTied}	$\Phi_{CSpiral}$	Φ_{Vns}	Φ_{Vs}	Φ_{Vjoint}
0.9	0.65	0.75	0.75	0.6	0.85

Axial Force and Biaxial Moment Design For P_u , M_{u2} , M_{u3}

Design P_u (kgf)	Design M_{u2} (kgf-cm)	Design M_{u3} (kgf-cm)	Minimum M_2 (kgf-cm)	Minimum M_3 (kgf-cm)	Rebar %	Capacity Ratio (Unitless)
45080.11	1714978.22	-2285516.25	136322.25	156608.3	1.05	0.776

Axial Force and Biaxial Moment Factors

	C_m Factor (Unitless)	δ_{ns} Factor (Unitless)	δ_s Factor (Unitless)	K Factor (Unitless)	Effective Length (cm)
Major Bend(M3)	0.429418	1	1	1	275
Minor Bend(M2)	0.402073	1	1	1	275

Shear Design for V_{u2} , V_{u3}

	Shear V_u (kgf)	Shear ΦV_c (kgf)	Shear ΦV_s (kgf)	Shear ΦV_p (kgf)	Rebar A_v /s (cm ² /cm)
Major, V_{u2}	14282.48	19076.92	7800.42	14282.48	0.0417

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"


0124

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural


Fecha : 05 de Agosto del 2019

	Shear V_u kgf	Shear ΦV_c kgf	Shear ΦV_s kgf	Shear ΦV_p kgf	Rebar A_v /s cm ² /cm
Minor, V_{u2}	9321.65	14810.62	6055.96	8329.12	0.0542

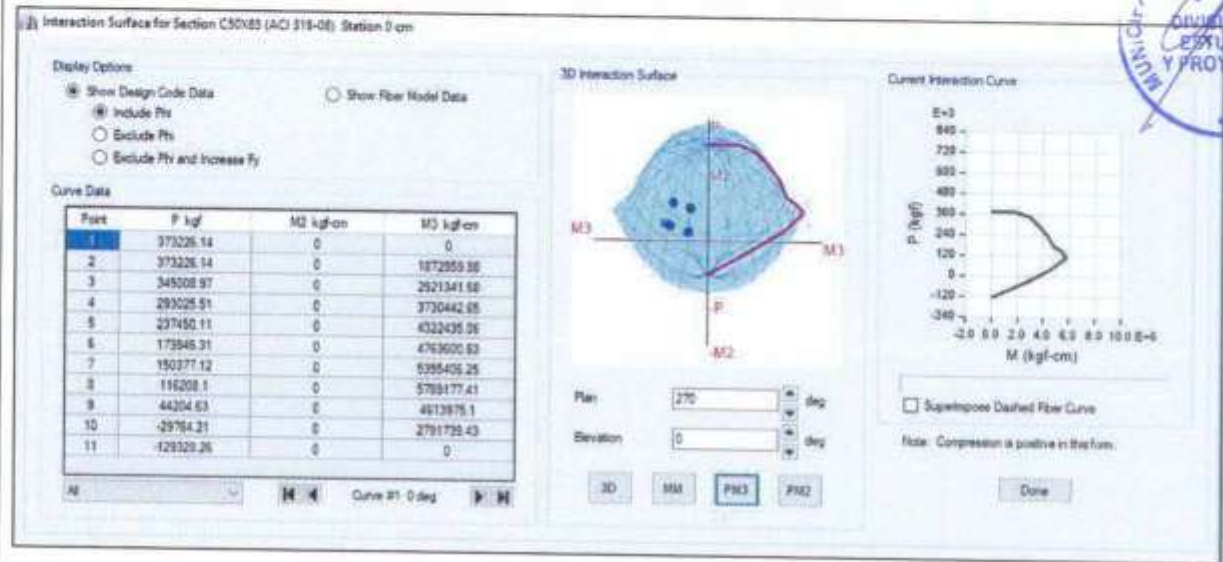

Diseño de Losa Aligerada En Una Sola Dirección Primer Piso – MODULO 04

Según los siguientes cuadros de calculo que se muestran a continuación.

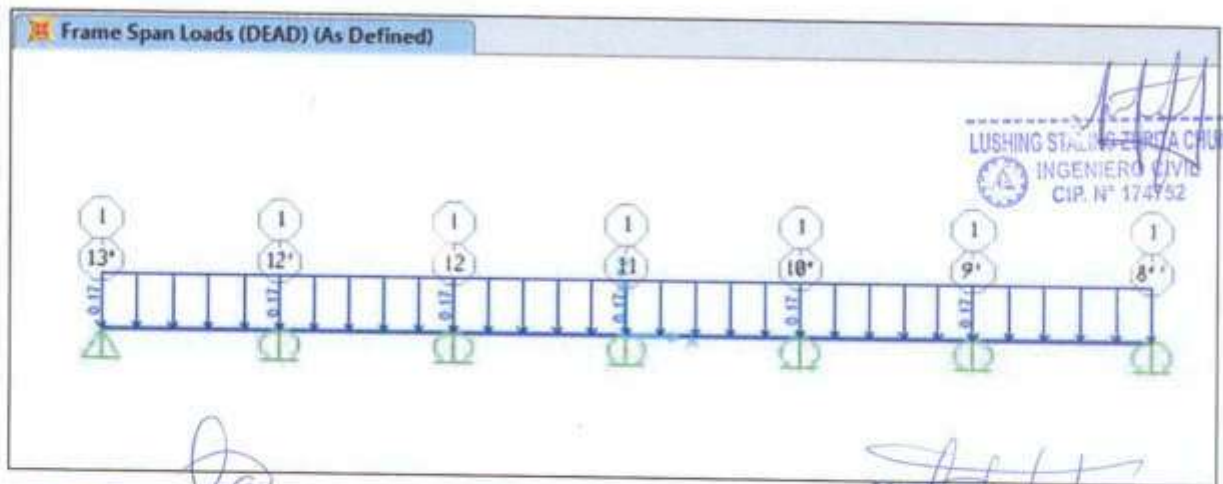

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174792

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Carga Muerta (Ton/m)

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0125


Ubicación: PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha: 05 de Agosto del 2019




Frame Distributed Loads (LIVE)

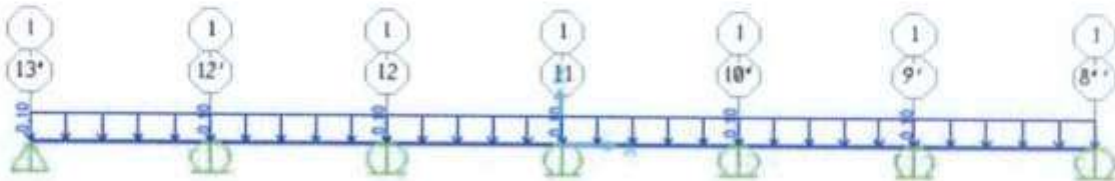

Carga Viva (Ton/m)

Diagrama de Momentos

Moment 3-3 Diagram (COMB1)

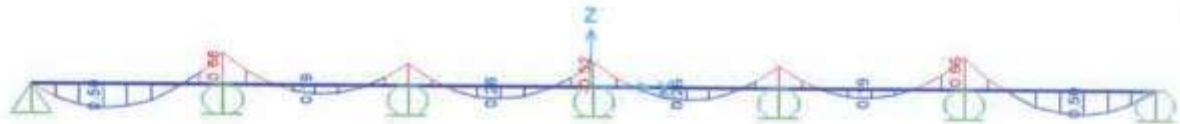

[Firma]
LUSHING STATING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

[Firma]
Jose Franklin Talledo Coven...
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

[Firma]
CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stating Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0126


Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



CALCULO DE ACERO POSITIVO EN VIGUETA

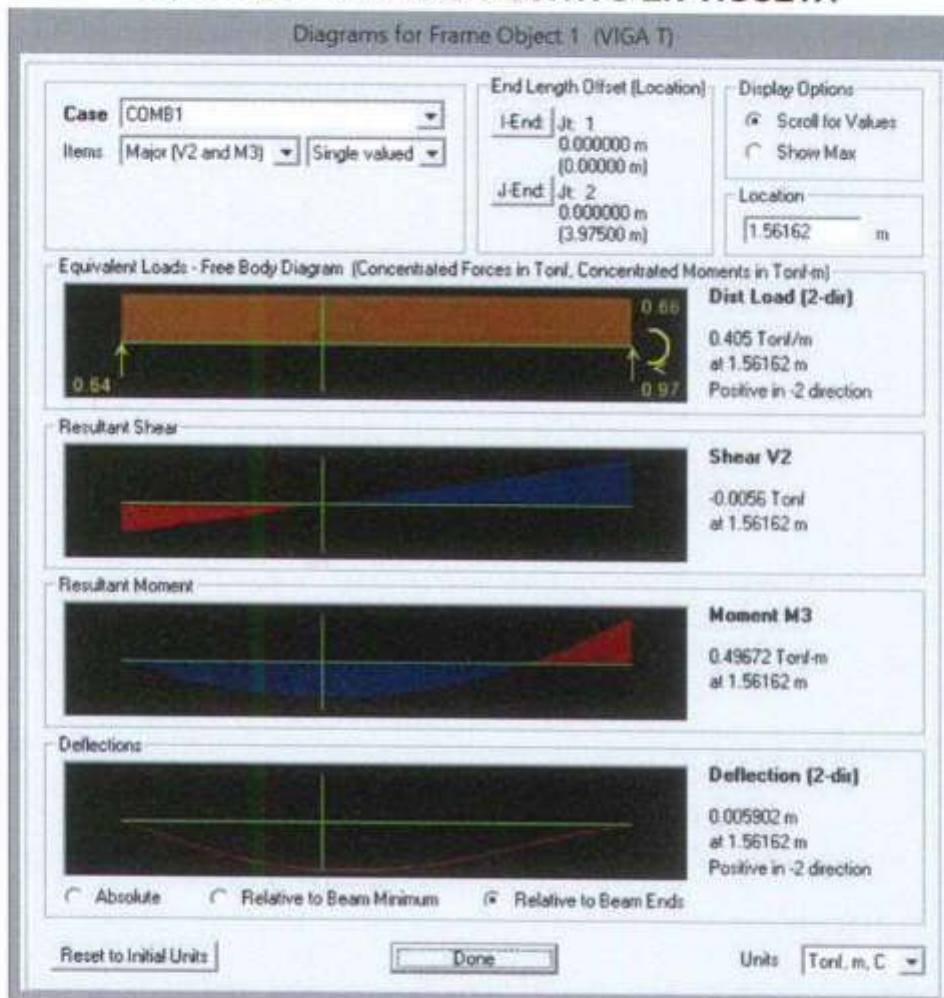

Momentos flectores COMB1=1.4CM + 1.7 CV

Lushing Staling Zurita Chung
 LUSHING STALING ZURITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenias
 JOSE FRANKLIN TALLEDO COVENIAS
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI. 47902955

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0127

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



DISEÑO POR FLEXION DE VIGUETAS		
DATOS DE VIGUETAS		
	bw (cm)	40
	h (cm)	20
	d (cm)	17.5
	φ	0.9
	f'c (kg/cm ²)	210.00
	fy (kg/cm ²)	4200.00
	Mu (Tn.m)	0.5
1. Cuantía balanceada (ρb)		
$\rho_{bal} = \frac{0.85 \cdot f'_c \cdot \beta_1}{f_y} \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right)$	ρ1	0.85
	eb	0.02125
2. Cuantía máxima (ρmax)		
$\rho_{max} = 0.75 \rho_{bal}$	ρmax	0.0159
3. Acero Mínimo (Asmin)		
$A_{smin} = \frac{0.7 \sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot bw \cdot d$	Asmin	0.78
4. Acero Máximo (Asmax)		
$A_{smax} = \rho_{max} \times bw \times d$	Asmax	11.16
	Mumax	5.99
5. Calculo de As		
$Mu = \phi \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2 \cdot \omega (1 - 0.59\omega)$	A	0.59
	B	-1
	C	0.0215959
a). Calculo de w		
$0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi f'_c \times b \times d^2} = 0$	x1	16730369
	x2	0.0218784
$Ax^2 + Bx + C = 0$	w	0.021878
b). Calculo de ρ		
$\rho = \omega \cdot \frac{f'_c}{f_y}$	ρ	0.001094
c). Calculo de As		
$A_s = \rho \times bw \times d$	As	0.77
		1φ 12"
6. Verificacion		
$\rho \leq \rho_{max}$	SIMPLEMENTE REFORZADO	SI
	SIMPLEMENTE REFORZADO	NO

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"


0128

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

CALCULO DE ACERO NEGATIVO EN VIGUETA

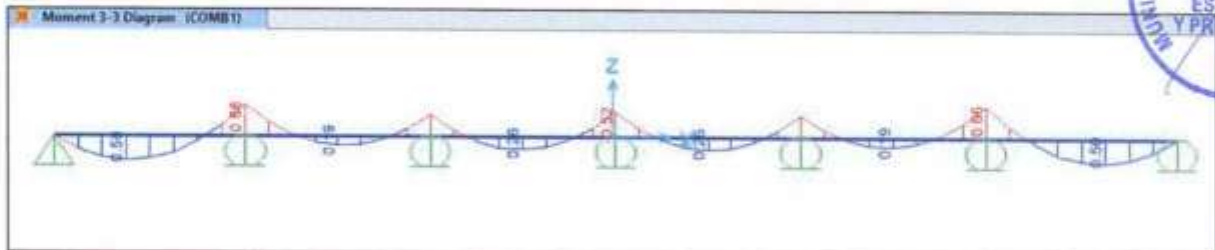

Diagrams for Frame Object 1 (VIGA T)

Case: COMB1
 Items: Major (V2 and M3) | Single valued

End Length Offset (Location)
 I-End: Jt 1 (0.00000 m)
 J-End: Jt 2 (3.97500 m)

Display Options:
 Scroll for Values
 Show Max

Equivalent Loads - Free Body Diagram (Concentrated Forces in Tonf, Concentrated Moments in Tonf-m)
 Dist Load (2-dir): 0.405 Tonf/m at 3.47813 m, Positive in -2 direction

Resultant Shear: Shear V2: 0.9723 Tonf at 3.97500 m

Resultant Moment: Moment M3: -0.66362 Tonf-m at 3.97500 m

Deflections: Deflection (2-dir): 0.005938 m at 1.98750 m, Positive in -2 direction

Reset to Initial Units | Done | Units: Tonf, m, C

[Signature]
 LUSHING STALING ZURITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174752

[Signature]
 Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Momentos flectores COMB1=1.4CM + 1.7 CV

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:

[Signature]
 CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 4790005



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PIURA-PIURA"
 0129

Ubicación: PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha: 05 de Agosto del 2019



DISEÑO POR FLEXION DE VIGUETAS							
DATOS DE VIGUETAS							
	bw (cm) 10						
	h (cm) 20						
	d (cm) 17.5						
	φ 0.9						
	f'c (kg/cm ²) 210.00						
	fy (kg/cm ²) 4200.00						
Mu (Tn.m) 0.66							
1. Cuantía balanceada (ρb)							
$\rho_{bal} = \frac{0.85 \cdot f'_c \cdot \beta_1}{f_y} \left(\frac{6000}{6000 + f_y} \right)$	<table border="1"> <tr><td>β1</td><td>0.85</td></tr> <tr><td>ρb</td><td>0.02125</td></tr> </table>	β1	0.85	ρb	0.02125		
β1	0.85						
ρb	0.02125						
2. Cuantía máxima (ρmax)							
$\rho_{max} = 0.75 \rho_{bal}$	<table border="1"> <tr><td>ρmax</td><td>0.0159</td></tr> </table>	ρmax	0.0159				
ρmax	0.0159						
3. Acero Mínimo (Asmin)							
$A_{smin} = \frac{0.7 \sqrt{f'_c}}{f_y} b_w \times d$	<table border="1"> <tr><td>Asmin</td><td>0.78</td></tr> </table>	Asmin	0.78				
Asmin	0.78						
4. Acero Máximo (Asmax)							
$A_{smax} = \rho_{max} \times b_w \times d$	<table border="1"> <tr><td>Asmax</td><td>2.79</td></tr> <tr><td>Mumax</td><td>150</td></tr> </table>	Asmax	2.79	Mumax	150		
Asmax	2.79						
Mumax	150						
5. Calculo de As							
$Mu = \phi \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2 \cdot \omega (1 - 0.59\omega)$	<table border="1"> <tr><td>A</td><td>0.59</td></tr> <tr><td>B</td><td>-1</td></tr> <tr><td>C</td><td>0.1140266</td></tr> </table>	A	0.59	B	-1	C	0.1140266
A	0.59						
B	-1						
C	0.1140266						
a). Calculo de w							
$0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi f'_c \times b \times d^2} = 0$	<table border="1"> <tr><td>x1</td><td>15719706</td></tr> <tr><td>x2</td><td>0.1229446</td></tr> </table>	x1	15719706	x2	0.1229446		
x1	15719706						
x2	0.1229446						
$Ax^2 + Bx + C = 0$	<table border="1"> <tr><td>w</td><td>0.122945</td></tr> </table>	w	0.122945				
w	0.122945						
b). Calculo de ρ							
$\rho = \omega \cdot \frac{f'_c}{f_y}$	<table border="1"> <tr><td>ρ</td><td>0.006147</td></tr> </table>	ρ	0.006147				
ρ	0.006147						
c). Calculo de As							
$A_s = \rho \times b_w \times d$	<table border="1"> <tr><td>As</td><td>1.08</td></tr> </table>	As	1.08				
As	1.08						
6. Verificacion							
$\rho \leq \rho_{max}$	<table border="1"> <tr><td>SIMPLEMENTE REFORZADO</td><td>SI</td></tr> <tr><td>NO SIMPLEMENTE REFORZADO</td><td>NO</td></tr> </table>	SIMPLEMENTE REFORZADO	SI	NO SIMPLEMENTE REFORZADO	NO		
SIMPLEMENTE REFORZADO	SI						
NO SIMPLEMENTE REFORZADO	NO						

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174752

Revisor del Diseño Estructural:

Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Diseño Estructural

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 4790295°

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0130


Ubicación: PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha: 05 de Agosto del 2019

Cimentación

DISEÑO DE CIMENTACION E=0.60M (MODULO 04)

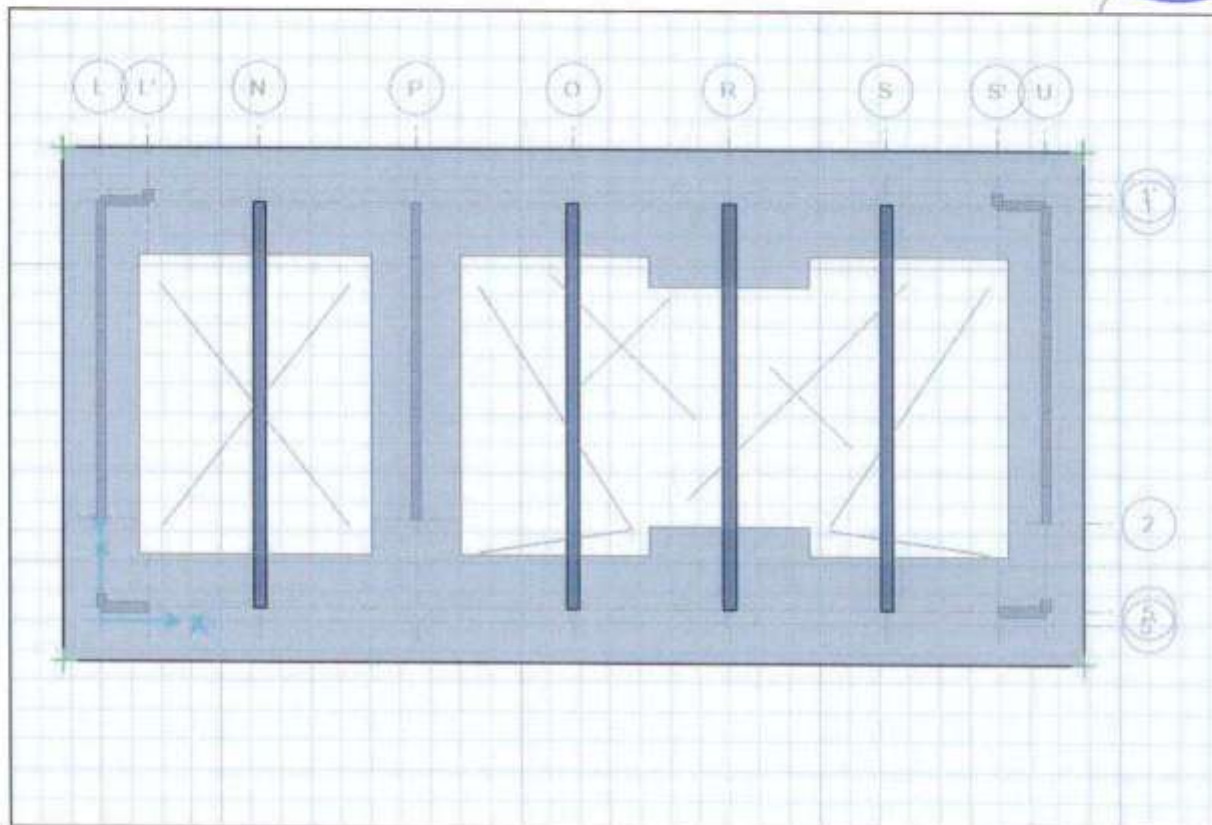

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174732

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 32167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
*NI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"


0131

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

ASIGNACION DE CARGAS:

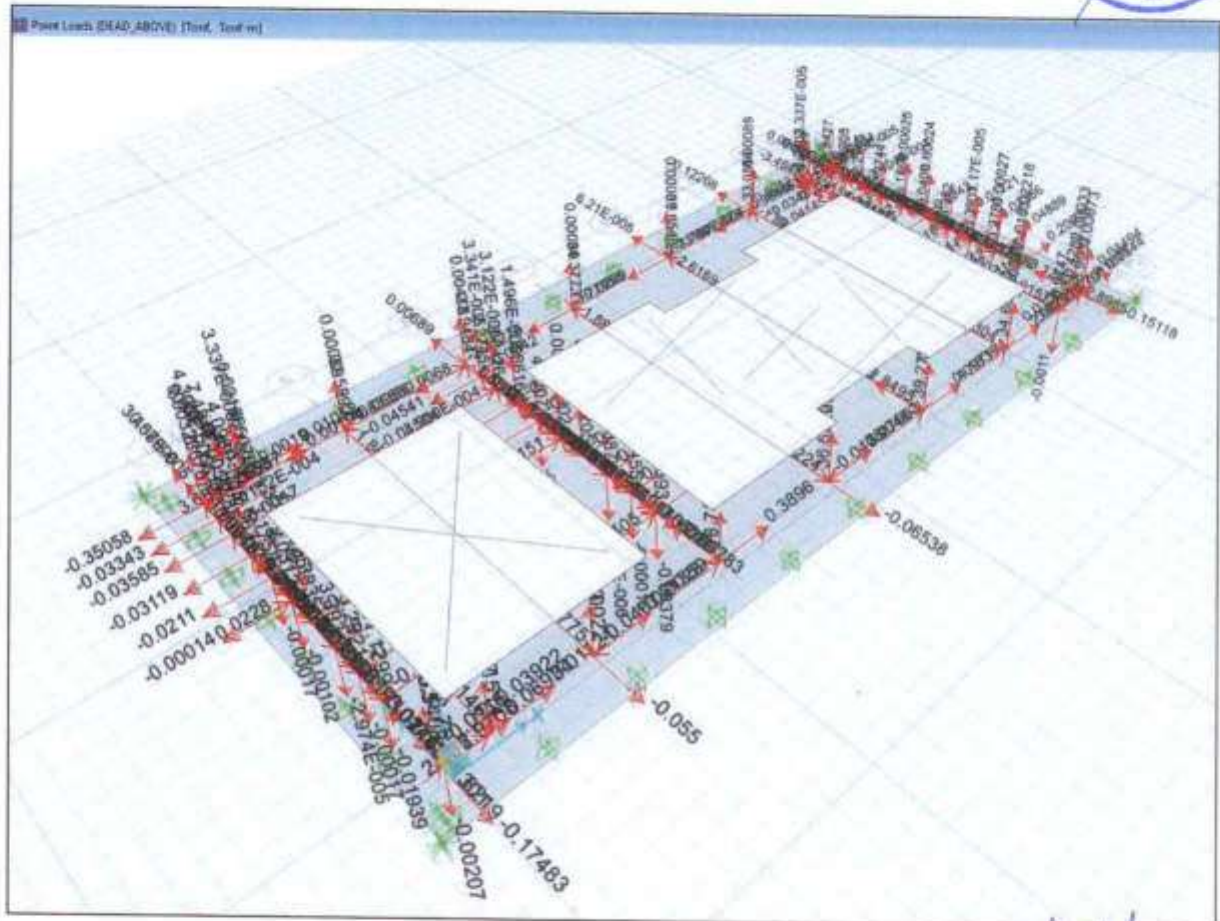

Carga Muerta.



Jose Franklin Talledo Covenas
Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902955

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página




Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" **0132**

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

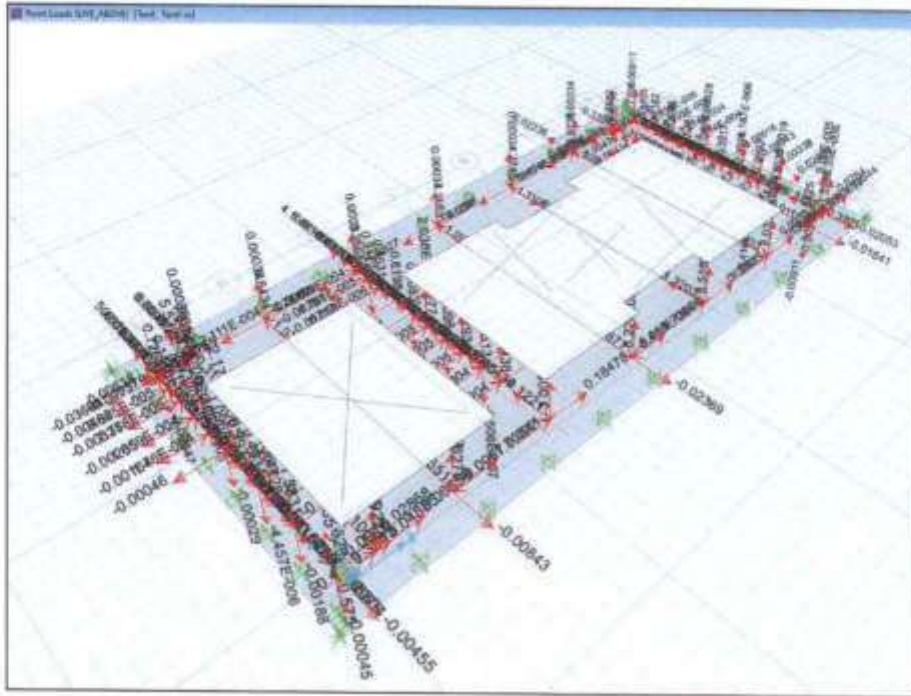


Carga Viva.



RESULTADOS:

DEFORMACIONES:

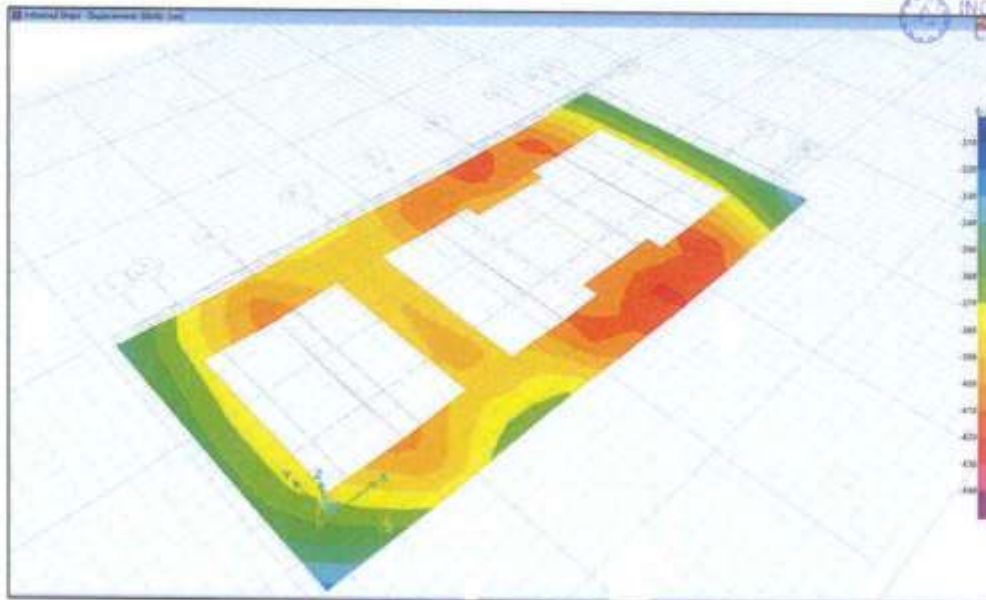

Deformación por carga muerta

Lushing Staling Zarita Chung
 LUSHING STALING ZARITA CHUNG
 INGENIERO CIVIL
 CIP. N° 174752

Revisor del Diseño Estructural:

Jose Franklin Talledo Covenias
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52157

Diseño Estructural

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902935

Código:

Página |




Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga Montejo PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0133

Ubicación: PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha: 05 de Agosto del 2019

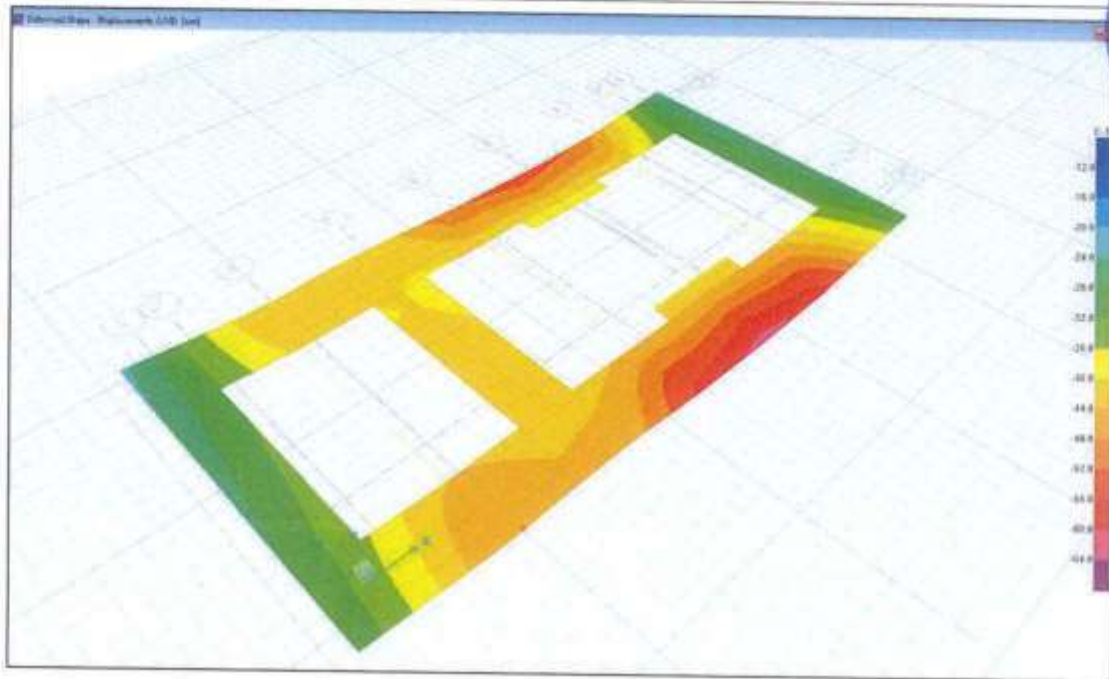

Deformación por carga viva

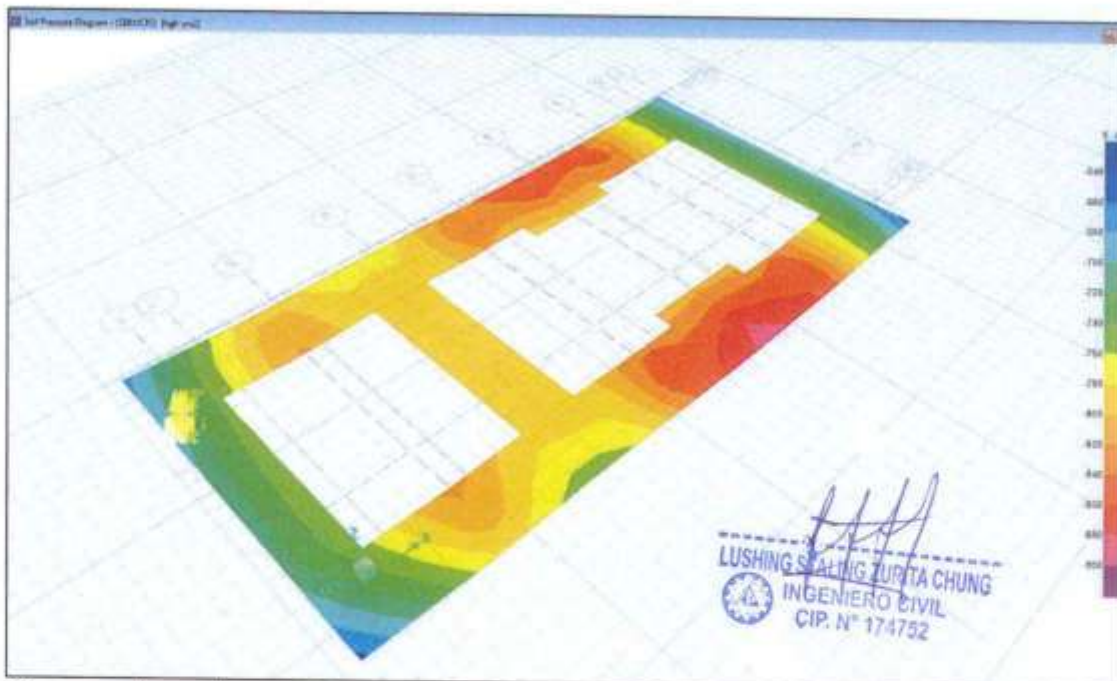


Diagrama de presiones mínimas (kg/cm²) que actúan sobre el suelo menor a 0.90 kg/cm² (OK CUMPLE)

Lushing Staling Zurita Chung
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Revisor del Diseño Estructural:

Jose Franklin Talledo Coveñas
Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Diseño Estructural

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"


0134

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA


Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

Detalle del acero de refuerzo colocado en la losa de cimentación

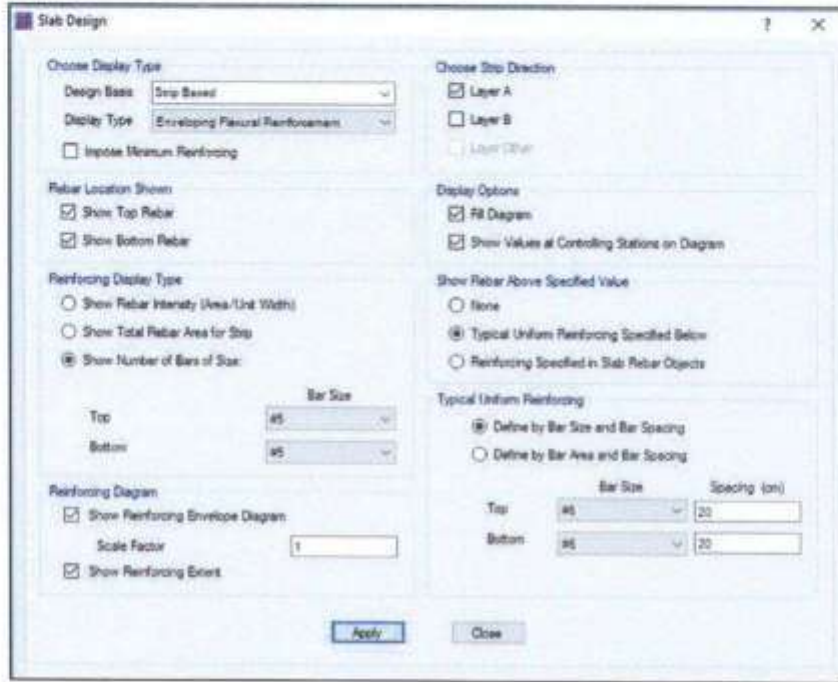

Diseño de platea en la dirección X-X

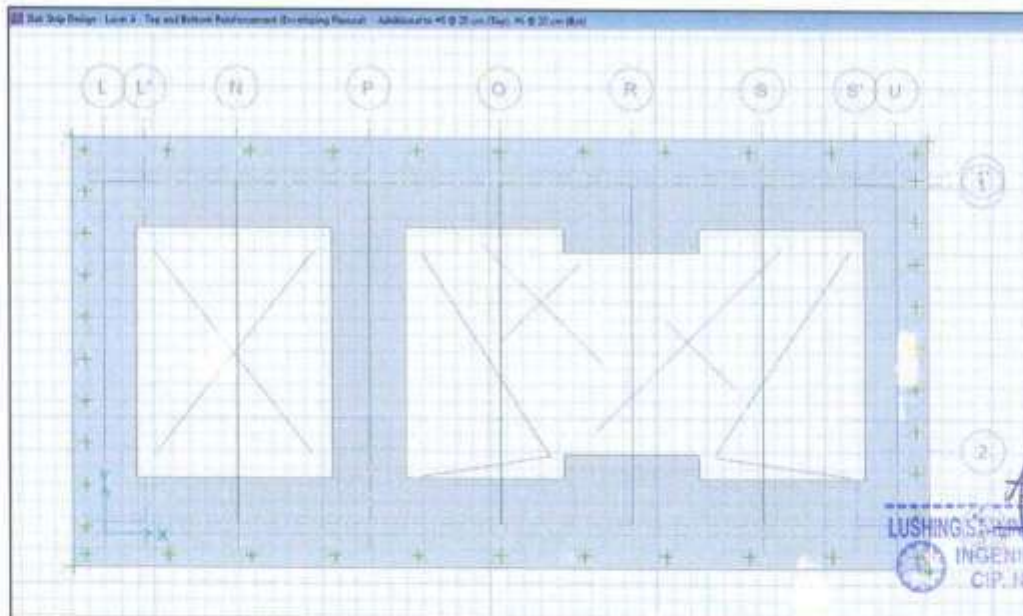

Gráfica en donde se observa el acero adicional al $\varnothing 3/4" @ 20.00\text{cm}$ previsto para el diseño en la parte superior e inferior de la losa de cimentación. Dirección X-X

Revisor del Diseño Estructural:

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Diseño Estructural

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Código:

Página |




Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0135


Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019

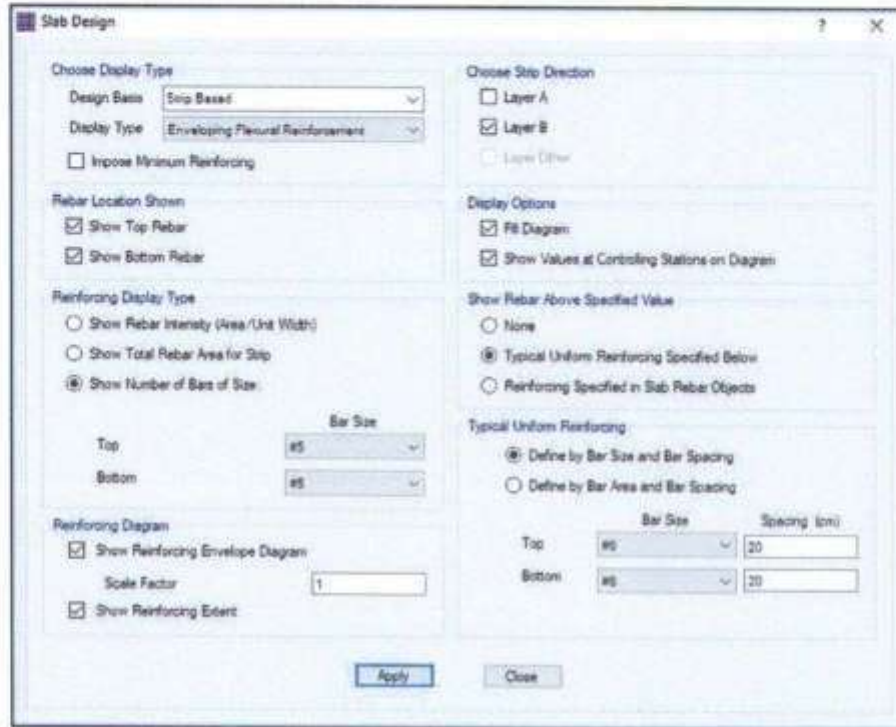

Diseño de placa en la dirección Y-Y

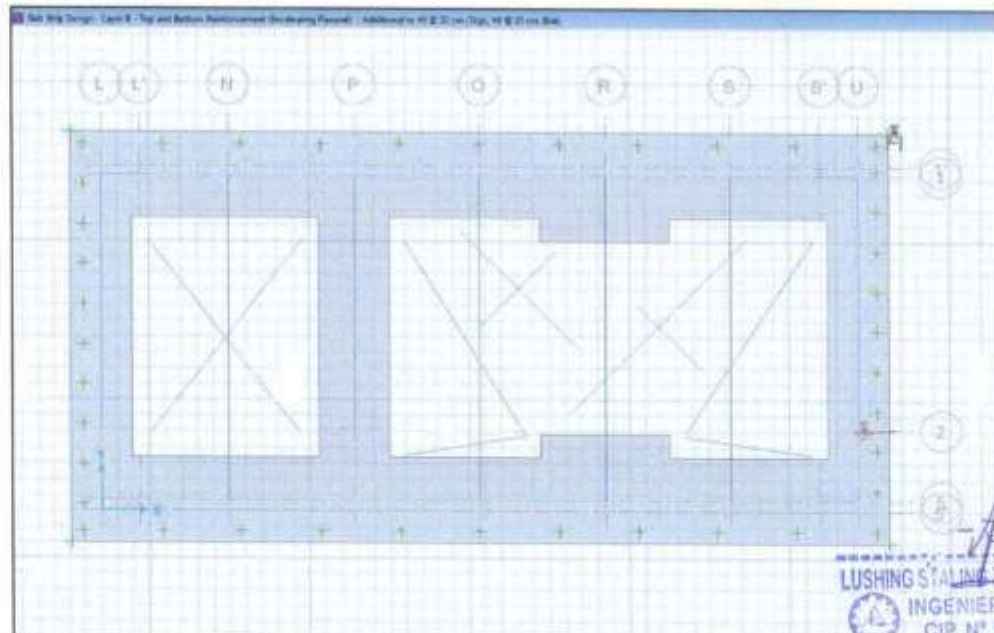

LUSHING STALING ZURKA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 194752

Gráfica en donde se observa el acero adicional al $\varnothing 3/4"$ @ 20.00cm previsto para el diseño en la parte superior e inferior de la losa de cimentación. Dirección Y-Y

Revisor del Diseño Estructural:

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Diseño Estructural

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Código:

Página |



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0136

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



13.0.- OBSERVACIONES

- ❖ La memoria de cálculo estructural ha sido a petición del jefe de proyecto, el cual ha proporcionado la arquitectura y Estudio de Suelos aprobada por la profesional responsable.
- ❖ El diseño estructural ha sido elaborado de acuerdo a la información (estudio de suelos y arquitectura) alcanzado en fotocopia y archivo digital (planos), los cuales fueron devuelto al proyectista.
- ❖ La presente memoria de cálculo es válida solo para este proyecto titulado "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"
- ❖ Cualquier modificación que se haga al proyecto debe ser informada al suscrito, caso contrario este, no se hace responsable de los daños materiales o económicos que ocurran.
- ❖ El presente documento no deberá reproducirse sin autorización escrita (Guía Peruana de INDECOPI: GP 004:1993).

[Firma]
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

[Firma]
Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

[Firma]
CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:	Diseño Estructural	Código:
		Página



Proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga Montejo PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

0137

Ubicación : PIURA-PIURA-PIURA

Objeto: Diseño Estructural

Fecha : 05 de Agosto del 2019



14.0.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ❖ La presente memoria de cálculo es el resumen de diseño de los elementos estructurales que han sido plasmados en los planos de estructuras.
- ❖ El diseño estructural está en función a los parámetros de los estudios de suelos, por lo tanto cualquier mal resultado o falla en dicho estudio no hace responsable al cálculo estructural.
- ❖ El diseño estructural ha sido elaborado para la condición más desfavorable en lo que refiere a parte sísmica, por lo tanto se debe reforzar los elementos estructurales tal como se ha indicado en el diseño alcanzado.
- ❖ El diseño de la subestructura (cimentaciones) está calculada para soportar cargas de las placas y columnas, por lo tanto se debe tener cuidado en los trabajos que se realicen.
- ❖ Se deben respetar todas las indicaciones y recomendaciones que se indican en el estudio de suelos, en especial las profundidades de cimentación.
- ❖ Se alcanza la siguiente memoria de cálculo en físico que consta de 28 páginas firmadas, para que sea revisada y aprobada por el profesional correspondiente.

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALCARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Revisor del Diseño Estructural:

Diseño Estructural

Código:

Página |



**MEMORIA DESCRIPTIVA Y DE
CALCULO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS**

MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



1.-PROYECTO:

El nombre del proyecto es: "Rehabilitación del local de la Institución Educativa Parcemon Saldarriaga Montejo del Distrito Piura – Provincia Piura – Región Piura".

2.-LOCALIZACIÓN:

Departamento: Piura.

Provincia: Piura.

Distrito: Piura.



Figura 1.- Ubicación de I.E. Parcemon Saldarriaga Montejo

3.- OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es la rehabilitación del local de la Institución Educativa Parcemon Saldarriaga Montejo del Distrito Piura – Provincia Piura – Región Piura.

Correspondiendo con el objetivo del proyecto, esta memoria descriptiva de Instalaciones Eléctricas tiene por objetivo describir el diseño de la red eléctrica.

Pezo M. Anastasio Larrea
INGENIERO ELECTRICO
REG. CNLE INGENIEROS DEL PERU

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

4.- NORMAS APLICABLES

En el diseño de las instalaciones eléctricas de interiores se ha tenido en cuenta las siguientes normas:

- Código Nacional de Electricidad – CNE.
- Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.
- Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844 – LCE.
- Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos.
- Normas Técnicas Peruanas – NTP.
- Normas de la Dirección General de Electricidad – Normas DGE.



5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

5.1.- GENERALIDADES

El alcance del proyecto de instalaciones eléctricas en la Institución Educativa Parcomon Saldarriaga Montejo comprende, el diseño de las instalaciones eléctricas de la infraestructura proyectada.

En el desarrollo del diseño se ha tenido en cuenta las normas indicadas en el apartado 4 de este documento, manuales y documentación técnica de fabricantes, así como las buenas prácticas en el campo de ingeniería.

Para el diseño de iluminación se ha considerado la Norma EM 010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que establece una tabla de iluminancias mínimas para diversos ambientes, En la tabla 1, se muestran algunos de estos valores.

Ambientes	
Pasillos, baños, almacenes	100 lux
Oficinas administrativas	300 lux
Aulas	300 lux
Patios	100 lux


 Pedro M. Anastasio Lama
 INGENIERO ELÉCTRICO
 R.T.C. CON REG. INGENIEROS DEL PERÚ N° 8077

Tabla 1.- Niveles de iluminación requeridos.

El suministro de energía eléctrica debe ser solicitado a la Empresa Concesionaria Distribuidora de Electricidad Electronoroeste S.A., de acuerdo al cálculo de demanda correspondiente.

En el diseño del sistema de utilización proyectado, se considera una acometida trifásica de 380/220 V a 60 Hz, un tablero general eléctrico TGE, que alimentará seis tableros de distribución eléctricos, TD1, TD2, TD3, TD4, TD5 y TD6, y dos tableros de servicio TDS1 (caseta de

vigilancia de nivel primaria) y TDS2 (electrobombas). Desde los tableros de distribución se alimentarán los circuitos derivados de los ambientes y los subtableros necesarios para atender los segundos niveles de cada módulo (STD1-1 y STD4-1), el aula de innovación (STD1-2), la iluminación de la plataforma deportiva y la caseta de vigilancia de secundaria (STD6-1).

La demanda eléctrica máxima se ha determinado según lo indicado en el Código Nacional de Electricidad Sección 050. En la Tabla 2, se muestran la demanda eléctrica. El detalle de cálculo de la demanda eléctrica máxima se muestra en la sección 7.

Descripción		Demanda Máxima [kW]
1	I.E. Parcemon Saldarriaga Montejo	44



Tabla 2.- Demanda eléctrica máxima

5.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El personal a cargo de la ejecución de las instalaciones eléctricas, debe ser calificado y acreditado, de tal manera que los trabajos sean de calidad aceptable. El responsable de la supervisión, fiscalización o construcción debe verificar la calidad de la mano de obra.

Los materiales y productos utilizados en las instalaciones eléctricas deben cumplir con las Normas Técnicas Peruanas, salvo que estas nos los contemplen, en cuyo caso deben cumplir las normas internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional – IEC u otras que sean reconocidas y respondan a exigencias internacionales.

Los trabajos se deben realizar teniendo en cuenta el Código Nacional de Electricidad, las Normas Técnicas Peruanas, las Normas de la Dirección General de Electricidad, a fin de garantizar la seguridad de las instalaciones y las personas. Los trabajos a realizarse como parte del proyecto comprenden:

5.2.1.- IMPLEMENTACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA DE 380/220 V

El suministro eléctrico en baja tensión será trifásico 380/220V a una frecuencia de 60 Hz. Considerando una demanda máxima de 44 kW. Esta implementación debe ser coordinada con la empresa concesionaria de distribución eléctrica, Electronoroeste S.A. y debe incluir la conexión a la red secundaria de distribución y la instalación del equipo de medición correspondiente.

ay
Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELECTRICO
MIS. COLEG. INGENIEROS DEL PERU

CONGRESO "EL ALGARROBO"
[Signature]
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 4790298F

[Signature]
Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

5.2.2.- INSTALACIÓN DE ALIMENTADORES

Los alimentadores del Tablero General Eléctrico, de los Tableros de Distribución Eléctrica, Tableros de Servicio y de los subtableros de distribución, se deberán instalar tal como se indica en los planos correspondientes.

Los cables para los tableros serán conductores de cobre del tipo N2XOH y NHX-90 de calibres indicados, y se llevarán en ductos de PVC-SAP, por el terreno o empotrados en muros y pisos, según se indique en los planos correspondientes.



5.2.3.- INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Se deberá instalar, un Tablero Eléctrico General, 6 tableros de distribución eléctrica, 2 tableros de servicio y 04 sub-tableros de distribución. Los tableros serán de material metálico, con marco, puerta, chapa y llave, del tipo adosado o empotrado. El alojamiento o caja contendrán interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales cuyas capacidades de corriente son señaladas en los planos eléctricos correspondientes.

Los tableros eléctricos deberán ser adecuadamente señalizados con advertencias de riesgo eléctrico y se debe indicar de manera visible y clara, respecto a cada interruptor termo magnético la porción de instalación que controla y su capacidad nominal. El esquema de organización de los tableros a implementar se muestra en la figura 2.

5.2.4.- INSTALACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS

Los circuitos derivados se han diseñado y ubicado de acuerdo al tipo de ambiente, funcionalidad y uso de la edificación; y están especificados en los planos correspondientes. Los conductores serán del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos y libre de halógenos y ácidos corrosivos (NH-80) y se llevarán en ductos de PVC - SAP empotrados, pisos, techos y paredes. Todos los circuitos derivados contarán con interruptores diferenciales de capacidades adecuadas y su correspondiente conductor de protección (línea de tierra).

5.2.5.- INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se debe instalar el alumbrado de emergencia con luminaria led a fin de facilitar la salida segura y el acceso a las salidas en caso de incendio, sismo u otros casos de emergencia. Se debe instalar luces de emergencia en los puntos donde sea probable la confluencia de público, y siguiendo la ruta de escape. La ubicación específica del alumbrado de emergencia está definida en los planos eléctricos correspondientes.


Pedro M. Anastasio Larrea
INGENIERO ELECTRICO
PROF. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 1173

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chu
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905


Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

5.2.6.- IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA

Se ha considerado seis sistemas de puesta a tierra, en el tablero general, en los tableros TD3, TD4 y TD6, en el subtablero STD1-2 y en el tablero de servicio TDS2. En el caso del sistema correspondiente al subtablero STD1-2 que atiende al aula de innovación se deben instalar 3 electrodos con la finalidad de alcanzar el valor de resistividad recomendado.

Para los circuitos de protección, los conductores de protección del sistema de puesta a tierra deberán ser de color verde o verde con franjas amarillas.

5.2.7.- PRUEBAS PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO

Se deberá realizar las pruebas previas a la puesta en servicio del sistema eléctrico, de acuerdo con la NTP 370.304, tales como: pruebas de continuidad, polaridad, aislamiento, resistencia a tierra, etc.



6.- METRADOS

El metrado referencial del proyecto de instalaciones eléctricas se muestra en el Anexo 2.

7.- MEMORIA DE CÁLCULO

7.1.- CÁLCULO DE LA DEMANDA MÁXIMA

Tal como se indicó en el punto 5.1, la demanda eléctrica máxima se ha determinado en base a lo indicado en CNE Sección 050-204. El detalle del cálculo de la demanda eléctrica máxima se muestra en la tabla 4.

Para el cálculo de la demanda máxima en los circuitos derivados se siguió el Método 01 del Artículo 04 de la Norma EM.010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, considerado factor de demanda 1 para los circuitos de iluminación, y para los demás circuitos derivados se han asignado valores entre 0.4 y 0.8 según sus características peculiares. Los coeficientes de simultaneidad en la concentración de circuitos se han tomado del Manual Teórico – Práctico de Schneider – Instalaciones en Baja Tensión. Este manual se basa en la normativa internacional vigente.

Cup
Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELECTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902986

Jcu
Jose Franklin Talledo
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



7.2.- CÁLCULO DE ALIMENTADOR PRINCIPAL

En el cálculo de los alimentadores se ha considerado la corriente admisible en el conductor y la caída de tensión. La corriente admisible viene definida por el tipo de conductor seleccionado, el método de instalación, las condiciones ambientales y la sección del cable. Por otro lado, la caída de tensión dependerá del material del conductor y de su sección.

En el cálculo se ha tenido en cuenta los lineamientos indicados en el CNE. Por lo que se ha fijado una caída de tensión máxima de 1.5% en el alimentador principal, y 2.5% máxima en los circuitos derivados; de modo que la caída de tensión desde el alimentador principal a la toma más alejada de los circuitos derivados no supera el 4%.

Para el cálculo de la sección del conductor por corriente se ha utilizado la siguiente ecuación:

$$I = \frac{\text{Demanda}}{k \times V \times \cos \phi}$$

Dónde:

I	:	Intensidad de corriente, en amperios [A]
P	:	Potencia activa (máxima demanda en el punto en estudio) [W]
k	:	1 para circuito monofásico y 1.73 para circuito trifásico
V	:	Voltaje de operación o de la red de distribución [V]
cos ϕ	:	Factor de potencia promedio asumido.

De acuerdo con el CNE se ha considerado que la corriente admisible en un conductor es compensada por los factores de corrección correspondiente, debido a la temperatura, concentración de circuitos, método de instalación. Las corrientes admisibles en los conductores se han obtenido de catálogos de fabricantes y del CNE.

Para el cálculo de la caída de tensión en los cables se ha utilizado la siguiente expresión:

$$\Delta V = \frac{k \times I \times \rho \times L}{S}$$

Donde:

ΔV	:	Caída de tensión [V]
k	:	2 para circuito monofásico y 1.73 para circuito trifásico

[Signature]
Pedro M. Anastasio Lam
INGENIERO ELECTRICO
RFE COLEG. INGENIEROS DEL PERU

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalitz Zurita Chungo
REPRESENTANTE COMUN
D.M. 472-2005

[Signature]
Jose Francisco Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

I	:	Intensidad de corriente, en amperios [A]
ρ	:	Resistividad del cobre (Ω mm ² /m)
L	:	Longitud [m]
S	:	Sección del conductor [mm ²]



La máxima caída de tensión en los circuitos es de 3.19%. El cálculo detallado de la caída de tensión se muestra en el Anexo 1.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas de los materiales se indican a continuación:

8.1.- Conductores

Los conductores a usar en los circuitos derivados, serán unipolares de cobre electrolítico, temple blando, de 99.9% de conductividad, cableados con aislamiento de compuesto termoplástico libre de halógenos y ácidos corrosivos. Debe ser del tipo no propagador del incendio y de baja emisión de humos, Indeco Freetox NHX-90, NH-80.

Para los alimentadores del tablero general eléctrico, de los tableros de distribución eléctrica y de los tableros de servicio, en donde se tendrá que llevar el cable enterrado o en ductos de PVC-SAP, se utilizará conductores de cobre electrolítico recocido, en concordancia con la norma N.T.P. 370.255-1, para tensión de servicio de hasta 1kV del tipo no propagador de incendio, baja emisión de humos y libre de halógenos y ácidos corrosivos N2XOH según se indique en los planos de instalaciones eléctricas.

af
Pedro M. Anastasio Larra
INGENIERO ELECTRICO
R.R. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 10070

8.2.- Ductos

Se utilizarán tubería de PVC del tipo SAP. Las tuberías se unirán a las cajas de salida mediante conectores adecuados del mismo material y diámetro. Asimismo, para la fijación de las uniones y terminales se usará pegamento especial recomendado por los fabricantes. El otro accesorio importante que se usará es la curva de 90° del mismo material y diámetro. Estas curvas deben ser hechas en fábrica.

Los ductos deben ser resistentes a la humedad, baja temperaturas, aplastamiento, impacto mecánico, ambientes químicos y deformaciones producidas por el calor en condiciones normales de servicio, también deben ser retardantes a la llama.

Para instalaciones de ductos a intemperie y expuestos a golpes se deberá utilizar ductos conduit con sus respectivos accesorios de los calibres indicados en los planos.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenca
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

En lo que respecta a la instalación de la red de datos, en la infraestructura a mantener se ha considerado el uso de canaletas de PVC, y en las nuevas instalaciones ductos de PVC-SAP.



8.3.- Cajas

Serán de plancha de fierro galvanizado liviano de forma octogonal y rectangular, de un espesor mínimo de 1.5 mm. Las cajas deberán poseer orejas de fijación como parte integral de toda la pieza, no deben aceptarse orejas soldadas.


Se tendrán cinco tipos de cajas:

- Caja Octogonal.- Se empleara para salidas, de puntos de carga (de alumbrado u otro tipo especial. Las dimensiones serán de 100x55 mm (4" x 2 ¼")
- Caja rectangular.- Para salidas de interruptores, tomacorrientes, telefonía, intercomunicadores, unidades de computo, cajas de paso, etc. Las dimensiones serán 100x55x50 mm (4" x 2 ¼" x 2")
- Caja circular.- Se la usará para salidas, de puntos de carga (de alumbrado exterior e interior u otro tipo especial de artefacto. Las dimensiones serán 100 x 100 x 50 mm. (4"x4"x 2 ¼").
- Caja cuadrada pequeña.- Para salidas de fuerza y cajas de paso. Las dimensiones serán 100 x 100 x 50 mm (4"x4"x 2 ¼")
- Caja cuadrada grande.- Para salidas muy especiales, cajas de paso en los alimentadores o sub alimentadores, en todo caso donde se instalarán conductores de sección grande o de inspección, etc. Serán de dos dimensiones 150x150x100 mm (6"x6"x4") y 200x200x 50 mm (8"x8"x4")

8.4.- Tableros eléctricos

Los tableros serán de material metálico, con marco, puerta, chapa y llave, serán del tipo adosado o empotrado. El alojamiento o caja contendrán interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales cuyas capacidades de corriente son señaladas en los planos eléctricos correspondientes.

Los tableros eléctricos deberán ser adecuadamente señalizados con advertencias de riesgo eléctrico y se debe indicar de manera visible y clara, respecto a cada interruptor termo magnético la porción de instalación que controla y su capacidad nominal.


Pedro M. Anastasio Lam^s
INGENIERO ELECTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 61712

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staffing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167



8.5.- Interruptores automáticos

Los interruptores termo magnéticos de los tableros generales y los principales de los tableros de distribución serán del tipo caja moldeada, con la capacidad suficiente para interrumpir y soportar corrientes de falla, además su montaje será del tipo atornillado.

Los interruptores diferenciales tendrán una corriente diferencial de apertura de 30 mA y serán de una corriente nominal equivalente a la corriente nominal del interruptor termo magnético que lo protege.

8.6.- Interruptores

Se emplearán interruptores del tipo balancín, de operación silenciosa, con contactos plateados, mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo para la conexión. Los interruptores serán unipolares simples y dobles.

8.7.- Tomacorrientes

Tomacorrientes dobles con toma para conductor de puesta a tierra. El mecanismo del tomacorriente estará encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo a presión para la conexión.

8.8.- Artefactos de alumbrado

Se utilizarán las siguientes lámparas y luminarias:

- Luminaria equivalente al tipo SmartLED Office de Phillips.- consta de luminarias LED estilizadas con alto flujo lumínico 3700 lm, recomendadas para aplicaciones de interiores. Posee un avanzado diseño en las ópticas que aseguran la máxima salida de luz y una óptima distribución de la misma en el espacio, cuenta con un driver integrado. Tiene un diseño de perfil delgado y opciones de instalación variadas: empotrada, adosada y suspendida. Su consumo asciende a 42W, tiene una temperatura de color de 4000°K y su índice de reproducción de color mayor al 80%.

Aplicaciones: iluminación general, oficinas, salas de reunión, etc.



CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalng Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Pedro M. Anastasio Lamo
INGENIERO ELECTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167



Figura 3.- Luminaria SmartLED Office

- Luminaria equivalente al tipo Indiko Fortimo LED de Phillips. - luminaria hermética que incluye dos sistemas de placas de LED de alta eficiencia luminosa integrados, de 104lm/W. Proporciona mayor confiabilidad y gran ahorro de energía, con un consumo de 42W.

Diseño robusto con grado de protección IP 65, lo que la hace ideal para trabajar en ambientes en donde es necesaria la protección contra vapores, agua y polvo. Instalación flexible y práctica, mediante clips de suspensión en acero inoxidable.



Figura 4. - Luminaria Indiko Fortimo LED

- Luminaria equivalente a luminaria Downlight Ultra Adosable.- luminaria de interiores para adosar de luz directa, con sistema óptico fabricado en aluminio envolvente, anodizado y brillantado al 99%, que optimiza la dirección de la luz e incrementa su eficiencia.

Reflector exterior de una sola pieza con facetas estructuradas, que mejoran la distribución de los haces de luz. Cubierta óptica de cristal arenado que protege el sistema óptico y reduce el nivel de deslumbramiento. Las características mecánicas y eléctricas cumplen las especificaciones de las normas IEC-60598, IEC-61347, IEC-60929.

Esta luminaria es ideal para salas de ventas, exhibición, pasadizos, salas de recepción, hoteles, restaurantes y cualquier otro ambiente donde se requiera de una óptima iluminación general.

Car
Pedro M. Anasacio Lam
INGENIERO ELECTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 4192

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
[Signature]
Lushyng Staling Zur...
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

[Signature]
Jose Franklin Talledo Coven...
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

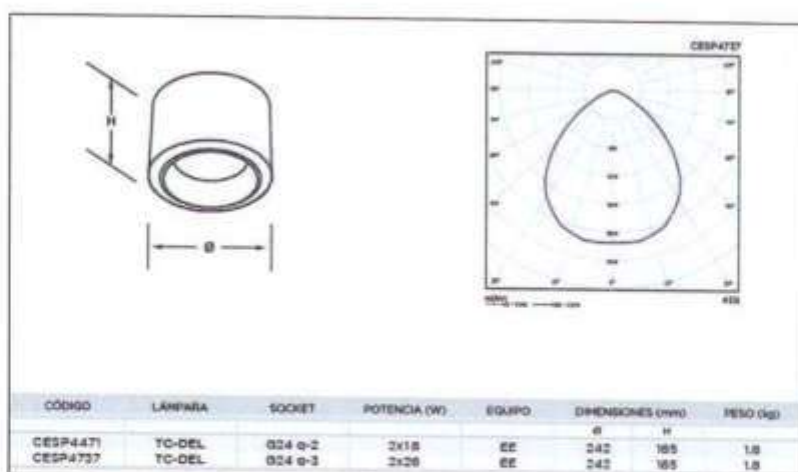


Figura 5.- Lampara Downlights Ultra Adosable – Jوسفel

- Luminaria equivalente al tipo Hall Light Led 180W asimétrico marca Jوسفel. Proyector Led para exteriores e interiores, no emite radiación UV, cuenta con una lira que permite un mejor montaje del proyector y su posterior orientación. Trabaja a 220-240V / 50-60 Hz, con una temperatura de funcionamiento entre -30 °C a +45 °C con una vida útil de 70000 horas, y factor de potencia mayor a 0.9. Esta luminaria es ideal para alumbrado de exteriores, estacionamientos, fachadas, monumentos, campos deportivos, paneles publicitarios, iluminación perimetral, de seguridad y cualquier otro ambiente que requiera iluminación eficiente y uniforme.

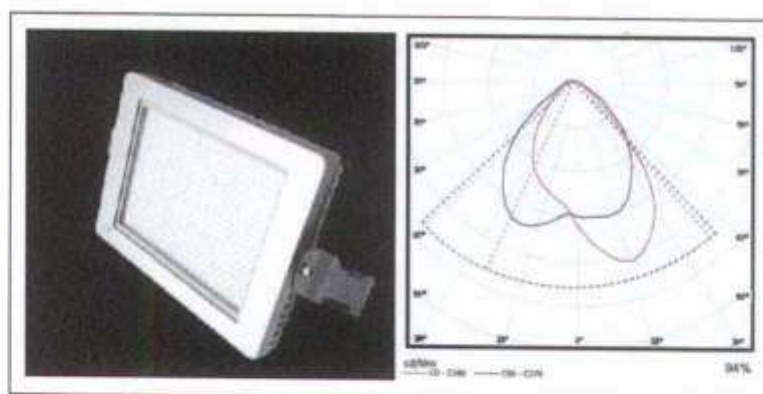


Figura 6.- Luminaria Hall Light Led

uf
 Pedro M. Anastasio Lama
 INGENIERO ELECTRICO
 REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU 101219

- Luminaria perimetral equivalente a luminaria tipo RSP marca Jوسفel. Luminaria decorativa adosable para exteriores de luz directa asimétrica. Sistema óptico fabricado en aluminio martillado 99.8% puro, que brinda un alto rendimiento lumínico. Cubierta óptica de policarbonatomoldeable e irrompible, estabilizado contra los rayos ultravioletas, selladas con silicona, el cual permite un alto grado de protección y hermeticidad. Cumplen las especificaciones de las Normas IEC 60598, IEC 61347, IEC 60929.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
[Signature]
 Lushing Staliny Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902305

[Signature]
 Jose Franklin Talledo Coveña
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167

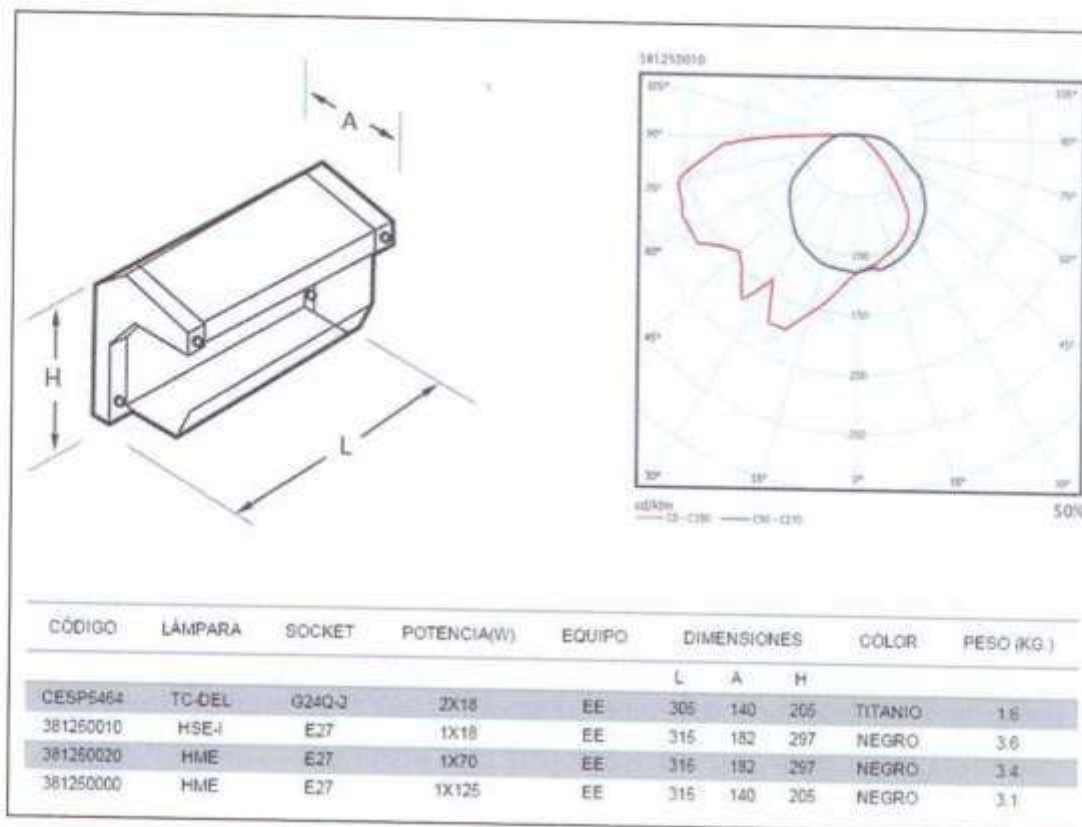


Figura 7.- Luminaria RSP – Josfel

8.9.- Puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra será del tipo jabalina y estará conformada por 1 varilla de cobre de 16mmØ x 2.40m, caja de inspección con tapa reforzada, tierra agrícola cernida en malla de ¼” de cocada, bentonita sódica, sal industrial, anillo aditivo con aditivo GEM25 o equivalente, conector A-B, conductor desnudo de cobre de 25 mm².

El ingreso del conductor de protección, desde el pozo a los tableros, se realizará en ducto de PVC-SAP de las dimensiones indicadas y siguiendo los recorridos indicados en los planos.

anf
 Pedro M. Anastasio Lama
 INGENIERO ELECTRICO
 REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 11111

8.10.- Cinta aislante

La cinta aislante que se usará será del tipo 3M o similar, que garantice el aislamiento de las uniones y empalmes ejecutadas en las cajas y conexiones de los artefactos utilizadores de energía. La cinta será sintética con la adecuada propiedad dieléctrica y mecánica, resistente a la humedad, corrosión por contacto al cobre y abrasión.

CONSORCIO EL ALGARROBO
[Signature]
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.M.L. 47902985

[Signature]
 Jose Franklin Talledo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Spang Larita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURAS



Nota: se empleará para la totalidad de trabajos cemento tipo MS

01.01.00.- OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.-- ALMACÉN, OFICINAS

Esta partida corresponde a los trabajos que deberá hacer el contratista para instalar una oficina de un área mínima de 36 m², con la finalidad de facilitar comodidad y eficiencia al personal profesional y técnico que estará vinculado directamente con la obra. Así como también un almacén para el adecuado almacenamiento de los materiales a utilizar. Las oficinas temporales así como el almacén del contratista ubicado en la obra serán de paneles prefabricados de madera, metálicas, planchas de fibra o combinación de estos materiales. Tendrán puertas con cerradura y ventanas con vidrios y estas podrán aperturarse debiendo tener sistema de cierre.

En el caso de que no haya espacio físico dentro de la obra, se deberá proveer la misma fuera de ella.

Control

La Supervisión verificará que los trabajos provisionales que ejecute el Contratista garanticen la seguridad del personal que ocupará estas instalaciones.

Asimismo, se verificará que las obras provisionales se ubiquen en las áreas o zonas que no afecten el avance de la construcción, del mismo modo el Contratista está obligado a brindar mantenimiento y conservación de todas las instalaciones temporales, en forma limpia, segura y ordenada durante la ejecución de la obra.

Medición

La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m²).

01.01.02.- CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 m

El Contratista deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución de la obra un cartel de 3.60 x 2.40 mts. El texto y arte del cartel deberá ser coordinado con la Municipalidad Provincial de Piura.

El cartel deberá ubicarse en un lugar visible y que no interfiera con la normal circulación de la zona. La ubicación del cartel deberá ser aprobada por el Supervisor de la obra, previa coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura.

El cartel estará formado por paneles de tríplex de por lo menos 4 mm. de espesor,

El diseño será definido por la Institución, previa aprobación del supervisor, aunque se verificará que el cartel esté enmarcado y reforzado con listones de madera. El apoyo será tal, que garantice estabilidad y seguridad.

Medición

La unidad de medición de esta partida será la unidad (und).

01.01.03.- CERCO PROVISIONAL DE OBRA

El Contratista deberá proveer durante todo el tiempo de ejecución de la obra un cerco perimétrico de esteras con bastidores de madera en los frentes necesarios de la edificación, y en el interior de ser el caso para no perjudicar el normal desenvolvimiento de las actividades de la obra, así como para proteger de pérdidas sus instalaciones, equipos y herramientas. Al término de la obra, el Contratista deberá dejar el pavimento donde se apoye el cerco sin huecos ni perforaciones.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 479029

HHH
LUSHING STALLING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Medición

La unidad de medición de esta partida será metro lineal (m).

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



01.01.04.-SERVICIOS HIGIÉNICOS

Esta partida corresponde a los trabajos que deberá hacer el Contratista para instalar SS.HH de todo el personal de la obra sobre un área mínima de 10 m².

Siendo responsabilidad del contratista darle mantenimiento a los ss.hh portátiles alquilados distribuidos de la siguiente manera:

- 3 baños portátiles para el personal de la obra durante todo el proceso de construcción 2 baños para el personal técnico y otro para el personal obrero)

Control

Asimismo, se verificará que las obras provisionales se ubiquen en las áreas o zonas que no afecten el avance de la construcción, del mismo modo el Contratista esta obligado a brindar mantenimiento y conservación de todas las instalaciones temporales, en forma limpia, segura y ordenada durante la ejecución de la obra.

Medición

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (und).

01.01.05.- ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Descripción

Se capacitará al personal para contar con un sistema de respuesta de presentarse accidentes o emergencias en caso de producirse accidentes, que puedan producir daño a la salud y al medio ambiente, para ello se capacitará al personal sobre la normatividad ambiental aplicable al proyecto.

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será mes (mes), siendo su pago proporcional al avance de obra.

01.01.06.- SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA

Descripción

Se contara con deposito de basura donde se arrojará los desechos sólidos generados por los trabajadores de la obra; este deposito será vaciado a un vehículo menor para ser llevado al relleno sanitario de la zona y evitar la contaminación de estos residuos al medio ambiente.

Se deberá instruir al personal sobre la función del depósito de basura para el buen uso del insumo en mención, el depósito será un cilindro metálico o de cartón prensado en buenas condiciones como mínimo de 1m de altura.

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (und).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
I.N.I. 47902985

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



01.01.07.- SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Descripción

Se implementara al personal con equipos de protección personal de uso obligatorio con la finalidad de protegerse ante un peligro que afecte su salud o medio ambiente, por ello se entregara al personal casco, guantes, lentes, chalecos y de ser el caso protector de oídos, mascararas para el polvo, correas de seguridad o lentes para soldar.

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (und).

01.01.08.- SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD

Descripción

Consiste en la señalización durante la ejecución de la obra en las distintas zonas de seguridad o acciones a tomar en caso de sismo o emergencias

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (mes).

01.02.00.-TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01.01.- TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE EN OBRA

Comprende el replanteo de los planos en el terreno y nivelado fijando los ejes de referencia y las estacas de nivelación.

Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas del ancho de las cimentaciones en armonía con los planos de Arquitectura y Estructuras, estos ejes deberán ser aprobados por el Ingeniero, antes que se inicie con las excavaciones

Medición

El trazo y replanteo preliminar se medirá por metro cuadrado (m²)

01.02.01.02.- LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA.

Descripción

Se deberá contar con personal durante la ejecución de la obra encargada de realizar limpieza permanente de los desechos productos de los trabajos realizados, así esta partida considera el pago que corresponde a limpieza que debe realizarse al inicio de la obra incluyéndose las áreas de los jardines existentes y al final de la obra de manera de contarse siempre con ambientes limpios

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será metro cuadrado (m²), siendo su pago proporcional al avance de obra.



01.02.02.01- DESMONTAJE DE VENTANAS

01.02.02.02- DESMONTAJE DE PUERTAS



Descripción

Consiste en retirar las puertas o ventanas de la estructura. Se realizarán con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a otra persona o la estructura que la soporta.

Los daños ocasionados durante el desmontaje de las puertas o ventanas deberán ser asumidas por la empresa contratista, debiéndose tomar las medidas correctivas para evitar deterioros en este proceso.



El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje de puertas, se realizará por metro cuadrado (m²).



01.02.02.03.- DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE

Consiste en retirar las tuberías de desagüe de la red existente. Se realizarán con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista eliminara el material producto del desmontaje.

Medición

El desmontaje de tubería de desagüe se realizará por metro lineal (ml).

01.02.02.04 - DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

Descripción

Consiste en retirar los aparatos sanitarios con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a la estructura.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje de los aparatos se realizara por unidad (u).

1.02.02.05.- DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)

Consiste en retirar las coberturas de tejas de fibraforte incluido su estructura de soporte. Se realizarán con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Medición

El desmontaje se realizará por metro cuadrado (m²).

1.02.02.06.- DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE)

Consiste en retirar las coberturas de calamina incluido su estructura de soporte. Se realizarán con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Medición

El desmontaje se realizará por metro cuadrado (m²).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
LUSHING STAFING ZHURIT CHUNG
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 4790298C

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

01.02.02.07.- DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS

Consiste en desmontar los tijerales metálicos existentes. Se realizarán con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista entregara el material producto del desmontaje a la institución educativa o dicha institución de ser el caso determinara a donde deberá ser eliminado.

Medición

El desmontaje de tijerales metálicos se realizará por metro lineal (ml).

LUSHING STAFING ZHURIT CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752



1.02.02.09.- DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY

Consiste en retirar los muros de drywall y triplay existentes. Se **realizarán** con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Medición

El desmontaje se realizará por metro cuadrado (m²).



1.02.02.08.- DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL

Consiste en retirar el portón metálico existente en la entrada principal. Se realizará con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Medición

El desmontaje se realizará por unidad (u).

1.02.02.10.- DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO

Consiste en retirar el tanque elevado existente de polietileno. Se realizará con método manual y con el cuidado del caso que no perjudique a nadie.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Medición

El desmontaje se realizará por unidad (u).

01.02.03 DEMOLICION, REMOCION Y RASQUETEO.

01.02.03.01.- DEMOLICION DE PISO INC. C.P-F.P

Descripción

Consiste en retirar la totalidad de pisos del primer nivel incluyendo contra piso y falso piso del primer nivel. Se realizarán con mano de obra y con el cuidado del caso, no perjudique a la estructura existente en caso de la estructura a rehabilitar.

Unidad de medida

La demolición se realizará por metro cuadrado (m²)




01.02.03.02.- DEMOLICION DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)

Descripción

Consiste en retirar la totalidad de pisos ss.hh incluyendo contra piso y falso piso así como la tubería ubicada bajo su superficie. Se realizarán con equipos y con el cuidado del caso que no perjudique a las estructuras existentes.

Unidad de medida

La demolición se realizará por metro cuadrado (m²)



01.02.03.03.- DEMOLICION DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES

Descripción

Consiste en retirar la totalidad de veredas, patios y rampas existentes incluyendo sardineles según se indica en los planos de demoliciones. Se realizarán con mano de obra y con el cuidado del caso para evitar accidentes.



Unidad de medida

La demolición se realizará por metro cuadrado (m²)

01.02.03.04.- DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO

01.02.03.05.- DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO

01.02.03.05.- DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA



El proyecto prevé la demolición de columnas, escaleras, vigas y losa aligerada. La demolición incluye la remoción de escombros por la práctica de esta actividad.

El contratista deberá considerar todas las medidas de seguridad a los trabajadores para evitar accidentes de trabajo.

Medición

La demolición de todos estos elementos se medirá por metro cúbico (m³)

01.02.03.07 .DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS KK (SOGA Y DE CANTO)

01.02.03.08.- DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTROBOMBA

Descripción

Consiste en demoler los muros de ladrillos de arcilla y muros de concreto de cabeza o sogá que por razones de diseño no continuaran en su posición. Se realizarán manualmente.

El contratista deberá considerar todas las medidas de seguridad a los trabajadores para evitar accidentes de trabajo.

Unidad de medida

La demolición se realizará por metro cuadrado (m²)

01.02.03.09.- DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO

Descripción

Se efectuara la demolición de los cimientos en ss.hh y aulas a demoler, con la finalidad que permita la construcción de los nuevos ambientes, para este tipo de demolición se empleara equipo.

Método de medición:

La demolición de todos estos elementos se medirá por metro cúbico (m³)

01.02.03.10.- DEMOLICION DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO

Descripción

Consiste en demoler las mesas, urinarios y lavatorio corrido de concreto existente los que se encuentran en mal estado

Unidad de medida

La demolición se realizará por metro lineal (m)

01.02.03.11.- DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE.

Descripción.

Consiste en la demolición de cajas de desague existente. Este se demolerá con el cuidado del caso que no perjudique a nadie y con el cuidado de dejar las conexiones sanitarias de los baños existentes operativos.

Medición

La clausura de silo se realizará por unidad (u).

01.02.04.- DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO





01.02.04.01.-DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES).

Descripción

Consiste en desmontar los centros de luz con sus respectivos interruptores, para ser cambiados por equipos nuevos, así mismo esta partida considera desmontar los accesorios que lo conforman, de manera que permitan instalar equipos nuevos con sus respectivos accesorios.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje se realizará por unidad (u)



01.02.04.02.-DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES.

Descripción

Consiste en desmontar los tomacorrientes, para ser cambiados por tomacorrientes nuevos, así mismo esta partida considera desmontar los accesorios que lo conforman, de manera que permitan instalar equipos nuevos con sus respectivos accesorios.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje se realizará por unidad (u)

01.02.04.03.- DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ

01.02.04.04.- DESMONTAJE DE CABLE DE TOMACORRIENTES

Descripción

Consiste en retirar los cables que abastecen energía a los tomacorrientes y centros de luz, para ser cambiados por cable nuevo, así mismo esta partida considera el cambio de las cajas de paso de manera que permitan instalar el nuevo cable sin ninguna dificultad.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje se realizará por metro lineal (m)

01.02.04.05.-DESMONTAJE DE TABLEROS

Descripción

Consiste en desmontar los tableros, para ser cambiados por tableros nuevos, así mismo esta partida considera desmontar los accesorios que lo conforman, de manera que permitan instalar equipos nuevos con sus respectivos accesorios.

El contratista se encargará de entregar los elementos desmontados a la Institución para que esta designe su destino final.

Unidad de medida

El desmontaje se realizará por unidad (u)





01.03.00.- MOVIMIENTOS DE TIERRAS

01.03.01.- CORTE Y EXCAVACION

01.03.01.01.- EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMENTOS CORRIDOS, PLATEAS Y ZAPATAS)

Las excavaciones para cimientos corridos y zapatas serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se permitirá ubicar cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo a la maquinaria o implementos.

Para la tarea se estima capas como máximo de 20 cm.

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón.

Si la resistencia fuera menor a la contemplada con el cálculo y la Napa Freática y sus posibles variaciones caigan dentro de la profundidad de las excavaciones, el Contratista notificará de inmediato y por escrito al Ingeniero quien resolverá lo conveniente.

En ningún caso se permitirá la excavación mayor a 1.5m sin emplear entibado, con la finalidad de evitar derrumbes de las zanjas y causar daño al personal encargado de realizar la excavación.

Medición

Las excavaciones se medirán por metro cúbico (m3)

01.03.01.02- CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/día (EQUIPO)



Descripción

Las excavaciones a que se refiere esta partida se desarrollará en forma masiva para alcanzar los fondos de sub rasante de pisos interiores, exteriores, plataformas y veredas, necesarios de acuerdo a los planos de topografía y evacuación pluvial que se anexa.

Considerando que es necesario el corte con maquinaria pesada, lo que permitirá definir las áreas y niveles aproximados a los proyectados en el presente estudio, para facilitar los trabajos del Trazo, Nivel y Replanteo de las Edificaciones.

Unidad de Medida

La unidad de medida es metro cúbicos (m3).



01.03.02.- RELLENOS



01.03.02.01 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO

Descripción

Antes de ejecutar el relleno de una zona se limpiará la superficie del terreno eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El material del relleno estará libre de material orgánico y de cualquier otro material comprimible.

Podrá emplearse el material excedente de las excavaciones siempre que cumpla con los requisitos indicados.

Se harán en capas sucesivas no mayores de 20 cm. de espesor, debiendo ser bien compactadas y regadas en forma homogénea, a humedad óptima, para que el material empleado alcance su máxima densidad seca.

Todo esto deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor de la obra, requisito fundamental.

El Contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación eficiente garantiza un correcto trabajo de los elementos de cimentación y que una deficiente compactación repercutirá en el total de elementos estructurales.



Medición

El relleno compactado con equipo material propio se medirá por metro cúbico (m3).

01.03.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO C/MAQUINARIA (AFIRMADO PREPARADO)

Descripción

Equipos

El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil.

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y requieren aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación y de la correspondiente partida de trabajo.

Las fuentes de materiales DEL AFIRMADO PREPARADO ESTA CONFORMADO POR UNA MEZCLA DE 60% DE MATERIAL HORMIGON DE LA CANTERA SANTA CRUZ QUERECOTILLO Y 40% DE MATERIAL AFIRMADO DE LA CANTERA ANCOSA SOJO CON LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS ADJUNTADO, así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos deberán tener aprobación previa del Supervisor la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que la contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación.

Este tipo de relleno se empleará con la finalidad de alcanzar los niveles establecidos en los planos de planta.

Preparación de la superficie existente

El Supervisor sólo autorizará la colocación del material de préstamo (afirmado preparado) cuando la superficie sobre la cual deba asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, la empresa contratista hará las correcciones correspondientes.

Tramo de prueba

Antes de iniciar los trabajos, la supervisión emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el plan de compactación.

El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad granulometría y demás requisitos.

En caso de que los ensayos indiquen que el material de préstamo no se ajusta a dichas condiciones. El contratista deberá efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el supervisor, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba ha sido efectuado sobre un sector de la infraestructura proyectada, todo el material colocado será totalmente removido y transportado al lugar de disposición final de materiales excedentes.

LUSHING STALLING ZURERA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALVARROBO"
Lushing Stallng Zurera Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47202985

Transporte y colocación del material

El contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se presentará se deberá subsanar antes de proseguir con el trabajo.



Compactación

Una vez que el material de relleno tenga la humedad apropiada se conformará y compactará con el equipo aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro de cancha deportiva

No se extenderá ninguna capa de material de relleno mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la base en momentos que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra.

La fracción del material que pasa por el tamiz N° 200 no debe exceder de 1/2" y en ningún caso de los 2/3" de la fracción que pasa el tamiz N° 40.

El CBR (Relación Soporte California) deberá ser superior al 80%, si se necesita relleno en adición al que originalmente existe en el material de relleno para satisfactoriamente el material, se mezclará este relleno uniformemente con el material del relleno, ya sea en planta o en el camino.

Todo material de la relleno será colocado en la subrasante preparado y será compactado en el espesor colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de la tolerancia debida para algún relleno que ha de ser añadido para la mezcla sobre la subrasante, la capa tendrá, después de ser aceptada el espesor requerido. Se efectuará el extendido con personal, equipados de manera que el material puede ser colocado en hileras, si el equipo así lo requiere.

Inmediatamente después de extendido regado con óptima humedad y perfilado todo el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho mediante rodillo de mínimo de 8 toneladas. El material de relleno (afirmado mejorado) deberá ser compactado hasta alcanzar el 98% de la compactación obtenida por el método de prueba Próctor Modificado.

Cualquier irregularidad o depresión que presente después de la compactación debe ser corregida removiendo el material de esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que la superficie sea llana y uniforme.

Después de que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada con personal.

Además, este material de relleno (afirmado preparado) deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:

(a) Granulometría

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 305-1.

Tabla 305-1

Requerimientos Granulométricos para Base Granular

Tamiz	Porcentaje que Pasa en Peso
	Gradación A
50 mm (2")	100
25 mm (1")	---
9.5 mm (3/8")	30 - 65
4.75 mm (N° 4)	25 - 55
2.0 mm (N° 10)	15 - 40
4.25 µm (N° 40)	8 - 20
75 µm (N° 200)	2 - 8

Fuente: ASTM D 1241

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 52167
Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican:

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)	Min 80%
---------------------------------------	---------

(1) Referido al 98% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1" (2.5 mm).



La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la determinada por el Supervisor.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa.

(b) Agregado Grueso

Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos contaminantes. Deberán cumplir las siguientes características:

Tabla N° 305 – 2
Requerimientos Agregado Grueso

Ensayo	Norma			Requerimientos
	MTC	ASTM	AASHTO	
Partículas con una cara fracturada	MTC E 210	D 5821		80% min.
Partículas con dos caras fracturadas	MTC E 210	D 5821		50% min.
Abrasión Los Ángeles	MTC E 207	C 131	T 96	40% max
Partículas Chatas y Alargadas (1)		D 4791		15% máx.
Sales Solubles Totales	MTC E 219	D 1888		0.5% máx.
Pérdida con Sulfato de Sodio	MTC E 209	C 88	T 104	12% máx.
Pérdida con Sulfato de Magnesio	MTC E 209	C 88	T 104	18% máx.

(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/5 (espesor/longitud)

(c) Agregado Fino

Se denominará así a los materiales pasantes la malla N° 4 que podrá provenir de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos.

Tabla 305 - 3
Requerimientos Agregado Fino

Ensayo	Norma	Requerimientos
Índice Plástico	MTC E 111	3% máx

Jose Franklin Toledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

LUSHING STALING ZURKA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurka Chung
REPRESENTANTE COMUN
NI. 47902985



Equivalente de arena	MTC E 114	45% mín.
Salés solubles totales	MTC E 219	0.5% máx



Unidad de Medida

Se medirá por metro cúbico (m³) de terreno efectivamente rellenado y compactado, tal como se muestra en planos.

01.03.03.- CONFORMACION, NIVELACION Y REFINE

01.03.03.01.- NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACIÓN.

Descripción

Esta partida consiste en la conformación, nivelación y compactación (consolidación) del terreno. Dicho trabajo se efectuará previa limpieza del terreno del cual se eliminarán todo tipo de desperdicios, materia orgánica y material suelto. Asimismo deberá escanficarse el terreno y humedecerto de manera uniforme para asegurar una compactación adecuada (según plano). El compactado se realizará previa consolidación hidráulica del terreno hasta alcanzar una altura de penetración del agua de 0.60m, luego se procederá a compactar la superficie con plancha compactadora hasta conformar una superficie de acuerdo a la geometría del proyecto. Dicho trabajo deberá asegurar que posteriormente se evite el acolchonamiento del suelo y falla de las estructuras a construir.

Unidad de Medida:

La medición será por metro cuadrado (M²) de conformación y nivelación.

01.03.04.- MEJORAMIENTO DE TERRENO

01.03.04.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)

01.03.04.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6")

Descripción

Equipos

El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil.

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y requieren aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación y de la correspondiente partida de trabajo.

Las fuentes de materiales (over), así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos deberán tener aprobación previa del Supervisor la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que la contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación.

Este tipo de relleno se empleara con la finalidad de alcanzar los niveles establecidos en los planos de obra.

Preparación de la superficie existente

El Supervisor sólo autorizará la colocación del material de préstamo (over) cuando la superficie sobre la cual deba asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las especificaciones

[Handwritten signature]
Jose Franklin Talledo Cove
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zuneta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47907985

LUSHING STALING ZUNETA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. 174752



respectivas de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, la empresa contratista hará las correcciones correspondientes.

Tramo de prueba

Antes de iniciar los trabajos, la supervisión emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el plan de compactación.

El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayara para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad granulometría y demás requisitos.

En caso de que los ensayos indiquen que el material de préstamo no se ajusta a dichas condiciones. El contratista deberá efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el supervisor, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba ha sido efectuado sobre un sector de la infraestructura proyectada, todo el material colocado será totalmente removido y transportado al lugar de disposición final de materiales excedentes.

Transporte y colocación del material

El contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se presentará se deberá subsanar antes de proseguir con el trabajo.

Compactación

Una vez que el material de relleno tenga la humedad apropiada se conformará y compactará con el equipo aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.

No se extenderá ninguna capa de material de relleno mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la base en momentos que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra.

Todo material de la relleno será colocado en la subrasante preparado y será compactado en el espesor colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de la tolerancia debida para algún rellenedor que ha de ser añadido para la mezcla sobre la subrasante, la capa tendrá, después de ser aceptada el espesor requerido. Se efectuará el extendido con personal, equipados de manera que el material puede ser colocado en hileras, si el equipo así lo requiere.

Inmediatamente después de extendido regado con óptima humedad y perfilado todo el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho mediante rodillo de mínimo de 8 toneladas, El material de relleno (over) deberá ser compactado hasta alcanzar el 100% de la compactación obtenida por el método de prueba Próctor Modificado.

Cualquier irregularidad o depresión que presente después de la compactación debe ser corregida removiendo el material de esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que la superficie sea llana y uniforme.

Después de que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada con personal.

Unidad de Medida

Se medirá por metro cúbico (m³) de terreno efectivamente relleno y compactado, tal como se muestra en planos.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stallig Zurich Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

LUSHING STALLIG ZURICH CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



01.03.04.03 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO CON EQUIPO)

Descripción

Equipos

El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a años en los mismos. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil.

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y requieren aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación y de la correspondiente partida de trabajo.

Las fuentes de materiales (Afirmado preparado), así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos deberán tener aprobación previa del Supervisor la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que la contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de cada especificación.

Este tipo de relleno se empleara con la finalidad de alcanzar los niveles establecidos en los planos de planta.

Preparación de la superficie existente

El Supervisor sólo autorizará la colocación del material de préstamo (Afirmado preparado) cuando la superficie sobre la cual deba asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, la empresa contratista hará las correcciones correspondientes.

Tramo de prueba

Antes de iniciar los trabajos, la supervisión emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el plan de compactación.

El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad granulometría y demás requisitos.

En caso de que los ensayos indiquen que el material de préstamo no se ajusta a dichas condiciones. El contratista deberá efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el supervisor, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba ha sido efectuado sobre un sector de la infraestructura proyectada, todo el material colocado será totalmente removido y transportado al lugar de disposición final de materiales excedentes.

Transporte y colocación del material

El contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se presentara se deberá subsanar antes de proseguir con el trabajo.

Compactación

Una vez que el material de relleno tenga la humedad apropiada se conformará y compactará con el equipo aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.





No se extenderá ninguna capa de material de relleno mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la base en momentos que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra.

Todo material de la relleno será colocado en la subrasante preparado y será compactado en el espesor colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de la tolerancia debida para algún relleno que ha de ser añadido para la mezcla sobre la subrasante. La capa tendrá, después de ser aceptada el espesor requerido. Se efectuará el extendido con personal, equipados de manera que el material puede ser colocado en hileras, si el equipo así lo requiere.

Inmediatamente después de extendido regado con óptima humedad y perfilado todo el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho mediante rodillo de mínimo de 8 toneladas. El material de relleno (hormigón) deberá ser compactado hasta alcanzar el 100% de la compactación obtenida por el método de prueba Próctor Modificado.

Cualquier irregularidad o depresión que presente después de la compactación debe ser corregida removiendo el material de esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que la superficie sea llana y uniforme.

Después de que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada con personal.

(a) Granulometría

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 305-1.

Tabla 305-1

Requerimientos Granulométricos para Base Granular

Tamiz	Porcentaje que Pasa en Peso
	Gradación A
50 mm (2")	100
25 mm (1")	---
9.5 mm (3/8")	30 - 65
4.75 mm (N° 4)	25 - 55
2.0 mm (N° 10)	15 - 40
4.25 µm (N° 40)	8 - 20
75 µm (N° 200)	2 - 8

Fuente: ASTM D 1241

H.H.
LUSHING STADING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican:

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)	Min 80%
---------------------------------------	---------

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1" (2.5 mm).

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la determinada por el Supervisor.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stading Zurita Chung
Lushing Stading Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
187



(b) Agregado Grueso

Se denominará así a los materiales retenidos en la Malla N° 4, los que consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos contaminantes. Deberán cumplir las siguientes características:

Tabla N° 305- 2
Requerimientos Agregado Grueso

Ensayo	Norma			Requerimientos
	MTC	ASTM	AASHTO	
Partículas con una cara fracturada	MTC E 210	D 5821		80% mín.
Partículas con dos caras fracturadas	MTC E 210	D 5821		50% mín.
Abrasión Los Ángeles	MTC E 207	C 131	T 96	40% máx
Partículas Chatas y Alargadas (1)		D 4791		15% máx.
Sales Solubles Totales	MTC E 219	D 1888		0.5% máx.
Pérdida con Sulfato de Sodio	MTC E 209	C 88	T 104	12% máx.
Pérdida con Sulfato de Magnesio	MTC E 209	C 88	T 104	18% máx.

(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/5 (espesor/longitud)

(c) Agregado Fino

Se denominará así a los materiales pasantes la malla N° 4 que podrá provenir de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos.

Tabla 305- 3
Requerimientos Agregado Fino

Ensayo	Norma	Requerimientos
Índice Plástico	MTC E 111	3% máx
Equivalente de arena	MTC E 114	45% mín
Sales solubles totales	MTC E 219	0,5% máx

LUSHING STALING ZURIPA CHUNG
LUSHING STALING ZURIPA CHUNG
INGENIERO CIVIL
C.I.P. N° 174752

Unidad de Medida

Se medirá por metro cúbico (m²) de terreno efectivamente relleno y compactado, tal como se muestra en planos.

01.03.04.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)
01.03.04.05 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)

CONSORCIO "EL ALICANTO"
LUSHING STALING ZURIPA CHUNG
LUSHING STALING ZURIPA CHUNG
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

JOSE FRANKLIN TALLEDO COVENAS
JOSE FRANKLIN TALLEDO COVENAS
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 52167



Descripción

Esta partida comprende el extendido, riego y compactación del material de afirmado preparado, con la finalidad de mejorar el terreno de fundación en un espesor de 15, 20 Y 25 cm para pisos de ambientes interiores, veredas y rampas, la cual consistirá en una capa de fundación compuesta por 50% de material granular tipo hormigón (diámetro menor de 2") y 50% de material granular con cohesión (diámetro menor de 2"), construida sobre la subrasante preparada de acuerdo a estas especificaciones, de conformidad con los alineamientos rasantes.

Procedimiento de Ejecución:

Equipos

El contratista deberá mantener los equipos de construcción en óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños en los mismos. Deben tener como edad máxima la que corresponde a su vida útil.

Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción adoptados y requieren aprobación previa del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la presente especificación y de la correspondiente partida de trabajo.

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados para la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos deberán tener aprobación previa del Supervisor la cual no implica necesariamente la aceptación posterior de los agregados que la contratista suministre o elabore de tales fuentes, ni exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de la presente especificación.

Preparación de la superficie existente

El Supervisor sólo autorizará la colocación del material de afirmado preparado cuando la superficie sobre la cual deba asentarse tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. Si en la superficie de apoyo existen irregularidades que excedan las tolerancias determinadas en las especificaciones respectivas de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra correspondiente, la empresa contratista hará las correcciones correspondientes.

Tramo de prueba

Antes de iniciar los trabajos, la supervisión emprenderá una fase de ejecución de tramos de prueba de acuerdo con el Supervisor y en ellas se probarán el equipo y el plan de compactación.

El Supervisor tomará muestras de la capa en cada caso y las ensayará para determinar su conformidad con las condiciones especificadas de densidad granulometría y demás requisitos.

En caso de que los ensayos indiquen que el material de afirmado preparado no se ajusta a dichas condiciones. El contratista deberá efectuar inmediatamente las correcciones requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, hasta que ellos resulten satisfactorios para el supervisor, debiendo repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario.

Bajo estas condiciones, si el tramo de prueba ha sido efectuado sobre un sector de la infraestructura proyectada, todo el material colocado será totalmente removido y transportado al lugar de disposición final de materiales excedentes.





Transporte y colocación del material

El contratista deberá transportar y verter el material, de tal modo que no se produzca segregación, ni se cause daño o contaminación en la superficie existente. Cualquier contaminación que se presentará se deberá subsanar antes de proseguir con el trabajo.

Compactación

Una vez que el material del afirmado preparado tenga la humedad apropiada se conformará y compactará con el equipo aprobado por el supervisor, hasta alcanzar la densidad especificada.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro de las aulas o estructura.

La compactación se realizará en capas como máximo de 0.20 m.

No se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se ejecutará la base en momentos que haya lluvia o fundado temor de que ella ocurra.

La fracción del material que pasa por el tamiz N° 200 no debe exceder de 1/2" y en ningún caso de los 2/3" de la fracción que pasa el tamiz N° 40.

El CBR (Relación Soporte California) deberá ser superior al 80%, si se necesita rellenedor en adición al que originalmente existe en el material de capa de base para satisfactoriamente el material, se mezclará este rellenedor uniformemente con el material de la capa de base, ya sea en planta o en el camino.

Todo material de la capa de afirmado preparado será colocado en la subrasante preparado y será compactado en el espesor colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de la tolerancia debida para algún rellenedor que ha de ser añadido para la mezcla sobre la subrasante, la capa tendrá, después de ser aceptada el espesor requerido. Se efectuará el extendido con personal, equipados de manera que el material puede ser colocado en hileras, si el equipo así lo requiere.

Inmediatamente después de extendido regado con óptima humedad y perfilado todo el material colocado deberá ser compactado a todo lo ancho mediante plancha compactadora. El material de afirmado deberá ser compactado hasta alcanzar el 98% de la compactación obtenida por el método de prueba Próctor Modificado.

Cualquier irregularidad o depresión que presente después de la compactación debe ser corregida removiendo el material de esos lugares y añadiendo o retirando material hasta que la superficie sea llana y uniforme.

Después de que la compactación descrita haya sido terminada, la superficie será refinada con personal.

Además, este material de mejoramiento (afirmado preparado) deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



(a) Granulometría

La composición final de la mezcla de agregados presentará una granulometría continua y bien graduada (sin inflexiones notables) según una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Supervisor y según uno de los requisitos granulométricos que se indican en la Tabla 305-1.

Tabla 305-1

Requerimientos Granulométricos para Base Granular

Tamiz	Porcentaje que Pasa en Peso	
	Gradación A	
50 mm (2")	100	
25 mm (1")	---	
9.5 mm (3/8")	30 - 65	
4.75 mm (Nº 4)	25 - 55	
2.0 mm (Nº 10)	15 - 40	
4.25 µm (Nº 40)	8 - 20	
75 µm (Nº 200)	2 - 8	

Fuente: ASTM D 1241

El material de Base Granular deberá cumplir además con las siguientes características físico-mecánicas y químicas que a continuación se indican:

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)	Mín 80%
---------------------------------------	---------

(1) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1" (2.5 mm).

La franja por utilizar será la establecida en los documentos del proyecto o la determinada por el Supervisor.

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Contratista deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente o viceversa.

(b) Agregado Grueso

Se denominará así a los materiales retenidos en la Malta Nº 4, los que consistirán de partículas pétreas durables y trituradas capaces de soportar los efectos de manipuleo, extendido y compactación sin producción de finos contaminantes. Deberán cumplir las siguientes características:

Tabla Nº 305-2

Requerimientos Agregado Grueso

Jose Franklin Talledo Cosenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Ensayo	Norma			Requerimientos
	MTC	ASTM	AASHTO	
Partículas con una cara fracturada	MTC E 210	D 5821		80% min.
Partículas con dos caras fracturadas	MTC E 210	D 5821		50% min.
Abrasión Los Ángeles	MTC E 207	C 131	T 96	40% max
Partículas Chatas y Alargadas (1)		D 4791		15% máx.



Ensayo	Norma			Requerimientos
	MTC	ASTM	AASHTO	
Sales Solubles Totales	MTC F 219	D 1888		0.5% máx.
Pérdida con Sulfato de Sodio	MTC E 209	C 88	T 104	12% máx.
Pérdida con Sulfato de Magnesio	MTC E 209	C 88	T 104	18% máx.

(1) La relación ha emplearse para la determinación es: 1/5 (espesor/longitud)

(c) Agregado Fino

Se denominará así a los materiales pasantes la malla N° 4 que podrá provenir de fuentes naturales o de procesos de trituración o combinación de ambos.

Tabla 305 - 3

Requerimientos Agregado Fino

Ensayo	Norma	Requerimientos
Índice Plástico	MTC E 111	3% máx
Equivalente de arena	MTC E 114	45% mín
Sales solubles totales	MTC E 219	0,5% máx

Unidad de medida

El suministro y colocación en capa se medirá por metro cuadrado (m²)

01.03.05.- ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL

01.03.05.01.- ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)

Esta partida corresponde al traslado del material procedente de las excavaciones a un punto de acopio dentro de la obra para su posterior eliminación.

Medición

El acarreo se medirá por metro cúbico (m³)

01.03.05.02.-ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5km)

El Contratista, una vez terminada las obras de excavación de zanjas deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de concreto u otras obras.

En la zona donde se va a sembrar césped u otras plantas, el terreno deberá quedar rastreado y nivelado.

La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra más de un mes, salvo lo que se va a usar en los rellenos.

Medición

La eliminación de material se medirá por metro cúbico (m³)

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N. 47902985



01.04.00- CONCRETO SIMPLE

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones se refieren a toda obra de cimentación en la que no es necesario el empleo de armadura.

Concreto simple es una mezcla de cemento Pórtland MS, agregado fino, agregado grueso y agua.

El agregado grueso debe estar totalmente envuelto por la pasta de cemento.

El agregado fino debe llenar los espacios entre el agregado grueso.

Se deberá respetar la resistencia indicada en los planos (fc).

En el caso de concreto ciclópeo, la piedra tendrá un tamaño máximo de 10", cubriendo hasta el 30% como máximo del volumen total ó el que se indique en planos.

Cada piedra debe estar totalmente rodeada de concreto simple.



MATERIALES

A. Cemento Pórtland MS

El cemento a emplearse, deberá ser cemento Pórtland tipo MS, que cumpla con las Normas ASTM-C-150-62.

El cemento se podrá emplear ya sea que venga a granel o envasado en bolsas. El cemento deberá almacenarse y manipularse de manera que se proteja todo el tiempo contra la humedad, cualquiera que sea su origen y de tal forma que sea fácilmente accesible para su inspección e identificación.

Los lotes de cemento deberán usarse en el mismo orden en que sean recibidos.

Cualquier cemento que se haya aterronado o compactado, o de cualquier otra manera se haya deteriorado no deberá usarse. Una bolsa de cemento queda definida como la cantidad contenida en un envase original intacto del fabricante, que pesa 42.5 Kg. o de una cantidad de cemento a granel que pese 42.5 Kg.

B. Agregados

Hormigón

Será material procedente de río o de cantera, compuesto de agregados finos y gruesos de partículas duras, resistentes a la abrasión, debiendo de estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, partículas blandas o escamosas, ácidos, material orgánico y otras sustancias perjudiciales; su granulometría debe estar comprendida entre lo que pase por la malla 100 como mínimo, y la de 2" como máximo.

Agregado Fino

Deberá ser de arena limpia, silicosa y lavada de granos duros, fuertes, resistentes y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves o escamosas, esquistos o pizarras, álcalis y materiales orgánicos.

En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61.

Agregado Grueso

Deberá ser de **piedra chancada**, de grano duro y compacto, la piedra debe estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, marga u otra sustancia de carácter deletéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33-61.

En caso de que no fueran obtenidas las resistencias requeridas, el Contratista tendrá que ajustar la mezcla de agregados por su propia cuenta, hasta que los valores requeridos sean obtenidos.

El tamaño máximo de agregados para losas y secciones delgadas incluyendo paredes, columnas y vigas, deberá ser de 4 cm.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

LUSHING STALING ZUÑIGA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
I.P. 52167



Origen de los Agregados

Todos los agregados para el concreto deberán ser los mismos que hayan estado usando por mas de 4 años para edificios públicos, locales, carreteras y otras obras igualmente importantes.

Almacenaje de los Agregados

Todos los agregados deben almacenarse de tal manera que no se ocasione la mezcla entre si de las diferentes medidas, evitando asimismo que se contaminen o mezclen con polvo u otras materias extrañas.

El Ingeniero Supervisor deberá certificar las pruebas de los agregados que se han de utilizar en el concreto.

C. Agua para la mezcla.

El agua que se use en la mezcla debe ser bebible, limpia, libre de cantidades perjudiciales de ácido, álcali o materias orgánicas, que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia ó durabilidad del concreto.

D. Aditivos.

En caso de necesitar el uso de aditivos estos deben ser aprobados por el Ingeniero Supervisor.

Su empleo deberá ceñirse a lo especificado en el proyecto y a las recomendaciones del fabricante del producto, respetando los procesos de mezclas y los tiempos respectivos. El supervisor deberá verificar los procesos en forma continua y permanente.

PRODUCCIÓN DE CONCRETO

A. Proporcionamiento.

El concreto que se use deberá adquirir la resistencia mínima a la compresión indicada en los planos, a los 28 días.

El diseño de la mezcla deberá efectuarse de acuerdo a la práctica recomendable para el diseño de mezclas de concreto y será responsabilidad del Constructor el diseño de la misma.

B. Medición de los materiales.

El procedimiento de medición de los materiales será en peso.

C. Mezclado.

Equipo

El mezclado del concreto deberá hacerse en una mezcladora del tipo apropiado, que pueda asegurar una distribución uniforme del material mezclado.

Tiempo de mezclado.

Para mezclas de la capacidad de una yarda cúbica o menos, el tiempo mínimo de mezclado debe ser de 1.1/2 minuto.

Para mezclas mayores de una yarda cúbica, el tiempo de mezclado debe aumentarse a razón de 15 segundos por cada media yarda cúbica adicional de capacidad o fracción. Durante el tiempo de mezclado, el tambor deberá girar a una velocidad periférica de aproximadamente 200 pies por minuto.

Los periodos de mezclado deben controlarse desde el momento en que todos los materiales, incluso el agua, se encuentran efectivamente en el tambor de la mezcladora.

Remezclado

No se permitirá el mezclado del concreto o mortero que haya endurecido parcialmente.

Concreto Premezclado

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zuniga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

LUSHING STALING ZUNIGA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Alternativamente podrá emplearse concreto premezclado.

D. Conducción y transporte.

Con el fin de reducir el manipuleo del concreto al mínimo, la mezcladora deberá estar ubicada lo más cerca posible del sitio donde se va a vaciar el concreto. El concreto deberá transportarse de la mezcladora a los sitios donde va a vaciarse, tan rápido como sea posible, a fin de evitar las segregaciones y pérdidas de ingredientes. El concreto deberá vaciarse en su posición final, a fin de evitar su manipuleo.

E. Vaciado

Generalidades

Antes de comenzar la preparación del concreto, deberá eliminarse el concreto endurecido y cualquier otra materia extraña en las superficies internas del equipo mezclador y transportador.

Antes de vaciar el concreto deberá eliminarse los residuos que pudieran encontrarse en los espacios que van a ser ocupados por el concreto, si los encofrados están contruidos de madera, estos deberán estar bien mojados o aceitados.

Por ninguna circunstancia deberá usarse en el trabajo, concreto que se haya endurecido parcialmente.

Tanto como sea posible, el concreto deberá ser vaciado sobre los encofrados en su posición final a fin de evitar que sea remanipulado.

El concreto debe vaciarse de manera continua o en capas de un espesor tal, que este no sea depositado sobre otro concreto que se haya endurecido lo suficiente como para causar la formación de juntas o planos débiles dentro de determinadas secciones.

Si una sección no puede vaciarse continuamente, entonces deben disponerse juntas de construcción, que se harán de acuerdo a las recomendaciones indicadas más adelante y con la aprobación de la supervisión.

Empates o juntas

Antes de depositar o vaciar el concreto fresco en, o sobre concreto que se haya endurecido o fraguado, los encofrados deben volverse a ajustar, al mismo tiempo que la superficie del concreto fraguado deberá picarse o raspase con escobilla de alambre o tratarse como el Ingeniero Supervisor ordene.

Deberá limpiarse bien, eliminando cualquier concreto inerte o materia extraña y/o exudado y luego proceder a saturarlo con agua.

El concreto que se vacie o ponga en contacto con el concreto fraguado, deberá contener un exceso de mortero para asegurar así el empate o junta.

Para asegurar efectivamente la presencia de este exceso de mortero en la junta que se va producir entre el concreto fresco y fraguado deberá primeramente ser tratada o cubierta con una mano de lechada de cemento puro sobre el que deberá vaciarse el concreto fresco, cuidando de hacer esto antes de que la lechada haya iniciado su fraguado.

F. Compactación

En el momento mismo y después del vaciado de concreto, este deberá ser debidamente compactado por medio de herramientas adecuadas.

A medida que el concreto es vaciado en las formas, debe ser consolidado total y uniformemente con vibradores eléctrico o neumático para asegurar que se forme una pasta suficientemente densa, que pueda introducirse en las esquinas de los encofrados.

No debe vibrarse en exceso el concreto por cuanto se producen segregaciones que afectan la resistencia que debe de obtenerse.

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 52167



La inmersión del vibrador será tal que permita penetrar y vibrar el espesor total de la mezcla y penetrar en la capa del concreto fresco, pero se tendrá especial cuidado para evitar que la vibración pueda afectar el concreto que ya está en proceso de fraguado.

Se deberá espaciar en forma sistemática los puntos de inmersión del vibrador, con el objeto de asegurar que no se deje parte del concreto sin vibrar, estas máquinas serán eléctricas o neumáticas debiendo tener siempre una de reemplazo en caso de que se descomponga en el proceso de trabajo. Las vibradoras serán insertadas verticalmente en la masa de concreto y por un período de 5 a 15 segundos y a distancia a 45 a 75 cm, se retirarán en igual forma.

G. Terminados.

Cavidades Ocultas:

Las cavidades producidas por los tirantes de los encofrados o cualquier otro hueco, picaduras, canales, esquinas o aristas rotas u otros defectos, deberán ser debidamente limpiadas, saturadas con agua por un período no menor de tres horas y por último rellenas con mortero para dejarlas perfectas.

Superficies descubiertas o expuestas:

Inmediatamente después que se haya quitado los encofrados y mientras el concreto este fresco, todas las pequeñas picaduras y aberturas o grietas que pudieran aparecer en las superficies descubiertas del concreto, deberán ser rellenas con mortero de cemento cuya mezcla consistirá de una dosificación que se diseñe eliminando el agregado grueso.

Las superficies deberán ser luego frotachadas con cemento y agua, dejando la superficie uniforme lisa, limpia y bien presentada.

No se deberá emplear cemento o lechada para frotachar los lados de las paredes, vigas, pilastras, columnas y bordillos o sardineles y en ningún caso deberá aplicarse mortero para aumentar el espesor o ancho de estas porciones estructurales.

H. Curado.

Todo el concreto deberá protegerse de manera que por un período de siete días, como mínimo, se evite la pérdida de humedad de la superficie. O se usará curador químico que garantice que el concreto alcance su resistencia potencial y tenga la misma calidad como si se hubiera realizado un correcto curado con agua.

El curado del concreto permite que este alcance su resistencia potencial.

El curado debe iniciarse tan pronto como sea posible.

El concreto ya colocado tendrá que ser mantenido constantemente húmedo ya sea por rociado frecuente o por medio de la aplicación de películas impermeables, este compuesto de usarse, debe ser aprobado por el Ingeniero Supervisor. Debe tenerse en cuenta que el compuesto a usar no debe reaccionar de manera perjudicial con el concreto y debe proporcionar la retención de humedad necesaria para lograr la resistencia esperada del concreto.

LUSHING STALING ZURIPA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

I. Pruebas

Durante el proceso de la construcción el Ingeniero Supervisor exigirá pruebas para determinar la resistencia del concreto.

Las pruebas se harán de acuerdo a lo indicado en el ACI-318-95 y el Reglamento Nacional de Construcciones.

El concreto a usarse debe estar dosificado en forma tal que alcance a los 28 días de fraguado y curado, una resistencia a la compresión especificada en el proyecto, de acuerdo a lo indicado en el ACI 318-95.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zuripa Chung
REPRESENTANTE COMUN



Las pruebas a realizar correrán por cuenta del constructor.

ENCOFRADOS.

Los encofrados deberán ser adecuados para el trabajo a realizarse. Para todas las caras terminadas que hayan de quedar expuestas, los encofrados deberán construirse de madera terciada.

Los encofrados deberán construirse de tal manera que cuando se vacie el concreto quede con una superficie libre de rebabas, lomos u otros defectos que la desmejore. Debe quedar lisa. Los encofrados deben conformar exactamente con las dimensiones y perfiles que los planos muestran para los trabajos de concreto.

Deberán tener una resistencia capaz de soportar con seguridad, las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del concreto y una sobre carga de llenado de 200 Kilos por metro cuadrado.

Los encofrados deberán ser herméticos para prevenir la filtración del mortero y deberán ser debidamente arriostrados o ligados entre si, de manera que se mantenga en la posición y forma deseada con seguridad.

Los tirantes para los encofrados deberán ajustarse en longitud y deberán ser de tal tipo como para no dejar metal a menos de dos pulgadas de la superficie.

Los encofrados deberán retirarse de manera que se asegure la completa indeformabilidad de la estructura.

Inmediatamente después de quitar los encofrados, la superficie de concreto deberá ser examinada cuidadosamente y cualquier irregularidad deberá ser tratada como lo ordene el Ingeniero Supervisor. Las proporciones de concreto con cangrejeras deberán picarse en la extensión que abarquen tales defectos y el espacio relleno o resanado con concreto o mortero y terminado de tal manera que se obtenga una superficie de textura similar a la del concreto circundante.

En general, los encofrados no deberán quitarse hasta que el concreto se haya endurecido suficientemente como para soportar con seguridad su propio peso y los pesos superpuestos que puedan colocarse sobre él.

01.04.01.- SOLADO

01.04.01.01.- SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H

Consiste en la colocación de Concreto simple de espesor de 5cm, previo a la colocación del acero y vaciado de concreto para las vigas y platea de cimentación con un espesor de 5 cm.

Medición

Los solados se medirán por metro cuadrado (m²)

01.04.01.02.- SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H

Consiste en la colocación de Concreto simple de 10cm como base para la colocación del acero y vaciado de concreto para las zapatas.

Medición

Los solados se medirán por metro cuadrado (m²)

01.04.02.- FALSO PISO

01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8. e=4"



Descripción.

Consiste en la preparación y colocación de concreto C-H 1:8, con un espesor de 10cm dentro de los ambientes de la edificación, directamente sobre el terreno compactado con los niveles detallados en los planos.

Materiales

Se empleará Cemento Portland tipo MS, hormigón de río y agua potable.





Procedimiento constructivo

Antes del vaciado el supervisor revisará los niveles, medidas, instalaciones eléctricas y sanitarias, etc., que quedarán empotradas en el falso piso, la mezcla será batida en mezcladora mecánica empleándose concreto simple C-H 1:8.

Para el vaciado de concreto se colocarán reglas adecuadas para asegurar una superficie plana, nivelada y rugosa. La mezcla debe ser seca, con un slump no mayor de 3" de forma tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada con las reglas de madera.

El falso piso deberá ser curado con abundante agua después de iniciado el fraguado.

Método de medición

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²) del área de falso piso ejecutado, calculado multiplicando el largo por ancho de las superficies horizontales dentro de los ambientes.

01.04.03.- CIMIENTOS

01.04.03.01.- CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. fC=100 Kg/cm²

Descripción

Los cimientos corridos será de concreto ciclópeo, Cemento-Hormigón mezclados en proporción 1:10, con inclusión de 30% de piedra grande de tamaño máximo de 8" que sea de río, limpia y compacta, se usará cemento tipo MS.

En la preparación del concreto sólo se podrá emplear agua potable ó agua limpia de buena calidad, libre de material orgánico otras impurezas que puedan dañar el concreto.

El concreto podrá colocarse directamente en las excavaciones sin encofrado cuando no existan posibilidades de derrumbe.

Se humedecerán las zanjas antes de llenar los cimientos y no se colocarán las piedras sin antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 cm de espesor. Todas las piedras deberán quedar completamente rodeadas por la mezcla sin que se toquen los extremos.

La parte superior de los cimientos deberá quedar plana y rugosa, se curará el concreto vertiendo agua en prudente cantidad, el slump máximo será de 2".

Se tomarán muestras del concreto de cimiento de acuerdo a las normas ASTM C 172.

Materiales

Cemento Portland tipo MS ASTM. C 150 ACI 201 y hormigón del río.

Preparación del Sitio

Se amarán los encofrados, si éstos son necesarios y van a emplearse.

En este caso se cuidará la verticalidad de las paredes de las zanjas.

Se humedecerá la zanja antes de verter el concreto y se mantendrá limpio el fondo.

[Firma]
LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Procedimiento constructivo

Antes de proceder el vaciado de los cimientos, debe recabarse la autorización del Ingeniero Inspector ó Supervisor.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida será en metro cúbico m³

[Firma]
Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

01.04.03.02- CIMIENTOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc.

El encofrado podrá sacarse a los 4 días de haberse llenado el cimiento o dado. Luego del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
[Firma]
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N. 4700701



La cara superior del cimientado deberá ser lo más nivelada posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los ladrillos del muro.

Medición

Las partidas antes mencionadas los encofrados por metro cuadrado (m²)



01.05.00- CONCRETO ARMADO

GENERALIDADES

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto armado, cuyo diseño figura en los planos de Estructuras del Proyecto.

Complementan a estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, así como también lo especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI. 318 – 77) y de las A.S.M..T

Materiales

Cemento

El cemento a utilizarse será: portland tipo MS en la totalidad de las estructuras; que cumplan con las normas ASTM – C 150 ITINTEC 344-009-74.

Normalmente este cemento se expende en bolsas de 42.5 kg./bolsa el que podrá tener una variación de +- 1% del peso indicado; debe contarse con un almacenamiento adecuado para que no se produzcan cambios en su composición y características físicas.

Agregados

Las especificaciones están dadas por las normas ASTM – C33, tanto para los agregados finos, como para los agregados gruesos; además se tendrá en cuenta las normas ASTM – D 448, para evaluar la dureza de los mismos.

a) Agregados Finos, Arena de Río o de Cantera

Debe ser limpia, silicosa y lavada y de granos duros, resistente a la abrasión, lustrosa; libre de polvo, terrones partículas suaves y escamosas, exquisitos, pizarra, álcalis, materias orgánicas, etc.

Se controlara la materia orgánica por lo indicado en ASTM- C40, la granulometría por ASTM-C17-ASMT-C117.

Los porcentajes de sustancia deletreas en la arena no excederán los valores siguientes:

Material	% Permisible por peso
Material que pasa por malla Nro. 200 (ASTM C-117)	3
Lutitas, (ASTM C-123, gravedad especifica de liq. Denso, 1.95)	1
Arcilla (ASTM-C-142)	1
Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, Granos cubiertos de otro- materiales partículas blandas o Escamosas y turbas.	2
Total de todos los materiales deletéreas	5

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien granulada y al probarse por medio de mallas Standard (ASTM-Desig. C-136), deberá cumplir con los límites siguientes:

LUSHING STALING ZUGTA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zugta Chung
REPRESENTANTE COMUN
Nº. 479029P5



Maila	% que pasa
3/8	100
4	90 - 100
8	70 - 95
16	80 - 85
17	30 - 70
18	10 - 45
19	0 - 10



El modulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90

La arena será considerada apta, si cumple con las especificaciones, previa prueba que se efectúe.

a) **Agregado Grueso**

Deberá ser: piedra chancada, de grano duro compacto, la piedra deberá estar limpia de polvo, materia orgánica o barro, manga u otra sustancia de carácter deletéreo. En general, deberá estar de acuerdo con las normas ASTM-C-33.

Los agregados gruesos deberán cumplir los requisitos de las pruebas siguientes, que pueden ser efectuadas por el ingeniero cuando lo considere necesario ASTM-C-88, ASTM - C - 127. Deberá cumplir con los siguientes límites:

1/8 de la menor separación entre los lados de los encofrados.

1/3 del peralte de la losa.

3/4 de esparcimiento mínimo o libre entre varillas o paquetes de varillas.

El elemento de espesor reducido o ante la presencia de gran densidad de armadura se podrá reducir el tamaño de la piedra hasta obtener una buena trabajabilidad del concreto, siempre y cuando cumpla con el slump o asentamiento requerido y que la resistencia del mismo sea requerida.

Para la elaboración de concreto., solo podrán usarse los agregados con previa presentación de un certificado expedido por un laboratorio que cuenta con la aprobación del superviso.

En caso de que la granulometría impida su uso como tal, el material será zarandeado separando la arena gruesa y la piedra, que deben cumplir las presentes especificaciones.

Acero

El acero es un material obtenido de fundición de altos hornos, para el refuerzo de concreto y para concreto pre-fatigado generalmente logrado bajo las normas ASTM-A-615, A-616, A-617; en base a su carga de fluencia $f_y=4200 \text{ Kg./cm}^2$., carga de rotura mínima $5,900 \text{ Kg./cm}^2$, elongación de 20 cm. mínimo 8%.

La unidad de medida y la forma de pago están referidas al kg. De fierro habilitado y colocado.

b) **Varilla de Refuerzo**

Varilla de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplirá con las normas ASTM-A-15 (varillas de acero lingote grado intermedio), tendrá corrugaciones para su adherencia con el que debe ceñirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305.

Las varillas deben de estar libres de efectos, dobleces y/o curvas, no se permitirá el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido en base a torsiones y otras formas de trabajo en frío.

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMU.
17902995

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



c) **Doblado**

Las varillas de refuerzo se recortaran y doblaran de acuerdo con lo diseñado en los planos; el doblado debe hacerse en frío no se deberá doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto; las varillas de 3/8", 1/2" y 5/8" se doblaran con un radio mínimo de 2 1/2 diámetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de curvatura será de 3 diámetro, no se permitirá el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el material será dañado.

d) **Colocación**

Para colocar el refuerzo en su posición definida, será completamente limpiado de todas las escamas, óxido suelos y de toda suciedad que pueda reducir sus adherencias; serán acomodados en las longitudes y posiciones exactas señaladas en los planos respetando, los espacimientos, recubrimientos, y traslapes indicados.

Las varillas se sujetarán y asegurarán firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se ejecutarán con alambre recocido N°16.

a) **Empalmes**

Se evitará el empalme de las barras de las armaduras de losas y vigas, en la zona de máximos esfuerzos. En los elementos en que haya varias barras empalmadas; se procurará alternar los empalmes, de forma tal que el máximo % de armadura trasladada no sea mayor a 50%, los empalmes serán los siguientes:

Diámetro	e (m)
1/4"	0.30
3/8"	0.40
1/2"	0.50
5/8"	0.60

Los anclajes de barras dobladas a 90°, será el siguiente, salvo indicaciones en los planos:

Diámetro	e (m)
3/8"	0.20
1/2"	0.25
5/8"	0.30



b) **Pruebas**

El contratista entregará al supervisor, un certificado de los ensayos realizados a los especímenes determinados en número de tres por cada 5 toneladas y de cada diámetro, los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las normas de ASMT A-370 en la que indique la carga de fluencia y carga de rotura.

CONSORCIO "EL AYGARROBO"

c) **Tolerancia**

Las varillas para el refuerzo del concreto tendrán cierta tolerancia en más o menos; pasada la cual no puede ser aceptado su uso.





- 1.- Tolerancia para su fabricación:
 - a) En longitud de cortes +/- 2.5 cm.
 - b) Para estribos, espirales y soportes +/- 1.20cm.
 - c) Para el doblado +/- 1.20cm.

- 2.- Tolerancia para su colocación en obra:
 - d) Cobertura de concreto a la superficie +/- 6mm.
 - e) Espaciamiento entre varillas +/- 6mm.
 - f) Varillas superiores en losa y vigas +/- 6mm.
 - g) Selecciones de 20cm de profundidad o menos +/- 6mm.
 - h) Selecciones de + de 20 cm. de profundidad +/- 1.2 cm.
 - i) Selecciones de + de 60 cm. de profundidad +/- 2.5 cm.

3.- La ubicación de las varillas desplazadas a más de un diámetro de su posición o la suficiente para exceder a estas tolerancias, para evitar la inferencia con otras varillas de refuerzo conduit o materiales empotrados, estará supeditada a la autorización del Inspector de la obra.

Agua

El agua a emplearse en las preparaciones del concreto, en principio debe ser potable, fresca, limpia, libre de sustancias perjudiciales como aceite, ácidos, álcalis, sales minerales, materias orgánicas, partículas de humus, fibras vegetales, etc.

Se podrá usar agua de pozo siempre y cuando cumpla con las exigencias ya anotadas y que no sean aguas duras con contenidos de sulfatos. Se podrá usar agua no potable solo cuando el producto de cubos de mortero probados a la compresión a los 7 y 28 días den resistencias iguales o superiores a aquellas preparadas con agua destilada potable.

Para tal efecto se ejecutarán pruebas de acuerdo con las normas ASTM-C109.

José Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Aditivos

Se permitirá el uso de aditivos tales como acelerantes de fragua, reductores de agua, densificadores, plastificantes, etc., siempre y cuando sea de calidad y marca conocida. No se permitirá el uso de productos que contengan cloruros de calcio o nitratos.

El contratista deberá usar los implementos de medida adecuados para la dosificación de aditivos; se almacenarán los aditivos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, controlándose la fecha de expiración o mezcla con cualquier otro material.

En caso de emplearse aditivos, estos serán almacenados de manera que se evite la contaminación, evaporación o mezcla con cualquier otro material.

Para aquellos aditivos que se suministran en forma de suspensiones o soluciones inestables debe proveerse equipo de mezclado adecuados para asegurar una distribución uniforme de los componentes. Los aditivos líquidos deben protegerse de las temperaturas extremas que puedan modificar sus características.

En todo caso los aditivos a emplearse deberán estar comprendidos dentro de las especificaciones ASTM correspondientes, debiendo el contratista suministrar pruebas de esta conformidad, para lo que será suficiente un análisis preparado por el fabricante del producto.

LUSHING STALING ZORICA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zorica Chung
REPRESENTANTE COMUNITARIO
N° 47902985



Diseño de Mezcla

El contratista hará sus diseños de mezcla, los que deberán estar respaldados por los certificados de ensayos efectuados en laboratorios competentes; en estos deben indicar las proporciones, tipo de granulometría de los agregados, calidad de tipo y cantidad de cemento a usarse, así como también la relación agua cemento; los gastos de estos ensayos son por cuenta del contratista.

El contratista deberá trabajar en base a los resultados obtenidos en el laboratorio siempre y cuando cumplan con las normas establecidas y presentará un diseño de mezcla para cada tipo de concreto a emplear y en caso emplear otra cantera, será exigible la presentación de nuevos ensayos y un nuevo diseño de mezcla.

Almacenamiento de Materiales

Agregados

Para el almacenamiento de los agregados se debe contar con un espacio suficiente extenso de tal forma que él se de cabida a los diferentes tipos de agregados sin que produzca mezcla entre ellos.

Cemento

El lugar para almacenar este material deberá ser protegido, de forma referente debe estar constituido por una losa de concreto un poco mas elevado del nivel del terreno natural con el objeto de evitar la humedad del terreno que perjudica notablemente sus componentes.

Deberá aplicarse en rumas de no mas de 10 bolsas lo que facilita su control y fácil manejo. Se ira usando el cemento en el orden de llegada a la obra. Las bolsas deben ser decepcionadas con sus coberturas sanas, no se aceptaran bolsas que lleguen rotas y las que presentan endurecimiento en su superficie. Las que deben contener un peso de 42.5 Kg. de cemento cada una.

Del Acero

Todo elemento de acero debe usarse en obra, no debe apoyarse directamente en el piso, para ello lo debe construirse parihuelas de madera de por lo menos 20 cm., de alto.

El acero debe almacenarse de acuerdo con los diámetros de tal forma que se pueda disponer en cualquier momento de un determinado diámetro sin tener necesidad de remover ni ejecutar trabajos excesivos de selección y manipulación, debe mantenerse libre de polvo, los depósitos que contengan grasas, aceites, aditivos, deben estar alejados del área donde se almacene el acero.

Concreto

El concreto será una mezcla de agua, cemento, arena y piedra; preparada en una maquina mezcladora mecánica, dosificándose estos materiales en proporciones necesarias capaz de ser colocadas sin segregaciones a fin de lograr las resistencias específicas una vez endurecido.



LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

Dosificación

Con el objeto de alcanzar las resistencias establecidas para los diferentes usos de concreto, sus elementos deben ser dosificados en proporciones de acuerdo a la cantidad y volumen, en que debe ser mezclado.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

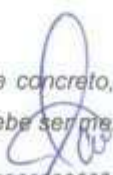
Jose Franklin Tuiledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 57167



El contratista propondrá la dosificación proporcionada de los materiales, los que deben ser certificados por un laboratorio competente y que haya ejecutado las pruebas correspondientes de acuerdo con las normas prescritas por la ASTM, dicha dosificación debe ser en peso.

Consistencia

Las proporciones de arena, piedra, cemento, agua convenientemente mezclados debe presentar un alto grado de trabajabilidad, ser pastosa a fin de que se introduzca en los ángulos de los encofrados, envolver íntegramente los refuerzos, no debiéndose producir segregación de sus componentes sean estos: arena, piedra, cemento y agua, siendo este último elemento de primordial importancia.

En la preparación del concreto se tendrá especial cuidado de tener la misma relación agua - cemento para que esté de acuerdo con el Slump previsto en cada tipo de concreto a usarse a mayor uso de agua es mayor el Slump máximo será de 4".

Esfuerzo

El esfuerzo de compresión especificado del concreto f_c para cada porción de la estructura indicada en los planos, estará basada en la fuerza de compresión alcanzada a los 28 días; a menos que se indique otro tiempo diferente.

Esta información deberá incluir como mínimo la demostración de la conformidad de cada mezcla, con la especificación y los resultados de testigos rotos en compresión de acuerdo a las normas ASTM C-31 y C-39, en cantidad suficiente para demostrar que se está alcanzando la resistencia mínima especificada y que no más del 10% de todas las pruebas den valores inferiores a dicha resistencia.

Se llama prueba al promedio del resultado de la resistencia de tres testigos del mismo concreto, probados en la misma oportunidad. El costo de control de calidad del concreto es por cuenta del contratista.

A pesar de la aprobación del Supervisor de la obra, el contratista será total y exclusivamente responsable de conservar la calidad del concreto, de acuerdo a las especificaciones.

La dosificación de los materiales deberá ser en Volumen.

Mezclado

Los materiales convenientemente dosificados y proporcionados en cantidad, deben ser reunidos en una sola masa, de características especiales, esta operación debe realizarse en una mezcladora mecánica.

El contratista deberá proveer el equipo apropiado al volumen de la obra a ejecutar y solicitar la aprobación del inspector de la obra.

La cantidad especificada de agregados que deben mezclarse, será colocada en el tambor de la mezcladora cuando ya se haya vertido en esta por lo menos el 10% del agua dosificada, el resto se colocara en el transcurso de los 25% del tiempo de mezclado debe tenerse adosado a la mezcladora instrumentos de control tanto para verificar el tiempo de mezclado y verificar la cantidad de agua vertida en el tambor.

En caso de la adición y/o uso de aditivos, estos serán incorporados como soluciones empleando el sistema de dosificación y entrega recomendado por el fabricante.

CONSORCIO "EL ALBARRO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
52167

LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752



El concreto contenido por el tambor debe ser utilizado íntegramente si hubiera sobrante este se desechará debiendo limpiarse el interior del tambor, no permitiéndose que el concreto se endurezca en su interior.

La mezcladora debe ser mantenida limpia. Las paletas interiores de tambor deberán ser reemplazadas cuando haya perdido 10% de su profundidad

El concreto será mezclado solo para su uso inmediato. Cualquier concreto que haya comenzado a endurecer o fraguar sin haber sido empleado será eliminado. Así mismo se eliminará todo concreto al que se haya añadido agua posteriormente a su mezclado sin aprobación específica del supervisor de la obra.

Colocado y Curado

Antes de iniciar la operación de colocación del concreto, el contratista debe comunicarlo a la inspección a fin de que emita el pase o autorización respectiva del encofrado y de la armadura, la colocación debe ser continua y fluida. Se empleará vibrador eléctrico o gasolinera para la compactación del mismo, no se empleará el vibrador para mover el concreto de un punto a otro.

No se permitirá la sobre vibración, el tiempo de vibración será de 5 a 15 segundos en cada punto, el curado se iniciará lo más pronto posible después del llenado y manteniendo por 12 días, el curado se efectuará con agua potable o curador químico que garantice que el concreto alcance su mayor resistencia potencial, a través de, arroceras, sacos húmedos, etc.

El Cemento a Utilizar en cada elemento estructural es: Tipo MS

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Las juntas no indicadas en los planos serán ubicadas de manera de no reducir la resistencia de la estructura. En cualquier caso la junta será tratada de modo tal de recuperar el monolitismo del concreto. Para este fin, en todas las juntas verticales se dejarán llaves de dimensión igual al tercio del espesor, de 2.5 cm. en todo el ancho o largo del mismo.

Adicionalmente en todas las juntas horizontales, verticales o inclinadas se tratará la superficie del concreto hasta dejar descubierto el agregado grueso e inmediatamente antes de colocar el concreto fresco se rociará la superficie con lechada de cemento.

01.05.01.- SOBRECIMIENTO

01.05.01.01.-SOBRECIMIENTO- CONCRETO $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$

Será de $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$ y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Además para este proyecto el estudio de suelos recomienda el uso de cemento tipo MS en la fabricación de concretos.

Medición

El concreto en sobrecimiento se medirá en metros cúbicos (m³)


LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALCAZARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902985



01.05.01.02.-SOBRECIMIENTO- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$

Será de $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Además para este proyecto el estudio de suelos recomienda el uso de cemento tipo MS en la fabricación de concretos.

Medición

El concreto en sobrecimiento se medirá en metros cúbicos (m³)

01.05.01.03.- SOBRECIMIENTO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El encofrado de sobrecimiento se medirá en metros cuadrados (m²)

01.05.01.04.- SOBRECIMIENTO.- ACERO $f_y=4200\text{kg/cm}^2$

Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El acero en sobrecimiento se medirá en Kilos (Kg)

01.05.02.- ZAPATAS

01.05.02.01.-ZAPATAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$

Será de $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Además para este proyecto el estudio de suelos recomienda el uso de cemento tipo MS en la fabricación de concretos.

Medición

El concreto en zapatas se medirá en metros cúbicos (m³)

01.05.02.02.-ZAPATAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$

Será de $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ y se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Además para este proyecto el estudio de suelos recomienda el uso de cemento tipo MS en la fabricación de concretos.

Medición

El concreto en zapatas se medirá en metros cúbicos (m³)

LUSHING STALING ZURPA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

01.05.02.03.- ZAPATAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El encofrado de zapatas se medirá en metros cuadrados (m²)

01.05.02.04.- ZAPATA.- ACERO $f_y=4200\text{kg/cm}^2$

Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El acero en zapatas se medirá en Kilos (Kg)

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

01.05.02.05.- ZAPATA-ENTIBADO $H=1.5-2.2\text{m}$

Se considera entibar las zapatas para evitar derrumbes y poner en peligro la vida de los trabajadores, esto es debido a la profundidad de excavación $h>1.5\text{m}$

Para ello se empleara madera tornillo, se diseñara de manera que soporte la carga de empuje del terreno y evitar derrumbes.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurpa Chung
REPRESENTANTE COMUN



Medición

El entibado se medirá en metros cuadrados (m²)

01.05.03.01 VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO $f'c=280 \text{ kg/cm}^2$ - 1 PISO

01.05.04.01.-COLUMNAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.04.02.-COLUMNAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.04.03.-COLUMNAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -2 PISO

01.05.05.01 PLACAS.-CONCRETO $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ - 1 PISO

01.05.05.02.-PLACAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.05.03 PLACAS.-CONCRETO $f'c=280 \text{ kg/cm}^2$ - 2 PISO

01.05.06.01.-VIGAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.06.02.-VIGAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.06.03.-VIGAS- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -2 PISO

01.05.07.01.-LOSA ALIGERADA- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.07.02.-LOSA ALIGERADA- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.07.03.-LOSA ALIGERADA- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$ -2 PISO

01.05.08.01.-ESCALERAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$


LUSHING STALLNG ZUZITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752

01.05.09.01.-COLUMNETAS Y SOLERAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ -1 PISO

01.05.09.02.-COLUMNETAS Y SOLERAS- CONCRETO $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ -2 PISO Y 3 PISO

01.05.10.01 LOSA MACISA.-CONCRETO $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$

01.05.10.02.-LOSA MACISA- CONCRETO $f'c=280 \text{ Kg/cm}^2$

01.05.11.01 MURO DE CONTENCIÓN.-CONCRETO $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$ - 1 PISO

01.05.12.01 CUNETAS.-CONCRETO $f'c=175 \text{ kg/cm}^2$

01.05.13.01.-BANCAS- CONCRETO $f'c=175 \text{ Kg/cm}^2$


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stallng Zuzita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



01.05.14.01 CISTERNA.-CONCRETO $f'c=210$ kg/cm²

01.05.15.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO $f'c=210$ kg/cm²

Será de $f'c=280$ Kg/cm², $f'c=210$ Kg/cm² y $f'c=175$ Kg/cm², se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El concreto se medirá en metros cúbicos (m³)

01.05.03.02 VIGAS DE CIMENTACION.-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.04.04 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.05.04 PLACAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.06.04 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.07.04 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.08.02 ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.09.03 COLUMNETAS Y SOLERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.10.03 LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.11.02 MURO DE CONTENCIÓN.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.12.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.13.02 BANCAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.14.02 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.05.15.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El encofrado se medirá en metros cuadrados (m²)

01.05.03.03 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm²

01.05.04.05 COLUMNAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm²

01.05.05.05 PLACAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm²


LUSHING STALING ZURITA CHUNG
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 174752


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALCARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI N°



01.05.06.05 VIGAS.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.07.05 LOSA ALIGERADA.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.08.03 ESCALERAS.- ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.09.04 COLUMNETAS Y SOLERAS.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.10.04 LOSA MACISA.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.11.03 MURO DE CONTENCIÓN.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.12.03 CUNETAS.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.14.03 CISTERNA.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$

01.05.15.03 TANQUE ELEVADO.-ACERO $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$



Se seguirán las indicaciones señaladas en las generalidades al comienzo del capítulo de concreto armado.

Medición

El acero se medirá en Kilos (Kg)



01.06.00 ESTRUCTURAS METALICAS

A. Especificaciones de fabricación

Están referidas a las normas y prácticas reconocidas que deben seguirse para la fabricación de Estructuras Metálicas.

1. Materiales

Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles y planchas serán de acero calidad estructural ASTM A-36 o del tipo E-24 (designación SIDER PERÚ).

Todos los pernos, excepto los de anclaje y sus tuercas, serán del tipo ASTM A 307 (Grado 2) Standard UNC y estarán provistos de una arandela. Los pernos de anclaje serán fabricados a partir de barras redondas de acero A36.

Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional del tipo E60XX. ó de acuerdo al plano.

2. Normas

Los trabajos de fabricación se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en los AISC Especifications, Secciones 1.23 y 2.10 así como a lo previsto en el AISC Code of Standard Practice.

3. Cortes

Los cortes térmicos (oxígeno) serán preferiblemente hechos por máquina. Los bordes cortados que vayan a soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de redadas que impidan la adecuada colocación del cordón de soldadura.

4. Perforaciones

Los huecos pueden ser punzados y de un diámetro final acorde a lo especificado en los planos.



Soldadura

Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier material que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiadas previamente con escobilla de alambre.

Todos los trabajos de soldadura estarán en concordancia con el AWS Structural Welding Code, Secciones 3 y 4.

6. Arenado y Pintura

Antes de pintarse todos los elementos de acero deberán ser arenados al grado metal blanco (Equivalente a la Escala Sueca Sa 1), que estipula el arenado de las superficies hasta que estén perfectamente libres de todos los residuos visibles.





Se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva de 1 mils cada una a base de óxidos y cromados. La primera mano deberá aplicarse inmediatamente luego del arenado y la segunda a las 18 horas.

Las partes de la estructura que no sean accesibles una vez montada, llevarán una mano adicional de anticorrosivo.

B. Especificaciones de Montaje

1. Alineamiento

Ninguna soldadura o empemado permanente se realizará hasta que la estructura haya sido correctamente alineada.

2. Errores de Fabricación

En el caso que el Contratista encuentre errores atribuibles a la fase de fabricación, éstos deberán corregirse previa aprobación del ingeniero.

3. Soldadura

Cualquier pintura en superficies adyacentes a uniones que vayan a ser soldadas en el campo, será rasquetada para reducir la película de pintura a un mínimo.

4. Pintura y Acabados

Se limpiarán las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para eliminar las escorias, óxidos, suciedad y salpicado de soldaduras. A continuación estas zonas serán pintadas con una mano del mismo anticorrosivo usado durante la fabricación.

Se aplicarán dos manos de esmalte sintético a base de resinas alquídicas de la más alta calidad. La segunda mano de pintura será colocada 18 horas después de la primera, los colores serán definidos por Arquitectura.

La pintura tendrá un espesor de película seca de 1.5 mils cada mano y se harán de acuerdo a la reglamentación del "Steel Structures Painting Council" (SSPC).

01.06.01.- COLUMNA METALICA CM-1

01.06.02.- VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-1

Deberán seguirse las especificaciones dadas en los planos, y en las generalidades de estas especificaciones.

Método de medición

Se valorizara por elemento terminado conforme indicado en el presupuesto

01.07.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

01.07.01.- MOVILIZACION DE EQUIPO

Comprende la movilización de los equipos pesados.

Medición

La movilización de equipo se medirá en (est)



01.08.00 MITIGACION AMBIENTAL

01.08.01.- RIEGO DEL TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS

Comprende el riego del terreno, material excavado y agregados; con agua para evitar que el polvo se levante y sea perjudicial para la obra y para las personas.

Medición

El riego del terreno, material excavado y agregados se medirá en (und)

01.08.02.- PREVENCIÓN DE DAÑOS – DERRAME DE COMBUSTIBLES

Comprende remediar las zonas que han sido contaminadas por efecto del derrame de combustible.

Medición

La prevención de daños – derrame de combustibles se medirá en (und)





ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARQUITECTURA

Se empleara cemento tipo MS en la totalidad de los trabajos a realizar en la presente especialidad.

02.01.- MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

Generalidades

La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en mampostería de ladrillo de arcilla, de concreto o sílice calcáreos Tipo IV según consta en planos.

De usarse ladrillo de arcilla el muro deberá ser tarrajado pintado según detalle de planos.

De usarse ladrillo de concreto o sílice calcáreo el muro deberá ser tarrajado y pintado.

A.Unidad de albañilería

La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior.

La unidad de albañilería de arcilla deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y sin defectos físicos de presentación, cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar producirá un sonido metálico.

La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia.

La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo

En el caso de unidades de albañilería de concreto éstas tendrán una edad mínima de 28 días antes de poder ser asentadas.

La unidad de albañilería deberá tener las siguientes características:

Dimensiones 0.24 x 0.14 x 0.09 m. en promedio.

Resistencia Mínima a la compresión 145 kg/cm² (f'b).

Sección Sólido o macizo, con perforaciones máximo hasta un 25%

Superficie Homogénea de grano uniforme con superficie de asiento rugoso y áspero.

Coloración Rojiza amarillenta uniforme e inalterable, para el ladrillo de arcilla, gris para el de concreto y blanco para el sílice calcáreo.

La resistencia a la compresión de la albañilería (f'm) será de 65 kg/cm², de acuerdo a lo indicado en los planos.

La resistencia a la compresión de la unidad de albañilería (f'b) se obtiene dividiendo la carga de rotura entre el área neta para unidades de albañilería huecas y entre el área bruta para unidades de albañilería sólidas.

Deberá usarse unidades de albañilería que cumplan con el tipo IV de la Norma Peruana de Albañilería (E-070).

La calidad de las unidades de albañilería a adquirirse, deberá verificarse siguiendo las pautas de muestreo y ensayo indicadas en las Normas ITINTEC pertinentes.

Cualquier tipo de ladrillo usado deberá ser aprobado por el Ingeniero Supervisor antes de ser colocado en obra.




Marco Antonio Trellés Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



B. Mortero

Para el preparado del mortero se utilizará los siguientes materiales: aglomerantes y agregado, a los cuales se les agregará la cantidad de agua que de una mezcla trabajable

Los materiales aglomerantes serán Cemento Portland MS y Cal Hidratada.

El agregado será arena natural, libre de materia orgánica con las siguientes características:

a) Granulometría

MALLA ASTM No.	% QUE PASA
4	100
8	95 -100
100	25 (máx.)
200	10 (máx.)

b) Módulo de fineza: de 1.6 a 2.5

Proporción cemento - cal - arena de 1:1:4 para los muros, salvo indicación contraria en planos. El agua será potable, limpia, libre de ácidos y materia orgánica.

El contratista asumirá las especificaciones y dimensiones de los tratamientos y acabados determinados en los planos, los cuales presentan detalles característicos, según el muro a construirse.

Ejecución

La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, debiendo supervisar el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas:

Que los muros se construyan a plomo y en línea.

Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mortero.

Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en promedio de 15 mm.

Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua libre, pero con el siguiente tratamiento previo:

Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial

Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente antes del asentado.

Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda haber evaporado. El plazo del reemplazo no excederá la fragua inicial del cemento.

El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no permitiéndose el empleo de morteros remezclados.

Que no se asiente más de un 1.20 m. de altura de muro en una jornada de trabajo.

Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado.

Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en alvéolos de la albañilería, estos queden totalmente llenos de concreto fluido.

Que las instalaciones se coloquen de acuerdo a lo indicado en el Reglamento. Los recorridos de las instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se recortará el muro para alojarlas.

Cuando los muros alcancen la altura de 50cms., se correrá cuidadosamente una línea de nivel sobre la cual se comprobará la horizontalidad del conjunto aceptándose un desnivel de hasta 1/200 que podrá ser verificado promediándolo en el espesor de la mezcla en no menos de diez hiladas sucesivas.

En caso de mayor desnivel se procederá a la demolición del muro.

En todo momento se debe verificar la verticalidad de los muros no admitiéndose un despiome superior que 1 en 600.




Marco Antonio Trelles Siboa
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EVA GARROBO"

Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
"I. 479029"


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167



Por cada vano de puerta se empotrará 6 tacos de madera de 2" x 4" y de espesor igual al muro para la fijación del marco de madera.

En el encuentro de muros se exigirá el levantamiento simultáneo de ellos para lo cual se proveerá del andamiaje para el ensamblaje de muros adyacentes.

En muros de ladrillo limpio, se dejará juntas no mayores de 1.5 cm., y se usará ladrillos escogidos para este tipo de acabado.

Todos los muros de ladrillo deberán estar amarrados a las columnas con cualquiera de los siguientes procedimientos:

Haciendo un vaciado de columnas entre los muros dentados, (muros interiores).

Dejando dos alambres Nro. 8 o ¼" cada 3 hiladas anclados en el muro y sobrecimiento 50 cm. a cada lado (muros exteriores).

Se dejará una junta de 1" x 1" entre el muro y la columna tanto al interior como al exterior (Ver planos de detalle, encuentro de muros y columnas).

En la parte superior del muro se coloca tacos de madera embebidos, para utilizarlos como elementos de fijación de un perfil angular que sirva para asegurar la posición de las ventanas.

02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 e=1.5cm

02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 e=1.5cm

02.01.03 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO M:1:1:4 e=1.5cm

El ladrillo deberá de cumplir las normas establecidas en las generalidades en el inicio del presente capítulo.

Medición

Los muros de ladrillo, cualquiera sea la forma de colocación se medirá en metros cuadrados (m²).

Forma de pago :

El pago de estos trabajos se hará por m² según corresponda, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.

02.01.04.-MUROS SISTEMA DRYWALL

Generalidades

El sistema de construcción en seco (DRYWALL) es un moderno sistema constructivo para viviendas y otras construcciones. La base del sistema es una estructura de perfiles, rieles y parantes de acero galvanizado, revestido en los interiores con placas o paneles incombustibles de yeso o fibrocemento por ambas caras. Con estos elementos se construyen componentes con los que se forman muros portantes, interiores y exteriores, entrepisos, techumbres, muros de fachada, muros divisorios, y prácticamente cualquier otra forma arquitectónica. En el exterior puede utilizarse la más amplia gama de materiales de construcción tradicionales como mezclas, tabiques y elementos prefabricados como fibrocemento, paneles de yeso y madera; de acuerdo con el gusto del cliente o diseñador.


Marco Antonio Tellez Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14269

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.I. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Placas de Cemento para Exteriores e Interiores

Descripción

La placa SUPERBOARD está compuesto de cemento portland reforzadas con fibras celulósicas, arenas finas, aditivos y agua, estas placas son producidos bajo un sistema de curado en autoclave (alta presión) para acelerar el proceso de fragua.

Los tipos de placas son:

- PLACAS CON BORDE RECTO

Son aquellas placas planas cuyos bordes tiene una terminación en ángulo de 90 grados y se utilizan para tener acabados bruñado o con junta visible.

- PLACAS CON BORDE BISELADO

Son aquellas placas planas cuyos bordes longitudinales tiene un rebajo de 2x35 mm con la finalidad de sellar las juntas y tener un acabado sin bruñas o juntas invisibles, recubriendo posteriormente toda la superficie exterior con un empaste de acabado tipo estuco.

Aplicaciones

PLACA SUPERBOARD de 6mm de espesor, de 1.22x2.44 m, la que se instala en cielos rasos conjunta invisibles y en paredes interiores de transito medio (oficinas, viviendas, entre otros).

PLACA SUPERBOARD de 8mm de espesor de 1.22 x 2.44 m, la que se instala en paredes interiores de alto transito resistentes al impacto y humedad (colegios, hospitales, industrias, aeropuertos y hall de alto transito).

PLACA SUPERBOARD de 12mm de espesor de 1.22 x 2.44 m, la que se instala en paredes exteriores tipo Muro Cortina para alturas mayores de 4.88 mt. También se utiliza como base de techo-cobertura siempre que se impermeabilice.

INSTALACION DE PLACAS

Protección

Los lugares que reciban los paneles deberán ser un ambiente seco libre de mezclas húmedas durante 24 horas antes de colocarla. Se mantendrá este ambiente seco hasta que la instalación de los paneles se complete y las juntas estén completamente secas.

Instalación

Sera necesario dar ventilación adecuada para eliminar la humedad excesiva durante el sellado de las juntas y después. En lo posible los paneles serán longitudes grandes para eliminar la cantidad de juntas.

Se calzaran los lados y cabos contiguos a ras sin colocarlas a la fuerza. Se recortaran los paneles para dejar paso a las instalaciones eléctricas, sanitarias, ventilación y pases de tuberías, con herramientas especiales. Los paneles se fijaran con su longitud mayor en sentido vertical y todas las juntas coincidirán sobre elementos de la armazón.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
1 47902995


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Las placas se anclarán o fijarán a la estructura metálica con tornillos cada 300 mm en los extremos derecho e izquierdo del panel, y cada 300 mm o menos en el centro del panel y los extremos superior e inferior del panel.

Estos tornillos autoavellanantes serán cabeza estrella Philips #2 o similar con punta broca y deberán colocarse a 12 mm, a eje del borde del panel, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Toda cabeza de tornillo residirá levemente debajo de la superficie de la placa. Se tendrá especial cautela para no quebrar el panel o dañar la superficie o el alma.

INSTALACION DE LA ESTRUCTURA METALICA

Se usarán los perfiles metálicos galvanizados de 65 o 90 mm. de peralte como rieles horizontales (perfiles de amarre), fijando uno en la parte superior y el otro en la parte inferior del paño que se requiere llenar, utilizando clavos disparados mediante fulminante y espaciados a 407 mm., permitiendo así sujetar el SISTEMA DRYWALL en la parte superior e inferior.

Se usarán perfiles de encuentro de 64 o 89 mm de peralte, como parantes verticales fijados a los perfiles de amarre superior e inferior previamente colocados. Estos perfiles estarán unidos entre sí por tornillos WAFER. Estos parantes deberán tener en el caso que así lo requiera, perforaciones espaciadas a distancias apropiadas para fijar las tuberías de las instalaciones necesarias. Se colocarán bastidores de madera de 2"x2" en todo el contorno del marco de cada puerta. Se colocarán parantes horizontales por cada nivel en donde se juntan los paneles.

METODO DE MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Su forma de pago se hará por metro cuadrado y según precio unitario del contrato pactado, dicho pago constituirá compensación total de mano de obra, equipo, y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo.

02.01.05.-FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS

Se utilizará fierro de ¼" y N° 8 colocadas en forma longitudinal al muro cada 3 tiradas de ladrillo y a la vez se anclarán en la nueva columna levantada.

Medición

Los alambres que se colocarán se medirán en Kilos (Kg).

Forma de pago:

El pago de estos trabajos se hará por Kg según corresponda, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que ella se ejecute permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Saling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, cielorraso y otros elementos, salvo indicaciones en paramentos interiores o exteriores, etc.



Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones necesarias para no causar daño a los revoques terminados.

Todos los revoques y vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a las medidas terminadas, indicadas en los planos.

La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico.

El revoque será ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado.

La mezcla de mortero será de la siguiente proporción:

Mortero de Cemento - arena para "pañeteo" y remates, proporción: 1:5

Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior.

El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y aplomadas aplicando las mezclas "pañeteando" con fuerza y presionando contra los paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., dependiendo de la uniformidad de los ladrillos.

Las superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, eflorescencias o defectos.

Los tubos de instalación empotrados deberán colocarse a más tardar antes del inicio del tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo.

La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe zarandearse esto por uniformidad.

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.


Marco Antonio Trettes Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

02.02.01 TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5

Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor será de 1.0 cm., teniendo un acabado final rayado para recibir el acabado final con cerámicos.

En los SS.HH se colocara como primera capa el tarrajeo primario de piso a techo y como segunda capa se colocara en la parte inferior un cerámico nacional h=1.50m o h=1.20m Y en la parte superior se colocara un tarrajeo de muros interiores e=1.5 cm pintado tal que quede a plomo con el cerámico y separados por una bruña de 1cm.

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N° 47902935


Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES

02.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES

Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m²).

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS

02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS.

Previo al inicio del tarrajeo la superficie de las vigas y columnas donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m²).

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.


Marco Antonio Vrelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

02.02.06 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO

Esta partida corresponde al tarrajeo de todos los muros de concreto, previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerán y recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m²).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N° 7802006


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
P. 52167



FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.02.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las superficies de concreto que estarán expuestas al agua, sin permitir el paso este líquido elemento para ello se empleara un aditivo impermeabilizante previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y humedecerán y recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena con impermeabilizante con proporción indicado por el fabricante del aditivo, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo, antes de emplear dicho aditivo debera contar con la aprobación de la supervisión.

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m²).

FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.02.08 VESTIDURAS DE DERRAME (1:5)

Se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado, se aplicara generalmente en los vanos y parapetos las aristas de los derrames expuestos a impactos serán convenientemente boleados mínimamente..

MEDICIÓN

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m²)

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

Marco Antonio Krelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

02.02.09 BRUÑAS SEGÚN DETALLE

Se considera un bajo relieve de 1 x 1 cm denominado "bruña" en las áreas o superficies indicadas en los planos. Esta se ejecutara con fines decorativos para quitarle la pesades formal al elemento indicado.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CIP. 47902985



Método de medición

La cantidad determinada por metro lineal (según indique el presupuesto), será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

02.03. CIELORRASOS

02.03.01 CIELORRASC CON MEZCLA C:A 1:5

Esta partida incluye armar, desarmar y transportar andamio. El espesor del revestimiento será 1.5 cm. Mezcla de pañeteo y cintas 1:4 cemento-arena fina y mezcla de revestimiento 1:5 cemento – arena fina

En caso que se produzcan encuentros con otros planos ya sean estructurales o de albañilería con el cielorraso, se colocarán bruñas de 1 x 1 cm., esta bruña se ejecutará con "palo de corte" que corra apoyándose sobre reglas.

Con el fin de evitar ondulaciones será preciso aplicar la pasta de inmejorables condiciones de trabajabilidad.

Para el tratamiento de estas superficies se encuentran indicaciones en el Cuadro de Acabados. Se empleará cemento tipo MS.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado (según indique el presupuesto), será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

02.04. PISOS y PAVIMENTOS

02.04.01.01 CONTRAPISO DE 40mm

Este sub-suelo se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar piso cerámico

Materiales

BASE: Mortero con arena gruesa, mezcla 1:5.

Espesor = Espesor del contrapiso 40 mm.

Procedimiento constructivo

Su verificación de los niveles de la superficie. La superficie del falso piso, se limpiará y se regará con agua. El espesor del contrapiso se establecerá a un nivel inferior al del piso terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado menos el espesor del cerámico.

Este sub-piso se colocará sobre la superficie de suelo perfectamente limpia, humedecida de la cimentación. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos.

La mezcla de la primera capa será seca y al apisonarla no se debe arrojar agua en la superficie; el terminado será rugoso a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual se colocará inmediatamente después de la primera capa y será igualmente seca. El acabado de esta última capa será rayada y con nivelación precisa.

Método de medición

La unidad de medición es metro cuadrado (m²). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

02.04.02.01 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO

02.04.02.02 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO

02.04.02.03 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO

02.04.02.04 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO

02.04.02.05 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Marco Antonio Treñas Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14261

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF 52167



02.04.02.06 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO GRIS PLATA- ALTO TRANSITO
02.04.02.07 PISO CERAMICO 30 x 30 MODELO GRANILLA BLANCO- ALTO TRANSITO

La base deberá estar totalmente curada, limpia seca, nivelada y aplomada libre de polvo, sales solubles y productos no compatibles con el material de agarre, deberá evitarse mezcla indebida de piezas y tener presente la cantidad de recortes para proveer la cantidad a adquirir.
Emplear morteros adherentes de marcas reconocidas, así mismo respetar la dosificación de agua recomendada por el fabricante.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado (m²), será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

02.04.02.08 PISO DE CONCRETO EN PATIO f'c=175kg/cm² e=15cm FROTACHADO.

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, tendrá un acabado de 1.5 cm de espesor con mortero 1:2.

Los pisos de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas El tratamiento de estas superficies se detalla en planos los cuales deben respetarse.

Los pisos de concreto en patios y plataforma deportiva tendrán una capa de afirmado preparado de 25 cm de espesor y el piso de concreto f'c=175 Kg./cm² de 6" de espesor, con acabado.

El vaceado de las losas se ejecutará por paños en forma alterna tipo damero.

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con el agente especial que haya sido aprobado previamente (curador químico), aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el fabricante del **producto**.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.04.02.09 PATIOS.- ENCOFRADO Y DEENCOFRADO

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc.

El encofrado podrá sacarse a los 2 días de haberse llenado los pisos antes mencionados. Luego del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. Su ejecución de realizara en acuerdo ala especificaciones de estructuras en referencia a esta partida.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.04.02.10 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"

Se efectuará una limpieza general de los falsos pisos o losas estructurales donde se van a ejecutar pisos de cemento. En el caso de que dicha superficie no fuera suficientemente rugosa, se tratará con una lechada de cemento puro y agua, sobre lo que se verterá la mezcla del piso, sin esperar que fragüe.

Materiales

BASE: Mortero con arena gruesa, mezcla 1:5.
Espesor = Espesor de contrapiso (BASE) 40 mm.
TERMINADO:
Mortero con mezcla 1:2.
Espesor = 1.0 cm.

El piso será acabado pulido con bruñas en ambos sentidos de acuerdo a lo especificado en los planos correspondientes.

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con el agente especial que haya sido aprobado previamente (curador químico), aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el fabricante del **producto**.

[Handwritten signature]

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

[Handwritten signature]

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing/Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N° 47902985



Método de medición

La unidad de medida será el metro cuadrado (m²). La forma de medición será el largo por el ancho calculando el área de vereda ejecutada en metros cuadrados.

02.04.03.01 SARDINEL.-CONCRETO f'c=175 kg/cm² (INC. EXCAVACION)

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, tendrá un acabado de 1.5 cm de espesor con mortero 1:2.

Los sardineles de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas, será de concreto f'c=175 kg./cm².

el vaceado de los sardineles seran cada 3 metros, alternandose y dejándose una junta de 1/2". Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con el agente especial que haya sido aprobado previamente (curador químico), aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el fabricante del **producto**.

El inicio del curado se hará de 4.5 a 7 horas después del vaciado.

Método de medición

La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.04.03.02 SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO.

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc.

El encofrado podrá sacarse a los 2 días de haberse llenado el sardinel. Luego del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. Su ejecución de realizara en acuerdo ala especificaciones de estructuras en referencia a esta partida.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.04.04.01 VEREDAS e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm², ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO
02.04.04.02 RAMPAS DE e=4" DE CONCRETO f'c=175kg/cm², ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO

Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, tendrá un acabado de 1.5 cm de espesor con mortero 1:2.

Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidas según el diseño, sólo así se podrá dar por aprobada la partida.

El tratamiento de estas superficies se detalla en planos los cuales deben respetarse.

Las veredas deberán tener pendientes de 1% hacia patios, canaletas o jardines, esto con el fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.


Las veredas y rampas tendrán una capa de afirmado preparado de 15 cm de espesor, con acabado frotachado y bruñado.

El vaceado de las losas se ejecutará por paños en forma alterna tipo damero.

Después de que la superficie haya comenzado a fraguar, se iniciará un curado con el agente especial que haya sido aprobado previamente (curador químico), aplicándolo en la forma y cantidad recomendada por el fabricante del **producto**.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

02.04.04.03 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

El encofrado a usarse deberá estar en óptimas condiciones garantizándose con éstos, alineamiento, idénticas secciones, economía, etc.

El encofrado podrá sacarse a los 2 días de haberse llenado los pisos antes mencionados. Luego del fraguado inicial, se curará éste por medio de constantes baños de agua durante 3 días como mínimo. Su ejecución de realizara en acuerdo ala especificaciones de estructuras en referencia a esta partida.


Marco Antonio Treites Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995



Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.



02.05.00 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS

- 02.05.01.01 ZOCALOS DE PORCELANATO 50X60 MODELO VIENA MARRON CLARO
- 02.05.01.02 ZOCALOS DE PORCELANATO 60X60 MODELO POTENZA MARRON OSCURO MATE
- 02.05.01.03 ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO
- 02.05.01.04 ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENZA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO
- 02.05.01.05 ZOCALOS DE MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30

El zócalo será según se especifica en los planos. Se usara pegamento para porcelanato no debiendo emplear mezcla de mortero

Método de Medición

La unidad de medición es (m2). Se tomara el área realmente ejecutada de acuerdo con los planos de arquitectura.

Condiciones de Pago

Esta partida se pagará, previa autorización del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de Contra zócalo de cerámica ejecutado de acuerdo a las especificaciones antes descritas. La partida será pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y demás insumos e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida

Se correrá para que la altura del zócalo sea perfecta y constante.

Los revestimientos serán de porcelanato. de espesor entre 8.0 mm y 10 mm, y según el diseño que figura en los planos.

La capa del asentamiento se colocará empleando cintas para lograr una superficie plana vertical.

Las cerámicas deben ser embebidas de agua previamente a su colocación.

Las superficies se limpiarán y humedecerán. Las cerámicas previamente mojadas se pegarán en hileras perfectamente horizontales y verticales con pegamento en polvo, sobre el farrajeo preparado. Se cuidará de no dejar vacíos, rellenándose todo intersticio. Quedará un plano vertical perfecto.

En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber previsto en la etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la superficie así como crear juntas de construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto.

Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 1.5 mm. como máximo y la fragua será hecha con fragua de color, antes de fraguar la mezcla las juntas deben ser saturadas con agua limpia.

El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos.

La unión del zócalo con el piso será en ángulo recto. En el caso de usar cartabones las piezas deberán ser cortadas a máquina y no presentaran resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos.

- 02.05.02.01 CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENZA BLANCO PERLA MATE-ALTO TRANSITO

- 02.05.02.02 CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO

Su función es la de aislar el muro o tabique de la superficie del piso para evitar el deterioro de sus acabados. Consistirá en un listón de porcelanato de 10 cm de alto, que cumplirá con las especificaciones generales del porcelanato de este documento, sus detalles y ubicación se describen en el plano respectivo.

Método de medición

La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONDOMINIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902955


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



02.05.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm

Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos.

Método de medición

La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.05.02.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=VARIABLE

Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos.

Método de medición

La cantidad determinada por metro cuadrado, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.05.02.05 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm

Consistirá en un revoque pulido, efectuado con mortero de cemento - arena en proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado, ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte superior ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos.

Método de medición

La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el supervisor de la obra.

02.06 COBERTURA

02.06.01 TECHO MEMBRANA AUTO SOPORTANTE DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 22 e=0.8 mm (flecha 20% de ancho)

Consiste en el suministro y colocación de techo con membrana auto soportante de acero galvanizado de acuerdo a las indicaciones y ubicación en los planos.

Las planchas de acero utilizado para la fabricación de la cobertura auto soportada son de calidad estructural Gr. 40, esta estructura ha sido diseñada para que se comporte tanto como viga y cobertura.

Las planchas están conformadas por ZINTRO (Galvanizado)

Lámina de acero galvanizado, calidad estructural (SS) Grado 40 de acuerdo a la Norma Internacional ASTM A-653.

Método de medición

Estas partidas se medirán por metro cuadrado (m²)

02.06.02 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)

Cobertura metálica termo-aislante de plancha metálica superior/exterior e inferior/interior de 0.40mm y espuma intermedia de 25mm, color gris en exterior y blanco al interior, modelo técnico: TAT-1060-0.40mm poliuretano de 25mm / Aluzinc prepintado/Marca : CALAMINON

Método de medición

La cobertura de plancha termo-aislante se medirá por metro cuadrado (m²)

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Sedina Zyrita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



02.06.03 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO

Se ejecutará en el techo del último nivel el asentado del ladrillo pastelero hueco, fabricado a máquina, previamente aprobado por la Supervisión, será sobre mortero 1:5 con 2.5cm de espesor. la separación de los ladrillos pasteleros será de 2.0 cm., se fraguara completamente con una mezcla 1:2 cemento - arena fina.

Se tendrá presente que la superficie en conjunto tenga una inclinación de 1% hacia los extremos para evitar el empoce de agua pluvial.

Se deberán construir juntas de dilatación con brea, de acuerdo al detalle de cobertura de ladrillo pastelero.

Las juntas estarán protegidos de las posibles filtraciones de líquidos por la cobertura por una capa de pintura de asfáltica la cual se imprimaran en 2 manos evitando que queden superficies sin protección, el pintado se realizara previa limpieza de la superficie de concreto del tacho.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado, de acuerdo al precio que figura en el presupuesto. El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.

02.06.04 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA

Los techos estarán protegidos de las posibles filtraciones de líquidos por la cobertura por una capa de pintura de asfáltica la cual se imprimaran en 2 manos evitando que queden superficies sin protección, el pintado se realizara previa limpieza de la superficie de ladrillo pastelero

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado. El Supervisor velará por que ella se ejecute durante el desarrollo de la obra.

02.06.05 COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)

Cobertura con planchas de policarbonato. Incluye estructura de soporte. Según se especifica en los planos.

Método de medición

La cobertura de plancha termo-aislante se medirá por metro cuadrado (m2)

02.07.00 CARPINTERÍA DE MADERA

GENERALIDADES

Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de carpintería que en los planos aparecen indicados como madera, ya sea interior o exterior (ver terminado en cuadro de acabados).

MADERA

Se utilizará exclusivamente cedro nacional, primera calidad, seca, tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o apariencia.

En ningún caso se aceptará madera húmeda.

En las planchas de madera terciada (tríplay) de las puertas laminadas, sólo se admitirá un máximo de 6 nudos pequeños por hoja.

PRESERVACIÓN

Toda la madera será preservada con Pentanoclorofenol, pintura de plomo o similares, teniendo mucho cuidado de que la pintura no se extienda en la superficie que va a tener acabado natural, igualmente en el momento de corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o dos manos de linaza, salvo la madera empleada como auxiliar.

Es exigencia del Supervisor que la madera se reciba así en la obra.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



SECADO

Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la lluvia todo el tiempo que sea necesario.

ELABORACIÓN

Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones de obra terminada y no a madera en bruto.

Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios especializados.

Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos.

En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección de fibra será igual a la del esfuerzo axial.

PUERTAS

Las uniones en las puertas deben ser caja y espiga, y encoladas.

Las aristas de los bastidores de puertas deben ser biseladas.

Los marcos de puertas serán rebajados con lijas en sus aristas.

Los paneles de las puertas serán de cedro de 3/4", según planos.

El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra.

Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino impregnado, listo para recibir su acabado final.

El acabado final será con barniz transparente, no se usará ningún elemento que cambie el color natural de la madera, ver en preparación de superficies (pintura).

La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será colocado en obra sin la aprobación previa del Ingeniero.

Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del Contratista el cambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.

En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de las puertas, la forma de los marcos y el espesor de las planchas de triplay.

02.07.01 PUERTA APANELADA C/TRIPLAY 10mm

02.07.02 PUERTAS MACHIEMBRADA

02.07.03 PUERTA MACHIEMBRADA + SOBRELUZ

02.07.04 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"

02.07.05 PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" + SOBRELUZ

Las puertas y otros serán ejecutadas en acuerdo a las generalidades mencionadas, debiendo cumplir con las medidas, formas y detalles indicados en los planos.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado, de acuerdo al precio que figura en el presupuesto. El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.

02.07.06 PIZARRA ACRILICA (m2)

Las pizarras acrílicas deberán cumplir con las medidas, formas y detalles indicados en los planos, estará un marco de perfil U de aluminio de dimensiones de 2"x2"x1mm.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por metro cuadrado, de acuerdo al precio que figura en el presupuesto. El Supervisor velará por la correcta ejecución de la partida.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Sealing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIC 5



02.08.00 CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERIA

A. Especificaciones de fabricación

Están referidas a las normas y prácticas reconocidas que deben seguirse para la fabricación de Estructuras Metálicas.

1. Materiales

Todo el material a utilizarse debe ser de la mejor calidad y libre de imperfecciones. Los perfiles y planchas serán de acero calidad estructural ASTM A-36 o del tipo E-24 (designación SIDER PERÚ). Todos los pernos, excepto los de anclaje y sus tuercas, serán del tipo ASTM A 307 (Grado 2) Standard UNC y estarán provistos de una arandela. Los pernos de anclaje serán fabricados a partir de barras redondas de acero A36.

Los electrodos de soldaduras serán de fabricación nacional del tipo E60XX, ó de acuerdo al plano.

2. Normas

Los trabajos de fabricación se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en los AISC Specifications, Secciones 1.23 y 2.10 así como a lo previsto en el AISC Code of Standard Practice.

3. Cortes

Los cortes térmicos (oxígeno) serán preferiblemente hechos por máquina. Los bordes cortados que vayan a soldarse posteriormente deberán estar razonablemente libres de rebabas que impidan la adecuada colocación del cordón de soldadura.

4. Perforaciones

Los huecos pueden ser punzados y de un diámetro final acorde a lo especificado en los planos.

Soldadura

Las superficies a soldarse estarán libres de escoria, óxido, grasa, pintura o cualquier material que evite una apropiada soldadura, debiendo para ello ser limpiadas previamente con escobilla de alambre. Todos los trabajos de soldadura estarán en concordancia con el AWS Structural Welding Code, Secciones 3 y 4.

6. Arenado y Pintura

Antes de pintarse todos los elementos de acero deberán ser arenados al grado metal blanco (Equivalente a la Escala Sueca Sa 1), que estipula el arenado de las superficies hasta que estén perfectamente libres de todos los residuos visibles.

Se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva de 1 mils cada una a base de óxidos y cromados. La primera mano deberá aplicarse inmediatamente luego del arenado y la segunda a las 18 horas.

Las partes de la estructura que no sean accesibles una vez montada, llevarán una mano adicional de anticorrosivo.

B. Especificaciones de Montaje

1. Alineamiento

Ninguna soldadura o empemado permanente se realizará hasta que la estructura haya sido correctamente alineada.

2. Errores de Fabricación

En el caso que el Contratista encuentre errores atribuibles a la fase de fabricación, éstos deberán corregirse previa aprobación del ingeniero.

3. Soldadura

Cualquier pintura en superficies adyacentes a uniones que vayan a ser soldadas en el campo, será rasquetada para reducir la película de pintura a un mínimo.

4. Pintura y Acabados

Se limpiarán las uniones soldadas efectuadas en obra con escobilla de alambre para eliminar las escorias, óxidos, suciedad y salpicado de soldaduras. A continuación estas zonas serán pintadas con

una mano del mismo anticorrosivo usado durante la fabricación.

Se aplicarán dos manos de esmalte sintético a base de resinas alquídicas de la más alta calidad. La segunda mano de pintura será colocada 18 horas después de la primera, los colores serán definidos por Arquitectura.

La pintura tendrá un espesor de película seca de 1.5 mils cada mano y se harán de acuerdo a la reglamentación del "Steel Structures Painting Council" (SSPC).

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



02.08.01 CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA

Esta partida consiste en la colocación de cantoneras en la arista entre pasó y contrapasó con características indicadas en los planos; estas cantoneras serán colocadas en la totalidad de escaleras sea, en los pabellones antiguos como los nuevos.

Método de medición

Se pagará por metro lineal

02.08.02 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES

02.08.03 ASTA DE BANDERA.

Consiste en la construcción de asta de bandera metálica, con tubos según son indicados en los planos, los empalmes entre tubos del diámetro inmediato deberá estar soldado al ras y trabados en tal forma que la unión sea invisible.

Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarse cuidadosamente aplicando con brocha o pistola dos manos de imprimante anticorrosivo de distinto color del tipo convencional que otorga protección a las superficies metálicas. Sobre este imprimante se aplicará dos manos de esmalte de color negro de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Método de medición

Se valorará por unidad (und)

02.08.04 BARANDA METALICA EN ESCALERA

02.08.05 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)

02.08.10 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO

02.08.11 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA

02.08.12 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA

02.08.13 JUEGO DE ARCOS Y TABLERO DE BASQUET METALICOS PARA PLATAFORMA DEPORTIVA

02.08.14 CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" F" G° 2"

Se trata de la construcción de ventanas, puertas, barandas, rejilla metálica para cuneta, cerco de malla electrosoldada y escaleras, debiendo usar para todos estos elementos los perfiles indicados en los planos.

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso.

Todos los trabajos en fierro se rasquetearán y lijarse cuidadosamente aplicando con brocha o pistola dos manos de imprimante anticorrosivo de distinto color del tipo convencional que otorga protección a las superficies metálicas. Sobre este imprimante se aplicará dos manos de esmalte de color negro de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Método de medición

Se valorará por elemento terminado de acuerdo a la unidad presupuestada y con conformidad de la supervisión.

02.08.06 TAPAJUNTA METALICA

DEFINICION

Son aquellas que se colocan entre dos construcciones contiguas separadas por una junta de dilatación o sísmica, en toda su sección de la estructura entre elementos contiguos; para ello se emplean rellenos que permiten la expansión de esos elementos y se ejecutarán de acuerdo a lo detallado en los planos de detalles.

MEDICION

La unidad de medida esta partida es por metro (M). El cómputo por metro de la junta se obtiene mediante la indicación de los planos y especificaciones.


PAGO

El pago se hace por la medición de los trabajos ejecutados, basados en el precio unitario por Metro (M) del contrato que representa la compensación integral para todas las operaciones de transporte, materiales, mano de obra, equipos, herramientas así como otros gastos eventuales que se requieran para terminar los trabajos.


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DMI. 47902985

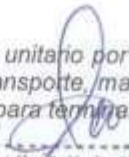
Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIC 12187



02.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETecho Y PARAPETO DE F°G° e=1/20"

02.08.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm

Consiste en el empleo de plancha galvanizada para ser utilizado en el encuentro entre el sobre techo con el parapeto con la finalidad de evitar el ingreso del agua pluvial, friso metálico que tiene la finalidad de cubrir las vigas metálicas de las aulas en los bloques 6 y 7 y la canaleta de evacuación pluvial ubicados en los patios

Método de medición:

Se valorizara por elemento terminado de acuerdo a la unidad presupuestada y con conformidad de la supervisión.

02.08.09 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS

Los tachos de basura serán fabricados con fibra de vidrio, con acados en pintura acrílica, con parantes fabricados con tubo de fierro de 2" de diámetro, el rotulo del logo será impreso en vinil adhesivo con protección UV, tendrá dos capas de pintura anticorrosiva para pintura base al igual que dos capas de pintura gloss para acabados, apoyados sobre base de concreto, los colores serán de acuerdo a los indicados por la legislación actual para selección de desechos, contarán además con un logo un serán ubicados en el interior del colegio en paquetes de 3

Unidad de Medida

La unidad de medida es la unidad

Base de Pago: La unidad de medida considerada es la unidad. Su forma de pago es según precio unitario del contrato pactado, dicho pago constituirá compensación total de mano de obra, equipo, y cualquier otro insumo que se requiera para ejecutar totalmente el trabajo

02.09.00 VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS

02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD

Descripción:

Aquí incluye el Suministro y colocación de ventanas de aluminio serie 25 MIYASATO serie 3142 con cristal crudo de 6mm incoloro + lamina de seguridad de 4 micras, así mismo considera la protección con aluminio anodizado de 3 1/2"x1"x1.5mm y 2 3/8"x1"x1.5mm de espesor.

Método de medición

La unidad de medida es Metro Cuadrado (M2).

02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE SEGURIDAD DE ALUMINIO

Descripción:

Aquí incluye el Suministro y colocación de protector con aluminio anodizado de 3 1/2"x1"x1.5mm y 2 3/8"x1"x1.5mm de espesor.

Método de medición

La unidad de medida es Metro Cuadrado (M2).

02.10.00 CERRAJERIA

GENERALIDADES

Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y herrería necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas, etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de acero pesado y el acabado de aluminio anodizado.

02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"- PESADA EN PUERTAS

02.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3"- PESADA EN PUERTAS

Marco Antonio Trilles Situa
ARQUITECTO
CAP N° 14250

Lushing Staffing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4" en general, cada hoja de puerta llevará 4 bisagras.

Protección de Material

Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén bien niveladas, para garantizar el buen funcionamiento.

Después de la instalación y antes de comenzar el trabajo de pintura, se procederá a defender todas las onillas y otros elementos visibles de cerrajería tales como escudos, rosetas y otras, con tiras de tela cuidadosamente colocadas y papel especial que no afecte el acabado.

Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general del funcionamiento de todas las cerrajerías.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por pieza y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor.

02.10.03 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS

En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacional pesada de sobreponer de tres golpes; además llevarán manija tirador exterior de 4" de bronce. Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por pieza y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor.

02.10.04 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA.

Se deberán colocar en las puertas interiores, así mismo cumple la función decorativa deberá contar con su respectivo pestillo

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por pieza y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor.

02.10.05 PICAPORTE EN PUERTAS SS.HH

En puertas exteriores de una sola hoja, se deberán instalar los cerrojos nacional pesada de sobreponer, los tornillos de los retenes irán sellados o masillados.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por pieza y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor.

02.10.06 CANDADO DE 60mm

En puerta de tanque elevado. Según especifican los planos.

Método de medición

El pago de estos trabajos se hará por unidades y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor.

02.11.00 PINTURA

GENERALIDADES

Deberá tenerse en cuenta el Cuadro de Acabados, el cual asigna calidades por ambientes:

A. PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado.

En general se pintará todas las superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de enriquecimiento del material.

Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo terminado en él será protegido contra salpicaduras y manchas.

Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador para paredes Blanco (Gln), para imprimir la superficie nueva (sin pintura) o previamente pintadas, antes del acabado final. El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar.

Los elementos estructurales se tratarán según planos.

Los elementos de madera serán cepillados y lijados con distintas graduaciones, según la calidad de la madera, los nudos y contrahebras se recubrirán con una mano de goma laca y se emparejará con aceite de linaza, para finalmente proceder a la aplicación de dos manos de Barniz Marino transparente de primera calidad a base de resinas fenólicas, alquídicas o uretanizadas; altamente elástico.

Los elementos metálicos estarán exentos de óxido y resanados con la pintura anticorrosiva convencional, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte.

Se deberá tomar las precauciones para evitar perjuicios, después de concluida la obra respecto a lluvias.

B. CALIDADES

Se especifican en el cuadro de acabados.

En las superficies nuevas el número de manos que corresponde es de 02 manos.

Con relación a la calidad de las pinturas látex estas deberán ser a base de látex acrílico y/o sintético con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m²/gln 01 mano, % sólidos en volumen en un promedio de 30 a 34, viscosidad (KU a 25°C) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 1 hora, de acabado mate satinado

El Sellador para Muros basado en látex acrílico.

El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas sintéticas de alta calidad, de secado rápido y acabado brillante, % de sólidos en volumen de 25 a 35, color transparente.

El anticorrosivo a usar en la Carpintería Metálica deberá ser del tipo convencional alquídico, con un % de sólidos en volumen de 42 a 46 aplicado en dos capas de diferente color cada una y luego el esmalte sintético a base de resinas alquídicas con pigmentos de gran estabilidad con un % de sólidos en

volumen de 24 a 30 aplicado en 02 capas, de acabado brillante.

Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar uniformidad en el color.

C. SUPERFICIE, TARRAJEADOS Y ALBAÑILERÍA

Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de la misma debe ser posterior a la aprobación del Supervisor.

No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya secado. La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo concluirá cuando las superficies queden perfectas.

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

- 02.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS.
- 02.11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS.
- 02.11.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA
- 02.11.04 PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO
- 02.11.05 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA

Las pinturas se elaboraran y aplicaran en acuerdo alas generalidades de estas partidas, en distribución indicadas en los planos del expediente técnico. Los colores serán determinados por el ingeniero residente y supervisor. Debiendo permanecer intactas durante su presentación

Método de medición

El pago de estos trabajos metro cuadrado y al precio que figura en el presupuesto, previa aprobación del Supervisor

02.12.00 JUNTAS

02.12.01 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO

Descripción.

Esta partida considera el uso de poliuretano e = 1" como sellador de juntas semi móviles, aplicable en frío. Previo a la aplicación del material microporoso la superficie de la junta deberá estar seca y limpia.

Marco Antonio Trelles Situa
ARQUITECTO
CAP N° 14260

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902955



libre de residuos o material suelto.

Esta junta de dilatación se rellanara con espuma plástica dura alta densidad, para luego proceder a la colocación del poliuretano. la superficie no se tarrajea.

Método de medición.

La unidad de medición de esta partida es por metro lineal.



02.12.02 TAPAJUNTA METALICA EN PISOS

Se utilizara planchas de material expandible homologadas con jebe microporoso $e = 1''$ o $2''$ como sellador de juntas semi móviles, aplicable en frío. Previo a la aplicación del material microporoso la superficie de la junta deberá estar seca y limpia, libre de residuos o material suelto.

Esta junta de dilatación se rellanara con espuma plástica dura alta densidad, para luego proceder a la colocación del jebe microporoso, el mismo que será fijado a los elementos estructurales con pegamento tipo terokal, logrando así una mayor adherencia.

Método de medición

Se pagara por metro lineal.

02.12.03 JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE $e = 3/8''$ RELLENO CON POLIURETANO

Descripción:

Se deberán construir juntas con teroport $e = 3/8''$, debiéndose tener cuidado en su instalación por la dificultad de su instalación así mismo se colocara material poliuretano con la finalidad de proteger al teroport y la funcionalidad propia de la junta

Método de medición

Se medirá por metro lineal (m).

02.12.04 JUNTA ASFALTICA $e=1''$.

Descripción:

Se deberán construir juntas con mortero asfáltico $e = 1''$, en encuentros de paños de patios y/o veredas para absorber los efectos de dilatación o contracción de estos elementos evitando su agrietamiento por este fenómeno físico, el mortero asfáltico esta compuesto por la combinación arena fina y asfalto liquido RC-250, rellenándose según detalles indicados en plano respectivo.

Método de medición

Se medirá por metro lineal (m).

02.13.00 JUEGOS INFANTILES.

Descripción.

Este rubro incluye el cómputo de todos los elementos metálicos que no tengan función estructural o resistente. Dentro de esta variedad reviste la mayor importancia las estructuras de acero, bajo cuyo nombre quedan incluidos los juegos infantiles, basureros, y otros similares que se ejecutan con perfiles especiales y planchas de acero, aluminio, bronce, etc. El uso de ángulos, tees, etc. Que requieren de ensamble especial.

Los trabajos incluyen el transporte a obra, la colocación e instalación en campo previa coordinación con el Residente de Obra. Al momento de transportar la carpintería metálica se tendrá cuidado de no afectar las superficies terminadas.

También comprende la herrería, o sea los elementos hechos con perfiles comunes de fierro como barras cuadradas, redondas, platinas, etc. En la partida de carpintería metálica también está considerado el costo de la pintura esmalte; ver especificaciones de pintura.

Los materiales utilizados en la fabricación de los juegos metálicos deben estar en perfectas condiciones de uso y no deben presentar áreas de óxido, abolladuras o dobleces que afecten su presentación, por

Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



lo que se deberá constatar todas las piezas a utilizar y comprobar su estado.

Las áreas donde se indique que deben ir soldadas deberán ser lijadas en las partes que presentes residuos, asperezas o sobrantes que perjudiquen su apariencia.

La cantidad de puntos de soldadura deberán ir en relación con la resistencia, solidez y firmeza que deberán tener las piezas unidas, caso contrario se reforzará con mayor número de puntos de soldadura.

En caso de que las superficies se dañen en el transporte serán corregidas para que queden en su acabado y entrega en perfecto estado. Si no son corregidas las imperfecciones no se dará conformidad de los trabajos.

PINTURA

Los elementos metálicos estarán limpios de óxido o cualquier suciedad antes de aplicar la pintura anticorrosivo. Se Lijaran completamente los elementos que lo necesiten antes de darle el acabado definitivo. Atención especial merecen los pernos, remaches, bordes y esquinas por su tendencia a mayor corrosión. Al terminar la preparación se debe desengrasar con un trapo humedecido con aguarrás mineral o gasolina.

Cualquier superficie preparada de esta manera llega a recibir su capa de imprimarte anticorrosivo el mismo día. Al no seguir este procedimiento, una capa invisible de óxido se formará durante la noche y causará el deterioro prematuro de las siguientes capas de pintura.

Opcionalmente es preciso quitar químicamente la oxidación de las superficies de acero, generalmente en trabajos pequeños y en superficies ligeramente oxidadas. Se anota a continuación una fórmula de un removedor químico de oxido con el cual se obtienen resultados satisfactorios.

Ácido fosfónico (75%) H ₃ PO ₄	15.70%
Pirofosfato de sodio	0.10%
Bicromato de sodio	0.15 %
Melaza	0.15%
Agua	83.90%

Esta solución se aplica con un hisopo en las superficies metálicas y se deja secar. Todas las adherencias sueltas se eliminarán por medio de un cepillo de acero, repitiendo el proceso hasta quitar totalmente el óxido de la superficie y lograr que esta adquiera un color grisáceo.

Luego del procedimiento de aplicación de anticorrosivo se aplicará la pintura esmalte, mediante compresora.

Se utilizarán pinturas de calidad que garanticen la durabilidad del color en textura y acabado.

El proceso natural de desaparición de esta película grasosa una vez expuesta la plancha a la intemperie toma de nueve a doce meses. Al estar listo para pintarse, el fierro galvanizado habrá perdido su brillo inicial y tendrá una apariencia opaca y gris.

La pintura se aplicará con compresora para evitar la formación de grumos, burbujas o asperezas que afecten la presentación de la superficie pintada, se dejará secar y se aplicará la segunda mano. Si fuese necesario se aplicará una tercera capa en el caso de que el color no presente una superficie uniforme y el color no haya tomado la tonalidad adecuada.

En el montaje se deberá tener en cuenta no afectar las partes que fueron pintadas y luego se procederá a aplicar la siguiente mano o manos de pintura.

Para escoger el color de la pintura se deberá consultar primero con el profesional residente de la obra.

02.13.01 PASAMANO METALICO L=4.00 m (JUEGO INFANTIL).

Se refiere a todos los elementos metálicos detallados en los planos correspondientes, con una altura no menor de 1.5 m, una longitud no menor de 2.8 m, estructura de tubería negra de 3" x 2mm, barras de tubería negra de 1" y peso a soportar no menor a 70 Kg.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 11167



02.13.02 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS.

Incluye el computo de todos los elementos metálicos y de madera, con una altura de menor de 0.6m, una longitud no menor de 2.20m, estructura de tubería negra de 3" * 2 m, asientos de madera cedro cepillada y peso a soportar no menor de 70 Kg.

02.13.03 TROMPO GIRATORIO CON SOBRILLA (JUEGO INFANTIL).

Incluye el computo de todos los elementos metálicos, con una altura no menor de 1.85m, y una longitud no menor de 2.20m, un ancho no menor de 0.55m, de espesor de 3.5mm tal como se indica en los planos correspondientes.

El pintado general de 0.5m de espesor con resina poliéster o similares compatibles y aplicados con compresor.

El peso a soportar no menor de 80 Kg.

02.13.04 COLUMPIO METÁLICO DE L=2.30m CON 02 ASIENTOS.

Incluye el computo de todos los elementos metálicos y de madera, con una altura no menor de 2.2m una longitud no menor de 3m, estructura de tubería negra de 2" x 2mm, cadena galvanizada de 1/4", asientos de madera cedro cepillada y peso a soportar no menor a 70 Kg.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en unidad (und).

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada por unidad, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

02.13.05 CASITA DE MADERA (JUEGO INFANTIL)

Consiste en el suministro e instalación de una casita de madera según las especificaciones en los planos.

MÉTODO DE MEDICIÓN

El trabajo ejecutado se medirá en unidad (und).

FORMA DE PAGO

La cantidad determinada por unidad, será pagada al precio unitario del contrato y aceptada por el Supervisor de la obra.

02.14 VARIOS

02.14.01.- CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Generalidades:

Esta partida consiste en curar los siguientes elementos:

Veredas, rampas, plataformas, patios, zapatas, sobrecimientos, plateas, columnas, vigas, cunetas, techos aligerados y otros que tendrán la necesidad de mantener el agua en interior para obtener su resistencia a la compresión de diseño, para ello se utilizara un curador quimicos, que origina una capa que no permite la pérdida de humedad.

Método de medición

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2).

02.14.02.- SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD

Descripción

Se instalara sticker para señalar las distintas zonas de seguridad o acciones a tomar en caso de sismo o emergencias

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zugita Chung
REPRESENTANTE COMUN
NI. 4790205

Marco Antonio Treñas Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF 52167



Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (und).

02.14.03.- SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO

Descripción

Se instalara extintores para las distintas zonas de seguridad o acciones a tomar en caso de emergencias en los lugares establecidos en los planos.

Unidad de medida

Este trabajo será objeto de medición cuantitativa y de evaluación e inspección que realice y apruebe el Supervisor de obra. La unidad de medición de esta partida será unidad (und).

02.14.04.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTI-IMPACTO

Generalidades:

Consiste en el suministro e instalación de piso de caucho anti-impacto según especifican los planos.

Método de medición

El trabajo ejecutado se medirá en metro cuadrado (M2).



Marco Antonio Trelles Silva
ARQUITECTO
CAP N° 14260



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS



03.01.00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA $H=0.80m$ PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm

Las excavaciones para zanjas serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.

Antes del procedimiento de colocar los tubos, se deberá aprobar la excavación.

El fondo de toda excavación para instalación de tubería debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto, si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo 1:12 como mínimo o en su defecto con hormigón.

En ningún caso se permitirá la excavación mayor a 1.5m sin emplear entibado, con la finalidad de evitar derrumbes de las zanjas y causar daño al personal encargado de realizar la excavación.

Medición

Las excavaciones se medirán por metro cúbico (m)

03.01.02 RELLENO C/ARENA HASTA $e=0.20m$ LA CLAVE PARA TUBO 160 Y 200 mm

Descripción

Los rellenos estarán constituidos por material propio, limpio y libre raíces e impurezas de manera que cumpla el objeto de cubrir el tubo generando soporte a las cargas.

Unidad de medida

La unidad de medida es Metro Lineal (m) en su posición final.

03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/MATERIAL PROPIO CON EQUIPO $H=0.8m$

Descripción

Los rellenos estarán constituidos por material proveniente de las excavaciones si es apto para el efecto o de material de desmonte, libre de basura, materias orgánicas susceptibles de descomposición.

Se utilizará una plancha compactadora y una retroexcavadora sobre llantas.

Unidad de medida

La unidad de medida es Metro lineal (m) en su posición final.

JESÚS B. BALBÍN ARLLINI
INGENIERO SANITARIO
TEL. 051 94659

03.01.04 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm

Descripción

Consiste en el refine de las paredes y fondo de la zanja, será nivelado para que los tubos se apoyen a lo largo de su generatriz interior.

La tubería se apoyará en toda su longitud sobre una capa de arena o tierra fina, sin piedras. La unión no debe descansar directamente en el fondo de la zanja, para ello se profundizará la zanja en cada unión. El relleno debe realizarse a medida que avanza la instalación. Las uniones deben de dejar al descubierto, hasta después de la prueba hidráulica.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C/NL 47902985

José Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Unidad de Medida

El refino, nivelación de zanja se medirá como tal, en función del refino, nivelación debidamente ejecutada en el terreno por metro lineal (m) de tubería suministrada e instalada

03.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA $e=0.10$ PARA TUBO DE 160 Y 200 mm

Descripción

Se colocará una cama de arena gruesa de 10 cm de espesor tal como se indica en los planos. Se realiza mediante métodos manuales.

Unidad de Medida

La medición será por metro lineal.

- 03.02.01 TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10
- 03.02.02 TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10
- 03.02.03 TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10
- 03.02.04 TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10
- 03.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
- 03.08.03 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
- 03.09.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"
- 03.09.02 TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10
- 03.09.03 TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10
- 03.09.04 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"
- 03.09.05 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"
- 03.09.06 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
- 03.10.01 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm

Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAP y/o FIERRO GALVANIZADO con sus accesorios a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.). Toda la red de agua exterior a los ambientes forma parte de esta partida. Cabe indicar que los alimentadores son parte de la red exterior de agua.

Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cuadrada y uniones roscadas.

Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10 con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado donde los accesorios serán de fierro galvanizado.

La unión entre tubos y accesorios roscados será empleando como impermeabilizante la cinta teflon, no admitiéndose el uso de pintura en la unión, ni el uso de pabilo y ni el empleo de ningún tipo de pegamento.

Las tuberías y accesorios de PVC SAP para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47972955

ING. JESUS H. BALBIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 84358

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Red General de Agua Potable (Exteriores)

La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad media de 0.75 m., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute alquitranado si la tubería es de **Fierro Galvanizado**, y protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines, 1:8 cemento-hormigón) y las que van por el muro estarán completamente empotradas en ellas.

La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 0.70 m.

Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material adecuado, extendiendo en capas de 0.15 m., de espesor debidamente compactadas.

Accesorios de la Red General de Agua Potable

La red de agua estará provista de las válvulas y accesorios que se muestra en los planos respectivos y especialmente de uniones universales a fin de permitir su fácil remoción para el caso de válvulas.

Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán con reducciones.

Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC SAP tipo roscado Clase 10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente.

Ubicación de la Red

Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe, siendo las distancias libres mínimas las especificadas e indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Red Interior (Instalación)

La Red interior de agua potable (dentro de pabellones y servicios higiénicos) se instalará siguiendo las indicaciones de los planos de detalle que se acompaña.

Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado de los muros.

Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos.

En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo quede cubierto por el acabado.

En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jesús B. Balbín Archi
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N° 84058

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosivo, si la tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute alquitranado para proteger los tubos de fierro galvanizado, pero si la tubería es de PVC, no será necesario este requerimiento.

Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diámetro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión.

Para el caso de construcciones prefabricadas:

Cuando las tuberías tengan que ubicarse en muros de material pre-fabricado, la instalación de estas tuberías podrá ser realizado según trazos horizontales y/o trazos verticales:

Para el caso de instalaciones con trazos horizontales, la tubería se fijara sobre un riel, que estará sujeto entre los parantes del muro prefabricado. La tubería además estará fijada firmemente a dicho riel por medio de abrazaderas metálicas ubicadas cada 0.40 m como máximo de distancia.

Así mismo se indica que para el caso de tabiques de estructura metálica, cuando la tubería siga un trazo horizontal, esta correrá a través de los onficios preparados en el alma de los parantes y dicha tubería se sujetara sobre el riel, entre pârante y pârante; por lo cual se debe cuidar que los onficios de los parantes queden alineados a la misma altura

Y para el caso de instalaciones con trazos verticales de la tubería, esta tubería se fijara sobre rieles que estarán sujetos horizontalmente, entre los parantes metálicos del muro prefabricado, dichos rieles se colocaran convenientemente cada 0.40 m como máximo de distancia para permitir que la tubería en su trazo vertical sea sujeto firmemente con abrazaderas metálicas en los rieles ubicados horizontalmente, ver indicación de salida de agua.

Pases

Los pases de la tubería de agua potable o desagüe a través de la cimentación, y elementos estructurales, se harán por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del elemento que se atraviere, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto.

Los diámetros mínimos en los manguitos serán:

Diámetro de la Tubería	Diámetro de Manguito
1/2"	1
3/4"	1 1/2"
1" a 1 1/4"	2"
1 1/2" a 2"	3"
2 1/2" a 3"	4"
4"	4"
6"	8"

Prueba de carga de la tubería

Será aplicable a todas las tuberías de agua potable.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zunta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Ing. JESUS E. BALTIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
R.E.G. CIP N 94098

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167



La prueba se realizará con agua potable, bomba de mano y manómetro de control debiendo las tuberías soportar una presión de 150 Lbs/Pulg². Si en un lapso de 15 minutos se note descenso de presión en el manómetro, se localizará el punto de filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba nuevamente. La prueba se realizara tantas veces sea necesario hasta que no se note descenso de presión en el manómetro.

Las pruebas de las tuberías y accesorios se podrán efectuar parcialmente a medida que el trabajo de instalación vaya avanzando, debiéndose realizar al final de toda instalación y antes del recubrimiento una prueba hidráulica general.

Desinfección en las tuberías de agua

Después de haberse aprobado la instalación de la red de agua potable con la "prueba hidráulica" esta se lavará interiormente con agua limpia y se descargará totalmente para proceder a la desinfección. El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante a 50 partes por millón de cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber llenado y mantenida con una presión de 50 psi, las tuberías, se comprobará en los extremos de la red el contenido de cloro residual.

Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las tuberías y se repetirá la operación de desinfección. Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta que no queden trazas del agente químico usado.

Unidad de medida

La unidad de medida será por metros lineales "m".

03.02.06 CAJA PREFABRICADA P/ VALVULAS

Las cajas para las válvulas ubicadas en los ambientes como baños, cocina y lavandería serán del tipo nicho revestido con mayólica o madera de medidas internas de 0.08x0.20x0.20m (según planos de detalles de diseño del proyecto) instalado en muro de los servicios higiénicos o en otro lugar donde sea pertinente y se indique su ubicación en los planos. Las cajas de madera prefabricadas o nichos revestidos con madera contarán con tapa y los nichos revestidos con mayólica no tendrán tapa ambos nichos quedaran al ras de muro. Así mismo, la caja revestida con mayólica (sin tapa) para la válvula globo para gas será de medidas internas 0.08x0.20x0.20m (según planos de detalles de diseño del proyecto).

La caja de válvulas o caja bypass de agua potable serán de concreto $f_c=175\text{kg/cm}^2$ y tendrán por medidas internas 0.30x0.60m, se construirán según planos de detalles de diseño del proyecto y en lugares que se indiquen. Las paredes y el fondo de esta caja serán tartajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor 1/2".

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Ing. JESUS R. BALBUENGA
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 8439

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



03.06.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

03.06.01 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

03.06.02 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA INICIAL

Se entiende así al suministro e instalación del inodoro de tanque bajo o con sus accesorios (tornillos de fijación de 2", tarugos de plástico, platinas de fierro galvanizado de: 1/8"x1", 3/16"x1" y 3/16"x1/2"; etc.).

Los inodoros serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad con asiento y tapa así como accesorios interiores de plástico pesado irrompible, la manija de accionamiento será cromada al igual que los pernos de anclaje al piso. Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por pieza (Pza).

03.06.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO

Se entiende así al suministro e instalación de urinario con sus accesorios (tornillos de fijación de 2", tarugos de plástico, platinas de fierro galvanizado de: 1/8"x1", 3/16"x1" y 3/16"x1/2"; etc.) y su respectiva grifería. Los urinarios serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad así como accesorios interiores de plástico pesado irrompible. Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por pieza (Pza).

03.06.04 LAVATORIO DE LOZA BLANCA

Descripción

Se entiende así al suministro e instalación de lavatorio con sus accesorios y grifería de loza de las dimensiones indicadas, incluyendo sus accesorios de fijación, tarugos de plástico, etc. Serán de loza vitrificada blanca, nacional de primera calidad y deberán incluir su respectiva grifería simple. Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por pieza (Pza).

03.06.05 LAVADERO CORRIDO DE CEMENTO CON ENCHAPE CERAMICO

Serán ubicados y construidos según los planos de detalles respectivos del proyecto, así mismo se considera la instalación de grifos de lavadero pesado cromados. Así mismo, serán revestidos con mayólica de características definidas en los planos de detalles del proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "m" (metro lineal).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

JESUS B. BACUN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 8499

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



03.06.06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

Se entiende como suministro e instalación de dispensador de jabón líquido.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "u" (unidad).

03.06.07 PAPELERA DE CEFAMICA

La papelera será de losa vitrificada color blanco para empotrar de 15x15 incluye asa,

Unidad de medida

La unidad de medida será por "u" (unidad).

03.06.08 SEPARADOR DE MELAMINA 18mm color blanco

Se entiende así al suministro e instalación de separador de melamina, incluye sus accesorios de fijación, tarugos de plástico, etc. Su ubicación se muestra en los planos de diseño constructivo del proyecto.

Unidad de medida:

La unidad de medida será por unidad (Unidad).

03.06.12 LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE

De acero inoxidable para empotrar de una poza, de 19" x 21", se considera su respectiva llave de lavadero pico giratorio, deberá contar con orificio para desagüe.

Será de color natural con acabado satinado.

Descripción

Materiales

Lavadero de acero inoxidable, 1 poza con escurridor.

Tubo de abasto de 1/2"

Trampa "P", cromada, con registro.

Desague de lavadero con canastilla.

JESUS B. BALBIN ARCHI
INGENIERO QUÍMICO
R.O.C. CIP N° 84058

Método de ejecución

Se fijará al mueble bajo de cocina, de acuerdo a lo indicado en planos.

Seguidamente se conectará la grifería con la red agua (fría y caliente), mediante tubos de abasto.

Luego se conectará el desagüe con la trampa del lavadero, sellando bien la unión.

La grifería de agua sale de la pared.

Sistema de control de calidad

Se verificará y controlará:

-Que el contratista presente 3 muestras de diferente fabricante de la grifería a colocar, para su estudio, selección y aprobación.

-Que la grifería cumpla con lo especificado: cromada con cierre, Asta fija - Pistón, para lo cual se requerirá una carta del fabricante en que así lo indique.

-Deberá verificarse que el sistema de cierre no es por desplazamiento y giro de la empaquetadura. No se aceptan cierres con giro o rotación de la empaquetadura.

-Que el lavadero sea colocado a la altura indicada en planos y este firmemente sujeto.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N.L. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



El funcionamiento de todas las griferías, apertura y cierre, que no haya goteo.

-Que se hayan colocado todos los escudos.

-Otros

Las verificaciones y controles no son limitativos, el Inspector, a su juicio podrá solicitar se hagan o hacer otras, concordantes con los procesos constructivos y con la buena práctica de la Ingeniería.

Norma de medición

Se contarán las unidades colocadas diferenciándolas por el tipo, tamaño y clase de aparato de aparato a instalar

Unidad de Medida

La unidad de medida será por pieza (Pza).

03.06.13 MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO PARA LABORATORIO

La mesa será de concreto armado y revestida con cerámico color blanco según lo indican los planos del presente proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "u" (unidad) y m² (metro cuadrado)

03.07.00 INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE

03.07.01 SALIDA DE DESAGÜE EN PVC

Se entiende así al suministro e instalación de tubería de PVC-SAL (según normas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de desagüe, destinado a recolectar las aguas residuales del aparato sanitario, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente (baños.) y/o hasta el empalme con la montante o red troncal. Todas las salidas de desagüe indicadas en los planos deberán quedar en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso.

Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente:

Lavatorios	: 55 cm., sobre N.P.T.
Lavaderos	: Según plano.
WC Tanque bajo	: 30 cm., de la pared al eje del tubo.
WC Tanque alto	: 35 cm., de la pared al eje del tubo.
Ducha	: variable.
Lavapies	: Según plano.



Las ubicaciones de las salidas podrán variar según la marca de los aparatos o planos correspondientes.

Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe PVC que estén abiertos serán taponeados provisionalmente con tapones de madera de forma tronco cónica.

Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y permanecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios.





Unidad de medida

La unidad de medida será por "pto" (punto).

Forma de pago

El pago de la "salida de desagüe en PVC" y accesorios se hará por punto "pto" y precio unitario definido en el presupuesto y previa aprobación del supervisor quién velará por la correcta instalación y ejecución en obra.

Para el caso de construcciones prefabricadas:

Cuando una tubería atraviese la plancha de la tabiquería, como es el caso de la salida de desagüe y/o ventilación, esta deberá fijarse firmemente antes de la salida, en un riel mediante una abrazadera metálica, dicho riel estará sujeto horizontalmente entre párante y párante de acuerdo a lo especificado en el ítem "Red interior- Para el caso de construcciones prefabricadas".

Así mismo, los oficios que se hagan en la plancha de tabiquería para realizar las conexiones deberán ser hechas con un sacabocados o serrucho de punta.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "pto" (punto).

03.07.02 SALIDA PARA VENTILACIÓN

Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) con sus accesorios (yee, codos, etc.) de cada punto de ventilación, destinado a mantener la presión atmosférica en el sistema de recolección y evacuación de las aguas residuales provenientes de los servicios sanitarios.

La ventilación que llegue hasta el techo de la edificación se prolongará cuando menos 0.15 m., sobre el nivel de la cobertura, rematando en un sombrero de ventilación del mismo material, con diámetro no menor a 2" en PVC.

En el caso se instale tramos horizontales de la tubería de ventilación esta tubería deberá quedar a una altura no menor de 0.15 m por encima de la línea de rebose del aparato sanitario mas alto al cual ventilan.

Y para el caso en que la ventilación no llegue y salga por el techo, esta saldrá en forma horizontal terminando en una rejilla de bronce según diseño constructivo del proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "pto" (punto).

ING. JESÚS B. BALBÍN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N° 84059

TUBERIAS Y ACCESORIOS COM DE DESAGUE

03.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"

03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20

03.07.03 TUBERIA PVC-SAL 2"

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

José Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



03.07.04 TUBERIA PVC-SAL 4"

03.07.06 PRUEBA HIDRAULICA Y DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE

03.08.06 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA

03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO

03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20

Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas: relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tuberías de PVC-SAL (según normas técnicas vigentes) a partir del límite exterior establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) hacia las cajas de registro que se encuentran en las veredas y/o jardines. Así mismo, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas de registros, y recolecta y conduce los desagües producidos por cada uno de los ambientes (con aparatos sanitarios) hasta descargar en la caja de la conexión domiciliar de desagües o sistema de tratamiento (zonas donde no existe redes de aguas residuales. Para el caso de aguas pluviales, esta tubería es aquella que va instalada entre cajas pluviales, una cajas pluviales con canaletas pluviales de concreto armado de sección X-X y sección Y-Y, y una canaletas pluviales de concreto armado. Cabe indicar que las montantes (tubería más accesorios) son parte de la red exterior de desagüe.

Red General de Desagüe y Agua Pluvial (Exteriores)

La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes, distancias o indicaciones anotadas en el plano de diseño del proyecto de esta red. Así mismo, la tubería de conducción de agua pluvial estará de acuerdo a todas las indicaciones descritas en el plano de diseño del proyecto.

Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comunicada al Ingeniero Supervisor.

Tubería a emplearse en red exterior

La tubería a emplearse será de PVC SAL, los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad.

Se deberá tomar todas las consideraciones necesarias para empalmar o unir las tuberías de PVC de desagüe y agua pluvial exterior.

Las uniones de las tuberías de diámetro mayor o igual a 6" serán del tipo espiga-campana, siendo esta unión sellada con un anillo de jebe especial que garantiza la hermeticidad de la respectiva unión. El anillo va dentro de la campana, específicamente en el valle que esta prediseñado para su alojamiento y la espiga es previamente escofinado, luego se limpia interiormente la campana y exteriormente la espiga para garantizar la no presencia de cuerpos extraños, posteriormente se procede a untar el lubricante en la espiga (exteriormente) y en la campana (interiormente), para finalmente proceder a realizar la introducción de la espiga en la campana y así conformar la unión flexible hermética.

En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cuidado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas, regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del tubo por el efecto del relleno.

Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado, en el Standard Americano Liviano (SAL), deberán cumplir con las normas técnicas nacional ITINTEC vigente.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47922985

Ing. JESUS H. BALBIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 94059

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 51157



La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho el replanteo general en el terreno y se tenga la certeza de que las tuberías podrán tener las pendientes y profundidades especificadas en los planos y además se tenga en obra la tubería necesaria.

Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo.

El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 0.15 m., como mínimo y 0.30 m., como máximo entre la cara exterior de las cabezas y las paredes de la zanja.

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la rasante correspondiente del Proyecto, aumentada en el espesor del tubo respectivo. Las tuberías deberán quedar apoyadas en toda su longitud y en no menos del 25 % de superficie exterior, en un fondo bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas, se enchufarán convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, centrándolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje de las uniones se examinará las partes de dichas uniones asegurándose la limpieza perfecta del tubo y las uniones.

El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba hidráulica en la tubería instalada.

El relleno se hará en capas de 0.15m. con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrones grandes y apisonados hasta alcanzar una altura de 0.30 m., sobre la tubería. Se complementará el relleno vaciando el material de excavación en capas sucesivas de 0.15m, de espesor máximo, regadas, apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el 90% del Proctor Modificado.

Cabe indicar que, las tuberías de PVC-SAL hasta un diámetro de 4" tendrán una unión espiga-campana sellada con pegamento especial de primera calidad para tuberías de PVC, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase, ni rayado de la espiga o campana salvo recomendación del fabricante de tuberías. Así mismo, la tubería de PVC-SAL será protegida con concreto pobre en zonas donde la tubería pueda sufrir daños (jardines, 1: 8 cemento-hormigón).

Red interior

La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del tipo liviano (SAL) con accesorios del mismo material y uniones espiga – campana selladas con pegamento especial (para plástico PVC). La tubería de ventilación será del mismo material que el desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar rajaduras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes.

Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
Nº. 47902985

JESUS E. BALBIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 84059

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de ladrillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco se permitirá efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los elementos.

Para el caso de construcciones prefabricadas:

Cuando las tuberías tengan que ubicarse en muros de material prefabricado, la instalación de estas tuberías podrá ser realizado según trazos horizontales y/o trazos verticales.

Para el caso de instalaciones con trazos horizontales, la tubería se fijara sobre un riel, que estará sujeto entre los parantes del muro prefabricado. La tubería además estará fijada firmemente a dicho riel por medio de abrazaderas metálicas ubicadas cada 0.40 m como máximo de distancia.

Así mismo se indica que para el caso de tabiques de estructura metálica, cuando la tubería siga un trazo horizontal, esta correrá a través de los orificios preparados en el alma de los parantes y dicha tubería se sujetara sobre el riel, entre parante y parante; por lo cual se debe cuidar que los orificios de los parantes queden alineados a la misma altura

Y para el caso de instalaciones con trazos verticales de la tubería, esta tubería se fijara sobre rieles que estarán sujetos horizontalmente, entre los parantes metálicos del muro prefabricado, dichos rieles se colocaran convenientemente cada 0.40 m como máximo de distancia para permitir que la tubería en su trazo vertical sea sujeto firmemente con abrazaderas metálicas en los rieles ubicados horizontalmente, ver indicación de salida de desagüe y/o ventilación.

Pendientes y Diámetro de la Tubería

Serán las que se indique en los planos respectivos.

En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes:

Para tubería Ø4" 1.0% como mínimo.

Para tubería Ø3" 1.5% como mínimo.

Para tubería Ø2" 2.0% como mínimo.

ING. JESUS R. BALBIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 84059

Prueba de la Tubería

Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará la prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos comprendidos entre buzones o cajas consecutivas.

La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de agua para la prueba, la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note descenso en el punto más alto.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constatando las fallas, fugas y excavaciones que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándolas para disponer su corrección a fin de someter el tramo a una nueva prueba.

El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el relleno de la zanja, las pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida que el trabajo vaya avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general con la zanja tapada.

Prueba de Tuberías (Tubería Tapada)

La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas.

Consistirá en llenar con agua las tuberías, después de haber taponado las salidas más bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. Si el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.

También, debido a que las "tuberías de pase" de agua pluvial son de PVC-SAL estas deberán cumplir con el control de calidad, pruebas hidráulicas, procedimiento constructivo y normas técnicas para "tubería de PVC-SAL" descritas líneas arriba.

Así mismo, la tubería de PVC-SAP Ø2", es utilizado como ducto de pase de agua pluvial y forma parte del sistema de drenaje de los muros de contención o pirca, según se detallan en los planos de detalle de diseño del proyecto.

Unidad de medida: La unidad de medida será por "m" (metro lineal).

03.07.05 REGISTRO DE BRONCE 4".

03.07.06 REGISTRO DE BRONCE 2".

Se entiende así al suministro e instalación de registros y sumideros de bronce, los cuales serán instalados en los tubos o conexiones con tapa roscada con hendidura e irán al ras de los pisos acabados, cuando las instalaciones sean empotradas y se indiquen en el plano. Para tuberías expuestas, los registros serán de bronce con tapa roscada "en un dado" para ser accionado con una herramienta.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).



03.04.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12"X24" CON TAPA DE CONCRETO.

03.04.04 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 24"X24" CON TAPA DE CONCRETO.

03.10.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18"X24" CON TAPA DE CONCRETO.





Se entiende así a la construcción de cajas de registro de desagüe o agua pluvial según los planos de diseño constructivo y en lugares indicados en los planos del proyecto.

Cajas de registro de concreto

Para la inspección de la tubería de desagüe o agua pluvial, serán construidas en los lugares indicados en los planos y sobre un terreno correctamente compactado, serán de concreto simple y llevarán tapa de concreto armado $f'c=175\text{kg/cm}^2$ según indicación en los planos de diseño constructivo del proyecto.

Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple $f'c=175\text{kg/cm}^2$, y de 0.15 y 0.20m de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor de 1/2" y el fondo tendrá una media caña del diámetro de las tuberías respectivas y luego pulido.

Las dimensiones de las cajas serán las que se muestren en los planos respectivos del proyecto. Las paredes de las cajas podrán ser de albañilería cuando los planos así lo indiquen.

Las tapas de las cajas de registro serán de concreto armado $f'c=175\text{kg/cm}^2$ según diseño indicado en los planos. Así mismo deberá llevar dos agarraderas con varillas de 3/8" de diámetro las que quedaran enrasadas en la cara superior de la tapa, la que será frotachada y con bordes boleadas en un radio de 0.50 cm.

Las cajas de registro cuya ubicación este en ambientes cubiertos podrán ser con marco y tapa con perfiles metálicos rellenos con el mismo material de los pisos adyacentes, convenientemente fraguadas, de forma que sea una sola pieza, el perfil de la tapa con su relleno.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO

03.08.01 SALIDA DE AGUA FRÍA-PVC



Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hidráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería con sus accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua, destinada a abastecer un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los alimentadores o red troncal.

Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos en los planos.

Las tuberías del punto de agua será de PVC SAP, del tipo roscado, Clase 10 para una presión de trabajo de 150 lb/pulg², siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad.

Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple o unión roscada.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902935

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:

Lavatorio	65 cm.	sobre N.P.T.
WC Tanque bajo	30 cm.	sobre N.P.T.
Duchas	160 cm.	sobre N.P.T.
WC Tanque alto	180 cm.	sobre N.P.T.

Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.

Los grifos de jardín serán según diseño indicado en los planos.

Tapones provisionales

Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de instalar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos sanitarios, estando prohibido la fabricación de tapones con trozos de madera o papel prensado

Para el caso de construcciones prefabricadas

Cuando una tubería atraviese la plancha de la tabiquería, como es el caso, de la salida de agua, esta deberá fijarse firmemente antes de la salida, en un riel mediante una abrazadera metálica, dicho riel estará sujeto horizontalmente entre parante y parante de acuerdo a lo especificado en el ítem "Red Interior (instalación)- Tubería PVC SAP CLASE 10".

Así mismo, los orificios que se hagan en la plancha de tabiquería para realizar las conexiones deberán ser hechas con un sacabocados o serrucho de punta.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "Pto" (punto).

- 03.02.05 VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"
- 03.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"
- 03.09.07 VALVULA CHECK 2"
- 03.09.08 VALVULA CHECK 1 1/2"
- 03.09.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"
- 03.09.10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"
- 03.09.11 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"
- 03.09.12 VALVULA FLOTADORA 1 1/2"
- 03.09.13 VALVULA FLOTADORA 3/4"

Iny. JESUS E. BALBINARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 24053

Se entiende así al suministro e instalación de válvulas de bronce con sus uniones universales. La válvulas son instaladas en nichos (recubiertos con madera o mayólica), cajas prefabricadas de concreto y caja de válvulas (bypass).

Las Válvulas de interrupción serán del tipo de bola de bronce pesada, con uniones roscadas, de 150 lbs/pul² de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula. Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a BS21 (ISO 7) o ANSI B1.20.1.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMIN
17992385

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



En general, las válvulas de interrupción se instalarán en la entrada de todos los baños, servicios generales; en todos los lugares de acuerdo con los planos y se ubicarán a 0.30 m sobre el nivel de piso terminado.

Las válvulas de interrupción de entrada a los baños serán instaladas en cajas nicho revestida con madera y tapa o revestida con mayólica, en ambos caso los nichos quedarán al ras del muro y entre dos (2) uniones universales, las cajas tendrán por dimensión 0.20x0.20m según los planos de diseño de detalles del proyecto.

Toda válvula que tenga que instalarse en el piso, será alojada en caja de albañilería, concreto o concreto prefabricado con marco y tapa de Hierro Fundido o marco y tapa de concreto y acondicionada con el mismo material que el piso, cuando este es loseta o similar.

Para el caso de válvulas de interrupción de equipos de bombeo las válvulas serán de tipo compuerta respetando las especificaciones técnicas antes expresadas.

Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas Técnicas vigentes.

Válvulas Globo, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción.

Válvulas de retención o check, se aplican las mismas especificaciones de las válvulas de interrupción.

Estas válvulas permiten un solo sentido del flujo de agua en la red.

Las uniones universales serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones universales por cada válvula en piso o pared.

Válvulas flotadoras, serán de bronce, uniones roscadas de trabajo regulable con varillas de bronce y flotadores de espuma plástica o similar.

Válvulas de Pie, se colocarán válvulas de pie de bronce en las líneas de succión señaladas en los planos.

Válvulas para gas, son válvulas de corte y serán de tipo esféricas (válvula globo) de 1/4" de vuelta con tope y deberán ser aprobadas para el manejo de gas, serán de bronce y deberán soportar una presión mínima 150lbs/pulg² (150psi).

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

Ing. JESÚS B. BALBANI ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N° 84058

03.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA DE CONCRETO F'c 140 S/D.

Consiste en la instalación de una unidad de riego consistente en una grifería simple de 1/2" empotrada en un dado de concreto simple, según se indica en planos.

Estas llaves serán ubicadas de tal manera de abastecer de agua a los jardines del centro educativo.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

CONSORCIO "EL ALCARROBO"

Lushing Stajano Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



03.09.14 CAJA BY PASS DE CONCRETO

La caja de válvulas o caja bypass de agua potable serán de concreto $f_c=175\text{kg/cm}^2$ y tendrán por medidas internas $0.30 \times 0.60\text{m}$, se construirán según planos de detalles de diseño del proyecto y en lugares que se indiquen. Las paredes y el fondo de esta caja serán tartajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor $1/2"$.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

03.09.15 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA

La caja de rebose en sistema e serán de concreto $f_c=175\text{kg/cm}^2$ y tendrán por medidas indicadas en los planos. Se construirán según planos de detalles de diseño del proyecto y en lugares que se indiquen. Las paredes y el fondo de esta caja serán tartajeadas con mortero 1:3 cemento-arena en un espesor $1/2"$.

En la parte superior se colocará una rejilla metálica con perfiles y platinas metálicas indicadas en los planos.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

03.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBA 1.9 HP

Se entiende así al suministro e instalación y puesta en operación de dos (02) electrobombas para la sistema según se indica en los planos del proyecto y de acuerdo al siguiente detalle:

Para corriente monofásica:

Electrobomba monoblock centrífuga y acoplada a un motor eléctrico de construcción abierta a prueba de goteo, protección IP21, aislamiento clase "B", rodamientos sellados prelubricados para corriente monofásica de 115/220 Voltios, 60 ciclos, 3500 RPM, arranque directo con sello mecánico incluido y de las siguientes características:

Datos de la Bomba

Modelo	= B1.1/2x2 - 1.9T
Caudal de Bombeo	= 2.45 l/seg
Altura dinámica total (ADT)	= 17.00 m
Potencia del motor	= 1.9 HP
Diámetro de succión	= $\varnothing 2"$
Diámetro de impulsión	= $\varnothing 1 \frac{1}{2}"$
Velocidad	= 3500 rpm
Frecuencia	= 60 Hz

Datos del motor

Potencia Motor (HP)	= 1.5HP
---------------------	---------

INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N° 84059

Nota : El contratista deberá asegurar la llegada del agua al tanque elevado, mediante una prueba integral del sistema.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Shihing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
TEL. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



03.09.17 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA

Se entiende así al suministro e instalación de una tapa de hierro fundido, la cual será fabricada con perfiles L.A.F. de 1"x1"x3/16" y plancha estriada L.A.F. de 3/16" de espesor, la estructura armada se instalará en la boca de inspección (0.60x0.60m.) de la cisterna o tanque elevado, quedando anclado apropiadamente según planos de detalles del proyecto. En uno de los lados de la tapa se colocarán dos bisagras de 3"x3/16" con pin de 1/4", en el lado opuesto de la misma se colocará una oreja portacandado para seguridad, el candado a utilizar será del tipo forte o similar de 80 mm. La tapa tendrá un refuerzo en la parte central con platina L.A.F. de 1"x1/8".

El marco y la tapa irán protegidos con dos manos de pintura anticorrosiva y una mano de pintura esmalte sintético.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida será por "und" (unidad).

03.09.18 REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"

03.09.19 REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"

Se entiende así al suministro e instalación del conjunto de accesorios que forman parte del sistema de rebose de la cisterna y tanque alto. Estos accesorios son los siguientes: la rejilla de bronce del rebose del tanque elevado de 2" o de la cisterna de Ø4" (soldada), codo de hierro galvanizado de Ø2" o Ø4" (soldado), sombrero de ventilación de PVC de Ø2" y reducción de PVC-SAP de Ø6" a Ø2". Los detalles de instalación de estos accesorios y de elementos complementarios no mencionados que forman parte de este conjunto se muestran en los planos de diseño del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

La unidad de medida será por "und" (unidad).

03.09.20 ABRAZADERA DE FIJACIÓN DE TUBO

Se entiende así al suministro e instalación de "abrazaderas de fijación de tubo hasta Ø4" (diámetro de la tubería que sujeta). Estas abrazaderas serán de hierro galvanizado de espesor 1/8" con dos orejas y accesorios según se indica en el plano de detalle de diseño del proyecto. La abrazadera tendrá por diámetro el de la tubería que sujeta o estabiliza. Este elemento garantizará la estabilidad de la tubería expuesta ya sea en tramos horizontales o verticales y espaciados conforme se indique en los planos del proyecto.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

JESUS B. BALBIN ARCH
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP N 54858



03.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGUE
03.11.02 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA

Se entiende así empalme a las redes principales de agua y desagüe, si bien es cierto actualmente están conectados, es necesario su reconexión por las modificaciones de trazo y requerimiento del proyecto. Cabe indicar que la empresa contratista asumirá el gasto de conexión y gastos administrativos ante EPS.

La conexión de la red de desagüe al sistema de desagüe exterior se dejara proyectada para un futuro cuando la red de desagüe exterior entre en funcionalidad.

Unidad de medida

La unidad de medida será por "und" (unidad).

JHONYS A. BALBIN ARCHI
INGENIERO SANITARIO
REG. CIP 11 8428

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIF. 52167



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902965



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INST. ELÉCTRICAS

1.0 CONSIDERACIONES GENERALES

Estas especificaciones técnicas se complementan con las condiciones generales de construcción del Ministerio de Educación. De los ítems de las condiciones generales ó especiales se repiten con las especificaciones, se tiene la intención en ellas insistiéndose en evitar la omisión de cualquier condición general ó especial.

Toda obra se ejecutará de acuerdo al Expediente técnico aprobado por la Entidad, compuesto por Memoria Descriptiva, Memoria de cálculo, Especificaciones técnicas y Planos.

2.0 OBJETO

Es objeto de planos, metrados y especificaciones es poder finalizar, probar y dejar listo para funcionar todos los sistemas del proyecto.

Cualquier trabajo, material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que aparezcan en los planos ó metrados ó viceversa, y que se necesita para completar la instalación, serán suministrados, instalados y probados por el contratista sin costo alguno para la Entidad.

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones y metrados, pero necesarios para la instalación, se deberán incluir en los trabajos de los contratistas, de igual manera que si se hubiese mostrado en los documentos mencionados.

3.0 SOBRE LOS TRABAJOS DE EJECUCION (SOBRE MONTAJE)

- a) Cualquier cambio contemplado por el Contratista General de la Obra que implique modificaciones en el proyecto original deberá ser consultado al proyectista presentando para su aprobación, un plano original con la modificación propuesta. Este plano, firmado por el proyectista, deberá ser presentado por el contratista a la inspección de la obra para conformidad y aprobación final de la Entidad. En tal sentido el Contratista deberá notificar estos cambios por escrito.

Una vez aprobada la modificación, el contratista ejecutará la actualización de planos correspondientes, en segundos originales proporcionados por la Entidad.

El contratista, para la ejecución del trabajo correspondiente a la parte de instalaciones, deberá verificar cuidadosamente este proyecto con los proyectos correspondientes a los de:

- Arquitectura
- Estructura
- Otras instalaciones
- Equipamiento, etc.

Pedro M. Amancio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERÚ N° 00752

- a) Todos los trabajos se efectuarán de acuerdo con los requisitos de las secciones aplicadas a los siguientes Códigos o Reglamentos:

- * Código Nacional de Electricidad
- * Reglamento General de Edificaciones

- b) Todo material y forma de instalación se hallen ó no específicamente mencionados aquí o en los planos deberá satisfacer los requisitos de los códigos y reglamentos anteriormente mencionado.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



4.0 SOBRE LOS MATERIALES

Los materiales a usarse deberán ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de utilización actual en el mercado nacional e internacional.

Cualquier material que llegue malogrado a la obra, o que se malogre durante la ejecución de los trabajos, será reemplazado por otro igual en buen estado.

Los materiales deberán ser guardados en la obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si por no estar colocados como es debido ocasionen daños a persona y equipo, los daños deberán ser reparados por cuenta del contratista, sin costo alguno para el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Todos los materiales a utilizarse deberán acondicionarse a la altura de operación, temperatura máxima y mínimas de la zona.

El contratista notificará por escrito al Ingeniero Supervisor de cualquier material o equipo que se indique y que considere inadecuado o inaceptable de acuerdo a las leyes, reglamentos u ordenanzas de autoridades competentes, así como de cualquier trabajo que sea necesario y que haya sido omitido, en caso contrario el Contratista asumirá el costo de los mismos.

Si se necesita importar algún o algunos materiales, el Contratista deberá hacer el pedido con la debida anticipación siendo de su responsabilidad, los gastos ocasionados por algún descuido.

4.1 CONDUCTORES ELÉCTRICOS


Cables de energía (N2XOH).

Estos cables serán de cobre, CLASE 2, con aislamiento de POLIETILENO RETICULADO XLPE que permite una mayor capacidad de corriente en cualquier condición de operación, mínimas pérdidas dieléctricas y alta resistencia de aislamiento. Tiene cubierta externa compuesta de material termoplástico libre de halógenos y de baja emisión de humos tóxicos, con cinta Poliéster. La cubierta externa para la presentación dúplex es de color blanco y negro. Para la presentación Triple es de color blanco, negro y rojo. La denominación es FREETOX N2XOH 0.6/1 KV y son fabricados según Normas Nacionales NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados, NTP-IEC 60502-1: Cables de energía con aislamiento extruido y sus aplicaciones para tensiones nominales de 1 KV y 3 KV.

4.1.2 Conductores tipo NH-80

Los conductores para las instalaciones de interiores serán de cobre electrolítico recocido de alta conductividad, aislamiento compuesto termoplástico no halogenado HFFR, siendo el de mínima sección de 2.5 mm² para los circuitos de alumbrado. Los conductores a utilizarse serán cableados. Su denominación es FREETOX NH-80 450/750 V.

- Tensión de servicio: 450/750 Voltios.
- Norma de Fabricación NTP 370.252
- Temperatura de operación : 80°C


Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERÚ N° 80752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CALIBRE	Nº HILOS	DIAMETRO DE HILOS (mm)	DIAMETRO CONDUCTOR (mm)	ESPESOR DE AISLAMIENTO (mm)	DIAMETRO EXTERIOR (mm)	PESO (Kg/Km.)	CAPACIDAD CORRIENTE (A)
2.5	7	0.67	1.92	0.8	3.50	31	30
4	7	0.85	2.44	0.8	4.00	46	35
6	7	1.02	2.98	0.8	4.60	65	50

4.2 Luminarias

Los artefactos de iluminación serán de primer uso y de primera calidad con las características y marcas acreditadas indicadas en la leyenda. Normalmente las luminarias que sean de plancha de acero serán de acabado bonderizado y pintado con esmalte de color blanco. El proceso de pintura será el sistema electrostático y secado al horno. Se podrán usar otras marcas a las indicadas en el plano si son de igual y/o mejor calidad. Todas las luminarias que tengan lámparas fluorescentes llevarán equipos de encendido de ALTO FACTOR, compuestos por reactores de marca acreditada y certificada y condensadores respectivos.

4.3 TABLERO GENERAL Y DE DISTRIBUCION

Estará formado de dos partes:

- Gabinete: consta de caja, marco y tapa con chapa, barras y accesorios.
- Interruptores.

a) Caja

Será del tipo para empotrar en la pared, construida de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor, debiendo traer huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro variado: 20, 25, 35, 50, 100 mm, etc. de acuerdo a los alimentadores.

b) Marco y tapa

Serán construidas de plancha de fierro de 1.5mm de espesor del mismo material de la caja, la misma que deberá estar emperada. Como protección se aplicará dos capas de pintura anticorrosiva y de acabados dos capas de pintura al horno.

El marco llevará una plancha que cubra los interruptores, dejando libre la manija de control y mando del interruptor.

La tapa deberá ser pintada en color gris oscuro y deberán llevar la denominación del tablero pintada en el frente de color negro. Deberá llevar además su puerta y chapa, así como un directorio de los circuitos que controla cada interruptor ubicado en el lado interno de la puerta.

c) Barras y accesorios

Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir exactamente con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad de:

INTERRUPTOR GENERAL

30 a 100A

125 a 400A

BARRAS

200 amperes.

500 amperios

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Yushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU Nº 00752

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un protocolo de pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la resistencia de aislamiento será de 50 MΩ, para una tensión de 500 V - DC. Se verificará este valor antes de la puesta en servicio.

También se deberá instalar una barra de tierra de cobre para conectar al neutro y también contarán con una barra de cobre para las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos, debiendo haber uno final para la conexión al pozo de puesta a tierra.

c) Interruptores

Los interruptores serán del tipo automático del tipo termomagnético, deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la sección de la línea.

El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al calor.

Los contactos serán de aleación de plata endurecidas que aseguren excelente contacto eléctrico.

La capacidad interruptiva a la corriente de corto circuito serán los siguientes:

- Para interruptores de hasta 60A——10KA
- Para interruptores de 70 a 100A——20KA
- Para interruptores de 125 a 400A——30KA

Electro ductos

Estarán constituidas generalmente tuberías de PVC-P (pesado), se usará tanto en los circuitos empotrados como en los adosados. También se utilizará tubos de PVC pesados flexibles, siendo el mínimo diámetro a utilizarse de 20mm, tal como se indica los planos.

Los ductos eléctricos serán fabricados bajo las recomendaciones mínimas de la NTP 399.006 Propiedades Físicas a 24 °C.

Peso específico	1.44 Kg/cm ²
Resistencia a la Tracción	500 Kg/cm ²
Resistencia a la Flexión	700/900 Kg/cm ²
Resistencia a la Compresión	600/700 Kg/cm ²

mf
 Pedro M. Anastasio Lama
 INGENIERO ELÉCTRICO
 REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 60752

La
 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

4.5 Cajas para instalaciones normales.

Las cajas serán de fierro galvanizado, tipo pesado y tendrán siguientes medidas:

- Para tomacorrientes ó interruptores.
 Unipolares ó teléfonos Rect. 100x55x50
- Para salidas de luz en techo y/o pared. Octg. 100x 50 mm
- Cajas de pase Cuadrada. (Indicado)

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



4.6 Tomacorrientes

a) Tomacorrientes para uso normal

Los tomacorrientes serán de TICINO, de la serie MAGIC con placa de aluminio, color dorado, con línea de tierra, de 15A, 250V.

4.7 Interruptores unipolares

Los interruptores serán de TICINO serie MAGIC, con placa de aluminio color dorado.

4.8 Protección diferencial y contra sobre corrientes

Se emplearán dispositivos de protección diferencial de alta sensibilidad ($< \delta = a$ 30 mA instantáneo) y de clase A súper inmunizada Multi 9 de Merlin Gerin, para todas las salidas de tomacorrientes de uso normal y computadoras, para evitar disparos intempestivos.

4.12 Tablero alternador de bombas

Se utilizará para el arranque y control de dos electro bomba, en forma automática y alternada, posibilitando el desgaste parejo de los dos equipos, evitando el recalentamiento de los motores y facilitando el mantenimiento.

Selector: manual o automático

Selector: Bomba 1- Bomba 2 – Alternado

Protección contra cortocircuito:

6 fusibles DZ ó 2 interruptores termo magnéticos (10 kA-BOLT-ON)

4.13 SISTEMA DE TIERRA.-

Toma de Tierra.-

Se hará mediante una varilla de Cobre de 20 mm de diámetro y de 2,50 m, de longitud, el cual irá hincada en un pozo relleno de tierra cementada según detalle indicado en planos.

La resistencia del sistema de tierra para el sistema de cómputo será menor o igual a 15 Ohmios, para lo cual el contratista tendrá que instalar uno o más pozos de tierra según sea el caso, para lo cual agregarán una o más soluciones de elementos tenso activos.

Conexión a tierra.-

Todos los elementos metálicos sin tensión de los tableros irán conectados a tierra mediante conductores de Cobre según se muestra en los planos.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zuniga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELECTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 80752



4.14 INSPECCIONES Y PRUEBAS

Todos los materiales y equipos deberán ser probados en fábrica y/o tener su certificado de calidad del producto y que cumplan con las normas de fabricación e instalación como:

NTP	:	Normas Técnicas Peruanas
CNE	:	Código Nacional de Electricidad
IEC	:	International Electrotechnical Comision
ASTM	:	American Society for Testing of Materials
DIN	:	Deustches Institut fur Normung (normas Alemanas)

Finalizado el proceso de montaje de los conductores, interruptores termomagnéticos, tableros, tomacorrientes, etc. Se procederá a verificar la correcta instalación de todos los elementos de manera que se garanticen una correcta operación de las instalaciones eléctricas.

El contratista está obligado a presentar un protocolo de pruebas de operación y verificación de la operación del sistema eléctrico en baja tensión, de manera que se garanticen la operación del sistema libre de riesgos de electrocución para el personal de la Institución Educativa.

Las pruebas mínimas que serán realizadas serán de medidas de protección contra contactos indirectos que comprenderán las inspecciones, comprobaciones y mediciones de acuerdo a lo estipulado en el CNE tomo de Utilización – Pruebas Eléctricas.

Así mismo se realizará mediciones de la resistencia del aislamiento entre cada uno de los conductores activos y tierra, entre todos los conductores activos.


Todos los interruptores termomagnéticos deberán ser probados y verificados de acuerdo a sus curvas de disparo garantizando los conceptos de selectividad de tal manera que un defecto proveniente de un punto sea eliminado por la protección ubicada inmediatamente aguas arriba del defecto.

Las puestas a tierra deberán ser verificadas y medidas a través de un telurómetro de tal manera que se garanticen las resistencias exigidas para cada sistema en particular. Presentar protocolo.

Durante la marcha de los trabajos, cuando sea posible y al final de la Obra, se verificarán y ensayará las instalaciones hechas por el contratista como se indica a continuación.


Los ensayos y verificaciones deberán ser efectuados por personal capacitado suministrado por el contratista bajo las órdenes y indicaciones del Supervisor. El contratista suministrará también todo el equipo de instrumentos necesario para llevar a cabo las pruebas.

La supervisión se reserva el derecho de exigir cualquier otra prueba que estime conveniente para el correcto funcionamiento de la instalación.


Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 60752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

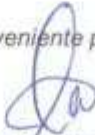
Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Todos los defectos u omisiones que se encuentren durante la inspección final de todas las instalaciones eléctricas serán corregidos por el Contratista sin que ello implique costos adicionales.

5.0 CLAUSULAS GENERALES

Para suministrar los equipos requeridos, el postor deberá adjuntar en su oferta catálogos de todos los aparatos y equipos que conforman los tableros, croquis de dimensiones y pesos.

Al ser aprobada la propuesta, el fabricante deberá proveer tres juegos de planos y diagrama unifilar y planos de fabricación del tablero, montaje con catálogo de las partes, instrucciones de sus instalación, operación y mantenimiento de cada aparato.

Esquemas de circuitos de medida y control, en diagrama unifilar para instalación en pared en marco de madera y vidrio, a prueba de polvo y goteo.


Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 80752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Spilky Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

1.1.1 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas permitirán realizar los servicios estabilizados para el suministro e instalación de cableado estructurados de Datos Backbone para la sede del I.E. Cualquier cambio de las especificaciones presentes es de absoluta responsabilidad del Contratista; las especificaciones técnicas que se presentan comprenden los materiales, equipos y mano de obra.

1.1.2 NORMAS ESPECÍFICAS

El cableado estructurado de Voz y Datos a implementar será de arquitectura abierta y tipología estrella bajo las siguientes Normas y estándares internacionales.

- EIA/TIA 568-B.1: norma de Cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales Parte 1: requisitos generales.
- EIA/TIA 568-B.2.1: Especificaciones de desempeño de transmisión de cableado Categoría 6 de 100 ohmios de 4 pares.
- EIA/TIA 568-B.3: norma de componentes de cableado de fibra óptica.
- EIA/TIA 606-1994: requisitos para telecomunicaciones de puesta a tierra y Unión equipotencial en edificios comerciales.

1.1.3 MATERIALES Y ACCESORIOS

Cable UTP categoría 6A


Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 60752

Es el utilizado para el tendido del cableado horizontal, el cual no debe exceder de 90 m desde el Área de Trabajo al Clóset de Telecomunicaciones por cada enlace.

El cable UTP debe cumplir con las siguientes características:

- Cable de cobre sólido Unshield Twister Pair pares trenzadas 23-24 AWG, en presentación de cajas de 305 m.
- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 568A e ISO/IEC 11801 Categoría 6A, certificado por Underwriters Laboratories (UL) como tipo CMR.

Comunidad "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo No Plenum.

JACK RJ45 – Categoría 6A

Es el componente ubicado en la toma de red del área de Trabajo, en donde se conecta el Line Cord, y une éste al tablero horizontal.

Debe cumplir con las siguientes características:

- De 8 posiciones con sistema de conexión 110 tipo IDC para cable 23-24 AWG.
- Debe soportar como mínimo 700 inserciones de Pulg. RJ45 de 8 posiciones.
- Podrán trabajar con el Sistema de cableado tipo T568A ó T568B.
- Debe ser montado a 90° en el Face Plate.
- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 5 /Clase E, certificado por Underwriters Laboratories (UL) como tipo CMR.
- El plástico usado en el Jack debe ser de alto impacto, retardante a flama y con certificado de flamabilidad de UL clase 94V-0.

LINE CORD

Es el cable utilizado para la PC u otro dispositivo de cómputo con la toma de datos.

Debe cumplir con las siguientes características:

- Debe estar confeccionado por cable de cobre multifilar Unshield Twister Pair de 4 pares trenzados de 23-24 AWG y con pulg. RJ45 en cada extremo.
- Debe estar confeccionado y certificado por el fabricante íntegramente.
- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 6 /Clase E, certificado por Underwriters Laboratories (UL) como tipo CMR.
- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo no plenum.
- La longitud del Line Cord debe ser al menos 2.10 m y no mayor a 3.00 m.

PATCH CORD CATEGORIA 6A

Es el cable utilizado para la conexión del Patch Panel con el equipo de comunicaciones.

Debe cumplir con las siguientes características:

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stirling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 80752



- Debe estar confeccionado por cable de cobre multifilar Unshiel Twister Pair de 4 pares trenzados de 23-24 AWG y con pulg. RJ45 en cada extremo.
- Debe estar confeccionado y certificado por el fabricante íntegramente.
- Debe cumplir con las pruebas de performance de la EIA/TIA 558B.2-1 e ISO/IEC 11801 Categoría 6 /Clase E, certificado por Underwriters Laboratories (UL) como tipo CMR.
- El cable debe tener aislante de polietileno de alta densidad y la chaqueta del cable UTP debe ser de PVC, tipo no plenum.
- La longitud del Line Cord debe ser al menos 1.00 m y no mayor a 1.2 m.

FACE PLATE

Es el componente en el cual se ubica el Jack RJ45 y se ubica en una caja parte del sistema de canalización.

Sus características principales son:

- El plástico usado en el Face Plate debe ser de alto impacto, retardante de flama y con certificado de flamabilidad de UL.
- Debe ser de dos puertos y permitir la inserción del Jack a 90°, debe soportar el uso de tapas ciegas del mismo color del face plate.
- Debe tener base de aplicación con tornillos a la caja 2x4 y debe encajar adecuadamente a ésta.
- Debe incluir tornillos de sujeción y etiquetas de identificación.

GABINETE DE COMUNICACION

- Se requiere un área mínima para instalar un Gabinete de Comunicaciones, el cual soportará los equipos como MODEM, WIRELESS ROUTER, SWITCH LAN, accesorios del cableado como: Patch Panel, ordenadores, Patch cord, etc.
- A éste gabinete de comunicaciones llegarán los cables UTP de cada una de las áreas de trabajo donde se instalarán las PC's u equipos informáticos que se conectan a la red LAN (Local Area Network), por lo cual se debe prever los ductos y cajas de pase necesarios para la llegada de todos éstos cables UTP.


Pedro M. Anasacio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 60752

Diámetro ducto	Número de cables CAT 6
15 mm	1
20 mm	2
25 mm	3
40 mm	6
50 mm	8

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Cableado horizontal:

- Se deberá tener las siguientes consideraciones técnicas:
- Asegurar los ductos necesarios para la llegada de un cable UTP por cada equipo informático: PC's, impresora, etc.
- La distancia máxima soportada es de 100 m el cual incluye todo el canal; es decir desde el closet o gabinete de comunicaciones hasta la computadora o equipo informático.
- Al instalar cable tipo UTP dentro de ductos, se debe tener como consideración general el no superar el 60% del área útil del ducto a fin de garantizar la continuidad y las velocidades de transmisión que soportan.

cu

Pedro M. Anastasio Lama
INGENIERO ELÉCTRICO
REG. COLEG. INGENIEROS DEL PERU N° 60752

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
MS
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

JFC

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



PLAN DE RIESGOS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



PLAN DE SEGURIDAD DE SALUD EN EL TRABAJO.

Tiene el objetivo de integrar la prevención de riesgos laborales en la REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA y los procedimientos de construcción que se aplicarán durante la ejecución de la obra; con el fin de brindar salud y bienestar a los trabajadores y cumplir con la normativa nacional vigente

EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

Se define como la organización de los medios humanos y materiales disponibles, para garantizar la prevención de riesgos laborales y la intervención inmediata y oportuna ante la presentación de cualquier situación de emergencia.

Este plan establece procedimientos de emergencias para llevar a cabo planes de acción para el control y respuesta de una emergencia; contiene los mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física y salud de los trabajadores y de terceras personas durante la ejecución de las actividades previstas en el contrato de obra y trabajo adicionales que se deriven del contrato principal; así como la definición de tareas y responsabilidades, de tal forma que en el caso de una emergencia o un desastre, pueda alcanzarse lo siguiente:

- afrontar y confinar la emergencia
- proteger a los trabajadores e instalaciones de la obra
- evitar causar daño alguno a los vecinos o áreas circundantes
- afectar lo menos posible al ambiente
- restablecer las actividades en el menor tiempo posible


Jose Franklin Talledo Covaña:
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902985



BASE LEGAL

PLAN DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTAL DE LA OBRA

ESTÁ SUSTENTADO EN LA SIGUIENTE BASE LEGAL:

2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

2.2 LEY GENERAL DE SALUD N° 26842

2.3. DS. 003-98-SA: NORMAS TÉCNICAS DEL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJOS DE RIESGO.

2.4. DS. 009-2005-TR: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SU MODIFICATORIA DS. 007-2007-TR

2.5 .R.S. 021-83-TR: NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

2.6 .NORMA TÉCNICA G.050: SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

El programa de Prevención e Higiene Industrial, a elaborar en el Proyecto será fundamentalmente participativo y responsabilidad de cada trabajador y de esta forma cumplir con el principio establecido en todas las obras de la empresa: **"LA SEGURIDAD ES MI RESPONSABILIDAD"**

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:

- ❖ Implementar la seguridad desde el Diseño, planificación y ejecución del trabajo.
- ❖ Establecer la filosofía de **"Cero Accidentes"**
- ❖ Lograr los niveles más bajos de accidentes con tiempo perdido que se puedan presentar en la ejecución de la obra.
- ❖ Establecer la responsabilidad del principio pro – activo sobre las prácticas de Seguridad que le compete a todos los trabajadores dentro de los niveles de cada trabajador.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902935



- ❖ Promover las relaciones humanas adecuadas entre todos los trabajadores.
 - ❖ Cumplir con las disposiciones legales vigentes en lo que respecta a la construcción así como las normas internacionales de OSHA en lo que sea aplicable.
 - ❖ Implementar programas de capacitación y entrenamiento de calidad para motivar en forma real y efectiva a los trabajadores a todo nivel, promoviendo y manteniendo una moral elevada, autoestima e identificación con la Empresa.
 - ❖ Motivar a la Supervisión la práctica real del liderazgo con el ejemplo.
 - ❖ Motivar permanentemente a los trabajadores para la práctica segura en cada uno de los trabajos que ejecuten.
 - ❖ Desarrollar estándares y procedimientos de trabajo seguro, CheckList y otras herramientas de control, los cuales serán difundidas a todo el personal y controlar su puesta en ejecución.
 - ❖ Seleccionar a los contratistas que realmente estén comprometidos con el desarrollo del plan de "Cero Accidentes".
- ❖ Demostrar al cliente que, LA EMPRESA EJECUTANTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA-REGION PIURA, ESTA COMPROMETIDA CON LA EXCELENCIA EN LA GESTION DE RIESGOS, LA SALUD Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

2. VISION

"Hacer que todos los trabajos, se realicen con Seguridad, Calidad, Productividad y Protección al Medio Ambiente a fin de consolidarse como el grupo constructor diversificado, líder en el Perú y con proyección internacional".



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALLARROBO"


Lushing Shaling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



3. MISION

- ◆ CERO ACCIDENTES
- ◆ Ser líderes del gerenciamiento en la Gestión de Riesgos.
- ◆ Luchar por la excelencia en la Calidad, Seguridad, Salud, Productividad y Medio Ambiente.
- ◆ Crear un ambiente de trabajo que facilite el mejoramiento continuo.
- ◆ Proveer entrenamiento y capacitación dinámica y pro – activos en la Gestión de Riesgos.

4. VALORES

- Todos nuestros trabajadores tienen derecho a un ambiente de trabajo saludable y seguro.
- La aplicación de los estándares, procedimientos y otras herramientas de gestión son nuestra prioridad.
- Mantendremos los más altos estándares de ética profesional y respeto mutuo con nuestro personal.
- Buscamos permanentemente elevar la cultura de seguridad y aseguramos excelencia en todo lo que hacemos.
- Se deberá proveer a los trabajadores capacitación y entrenamiento de calidad.

5. ADMINISTRACION DE PROGRAMAS

La responsabilidad por la seguridad es tarea diaria de todos y cada uno de nuestros trabajadores empezando por el Residente de la Obra hasta el último trabajador; por lo tanto el responsable del Programa de Prevención de Riesgos actuará directamente como su función lo exige: Apoyando, controlando, capacitando, entrenando y elaborando estándares y procedimientos para cada ocupación:



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Para la administración eficiente del programa se prevee las siguientes acciones

- Elaboración de estándares y procedimientos de trabajo seguro.
- Realización de inspecciones y control.
- Evaluación del cumplimiento del Programa.
- Control del Programa mediante estadísticas.
- Elaboración de Informes con los resultados.
- Investigación de Incidentes y Accidentes.
- Seguimiento de los acuerdos semanales.
- Desarrollo de acciones correctivas.
- Proponer alternativas de control.
- Otros.

6. CAPACITACION DENTRO DEL PROGRAMA DE PREVENCION

Programa Inducción para trabajadores nuevos.

Todo trabajador nuevo, antes de ingresar a trabajar, recibirá por parte del ingeniero de residente o supervisor de obra, la capacitación de inducción inicial la cual consiste en instruir al trabajador sobre la Política de Gestión de Riesgos, los estándares establecidos, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud y la explicación detallada de los riesgos existentes en el lugar de trabajo y otro.

Para la inducción de los operadores de equipo móvil cualquier sea su naturaleza, previo al ingreso deberán instruirlos sobre manejo defensivo y las reglas de tránsito.

Al término de la inducción se evaluará al personal inducido y solo ingresará aquel que haya aprobado la evaluación y firme la DECLARACIÓN DE ACATAMIENTO y se le entregará copia de Reglamento Interno de Seguridad, firmando su compromiso de cumplirlo así como de su recepción.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



CAPACITACIÓN A TRABAJADORES ANTIGUOS.

El Jefe de Programa de Prevención de Riesgos es el responsable de programar y ejecutar la capacitación y entrenamiento del personal antiguo, al cual se le dará instrucción de acuerdo al programa mensual previamente aprobado.

Entrenamiento a todos los niveles de Supervisión

Para la supervisión de programación cursos especiales de prevención de riesgos que estará a cargo del jefe de Seguridad, o responsabilidad del residente de obra así como de MAPFRE y proveedores, los temas estarán orientados a elevar la cultura de seguridad y proveer herramientas inteligentes de control para optimizar la gestión de riesgos.

Capacitación para los responsables del Programa de Seguridad.

La capacitación estará orientada a optimizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos así como la aplicación de las herramientas de control y la forma de llevar a cabo las auditorias e inspecciones.

Capacitación y entrenamiento para emergencias.

Teniendo en consideración que todo proyecto no esta libre de emergencias, se conformará una o más cuadrillas de rescate, a los que se dará capacitación sobre Primeros auxilios, como enfrentar una emergencia entre otras. Se implementará un sistema de comunicación adecuado y efectivo.

Elaboración del Plan de Emergencias.

Se elaborará por escrito un procedimiento específico de actuación en caso de emergencia (incendio, derrumbes, accidentes de tránsito, fenómenos naturales, etc.), el que se estructurará mediante organigramas de funciones y flujogramas de actuación. Deberá considerar además las direcciones y teléfonos de los organismos e instituciones de apoyo más próximos.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI: 47902985



Este procedimiento deberá publicarse en lugares estratégicos y divulgarse a todo el personal. Se deberá aprovechar las Instrucciones y Entrenamiento Inicial en Seguridad para el efecto.

Formación de Brigadas de Rescate

Las brigadas de rescate serán formadas teniendo en consideración los lineamientos básicos establecidos para estos casos, a quienes se les capacitará permanentemente.

Promoción General.

Una de las formas de generar conciencia de seguridad es la promoción de la seguridad mediante afiches, avisos preventivos, señales de tránsito, boletines

y otros en consideración para ello el Código Internacional de Señales Seguridad. Por tal razón se utilizarán estos elementos de seguridad.

7. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD.

El personal asignado a esta posición debe ser calificado y tener la experiencia necesaria para proveer servicios de prevención de accidentes y liderar la gestión de los riesgos.

La organización de la Seguridad del Proyecto estará conformado por el siguiente personal:

- Ingeniero Residente del Proyecto
 - ❖ Movilidad
 - ❖ Unas Sala de Capacitación.
 - ❖ Sillas las necesarias para el personal.
 - ❖ Megáfonos para las reuniones de Seguridad.
 - ❖ Una Computadora con su impresora.
 - ❖ Material de escritorio.
 - ❖ Archivadores
 - ❖ Radios Handy


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



- ❖ Pizarras Acrílicas.
- ❖ Silbatos
- ❖ Chalecos para los Supervisores de Seguridad.
- ❖ Otros según requerimiento.

Equipos de Rescate:

- ❖ Camillas portátiles con sus correas y sus frazadas.
- ❖ Correas Arnéses tipo paracaidistas, con sus líneas de vida.
- ❖ Lampas, picos, desarmadores, etc.
- ❖ 50 metros de soga de Nylon de 3/4" y 50 metros de 1/2" (drizados)
- ❖ 04 Collarines.
- ❖ Botiquín de primeros auxilios con medicinas básicas.
- ❖ Cuatro juegos de férulas (tablillas de vendaje).
- ❖ Otros según requerimiento.

8. POLITICAS DISCIPLINARIAS

Para poder mantener el área como un lugar seguro y saludable y trabajar en forma ordenada se aplicarán, medidas disciplinarias por infracciones y violaciones a las normas de Seguridad establecidas, los cuales se implementarán por el proyecto, con rigor sistemático de acuerdo a:

- ❖ Detección de fallas, prácticas y trabajos inseguros.
- ❖ Investigación de móviles, ordenes y grados de responsabilidad.
- ❖ Emisión de papeletas de sanción y/o memorándum de multas.

Las medidas disciplinarias que se impongan por incumplimiento de las normas de seguridad serán:

- ❖ Llamadas de atención verbal
- ❖ amonestaciones por escrito – Notificación de riesgo.
- ❖ Suspensión temporal.
- ❖ Separación definitiva.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902985



Estas medidas disciplinarias se tomarán de acuerdo a la falta cometida por el trabajador, y no necesariamente seguirán el orden establecido.

Durante la inducción se explicará claramente las razones de las medidas disciplinarias, así mismo se deben publicar para ser de conocimiento de todos los trabajadores.

II. NORMAS GENERALES.

2.1. DISPOSICIONES GENERALES.-

- Todo el personal de obra y de los Proveedores deberá poner en práctica las normas de prevención de riesgos, Estándares, Procedimientos, instrucciones e indicaciones escritas del cuaderno de obra.
- Es obligación del ingeniero residente de obra dar a conocer íntegramente las normas generales de prevención de riesgos a todos los supervisores, capataces y personal de la empresa contratistas; quienes tendrán la misma obligación con su personal a cargo, dándoles a conocer los puntos que les competen según los riesgos existentes o a crearse en el desarrollo de la obra.
- La empresa es responsable de capacitar y entrenar a todo el personal de las diferentes secciones sobre la prevención de riesgo, control de la salud y cuidado del medio ambiente, etc.
- Las Disposiciones Legales y Normas de Seguridad emitidas por el gobierno, serán aplicadas dentro de cada trabajo que se ejecute, tanto por personal de la empresa como por los contratistas.

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



2.2. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS AL TRABAJO

En la ejecución de la construcción del Proyecto se evaluarán los principales riesgos asociados al trabajo a efecto de emitir los Permisos de Trabajo Seguro (PETS), así como otras herramientas inteligentes de control, para mantenerlos siempre bajo control y eliminar la posibilidad de la ocurrencia de un accidente. Se deberán tener en cuenta entre otras las siguientes áreas:

- a) Medios de circulación y escapes.
- b) Seguridad contra fuego e incendios.
- c) Seguridad de vías de tránsito de vehículos.
- d) Seguridad en el Almacenamiento de materiales de alto riesgo y prevención de explosiones.
- e) Requisitos para materiales y procedimientos de construcción.
 - apoyo y anclaje contra la estructura.
 - Orden y limpieza.
 - Condiciones de los materiales a utilizar.
 - Servicios Higiénicos.
 - Derrumbes.
 - Excavaciones, calzaderas y rellenos.
 - Caminos y Pasarelas.
 - Escaleras para zanjas y otros usos.
 - Dispositivos de Seguridad para equipos y maquinarias.
 - Correas arneses.
 - Correas de Electricistas
 - Seguridad en el uso de grúas.
 - Señales y letreros de advertencia.
 - Disposiciones de tránsito y permisos de manejo.
 - Transporte de personal
 - Transporte de materiales.
 - Otros según la necesidad.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902385



2.3. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS.

El ingeniero de residente o encargado de la seguridad presentará los informes mensuales a la entidad como a la empresa ejecutora, según formato establecido y corresponderán a todas las actividades que se realicen tales como: informes estadísticos de accidentes e Incidentes, informes de investigación, informes de Capacitación y motivación, cumplimiento de la capacitación y entrenamiento de Seguridad, etc.

- El residente de la obra apoyará con la implementación y adquisición de los equipos de Seguridad necesarios, según las necesidades ocupacionales que requieran los trabajadores.

A) EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE USO OBLIGATORIO

La dotación de los equipos de protección personal de los trabajadores estará orientados de acuerdo a la actividad que realicen, cuidando que su utilización sea el trabajador sean eliminados en el lugar de origen.

A continuación se detallan los diferentes equipos de Protección Personal que la empresa entregará a sus trabajadores en forma básica, y que cuando se requiera realizar trabajos específicos que tengan el componente de riesgo se proveerá de acuerdo con las indicaciones del Jefe de Seguridad.

- Cascos Protectores tipo Jockey
- Lentes de Seguridad anti - empañantes.
- Respiradores contra polvo
- Barbiquejos para sujeción de los cascos.
- Protectores Auditivos.
- Uniformes con logotipo de Guantes para las diferentes ocupaciones.
- Guantes de Jefe Neopreno para los mezcladores y albañiles
- Botines de Seguridad con puntera de acero.
- Arnese
- Sogas de nilón para el anclaje o cables para líneas de vida.

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.N. 4700005



- Máscaras Antigas.
- Conos reflectivos.
- Cachacos con cinta reflectiva.
- Otros según la necesidad.

2.4. INFORMES DE ACCIDENTES / INCIDENTES.

La investigación, análisis, informe y seguimiento eficaces de los accidentes/incidentes, son necesarios para lograr mejoras del desempeño de la calidad, seguridad, salud y medio ambiente. La investigación proporciona la oportunidad para utilizar la información con el fin de tomar medidas correctivas e impedir la repetición de estos hechos no deseados.

Todo accidente que ocurra en al ejecución de la obra deberá ser investigado por el Ingeniero de Residente y Supervisión determinando las Causas Básicas y las Causas Inmediatas, así como propondrá el plan de acción con las recomendaciones efectivas y su sistema de seguimiento para verificar si se ha implementado las recomendaciones.

2.5. PLAN DE INSPECCIONES.

Uno de los métodos más comunes empleados para identificar peligros potenciales antes de que se hagan patentes, es el examen o inspección de seguridad. Se inspeccionará todas las áreas de trabajo, equipos, herramientas y el desempeño de los trabajadores para encontrar cualquier peligro y este debe ser registrado, después de la inspección se le evalúa y se diseña el plan de acción para corregirla.

En forma detallada se inspeccionara los siguientes elementos:

- Equipos de protección personal: uso y desgaste normal:
- Peligros potenciales.
- Equipos móvil
- Actos sub – estándares de los trabajadores.
- Deficiencias de las acciones correctivas.
- Condiciones de las herramientas así como su calidad
- Instalaciones eléctricas.


Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52147

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47302985



- Operatividad de los equipos.
- Comedores, baños y Tópico.
- Depósitos de los combustibles.
- Almacenes.
- Otros.

2.5.1. INSPECCIONES PROGRAMADAS.

a) INSPECCIONES DIARIAS.

Cada área de trabajo donde haya personal y zonas críticas será inspeccionada por los Supervisores de primera línea antes de que empiece el trabajo, las condiciones sub estándares deben ser informadas y corregidas inmediatamente.

Par este tipo de inspecciones se tendrá en cuenta las siguientes actividades que se tomarán de acuerdo al trabajo:

- Orden y limpieza
- Operatividad de equipos
- Uso de arnés
- Acordonamiento de excavaciones y otras aberturas.
- Uso del equipo de protección personal.
- Herramientas de trabajo.
- Vías de acceso.
- Letreros y avisos de seguridad.
- Guarda en general
- Acopio de deshechos
- Servicios higiénicos.
- Otras según importancia.



Jose Franklin Talledo Coveña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905



b) INSPECCIONES SEMANALES.

El Ingeniero de residente de obra y , supervisores de área y contratista deberán conducir inspecciones de Seguridad semanal de las actividades de su área de responsabilidad, incluyendo;

- Actitud de los trabajadores
- Instalaciones de izaje
- Instalaciones eléctricas
- Carteles de Seguridad.
- Pasadizos y accesos
- Condiciones de los equipos de transporte (Chek-list)
- Equipos de protección personal.
- Almacén
- Extintores.
- Botiquín
- Herramientas
- Comedores.
- Otros.

c) INSPECCIONES MENSUALES

Serán conducidas por los Residentes de la Obra, Ingeniero de Supervisor, maestro de obra, asistente técnico y responsables de cada área, se inspeccionarán principalmente las áreas críticas. Entre otros se inspeccionara el equipo pesado, de izaje, obras en construcción, posibles derrumbes, reparaciones y mantenimiento de equipos, cambio de cables de acero de izaje y toda área donde se reporten riesgos potenciales.



Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushiny Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.M. 47902905



d) INSPECCIONES NO PROGRAMADAS

Serán conducidas por los Supervisores de la obra y jefe del área, durante el curso del día de trabajo, cada persona en el proyecto es responsable de informar los actos y condiciones sub estándares a su supervisor inmediato.

En todos los casos de inspecciones, se dejarán un reporte por medio de informes (formularios), libro de Seguridad y reportes de incidencia, de acuerdo a la evaluación in-situ, sobre las deficiencias encontradas, dirigido a los jefes responsables para su corrección inmediata dentro del tiempo recomendado. Esta inspección nos ayudará a evaluar y comparar el desempeño con los estándares establecidos.

2.6. ORDEN Y LIMPIEZA

Un lugar de trabajo limpio y ordenado hace que el personal respete la empresa, y el área de trabajo; esto ayudara a mejorar la moral, dignidad y seguridad del trabajador. Es necesario proporcionar espacio y prácticas de almacenamiento adecuadas.

El buen orden permite el uso óptimo del valioso espacio con que se cuenta, así mismo la limpieza debe ser una práctica diaria y constante. El buen orden y limpieza asegura que no se desperdicie tiempo de producción buscando artículos que se sabe que están en algún lugar de las instalaciones.

El orden y limpieza es responsabilidad de cada persona que trabaja en el proyecto, debiendo mantener su área de trabajo limpia y ordenada en todo momento, y su cumplimiento será asumido por el supervisor del área correspondiente; los aspectos que se tomarán en cuenta en las inspecciones son:


Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47902905



- Eliminación de basura, y la acumulación de desechos.
- Mantener materiales y combustibles sólo en cantidades estrictamente necesarias en los lugares de trabajo, y al final del turno se procederá a su almacenamiento en un área segura.
- Los pasillos y vías de acceso peatonales y de vehículos deben mantenerse libres y sin obstrucciones.
- Se dispondrá de recipientes especiales para basura descartable y reciclable, así mismo se proveerá a los fierros y carpinteros de recipientes pequeños para el almacenamiento temporal de los desechos.
- Motivar y estimular al personal para que informen condiciones de riesgo de incendio.

2.7. PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS.-

Debido a la amenaza constante y catastrófica para el ambiente de trabajo y las consiguientes pérdidas, se debe efectuar un programa de prevención y protección contra incendios.

El personal responsable de la Seguridad del Proyecto serán los encargados de preparar y ejecutar el plan contra incendios para tomar las medidas de prevención y protección de las instalaciones y equipos de la obra considerando los siguientes aspectos.

- Entrenamiento de personal
- Ubicación, mantenimiento e inspección de los extintores.
- Elaboración y difusión de los procedimientos de prevención y control de incendios.

Dentro del programa de Control de Incendios se consideran las siguientes disposiciones:

- Efectuar un inventario de peligros sobre la base de un estudio de riesgos de incendios.
- Elaborar un plan escrito de prevención de incendios.
- Elaborar un plan de entrenamiento.
- Efectuar simulacros contra incendios.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EVALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



- Elaborar flujogramas con la explicación de las funciones, obligaciones y responsabilidades para casos de emergencias.
- Hacer participar a todos los jefes en el programa.

Con la finalidad de prevenir la ocurrencia de incendios se cumplirán con las siguientes disposiciones:

- Está prohibido el almacenamiento conjunto y prolongado de sustancias y materiales que puedan reaccionar espontáneamente por oxidación.
- En los almacenes de materiales inflamables, los pisos serán impermeables e incombustibles.
- Se contará con los equipos de extinción necesario y de calidad adecuada:
- Se dispondrán de equipos de extinción de acuerdo al tipo y grado de riesgo de cada área de trabajo.
- Serán ubicados en lugares estratégicos de fácil acceso y de capacidades adecuadas.
- Los extintores serán portátiles y para hacer frente a amagos de incendios.

2.8. PRACTICAS SEGURAS DE TRABAJO.

Todos los Supervisores son responsables por la comunicación y cumplimiento de las prácticas seguras de trabajo y cada persona que trabaja en el proyecto es responsables de cumplir con los estándares, procedimientos y normas establecidas:

- Señalizaciones.
- Conducción de vehículos
- Equipos y herramientas
- Herramientas eléctricas.
- Soldadura y corte
- Manipuleo de materiales.
- Prevención de caídas


Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47902985



- Excavación y zanjas
- Entrada y salida de las instalaciones
- Trabajos nocturnos.
- Otros.

2.9. PLAN DE EMERGENCIAS.

Se elaborará por escrito un procedimiento específico de actuación en caso de emergencias (incendio, accidentes, sismo, etc), el que se estructurará mediante organigramas de funciones y flujogramas de actuación. Deberá considerar además las direcciones y teléfonos de los organismos e instituciones de apoyo más próximos. Este procedimiento deberá publicarse en lugares estratégicos y divulgarse a todo el personal.

Se deberá aprovechar las Instrucciones y Entrenamiento Inicial en Seguridad para este efecto. Como Norma general se tomará en cuenta los siguientes requisitos mínimos:

a) Entrenamiento

Se realizarán trimestralmente simulacros de emergencia con todo el personal de obra que contemple todos los siniestros considerados en el procedimiento establecido.

b) Atención Medica

Dado la ubicación de la obra cualquier trabajador accidentado será trasladado inmediatamente al hospital / clínica mas cercana para la atención médica. Sin perjuicio de ello en la obra se contarán con una o mas personas que presten los primeros auxilios.

c) Vehículo para Emergencias

Se dispondrá de una ambulancia equipada y operativa para realizar viajes de emergencia. Así mismo contará con un conductor exclusivo para el fin.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



2.10. CUADRILLA DE RESCATE

Uno de los elementos principales a considerarse en los programas de Seguridad, es la Organización de las cuadrillas de Rescate; no sólo porque las leyes y reglamentos oficiales las imponen, sino sobre todo por la responsabilidad moral de salvar vidas humanas en peligro, ante una grave contingencia o siniestro catastrófico e infausto.

1) OBJETIVO

La organización de las Brigadas de Rescate tiene como objetivo los siguientes:

- Salvar Vidas Humanas en peligro de muerte
- Prevenir, combatir y controlar un siniestro.
- Restablecer los servicios dañados en las áreas críticas que están aún bajo control.

Para lograr estos objetivos es importante prestar atención a la preparación física y mental de todas y cada una de las personas que conforman la brigada. Este personal será seleccionado cuidadosamente entre los de mayor experiencia en trabajos de construcción y de probado sentido de responsabilidad.

2.11. REPORTES ESTADISTICOS

El reporte de estadísticas en el presentará en forma mensual desde el inicio de la construcción de la obra en los formatos pre establecidos:

- Informe de investigación de accidentes.
- Informe Mensual de las actividades desarrollada en Seguridad.
- Informe de la evolución mensual de los índices de Seguridad en el Proyecto.
- Registro de Accidentes.
- Registro de Incidentes.
- Estadística de Accidentes de equipos.
- Consumo de implementos de seguridad
- Entrenamiento y capacitación por áreas y secciones
- Asistencia de los trabajadores a las instrucciones y capacitación


Jose Franklin Talledo Coveña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



- Cumplimiento según programado de capacitación
- Instrucciones y entrenamiento en prevención contra incendios.
- Instrucciones y entrenamiento en primeros auxilios
- Relación de accidentes del mes.

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902935



2.12. DIFUSION Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD

OBJETIVO:

Motivar al personal para alcanzar el mejor desempeño de sus funciones logrando su atención y participación en el control de los riesgos.

CONFECCION Y EXPOSICION DE CARTELES.

Los carteles y avisos alusivos a la prevención de accidentes y uso de EPP serán confeccionados en material duradero, de la forma, tamaño y color de acuerdo al Código Internacional de Señales y Colores y serán instalados estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo renovándose en forma mensual.

III. REUNIONES DE SEGURIDAD

El Ingeniero Residente de la obra o su representante, realizarán reuniones regulares de Revisión de la Seguridad (al menos una vez por semana) con todos los supervisores de la obra y de los sub – contratistas, además de revisar el rendimiento en seguridad en todo el proyecto.

3.1. REUNIONES DE SEGURIDAD DIARIAS.

Los Supervisores de primera línea efectuarán reuniones breves de seguridad al inicio de las jornadas; aplicando las siguientes pautas:

- Todos los Supervisores o encargados de la seguridad, conducirán todos los días una reunión breve de seguridad (charla de seguridad de 5 minutos), con los trabajadores bajo su supervisión antes de comenzar la jornada de trabajo.
- Repasará las actividades y tareas de trabajo planeados para el día; esta revisión incluirá los procedimientos de seguridad a seguirse, el equipo requerido y cualquier otra información de seguridad relacionada al trabajo que van a desempeñar sus trabajadores.

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



3.2. REUNIONES DE SEGURIDAD SEMANAL.

Estará dirigido por el Ingeniero Residente; en ella se analizarán todos los incidentes / accidentes y las situaciones de riesgo detectados en la semana anterior y los posibles riesgos a presentarse en las actividades a ejecutar, estableciéndose las acciones correctivas, preventivas y de coordinación necesarias.

La asistencia será obligatoria de todos los trabajadores, maestros asistente técnico y de la supervisión. Al término de la reunión todos los asistentes firmaran el formato de asistencia respectivo en el que se anotarán todos los acuerdos tomados.

3.3. REUNIONES MOTIVACIONALES

Las reuniones motivacionales serán conducidas por el ingeniero residente como jefe Seguridad y se realizarán de acuerdo al desempeño de todos los trabajadores en cada sección de la obra en forma coordinada con su supervisor respectivo para tratar temas de seguridad, de producción, de aspectos sociales, aspectos recreacionales, organización de eventos deportivos, etc. Con la finalidad de disipar las tensiones de todos los trabajadores.

3.4. COMITÉ DE SEGURIDAD

a) ORGANIZACIÓN.-

En la Obra se construirá un comité de Seguridad, que estará integrado por las siguientes personas:

- El Ingeniero Residente de la Obra, quién lo presidirá
- El maestro de obra
- El asistente de obra.
- Los jefes de Sección o Frente.
- Representantes de los Contratistas.
- Un representante de los trabajadores.



Jose Franklin Talledo Covenor
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902985



b) FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD

Las funciones del comité de seguridad están reguladas por las normas legales, así como por las exigencias del cliente, en general estarán orientadas a hacer cumplir y controlar el Programa de Gestión de Riesgos, así como aplicar sanciones cuando se presenten situaciones de gravedad.

IV. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

Teniendo en cuenta que la cultura preventiva del trabajador no es elevada es necesario incidir en los aspectos inductivo y formativo, priorizando el aspecto inductivo motivador. En tal sentido, el programa establece que cada trabajador, independientemente de un nivel técnico y su vínculo laboral, deberá recibir al ingresar a la obra una capacitación de inducción inicial y firmar la DECLARACION DE ACATAMIENTO, SIN LA CUAL NO PODRA INGRESAR A TRABAJAR.

4.1. OBJETIVOS:

- Desarrollar en el personal de la obra una sólida cultura preventiva que sumada a los conocimientos propios de su especialidad, les permita ejecutar los trabajos asignados cumpliendo con los requisitos de calidad seguridad y productividad.
- Instruir a todo el personal para involucrarlos paulatinamente en la prevención de riesgos propios de sus ocupaciones hasta lograr una cabal concientización para que realicen sus labores en forma segura.
- Capacitar sobre el cumplimiento de los estándares y procedimiento de seguridad establecidos. Así como también fortalecer el desarrollo del trabajo con prevención dentro de su vida personal y familiar.
- Capacitar a los trabajadores sobre su percepción de los peligros y su actitud para controlarlos.
- Fortalecer el auto estima del trabajador partiendo de una mejor comprensión y del significado de su trabajo en la empresa.


Jose Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



- Capacitar y entrenar a los supervisores en técnicas modernas de administración de seguridad.

LA CAPACITACIÓN ENTRE OTROS ESTARÁ ORIENTADA A LOS SIGUIENTES PUNTOS

- Política de seguridad
- Visión, misión y valores de nuestra empresa y su aplicación práctica.
- Causas y consecuencias de los accidentes.
- Peligro y riesgos propios del trabajador de construcción.
- Inducción y motivación para el trabajo seguro.
- La prevención de accidentes y el sentido común.
- Cultura de seguridad.
- El trabajador y la familia.
- Principios básicos para el cambio de actitud.
- El modelo para realizar el trabajo seguro
- Pensamiento preventivo mediante el cambio de actitud mental
- Compromiso del trabajador con la prevención de riesgos de la empresa.
- Procedimientos para emergencias.
- Aspectos de la conducta personal en la obra.
- Otros.

4.2. INDUCCION PARA EL TRABAJADOR NUEVO

Todo trabajador nuevo, antes de ingresar a trabajar, recibirá por parte del Ingeniero de seguridad la capacitación de inducción inicial y se le entregará EL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD, el cual contiene aspectos básicos de seguridad que deberá tener en cuenta durante su permanencia en la obra.



Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALBAKROBO"


Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47902985



4.3. INSTRUCCIONES PARA PREVENCION DE RIESGOS

Se implementará la instrucción sobre la prevención de riesgos para todo el personal cuyos temas serán de carácter general incidiendo en la importancia de proteger a integridad personal, las herramientas, materiales y equipos y sobre todo la gran responsabilidad que tiene el trabajador con las personas que dependen directamente de el: SU FAMILIA.

4.4. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS SOBRE PREVENCION DE RIESGOS

Con la finalidad de evitar hechos no deseados y perdidas en general se instruirá al personal de las diferentes especialidades. Los temas de instrucción guardarán relación directa con los trabajos a efectuarse. Estas serán impartidas por el personal del Dpto., de seguridad, y los supervisores de campo de lo que se llevará el registro de las mismas en el formato respectivo.

4.5. INSTRUCCIONES DE CINCO MINUTOS.

Esta deberá ser impartida diariamente antes del inicio de las jornadas de trabajo por el Capataz responsable de cada área y versará sobre los riesgos involucrados en las labores que se van a realizar y la forma de controlarlos. Verificación de EPP así como de las herramientas. El cumplimiento con estas instrucciones será controlado por el Dpto. de Seguridad.

4.6. INSTRUCCIONES PARA CAPATACES Y SUPERVISORES.

Este tipo de instrucción complementará temas relacionados con el rol y responsabilidad del supervisor en los programas de prevención de riesgos. Estarán a cargo del Ingeniero residente o encargado de la seguridad.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902989



V. PROGRAMA DE CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL.

El plan de Protección Ambiental para la obra, se plantea como un instrumento de Gestión Ambiental conteniendo las medidas de carácter técnico, económico, y social de control ambiental, que evite o minimicen los efectos sobre el medio ambiente, en todas las estructuras del proyecto. Para lo cual se contará con el decidido apoyo de Gerencia General, el Gerente del Proyecto, el Jefe de Seguridad, el Ingeniero Residente y todo su personal supervisor.

5.1. METAS AMBIENTALES

- **Promover** una conciencia ambiental entre todos los trabajadores y supervisores de la obra, así como entre los miembros de la comunidad donde se realicen los trabajos.
- **Capacitar** a todos los involucrados de los trabajos en temas ambientales para que asuman el compromiso de proponer y adoptar medidas en cada una de las áreas de trabajo, convirtiendo a nuestra empresa en líder en el cuidado del medio ambiente.
- **Resaltar** la importancia de utilizar el plan de manejo ambiental para lograr la excelencia en las operaciones y reducir dentro de los límites tolerables el impacto sobre el Medio Ambiente.

5.2. OBJETIVOS.

- Impulsar en forma constante, con acciones tendientes a afianzar en el proyecto la responsabilidad individual y colectiva para contribuir a la conservación del medio ambiente.
- Lograr que el compromiso de proteger, rehabilitar y mejorar el Medio Ambiente sea una parte esencial de nuestra responsabilidad en las diferentes obras que se ejecutan.
- Alcanzar el éxito deseado creando una plena conciencia Ambiental no sólo entre los trabajadores que laboren en la obra, sino también en los habitantes de las comunidades vecinas con las cuales convivimos.

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
D.M. 440000003



- Resaltar la importancia de utilizar el plan de Manejo Ambiental para logra la excelencia en las diferentes operaciones y en la reducción de su impacto sobre el medio ambiente.
- Difundir las normas y principios de protección ambiental entre supervisores, subordinados, habitantes de las comunidades vecinas; puesto que la protección del entorno es responsabilidad de todos en todo momento.
- Establecer parámetros y procedimientos que definan con precisión las metas a lograr durante el periodo de duración del proyecto.
- Establecer todas las medidas correctivas eficaces para la conservación del medio ambiente en el área de influencia del proyecto y estará acorde a la inversión designada para este fin.

5.3. PRINCIPIOS GENERALES

La protección del medio ambiente favorece a todos y mejora nuestra calidad de vida, protege nuestra salud y las fuentes de trabajo.

Es nuestra responsabilidad difundir normas y principios de protección ambiental entre los trabajadores, subordinados, habitantes de las comunidades vecinales a la obra, cliente, proveedores, etc, en razón de que la protección del entorno es responsabilidad de todos y en todo momento.

La tierra en que vivimos nos pertenece a todos a los que hoy tenemos la responsabilidad de protegerla, repararla y mantenerla para nosotros, nuestros hijos y para nuestros descendientes a los cuales debemos dejarles una tierra sana donde valga la pena vivir y nos recuerden al menos por esta actitud de respeto a las generaciones futuras.



Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47992995



Los principios y recomendaciones contenidas en este documento serán aplicados estrictamente y rutinariamente.

Ante la eventual dificultad en su aplicación inmediata y/o compleja, deberán definirse planes de acción viables que lleven hacia su aplicación integral.

5.3.1. DESECHOS Y EFLUENTES:

La constante generación de residuos o efluentes, tanto domésticos como industriales, representan en la actualidad uno de los problemas más relevantes, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Esta situación se debe básicamente al desarrollo económico e industrial, al consumo, al tamaño y conducta de la población.

Como consecuencia de la creciente preocupación por la preservación del medio ambiente, se ha desarrollado tecnologías y proceso de tratamiento que permiten un manejo de los residuos basado en un enfoque técnico y económico.

Estos aspectos adquieren especial importancia en lo relacionado a desechos biológico, desechos industriales, desmonte estéril, chatarra, aceites, plásticos, papeles otros.

Con el fin de enfrentar este problema en forma integral, se ha establecido un procedimiento que asegure un adecuado manejo de los residuos, desde la fuente de generación hasta su disposición final.

1. USO DE CILINDROS

a) Información General

Los siguientes procedimientos se refieren a los cilindros apropiados que se utilizarán para la eliminación de desechos, se incluyen las responsabilidades definidas de cada departamento con el fin de asegurar un manejo y eliminación apropiado.

Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47002965



El manejo, almacenamiento y embarque apropiados de todos los materiales de desecho es importante, independientemente de las características de los peligros del desecho.

Todo desecho que deba ser embarcado fuera del lugar, deberá ser cargado en un contenedor aprobado por departamento de Seguridad.

b) Procedimientos de Control

- Todos los almacenes en la obra y otras áreas designadas, contarán con cilindros identificados para depositar los desechos.
- No se usarán cilindros viejos o deteriorados para fines de almacenamiento de desechos o tóxicos.

TIPOS DE EMERGENCIAS A PRESENTARSE

Pueden presentarse las siguientes emergencias:

4.1 emergencias por incendios/ explosiones.

Son fenómenos que se presentan cuando los equipos, materiales e instalaciones son consumidos por el fuego o destruidos por una explosión. Estos eventos pueden sobrevenir y ocasionar una paralización de las operaciones y un daño irreparable al personal, equipos y materiales.

Pueden presentarse por:

- operación no adecuada de equipos y maquinarias.
- falta de mantenimiento de equipos y maquinarias.
- manejo y manipulación incorrecta de materiales peligrosos
- no cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad.


Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Kurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



4.2 emergencia en caso de sismo

Los sismos son movimientos vibratorios debido a ondas producidas por el desplazamiento o disloque de grandes masas de rocas sub-terráneas originadas por la actividad tectónica. Frente a estos eventos inevitables y por estar nuestro país ubicado geográficamente dentro de una zona sísmica, es necesario también, incluir dentro del presente plan las emergencias en caso de estos fenómenos.

4.3 emergencia en caso de derrames

En la empresa puede presentarse este tipo de emergencias debido a:

- mala operación al momento de la transferencia del combustible.
- utilización de combustibles y lubricantes usados en máquinas y bombas.
- por fugas de aceite.

4.4 emergencia en caso de accidentes de trabajo

Son hechos o circunstancias que se presentan en cualquier momento, durante el desarrollo de las actividades laborales, y que pueden ocasionar daños o lesiones a las personas, las cuales necesitan de una atención inmediata

VI. ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA El Plan tiene la siguiente estructura:

- 6.1 Residente de Obra (Presidente del Comité de Seguridad y Salud)
- 6.2 Ingeniero de Campo
- 6.3 Maestro de Obra
- 6.4 Asistente técnico.

VII. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Residente de Obra: Es el máximo responsable del plan de seguridad durante una emergencia.

- Es el único intermediario entre las personas de la zona interior y el exterior.
- Dirigirá desde el centro de control la acción de emergencia.
- Es responsable de asignar deberes y responsabilidades.
- Informar a todas las personas responsables involucradas.

Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
2011-11-2005



➤ Informar a las autoridades cuando sea necesario.

Adquirir equipos y materiales apropiados y requeridos para el plan de acciones.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIOS

EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPOS-HERRAMIENTAS	
-Sistema de agua contra incendios- Extintores portátiles- Equipo de protección personal contra incendios (Casco, botas de jebe, mamelucos, respiradores para humos y gases, lentes, guantes)	Palas, picos, hachas, rastrillos, manuales.- Linternas, cuerdas.- Escalera de mano- Sirena-alarma-silbato- Botiquín de primeros auxilios	
QUE HACER(Pasos en secuencia)	COMO HACERLO(Instrucciones)	PUNTOS CLAVES(Procedimiento de Seguridad)
<p>1) Dar la "VOZ DE ALERTA"</p> <p>2) Mantener siempre la calma</p> <p>3) Detener y apagar equipos y maquinarias.</p> <p>4) tratar de sofocar (apagar) el fuego con el equipo contra incendio</p> <p>9) Pedir ayuda al compañero más cercano. Comunicar el hecho Si no es posible controlar el Fuego retirarse del lugar y avisar al Centro de Control. Evacuar la zona. Restringir el acceso al lugar de la emergencia</p> <p>Limpiar el área afectada.</p> <p>11) Retornar A Condiciones normales de trabajo.</p>	<p>En caso de incendios Evitar correr, gritar y crear el pánico</p> <p>3) Parar las actividades en el área afectada, si es necesario en toda la obra.</p> <p>4) Utilizar el equipo de extinción Adecuado (extintores portátiles y/o manguera de agua) ubicados en cada una de las áreas.</p> <p>5) Notificar al Coordinador General y al Presidente del Comité de Seguridad y Salud.</p> <p>6) Comunicarse con los Organismos de Apoyo (Bomberos, Emergencia Médicas, PNP</p> <p>7) Alertar y evacuar en forma ordenada a todo el personal, retirar vehículos, materiales y líquidos inflamables del área afectada</p> <p>8) Aislar con protección perimetral y señalizar el área afectada.</p> <p>9) Limpiar y ordenar el lugar eliminando todo riesgo de que se reinicie el fuego.</p>	<p>1. Cortar la energía eléctrica en el área afectada, si fuera necesario de todas las instalaciones.</p> <p>2. Aplicar directamente el agente extintor hacia el fuego y con el viento a favor.</p> <p>3. Lista de Organismos de Apoyo a contactar.</p> <p>4. Seguir instrucciones de medidas de seguridad previa capacitación del personal. Por ningún motivo usar ventanas como medios de salida</p> <p>5. Seguir instrucciones del Presidente de Seguridad y Salud. (ing. residente)</p>

Jose Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902905



PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA EN CASO DE DERRAMES

EMERGENCIA POR DERRAMES DE COMBUSTIBLE

EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE HERRAMIENTA	
<p>SISTEMA CONTRAINCENDIOS</p> <p>Extintores portátiles- Equipo de protección personal(Cascos, guantes de cuero o neopreno, respiradores, botas de jebe, mandil de plástico, etc.</p>	<p>Palas, picos, hachas, rastrillos manuales.- Cilindros con arena- Cilindros con aserrín- Linternas, cuerdas.- Escalera de mano- Botiquín de primeros auxilios</p>	

QUE HACER	COMO HACERLO(Instrucciones)	PUNTOS CLAVES(Procedimiento de Seguridad)
<p>1)Arribar al área afectada y proceder a evacuarla.</p> <p>2)Comunicar el hecho</p> <p>3)Utilizar los equipos de protección personal adecuados.</p> <p>4) Restringir y controlar el acceso al lugar de la emergencia.</p> <p>5) Limpiar el área y detener el derrame.</p> <p>6)Recolectar el material generado.</p> <p>7)Asegurar que se ha eliminado el derrame</p> <p>8) retomar las condiciones normales de operación.</p>	<p>1)Alertar y evacuar a toda persona, vehículos u objetos presentes en el área.</p> <p>2)Notificar al Presidente de Comité de Seguridad y Salud.</p> <p>3)Colocarse respiradores con filtros químicos, lentes protectores guantes de neopreno, botas de jebe y casco.</p> <p>4)Cercar el área con protección perimetral y señalizar el área afectada (Prohibición de acceso)</p> <p>5)Concentrar el derrame en un lugar que permita su posterior recolección.</p> <p>6)Colocarlos en bolsas negras y disponerlos en los cilindros para tal fin</p>	<p>1) En caso de derrames de gran magnitud, utilizar mandil de neopreno</p> <p>2) Seguir las instrucciones del Equipo de Emergencia.</p> <p>3) Utilizar para ello: arena, aserrín, trapos absorbentes, etc.</p> <p>4) Identificar las bolsas con la etiqueta de identificación</p>


 Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52107

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902965



PROCEDIMIENTO DE ACCIDENTES EN CASO DE TRABAJO

EMERGENCIA POR CASO DE TRABAJOS

EQUIPO DE SEGURIDAD	EQUIPO DE HERRAMIENTA	
	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS -CAMILLA	

QUE HACER	COMO HACERLO(Instrucciones)	PUNTOS CLAVES(Procedimiento de Seguridad)
1) Atender al accidentado 2) Aviso del accidente 3) Traslado del accidentado (si se requiere) al hospital más cercano. 4) Reportar el accidente. 5) Investigar las causas 6) En casos de accidentes con consecuencias fatales. 7) Notificar a los entes correspondientes.	1) Prestar los servicios de primeros auxilios en la misma área donde ocurrió el accidente. 2) Comunicar de inmediato el accidente por más leve que sea. 3) Previo al traslado llenar formato de declaración de accidente. 4) Si el accidente es leve y el accidentado puede movilizarse por sí solo, el traslado se hará mediante movilidad particular. 5) De ser necesario servicio de ambulancia llamar a Aló Es salud. 6) El Residente de obra deberá reportar el accidente dentro de las 24 horas de ocurrido. 7) Notificar a los entes correspondientes.	1) Utilizar los botiquines de primeros auxilios instalados en el almacén de la obra. 2) Comunicar al Ingeniero de Campo y/o Maestro de Obra. 3) Comunicarse a Aló Es salud. Ambulancia disponible las 24 horas. 4) Elaborar una acta reportando el accidente de trabajo. 5) Utilizar para ello los medios de investigación del accidente. 7) No mover ni trasladar por ningún motivo al accidentado. Esperar la presencia de la PNP y la orden del juez.


 Jose Franklin Talledo Cova
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52187

CONSORCIO "EL ALCAZARROBO"

 Lushing Staling Zufita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



EQUIPOS DISPONIBLES A SER UTILIZADOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

- Cascos de Seguridad
- Respiradores para Polvo - Gases - Humos
- Guantes de cuero y jebe
- Botas de Jebe y zapatos de seguridad- Gafas/Lentes de Seguridad- Arnés de Seguridad- Mamelucos.

9.2 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- * Extintores Portátiles (PQS, CO2)
- * Sistema de Agua Contra Incendios
- * Fuentes de Abastecimiento de Agua (Tanque elevado, cisterna)

9.3 MAQUINARAS Y HERRAMIENTAS

- Palas, picos y rastrillos manuales
- Cuerdas y escaleras de mano
- Linternas, silbatos
- Camillas
- Cilindros con arena y cilindros con aserrín
- Central Telefónica (Centro de Control)

INSTRUCCIONES AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (RESIDENTE DE OBRA)

ES EL MAXIMO RESPONSABLE EN LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

- 1.- Deberá estar siempre Localizable, y en caso de ausencia notificará al centro de control (o garita de control.) El nombre y situación de su sustituto. En caso de no estar presente el residente de obra.
- 2.- cuando el encargado de la garita. Recibe aviso de emergencia, de inmediato se comunicará.
- 3.- se apersonará. Para dirigir desde el mismo la acción de emergencia, inmediatamente delegará las responsabilidades de vigilancia contra intrusos en su inmediato inferior.



Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902965



- 4.- Decidirá el momento de solicitud de ayuda exterior, de bomberos o ambulancias.
- 5.- Decidirá la clase de Emergencia (Conato, Parcial o General), ordenando la emisión de alarma adecuada. Según condiciones de obra.
- 6.- Notificará cuando proceda, a sus superiores, la situación y las consecuencias de la Emergencia, realizando un INFORME a posteriori.
- 7.- en caso de evacuación, dará instrucciones personales por el sistema de megafonía.

IMPORTANTE:

Siempre se tendrá en cuenta todas las medidas de seguridad y las normas establecidas interior dentro de la ejecución de la obra para evitar accidentes o incidentes.



Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Eufita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47992995



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



EXPEDIENTE TÉCNICO:

PROYECTO: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

SETIEMBRE DEL 2019

CATEGORIA:
INFORME AMBIENTAL



INTRODUCCIÓN

El presente Estudio de Impacto Ambiental está elaborado en referencia al proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"; El mismo que constituye la herramienta técnica de viabilidad ambiental que conforma parte de la estructura de consistencia de dicho expediente.

Los trabajos de campo están orientados a la identificación, predicción y evaluación de aquellos impactos ambientales negativos y positivos a generarse durante las etapas de ejecución y operación del proyecto, así como en la etapa de cierre; para ello en el presente estudio se ha incorporado las debidas acciones de corrección, mitigación y prevención de impactos ambientales negativos, con el propósito de evitar deterioro alguno con carácter sinérgico de importancia significativa.

Con la aplicación adecuada del presente documento se busca armonizar la ejecución y desempeño del proyecto con la dinámica medio ambiental; evitando alteraciones que estén fuera de los límites máximos permisibles estipulados en la normatividad nacional para los diversos estándares de calidad ambiental adoptados por organismos nacionales; en miras a conllevar un ambiente ecológicamente equilibrado para toda especie involucrada respecto a un proceso creciente de desarrollo sostenible.

La ejecución del presente proyecto obedece a una imperiosa necesidad justificada por parte de la población y autoridades locales; ya que de ello depende directamente el adecuado desarrollo de la Educación en miras a conllevar una adecuada atención de la educación sostenida dentro del ámbito de nuestra región.

Por lo tanto es imprescindible y justificable la construcción de dicha obra con el propósito de cubrir la demanda existente y mejorar la calidad de los servicios de educación en LA IE EL ALGARROBO. Es por el cual con el presente documento se sustenta el proyecto (expediente técnico) en un marco de viabilidad técnica y ambiental generando sustentabilidad y sostenibilidad en la obra.



Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Spaling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



I.- MARCO LEGAL:-

El presente proyecto, esta definido dentro del siguiente marco normativo y legal. En lo cual tenemos:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 1993

PROMULGADA 29/12/93 Y RATIFICADA EN EL REFERÉNDUM (31/12/93).

- **Título I – De la Persona y de la Sociedad, Capítulo II – De los Derechos Sociales y Económicos: Art. 13, 14, 18, 19 y 23:**
 - Art. 13°.** La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo.
 - Art. 14°.** La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país.
 - Art. 18°.** La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la intolerancia. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento.
 - Art. 19°.** Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural.
 - Art. 23.-** Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente saludable ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.
- **Título III – Del Régimen Económico, Capítulo II – Del Ambiente y los Recursos Naturales:**
 - **Art. 66:** Los recursos naturales, renovables son patrimonio de la nación. El estado es soberano en su aprovechamiento, por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorgada a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.
 - **Art. 67:** El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos.
 - **Art. 68:** El estado esta obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.


Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Sotelo Zurita Chung
REPRESENTANTE
DNI. 47102965



LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 28611 (07/10/2005 (CNR))

- **Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental**
- 24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeto, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
- 24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia.

- **Artículo 25°.- De los Estudios de Impacto Ambiental**
- Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.

- **Artículo 26°.- De los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental**
- 26.1 La autoridad ambiental competente puede establecer y aprobar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que establezcan las respectivas normas, a través de objetivos de desempeño ambiental explícitos, metas y un cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación y eventual compensación que corresponda. Los informes sustentatorios de la definición de plazos y medidas de adecuación, los informes de seguimiento y avances en el cumplimiento del PAMA, tienen carácter público y deben estar a disposición de cualquier persona interesada.
- 26.2 El incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, sea durante su vigencia o al final de éste, se sanciona administrativamente, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO EL ALGARROBO
Lushing Staling Zuniga Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.I.A. 47502505



- **Artículo 27°.- De los planes de cierre de actividades**
- Los titulares de todas las actividades económicas deben garantizar que al cierre de actividades o instalaciones no subsistan impactos ambientales negativos de carácter significativo, debiendo considerar tal aspecto al diseñar y aplicar los instrumentos de gestión ambiental que les correspondan de conformidad con el marco legal vigente. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades ambientales sectoriales, establece disposiciones específicas sobre el cierre, abandono, post-cierre y post abandono de actividades o instalaciones, incluyendo el contenido de los respectivos planes y las condiciones que garanticen su adecuada aplicación.

- **Artículo 28°.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental**
- En caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales o tecnológicas, el CONAM, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil y el Ministerio de Salud u otras entidades con competencia ambiental, debe declarar la Emergencia Ambiental y establecer planes especiales en el marco de esta Declaratoria. Por ley y su reglamento se regula el procedimiento y la declaratoria de dicha Emergencia.

- **Artículo 29°.- De las normas transitorias de calidad ambiental de carácter especial**
- La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las autoridades competentes, puede dictar normas ambientales transitorias de aplicación específica en zonas ambientalmente críticas o afectadas por desastres, con el propósito de contribuir a su recuperación o superar las situaciones de emergencia. Su establecimiento, no excluye la aprobación de otras normas, parámetros, guías o directrices, orientados a prevenir el deterioro ambiental, proteger la salud o la conservación de los recursos naturales y la diversidad biológica y no altera la vigencia de los ECA y LMP que sean aplicables.

- **Artículo 30°.- De los planes de descontaminación y el tratamiento de pasivos ambientales**
- 30.1 Los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales están dirigidos a remediar impactos ambientales originados por uno o varios proyectos de inversión o actividades, pasados o presentes. El Plan debe considerar su financiamiento y las responsabilidades que correspondan a los titulares de las actividades contaminantes, incluyendo la compensación por los daños generados, bajo el principio de responsabilidad ambiental.


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52157


 CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Stalin Zurita Chang
 REPRESENTANTE COMUN
 D.M. 4 3

- o 30.2 Las entidades con competencias ambientales promueven y establecen planes de descontaminación y recuperación de ambientes degradados. La Autoridad Ambiental Nacional establece los criterios para la elaboración de dichos planes.

LEY DEL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE N° 26410 – 22/11/94

- **Capítulo I:** Art. 4, Inciso C- Referido a los estudios de impacto y criterios de protección ambiental.



CÓDIGO PENAL. D. L. N°: 635 (08/04/091)

Título XIII: Capítulo único, DELITOS CONTRA LA ECOLOGÍA

Art. 304°. Referido a la Contaminación del Medio Ambiente.

El que infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por encima de los límites establecidos, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años o con 180 a 375 días multa.

Si el agente actuó por culpa la pena será no mayor de un año o prestación de servicios comunitario de 10 a 30 jornadas.

Art. 305°. Circunstancias Agravantes

Referido a la pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años y 375 a 730 días multa cuando los actos previstos en el Art. 304 ocasionan peligro para la salud de las personas o para sus bienes.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL LEY N° 27446

CAPITULO I.- AMBITO DE LA LEY

- **Art.2.-**Indica que los proyectos de inversión pública y privadas que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos están comprendidos en la presente ley.
- **Art.4.-**Categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental.- Dentro de las categorías tenemos:

Simple Declaración de Impacto Ambiental.-Que son aquellos proyectos cuya ejecución no originarían impactos ambientales negativos de carácter significativo.

E.s.I.A a Nivel Semidetallado.- Cuyos acciones en la ejecución de un proyecto puede producir impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DN: '985

E.s.I.A. a Nivel Detallado.- es cuando la actividad puede producir impactos ambientales negativos significativos, requiriendo un análisis profundo para así proponer la estrategia en el PMA.

II.- FILTRADO DEL PROYECTO (SCREENING).

II.1. ESQUEMA DE LA OBRA PROYECTADA.

Cabe mencionar que la concepción del Diseño del Proyecto del Expediente Técnico no es la misma que aparece en el estudio de Perfil Viable, por tanto hay variaciones en cuanto a la ubicación y diseño de los siguientes componente: Espacios pedagógicos, Espacios administrativos, y Espacios complementarios, lo que ha permitido que las circulaciones peatonales, patios, ingresos y nuevos edificios sean diseñados acorde con este nuevo planteamiento. Este nuevo ordenamiento tiene como referencia la orientación E-O para las aulas, la topografía del terreno, las aulas existentes de inicial, el ingreso planteado en el PIP para inicial, la ubicación del área del actual ingreso de primaria y el tipo de suelo.

La NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR PRIMARIA - SECUNDARIA (2009) y LA NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIVEL INICIAL (2011) indica que los proyectos deben separar funcionalmente las áreas de inicial y primaria conformando unidades definidas e integradas dentro una sola unidad teniendo en cuenta los ambientes que brindan soporte a la actividad académica.

Es importante la calidad técnica de la planificación del proyecto énfasis que ha sido puesto sobre todo en la integración con las aulas existentes en especial con las aulas de inicial.

Con la finalidad de zonificar adecuadamente el proyecto se tomó como punto de partida, los dos ingresos indicados en el perfil el de inicial y primaria. Se estableció, dentro de los criterios de diseño, que ambos ingresos deben estar unidos mediante una circulación, además si bien la norma establece la separación de los sectores de inicial y primaria estos comparten de manera funcional en el proyecto el ambiente del comedor lo cual implica establecer una circulación de ambos sectores hacia este ambiente. La cocina y despensa, ambientes anexos al comedor, se ubican cerca al ingreso de primaria para permitir un flujo de alimentos de manera directa sin tener que cruzar por los espacios pedagógicos. Se zonificó los espacios complementarios (comedor y S.U.M) junto con el espacio administrativo para poder facilitar la unidad e integración espacial del proyecto.




 Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Spaling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN.
 DNI. 47902985



II.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Teniendo en consideración el propósito primordial del presente proyecto que es el de mejorar el acceso a los servicios de educación que deberá brindar la institución educativa, con miras de proyección a la excelencia de la educación y teniendo en cuenta que se busca cubrir una demanda de la población estudiantil y de pobladores que no cuenta con el servicio educativo moderno; es que podemos manifestar que el área de influencia del presente proyecto esta definido en dos planos de acción:

De la Capacidad Resolutiva del Proyecto.- Esta definido por el ámbito de acción del proyecto el cual corresponde a la población beneficiaria propiamente dicha coberturando la demanda de una población establecida (alumnos beneficiarios)

II.3. CATEGORIZACIÓN DEL PROYECTO.

Teniendo en cuenta la ley N° 27446 que es la "Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental" aprobado por el congreso y legislativo en plano acto de cumplimiento legal y normativo en Lima el 10 de abril del 2001, y siendo plenos conocedores de las involucrancias de dicha normatividad es que se estipula la siguiente categorización del proyecto: "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" en cumplimiento al artículo cuarto de dicha normatividad referido a la categorización de los proyectos según el nivel de riesgo ambiental que este pueda demandar en sus diversas etapas de desarrollo; es por la cual el presente proyecto está situado según evaluación del ponderado de evaluación total de 1.50, calificando el impacto de POCO a REGULAR.

III. - ANTECEDENTES:

Dentro del marco de desarrollo regional, PIURA ha venido afrontando una serie de problemas de diversa índole; uno de los temas de singular importancia a través del paso de los años constituyó el plano de Educación; debido a que en lugares lejanos de nuestra región no se cuenta con infraestructura adecuada para el dictado de clases, lo cual viene sesgando el desarrollo de esta parte de nuestro país.

El proyecto contempla la elaboración arquitectónica y estructural de dicha institución educativa y con la aprobación de un presupuesto nacional para su ejecución.

Desde esta perspectiva y como parte de la ejecución de dicho proyecto de educación el cual permitirá que la población DE LA IE PARCEMON tenga un lugar

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" 8


Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47662985

donde pueda desarrollar sus conocimientos y culturizarse, de donde surge el presente estudio referido a la:

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA", teniendo como meta implementar la infraestructura general proyectada así como brindar el servicio de educación necesario para dicha población en general.



IV.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:

El presente documento (EIA), constituye la herramienta técnica de viabilidad ambiental para la predicción y solución efectiva de impactos ambientales negativos generados motivo de la ejecución y puesta en marcha del presente proyecto.

Dicho documento nos permitirá la articulación sistemática y prospectiva del proyecto con la actual reglamentación vigente en materia ambiental así como con la dinámica ambiental de la zona; promoviéndose la prevención, mitigación y control efectivo de impactos ambientales negativos que puedan generarse motivo de la implementación y puesta en marcha del presente proyecto.

Asegurándose así el menor daño o deterioro al medio involucrado (límites máximos permisibles) y manteniéndose los estándares de calidad ambiental normados para nuestro país.

Con la implementación efectiva del presente documento se permitirá poner a disposición y en servicio de la comunidad un proyecto, que permitirá cubrir la emergente demanda de contar con un ambiente cómodo, moderno y con la condiciones de seguridad necesaria para servir como aulas.

El presente estudio se plantea como una alternativa para la solución viable de impactos ambientales negativos que puedan generarse durante la ejecución, operación y cierre de la obra de tal forma que nos permitirá la debida adecuación del proyecto con la actual reglamentación vigente en materia ambiental; promoviendo un principio de mitigación, prevención y control efectivo de impactos ambientales negativos que puedan generarse motivo de la implementación del presente proyecto.

De tal forma que si se llega a provocar acción de impacto negativo alguno, este no sobre pase los límites máximos permisibles ya estipulados, asegurando mantener los estándares de calidad ambiental; los mismo que ya están normados por organismos nacionales.



Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CONSORCIO "EL ANGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 41.129.85



V.- OBJETIVOS:

5.1. - GENERAL.-

Identificación, predecir, controlar e interpretar los impactos ambientales negativos y positivos posibles a generarse motivo de la implementación del presente proyecto; teniendo en cuenta para ello las diversas fases (construcción, operación y cierre del proyecto) proporcionando las medidas de mitigación, prevención y control para propiciar el desarrollo armónico del proyecto respecto a sus etapas de desarrollo y el ambiente en general con sus recursos, en los cuales se incluye el recurso humano.

5.2. - ESPECÍFICOS.-

- ☞ Identificar y analizar los impactos (causas y efectos) que puedan afectar al medio natural y social como consecuencia de la habilitación, operación y posclausura del proyecto.
- ☞ Proponer medidas de prevención, control o mitigación de impactos, frente a cada situación negativa causada por la ejecución y puesta en marcha del proyecto en cada una de sus fases (habilitación, operación y posclausura) los mismos que se verán plasmados a través de un Plan de Manejo Ambiental.
- ☞ Contribuir al desarrollo sostenible y ambiental de la zona de proyecto; promoviendo la inversión económica factible y el equilibrio ecológico de los recursos, con la articulación adecuada del proyecto al entorno inmediato.
- ☞ Establecer la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos determinados así como los costos directos motivo de la incorporación de medidas de mitigación al proyecto (Plan de Manejo Ambiental).

VI. - ASPECTO METODOLÓGICO:

La metodología empleada en el presente Estudio de Impacto Ambiental, esta basado en dos etapas de evaluación:

PRIMERO.- La evaluación directa de la zona (visita in situ) para levantamiento de información primaria - Estudio de Línea Base.

SEGUNDO.- Acciones propias de gabinete referido a la evaluación, predicción y valoración de impactos ambientales identificados.

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staller Zurita Chung
REPRESENTANTE
TECOMUN
D.V.



Por lo tanto se ha tomado en consideración utilizar el Método Evaluativo de Matrices Combinadas, que consiste en la integración de cada uno de los componentes ambientales con las diferentes fases del proyecto. Para lo cual se ha configurado tres modelos matriciales de Leopold modificado para acciones de identificación, valoración cualitativa y cuantitativa de impactos ambientales identificados respecto a cada fase del proyecto interaccionado.

Se identificarán los impactos más importantes con descripciones cualitativas y cuantitativas; con el propósito de establecer indicadores de incidencia ambiental que las acciones del proyecto con sus etapas ocasionen, sin mayores pretensiones.

La identificación, predicción y caracterización de impactos se realizó teniendo en cuenta los métodos y técnicas ya establecidas.

El Plan de Mitigación de Impactos Negativos (Scoping), constituirá la parte final del documento, el mismo que tendrá un carácter organizado y sistemático, que se inicia desde la ejecución del proyecto hasta la etapa de cierre del mismo.

VII.- DETERMINACIÓN DE IMPACTOS.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PREPONDERANTES POR ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO.

A. ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

A.1. Obras Provisionales.

- ☞ Cartel de Obra
- ☞ Agua para la construcción
- ☞ Caseta para Almacén, Oficina y Guardianía
- ☞ Movilización de Personal Equipo y Maquinaria.

Impactos negativos.

- ☞ Perturbación acústica con efecto directo a trabajadores y pobladores que radican en zonas contiguas a la construcción.
- ☞ Modificación estructural del suelo, por la construcción de tanque de agua para suministro.
- ☞ Alteración sinérgica del ecosistema urbano y su dinámica.
- ☞ Modificación y alteración del paisaje natural.
- ☞ Posible derrame de sustancias inflamables.
- ☞ Posibles incendios por almacenamiento de sustancias inflamables como pinturas y otros adhesivos de fácil combustión.


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167


 CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN.
 DNI. 47902985

- ☞ Alteración de la biota a nivel micro fauna.
- ☞ Pérdida de especies flora fijadoras de sustrato orgánico (suelo).
- ☞ Degradación del paisaje natural.



Impactos positivos.

- ☞ Inversión económica en el territorio objetivo.
- ☞ Generación de desarrollo humano.
- ☞ Mejoramiento progresivo del paisaje urbano local.
- ☞ Promoción de desarrollo humano.

A.2. Trabajos Preliminares.

- ☞ Limpieza de terreno.
- ☞ Trazo y Replanteo

Impactos negativos.

- ☞ Modificación de la estructura del suelo por excavación, generando pérdida del material orgánico del suelo.
- ☞ Pérdida de micro fauna por remoción.
- ☞ Pérdida de especies de vegetales superficiales (brizales).
- ☞ Suspensión de MP10 (entre otros) alterando la composición del aire, por acción de remoción y roce del viento.
- ☞ Posibles enfermedades respiratorias y pulmonares en equipo obrero.
- ☞ Posibles lisiaduras y cortes en trabajadores de mano de obra no calificada.
- ☞ perturbación acústica intensiva por operación de maquinaria pesada.
- ☞ Posibles enfrentamientos con pobladores por perturbaciones indeseadas.
- ☞ Posible derrame de combustible durante operación de maquinaria alterando la composición orgánica del suelo y sub suelo.
- ☞ Insuficiencia de maquinaria prevista por daño mecánico durante operación.
- ☞ Generación de material sustrato (tierra) removida.
- ☞ Acción compactadora por intervención antrópica.
- ☞ Generación de residuos vegetales entre otros.
- ☞ Entre otros percances.

Impactos positivos.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALBARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN.
DNI. 47902985

- ☞ Inversión económica en territorio.
- ☞ Generación de desarrollo local humano.
- ☞ Mejoramiento de calidad de vida.
- ☞ Promoción de empleo con mano de obra local.



A.3. Movimiento de Tierras.

- ☞ Corte de Terreno Normal
- ☞ Excavación Manual de Zanjas
- ☞ Refine, Nivelación y Compactación
- ☞ Relleno y compactado con material propio en zanjas y zapatas
- ☞ Afirmado Compactado
- ☞ Eliminación de material excedente.

Impactos negativos.

- ☞ Generación de Material Particulado Suspendido en el aire por efecto directo de remoción y roce del viento.
- ☞ Posibles afecciones respiratorias, pulmonares y alérgicas en trabajadores y población vecina.
- ☞ Posibilidad de lesiones menores y significativas en personal obrero.
- ☞ Alteración del medio biótico del sub suelo, especies flora y fauna.
- ☞ Modificación estructural del suelo por compactación.
- ☞ Propensión de trabajadores a posibles dolores de cabeza y de músculos.

Impactos positivos.

- ☞ Avance significativo de obra presupuestada.
- ☞ Inversión económica en territorio.

A.4. Obras de Concreto Simple y Armado.

- ☞ Obras múltiples.

Impactos negativos.

- ☞ Alteración del paisaje natural (visual).
- ☞ Suspensión de MP10 (entre otros) alterando la composición atmosférica, por efecto directo de viento.
- ☞ Posibles enfermedades respiratorias y pulmonares en equipo obrero.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Washing Stating Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUM
DRL 47902905

- ☞ Posibles lisiaduras y cortes en trabajadores de mano de obra no calificada así como infecciones.
- ☞ perturbación acústica intensiva por operación de maquinaria.
- ☞ Posibles enfrentamientos con pobladores por perturbaciones indeseadas.
- ☞ Posible derrame de combustible durante operación de maquinaria alterando la composición orgánica del suelo y sub suelo.
- ☞ Insuficiencia de maquinaria prevista por daño mecánico durante operación.
- ☞ Entre otros percances.



Impactos positivos.

- ☞ Inversión económica en territorio.
- ☞ Generación de desarrollo local humano.
- ☞ Mejoramiento de calidad de vida.
- ☞ Promoción de empleo con mano de obra local.

A.5. Obras Complementarias, Enlucidos, Pisos y Pavimentos, Contra zócalo y Zócalo.

- ☞ Obras múltiples.

Impactos negativos.

- ☞ Suspensión de MP10 (entre otros) alterando la composición del aire, por efecto directo de viento.
- ☞ Posibles afecciones respiratorias y pulmonares en equipo obrero.
- ☞ Posibles lisiaduras y cortes en trabajadores de mano de obra no calificada.
- ☞ perturbación acústica intensiva por operación de maquinaria pesada.
- ☞ Posibles enfrentamientos con pobladores por perturbaciones indeseadas.
- ☞ Insuficiencia de maquinaria prevista por daño mecánico durante operación.
- ☞ Entre otros percances.

Impactos positivos.

- ☞ Inversión económica en territorio.
- ☞ Generación de desarrollo local humano.
- ☞ Mejoramiento de calidad de vida.


Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stating Barita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N.I. - 7902985

- ☞ Promoción de empleo con mano de obra local.

A.6. Carpintería de Madera , Metálica Cerrajería, Vidrios y Pinturas.

- ☞ Obras múltiples.

Impactos negativos.

- ☞ Posibles cortes en trabajadores de mano de obra no calificada.
- ☞ Posibilidad de cambio de precio por productos.
- ☞ Entre otros percances.

Impactos positivos.

- ☞ Inversión económica en territorio.
- ☞ Generación de desarrollo local humano.
- ☞ Promoción de empleo con mano de obra local.

A.7. Instalaciones Sanitarias (Agua Desagüe) y Eléctricas.

- ☞ Obras múltiples.

Impactos negativos.

- ☞ Posibles afecciones respiratorias y pulmonares en equipo obrero por inhalación indirecta de adhesivos.
- ☞ Posibles cortes en trabajadores de mano de obra no calificada.
- ☞ Posibles cortó circuitos u electrificaciones.
- ☞ Posibles incendios por manipulación inadecuada de cables eléctricos.
- ☞ Entre otros percances.

Impactos positivos.

- ☞ Inversión económica en territorio.
- ☞ Generación de desarrollo local humano.
- ☞ Mejoramiento de calidad de vida.
- ☞ Promoción de empleo con mano de obra local.

A.8. OTRAS IMPACTOS ENMINENTES DENTRO DE CADA ETAPA.

Impactos negativos.

- ☞ Ocupación de mano de obra foránea.
- ☞ Incumplimiento de rendimientos estipulados en el expediente técnico.




Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP 52197


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
D.R. 47902985

B. ETAPA DE OPERACIÓN.

- ☞ Mantenimiento de infraestructura.

Impactos negativos.

- ☞ No se identificaron acciones negativas en el proceso operativo.

Impactos positivos.

- ☞ Mejoramiento del servicio de atención educativa.
- ☞ Mayor índice de cobertura en población atendida con información educativa.
- ☞ Mejoramiento de la calidad de enseñanza superior.
- ☞ Generación de desarrollo social y humano.

**C. ETAPA DE CIERRE Y RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.**

Son acciones a desarrollarse en los cuales la posibilidad de impactos es muy similares a la etapa de ejecución del proyecto; aquí no se incluye el proceso de demolición de la infraestructura, debido a que no se ejecutara dicha acción, sin embargo por ser una obra de vital importancia la recuperación consistirá en la nueva construcción de la infraestructura. Para lo cual se tomara las recomendaciones dadas en la etapa de ejecución del presente proyecto manteniendo un proceso de carácter cíclico y según el tiempo de vida útil del proyecto (depreciación proyectada).


 Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167


 CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Kurita Chung
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI. 47902985



VIII.- MATRICES DE VALORACIÓN DE
IMPACTOS.



0304

(P) MATRIZ DE VALIDACIÓN CUALITATIVA DE IMPACTOS AMBIENTALES: PROYECTO REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARACION BALSARRADA MONTEJO PURA-PROVINCIA PURA- REGION PURA.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	FASE DE INICIO										FASE DE CONSTRUCCIÓN										FASE DE OBRERÍA O FIN DE OBRA				FUNCIÓN				
	DEMANDA AMBIENTAL	LEQUALIDAD DE LA MICROZONA	RECUPERACIÓN DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA DE 1ª CATEG.	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	ESTUDIO DE SUELO	CONSTRUCCIÓN DE MUELES	TRAZO Y REPLANTEO	FLITE TERRESTRE	CORTE DE TERRENO NORMAL	EXCAVACION MANUAL DE ZANAL	REFINE INSTALACION Y CORRECCION	RELLENO Y COMPACTO CON MATERIAL POMO EN ZANAL	AFIRMADO COMPACTADO E EXCENTOS DE MATERIAL	OBRA DE CONCRETO SIMPLE	OBRA DE CONCRETO ARMADO	REVOQUE, TABICAJE, PISO DE CEMENTO	ENCHOFEL, CARNATEBA, VIGAS DE PUNTA	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELÉCTRICAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	COQUE DE INFRAESTRUCTURA	DEMOICION DE INFRAESTRUCTURA	PERSENAION Y AJUSTE DEL INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA	SUB TOTAL X COMPONENTE	TOTAL GENERAL X FACTOR AMBIENTAL Afectado				
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y SUS INCIDENCIAS SOBRE 14 TIPOLOGIAS DE IMPACTOS	OFERTA AMBIENTAL	SUELO	1. Erosión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			2. Inundación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			3. Anidación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			4. Humedad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			5. Fertilidad del Suelo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			6. Contaminación de Metales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			7. pH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			8. Estructura de Canchales y Ovejas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			9. Nivel de Ruido	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			10. Participación en Ecosistema	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FACTORES AMBIENTALES	AGUA	1. ODO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		2. Sólidos en Suspensión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		3. Color	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		4. Turbidez	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5. Temperatura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		6. Conductividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		7. pH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		8. Oxígeno y Oxígeno Disuelto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		9. Presión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		10. Velocidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FACTORES BIÓTICOS	FLORA	1. Humedad Relativa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		2. Evapotranspiración	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3. Carbono en el Suelo y en la Hoja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		4. Diversidad Biológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		5. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		6. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		7. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		8. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		9. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		10. Diversidad Ecológica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FACTORES SOCIOECONÓMICOS	HUMANOS	1. Nivel de Vida	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		2. Empleo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		3. Ingresos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		4. Servicios Públicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		5. Salud	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		6. Educación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		7. Cultura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		8. Seguridad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		9. Equidad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		10. Participación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
SUB TOTAL Y ACCIONES IMPACTANTES	4	3	7	18	11	14	6	2	16	26	26	26	11	15	12	11	11	11	11	13	6	17	23	42					
	TOTAL GENERAL X FASES DEL PROYECTO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					

RESULTADOS	FILAS	COLUMNA	USA	INCIDENCIAS
	48	30	1 478	208

FUENTE: PROPRA

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167

CONSORCIO "EL ALBARRO"
 Lushing Stirling Zurita Churru
 REPRESENTANTE COMÚN
 DNI- 47902905

IX.- PLAN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN.



PLAN DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS (SCOPING).

Proyecto:

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA"

Categoría: INFORME AMBIENTAL

Clasificación de Impacto: Óptimo Bajo (0.671-OB)

OBSERVACIONES:

Teniendo en cuenta que los impactos a generarse durante la etapa de ejecución del proyecto se manifestaran de forma simultanea y con la finalidad de direccionar acciones coordinadas; es que el presente plan de manejo ambiental, se basará solo y únicamente en atender aquellos impactos negativos de mayor significancia generados durante el proceso de ejecución y puesta en marcha del proyecto y que son considerados como prioritarios por su carácter de riesgo ambiental, para ello y con fines de efectivizar el trabajo en concordancia con la labor ambiental se ha tomado en cuenta atender a estos impactos en base a dos componentes estipulados en las matrices: nos referimos a la Oferta Ambiental Vs. Demanda Ambiental en un conjunto considerado como fases del proyecto y factor ambiental.

En complemento a ello se considerará algunas acciones a implementarse en la etapa de operación del proyecto, con la finalidad de recuperar sistemáticamente el medio ambiente y en concordancia con el desempeño de la obra.

El siguiente file constituye las acciones a llevarse a cabo, motivo de la ejecución del presente proyecto (SCOPING).



Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushyng Staling Zurita Ch.
REPRESENTANTE COMUN.
DNI. 47002985

ACCIONES A IMPLEMENTARSE:

I. EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

A.1. Trabajos Provisionales.

- ☞ Cartel de Obra
- ☞ Agua para la construcción
- ☞ Caseta para Almacén, Oficina y Guardianía
- ☞ Movilización de Personal Equipo y Maquinaria.



Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☞ **Perturbación acústica (Ruido).-**
El personal obrero y trabajador estará obligado a utilizar tampones (auriculares) prefabricados de algodón si las condiciones así lo ameriten dependiendo de los niveles de ruido que se puedan generar los mismo que serán distribuidos a el personal contratado que se desempeñará en dicha obra, existe la plena posibilidad que los niveles de perturbación acústica (ruido) no sobre pasen los LMP estipulados sin embargo se tendrá en consideración definitiva dicho aspecto. Es así que dependiendo del nivel de ruido que se genere se comunicará a la población colindante a la zona de construcción de la obra para implementar dicha acción mitigante.
- ☞ **Posibles Derrames de Sustancias Inflamables.-**
Con la finalidad de evitar posibles problemas por derrame de sustancias inflamables, tanto en maquinaria como en insumos, es que se tendrá en cuenta que la maquinaria a utilizar se recepciones en optimas condiciones, y sin averías técnicas, así mismo los insumos como pintura y adhesivos deberán ser de calidad certificada, evitando la realización de maniobras inadecuadas de operación que puedan poner en riesgo la estructura física de dichos productos ocasionando así el daño de estas (golpes entre otros).
- ☞ **Probabilidad de Incendios.-**
Los incendios que puedan producirse en un almacén cualesquiera que conserva insumos inflamables son muy constantes, sin embargo tomar las medidas adecuadas evitan dichos percances imprevistos por lo tanto como el fin es evitar definitivamente dicha posibilidad es que se incorporara un sistema de vigilancia y guardianía el mismo que estará a cargo


Jose Franklin Talledo Coveñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lusheng Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
D.L. 57-102985

de el maestro de obras y el almacenero quienes deberán ser personas con vasta experiencia en el área y que tomaran en cuenta la revisión constante de los insumos inflamables evitando generar fuego dentro de dicho ambiente (almacén).



A.2. Trabajos Preliminares.

Limpieza de Terreno.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

Debido a que la zona destinada al proyecto no presenta vegetación representativa es que la generación de residuos vegetales entre otros será mínima.

Si se diese la probabilidad de existencia de residuos que queden fijados en el área de trabajo producto de la excavación del terreno se cortaran con la ayuda de herramientas de obra manual (machete, palana) para luego ser dispuestos a un lado de la obra y póstumamente su eliminación.

Trazo y Replanteo.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

Posibilidad de inadecuada interpretación de planos respecto al trazo y excavaciones.-

La interpretación de planos es considerado como una acción seria y responsable; por lo tanto este aspecto estará a cargo de un profesional capacitado con experiencia en este tipo de obras civiles, evitando así complicaciones y acciones inadecuadas que puedan demandar gasto y retraso de la obra.

A.3. Movimiento de Tierras.

Corte de Terreno Normal

Excavación Manual de Zanjas

Refine, Nivelación y Compactación

Relleno y compactado con material propio en zanjas y zapatas

Afirmado Compactado E = 0,20

Eliminación de material excedente.



Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167



CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☛ Generación de MP10 suspendido en el aire por efecto directo de remoción y roce del viento.-
Como se mencionó anteriormente se implementará la medida de roseado por aspersión de agua en cantidades controladas verificando la no exageración de niveles de humedad que puedan dificultar la obra así como el uso inadecuado del recurso, así mismo se proveerá al personal que opera mascarillas para evitar a futuro posibles afecciones respiratorias y pulmonares.
- ☛ Posibilidad de lesiones menores y mayores en personal obrero.-
Como se mencionó anteriormente se hará las debidas coordinaciones con el respectivo centro de salud de la localidad para la atención inmediata del personal obrero que llegaría a sufrir accidente considerable alguno.
- ☛ Propensión de trabajadores a posibles dolores de cabeza y de músculos.-
Debido al desempeño laboral que tiene el personal obrero y las condiciones climáticas de la zona es que existe la posibilidad de presentarse este problema, para ello se realizará las debidas coordinaciones con el centro de salud para ver la posibilidad de que puedan asumir dicha responsabilidad con el suministro de fármacos y analgésicos previo diagnóstico médico.

A.4. Obras de Concreto Simple y Armado.

Obras Múltiples

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☛ Modificación del paisaje urbano (visual).
Con el afán de promover el desarrollo del departamento, es que el paisaje urbano de esta parte de la región estará provisto a constantes cambios y modificaciones antropogénicas, por lo tanto el impacto que se pueda generar con la implementación de esta obra se ve compensada con la función que cumplirá la misma; estando referido a la mejora de la atención médica en Piura; así como a la cobertura de población demandante; contribuyéndose así a la promoción del desarrollo humano local.


Jose Franklin Talledo Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROSO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



- ☞ **Suspensión de MP10 (entre otros).-**
Debido al uso del cemento como un insumo necesario para esta parte del proyecto existe la plena posibilidad de alterar la composición del aire inmediato, por tal efecto el personal que manipula directamente dicho insumo deberá estar protegido con una mascarilla, para tal efecto se deberá suministrar con dicho equipo al personal que estará en contacto directo. Evitándose así posibles enfermedades respiratorias y pulmonares en equipo obrero.
- ☞ Las posibles lisiaduras y cortes en trabajadores de mano de obra no calificada así como infecciones y perturbación acústica intensiva por operación de maquinaria pesada, han sido especificadas en capítulos anteriores por lo tanto se harán efectivo dichas acciones mitigatorias previo grado de necesidad, entre otras acciones de impacto negativo que puedan generarse y que no están dentro del presente plan, serán asumidas por el ente beneficiario del proyecto.

A.5. Obras Múltiples, Enlucidos, Pisos y Pavimentos, Contra zócalo y Zócalo.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☞ **Suspensión de MP10, Lisiaduras, Ruido y Enfrentamientos (entre otros).-**
En esta etapa del proyecto se operará teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, según el grado de necesidad evitándose así daño severo al ambiente y recursos involucrados (componentes ambientales).

A.6. Enchapes de Cerámica (SS.HH), Carpintería de Madera, Metálica Cerrajería, Vidrios y Pinturas.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☞ Posibles lisiaduras y cortes en trabajadores de mano de obra no calificada.-
Entre las posibles acciones de mayor impacto en esta etapa del proyecto están los accidentes de cortes por manipulación errada de vidrios; para ello como en casos anteriores se hará las coordinaciones del caso para la inmediata atención médica por parte del centro de salud y el personal profesional y técnico que labora.


Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP 52167


CONSORCIO "EL ALSARROBO"
Lushing Staffing Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902985



- Generación de olores.-
Otra de las acciones impactantes en esta etapa del proyecto lo constituye el proceso de pintado de los ambientes, el olor de la pintura y los suplementos usados para ello tienen un carácter intoxicante, para ello se procederá con el uso de mascarillas las mismas que se distribuirán al personal encargado de dicha labor, dependiendo del grado de necesidad del mismo.

A.7. Instalaciones Sanitarias (Agua Desagüe) y Eléctricas.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- Posibles enfermedades respiratorias y pulmonares en equipo obrero por inhalación directa de adhesivos.-
Para este caso se procederá muy similar a casos anteriores, dependiendo del grado de necesidad y requerimiento, promoviéndose el uso de mascarilla, pese la posibilidad de producirse un caso se hará las coordinaciones con el centro de salud para la respectiva atención médica.
- Posibles corto circuitos u electrificaciones.-
Teniendo como finalidad evitar que se produzca algún accidente negativo grave en el personal que labora en la ejecución de dicho proyecto, el personal a trabajar en la instalación del sistema eléctrico será gente capacitada, para lo cual deberá tomarse en consideración medidas de precaución, como realizar la instalación en un primer lugar y luego la conexión a la red matriz, los trabajadores utilizarán guantes aislantes como requisito fundamental entre otros equipos de bioseguridad eléctrica. De producirse accidente alguno este individuo será inmediatamente atendido por personal profesional del centro de salud de la localidad. Con la manipulación adecuada del sistema se evitará posibles incendios por manipulación errada de cables eléctricos de alta tensión.


Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47992985

A.8. OTRAS IMPACTOS ENMINENTES DENTRO DE CADA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

- ☞ **Ocupación de mano de obra foránea.-**
Es de gran importancia promover el trabajo en esta parte de la región y que mejor creando puestos de trabajo a personal obrero propio de la zona, por lo tanto para la ejecución del presente proyecto se tendrá como prioritario contratar los servicios de personal propio de la zona, evitando así posibles comentarios que deterioren la imagen de la entidad ejecutora.
- ☞ **Incumplimiento de rendimientos estipulados en el expediente técnico.-**
Como en toda obra surge la posibilidad de que exista incumplimiento de rendimientos tanto por parte de los trabajadores (obreros) así como por parte de la maquinaria pudiendo ser también resultado de malos cálculos, este aspecto se velará constantemente ya que dilatará el plazo de ejecución del proyecto y demandará mayores inversiones en la obra, por lo tanto se procederá de la siguiente manera:
Para la selección de personal se calificará experiencia y conocimiento de la labor y en su contratación se hará conocer oportunamente dicho aspecto previa declaración jurada se procederá a su contrato respectivo.
El personal que operará la maquinaria también deberá ser un personal experimentado, su contratación procederá previa evaluación o a través de una empresa contratista, quien como persona jurídica asumirá la responsabilidad de ejecución del proyecto dentro de los plazos determinados y a un precio ya estipulado.



II. EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de Infraestructura.-

En esta etapa no se ubica acción alguna de deterioro potencial del ecosistema no existiendo la generación de impactos negativos que demanden daño significativo al medio ambiente y sus recursos; por lo tanto se ha optado por obviar esta etapa por cuestiones sustentadas.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
2005



III. EN LA FASE DE CIERRE O FIN DE OBRA

Acciones de Mitigación de Impactos negativos.

Son acciones a desarrollarse en los cuales la posibilidad de impactos es muy similar a la etapa de ejecución del proyecto; aquí se incluye el proceso de limpieza de la infraestructura; así mismo se velará por la recuperación efectiva del medio ambiente y sus recursos involucrados, sin embargo por ser una obra de vital importancia la recuperación consistirá en la puesta en marcha de un nuevo proyecto que nos permita la nueva construcción de la infraestructura. Para lo cual se tomara las recomendaciones dadas en las etapas anteriores de ejecución del proyecto manteniéndose así un proceso de carácter cíclico. Además con miras a mejorar el proyecto se puede incorporar la designación y ampliación de áreas verdes con la construcción distribuida de jardines u otros similares que a la par de dar mejor estética a la obra proyectada se estará contribuyendo activamente a la mejora del medio ambiente promoviéndose así una cultura de conservación y preservación de los recursos naturales.

X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

INTERPRETACIÓN DE MATRICES / CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Habiendo realizado la evaluación cualitativa y cuantitativa del proyecto, con la ayuda de matrices de pronóstico para determinar el nivel de impacto ambiental y en concordancia con el filtrado del mismo como una acción para categorizar el riesgo ambiental (screening), es que se puede concluir: que el impacto previsible a causarse por la implementación del proyecto "REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO PIURA-PROVINCIA PIURA- REGION PIURA" está determinado dentro de los márgenes de un impacto **optimo bajo (0.748)**, lo que significa que **el proyecto tiene viabilidad ambiental aprobada**, por estar dentro de los niveles óptimos de calidad ambiental (+) y que por lo tanto la construcción de dicha obra no generará daño significativo a los componentes ambientales involucrados, pese a que la evaluación realizada por este método trata de identificar al máximo impacto negativo alguno, obviando en cierto margen el Índice Optimo Positivo de Calidad Ambiental que pueda generar el proyecto.


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chun
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902985



Sin embargo como toda obra de construcción genera ciertas acciones de impacto ambiental negativo durante su ejecución, es que incluimos en este documento: un plan de mitigación de impactos con carácter exhaustivo (SCOPING); con acciones a implementarse obligatoriamente para aquellas etapas del proyecto que son consideradas de riesgo ambiental; evitándose así daño representativo al ambiente y sus recursos. Con la incorporación de estas acciones se contribuirá a mejorar el Nivel de salud Óptimo de Calidad Ambiental del ámbito de influencia del proyecto. Entre las fases del proyecto que generarán mayor impacto se podría decir que cada una de ellas se ve compensada obteniendo un valor cualitativo y cuantitativo de (OB – 0.625).

Por lo tanto se deberá incorporar el Presente Plan de Mitigación de Impactos (SCOPING) para aquellas etapas antes mencionadas durante la ejecución del proyecto con la finalidad de tener el máximo control ambiental del proyecto; evitando así la generación de acciones negativas que puedan mermar la calidad ambiental y estar fuera de los LMP estipulados, trayendo a futuro daño significativo al ambiente y sus recursos.

TABLA DE CONTROL ESCALAR PONDERADO

CLASIFICACIÓN	SÍMBOLO	VALOR ESCALAR MÁXIMO	CONCEPTO
MUY OPTIMO	MO	1.000	IMPACTO MUY POSITIVO (+)
OPTIMO	OA	0.875	IMPACTO POSITIVO (+)
	OM	0.750	
	OB	0.625	
REGULAR	R	0.500	IMPACTO MEDIO (+/-)
IRREGULAR	IA	0.375	IMPACTO NEGATIVO (-)
	IM	0.250	
	IB	0.125	
MUY IRREGULAR	MI	0.000	IMPACTO MUY NEGATIVO (-)

A: ALTO M: MEDIO B: BAJO

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Kurita Chung
 REPRESENTANTE COMON
 DNI. 47902985



RESUMEN DE PRESUPUESTO



**RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS CIVILES**

HOJA DE RESUMEN

Obra

"REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO
PIURA-PROVINCIA PIURA- DEPARTAMENTO DE PIURA"



PRESUPUESTO BASE OBRAS CIVILES

001	ESTRUCTURA		2,505,337.29
002	ARQUITECTURA		1,746,866.16
003	SANITARIAS		149,826.21
004	ELECTRICAS		375,563.69
		(CD) S/.	4,777,593.35
	COSTO DIRECTO		4,777,593.35
	GASTOS GENERALES (9.42%)		450,049.29
	UTILIDAD (7.00%)		334,431.53
			=====
	SUB TOTAL		5,562,074.17
	IGV (18%)		1,001,173.35
			=====
	COSTO TOTAL		6,563,247.52

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Sterling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



VALOR REFERENCIAL

CONSORCIO "EVALGARROBO"

[Signature]
Lushing Staling Zurita Chung

REPRESENTANTE COMUN

DNI 7112985



**VALOR REFERENCIAL
DE ESTRUCTURA**



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Costo al 05/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Ú.	Parcial \$/.
01	ESTRUCTURAS				2,505,337.29
01.01	OBRAS PROVISIONALES				50,226.39
01.01.01	ALMACÉN, OFICINAS	m2	36.00	125.63	4,522.68
01.01.02	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m	u	1.00	1,100.68	1,100.68
01.01.03	CERCO PROVISIONAL DE OBRA	m	125.00	14.43	1,803.75
01.01.04	SERVICIOS HIGIÉNICOS	u	3.00	3,340.26	10,020.78
01.01.05	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	6.00	500.00	3,000.00
01.01.06	SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA	u	3.00	55.20	165.60
01.01.07	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	u	1.00	16,776.20	16,776.20
01.01.08	SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD	mes	6.00	2,139.45	12,836.70
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				107,628.39
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO				10,096.72
01.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA	m2	4,189.51	1.32	5,530.15
01.02.01.02	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA	m2	4,189.51	1.09	4,566.57
01.02.02	DESMONTAJES				35,479.70
01.02.02.01	DESMONTAJE DE VENTANAS	m2	200.99	13.75	2,763.61
01.02.02.02	DESMONTAJE DE PUERTAS	m2	81.04	11.00	891.44
01.02.02.03	DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE	m	115.00	7.86	903.90
01.02.02.04	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	u	16.00	20.72	331.52
01.02.02.05	DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)	m2	1,791.14	14.71	26,347.67
01.02.02.06	DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)	m2	64.78	11.03	714.52
01.02.02.07	DESMONTAJE DE TUERALE METALICOS	m	59.12	45.82	2,708.88
01.02.02.08	DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL	u	2.00	155.45	310.90
01.02.02.09	DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY	m2	60.58	7.86	476.16
01.02.02.10	DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO	u	1.00	31.10	31.10
01.02.03	DEMOLICIÓN , REMOCION Y RASQUETE0				58,290.27
01.02.03.01	DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.	m2	1,249.13	6.52	8,144.33
01.02.03.02	DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)	m2	62.94	13.82	869.83
01.02.03.03	DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES	m2	1,038.07	8.69	9,020.83
01.02.03.04	DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO	m3	50.64	59.86	3,031.31
01.02.03.05	DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CONCRETO	m3	47.37	74.81	3,543.75
01.02.03.06	DEMOLICIÓN DE LOSA ALIGERADA	m3	12.93	64.12	829.07
01.02.03.07	DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK (SOGA Y DE CANTO)	m2	1,814.48	5.57	10,106.65
01.02.03.08	DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTROBOMBA	m2	29.00	11.14	323.06
01.02.03.09	DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO	m3	493.33	42.62	21,025.72
01.02.03.10	DEMOLICIÓN DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO	m	21.12	46.46	981.24
01.02.03.11	DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE	u	8.00	51.81	414.48
01.02.04	DESMONTAJE DEL SISTEMA ELECTRICO				3,781.70
01.02.04.01	DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES)	u	80.00	20.72	1,657.60
01.02.04.02	DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES	u	47.00	15.54	730.38
01.02.04.03	DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ	m	549.28	1.56	856.88
01.02.04.04	DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES	m	180.00	1.72	309.60
01.02.04.05	DESMONTAJE DE TABLEROS	u	4.00	51.81	207.24
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				300,812.45
01.03.01	CORTE Y EXCAVACION				81,685.48
01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMIENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)	m3	2,448.45	32.59	79,794.99
01.03.01.02	CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/dia (EQUIPO)	m3	256.86	7.36	1,890.49
01.03.02	RELLENO				26,506.96

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE
 PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 05/08/2019
 Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Unid	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01.03.02.01	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO	m3	721.51	22.91	16,529.79
01.03.02.02	RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)	m3	134.21	74.34	9,977.17
01.03.03	CONFORMACION,NIVELACION Y REFINE				14,052.23
01.03.03.01	NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION	m2	4,182.21	3.36	14,052.23
01.03.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO				107,655.83
01.03.04.01	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)	m2	780.00	41.19	32,128.20
01.03.04.02	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6")	m2	400.24	34.99	10,002.00
01.03.04.03	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO - CON EQUIPO)	m2	761.96	28.07	21,388.22
01.03.04.04	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	m2	1,176.03	18.29	21,509.58
01.03.04.05	MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)	m2	2,201.15	10.28	22,627.82
01.03.05	ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL				78,911.05
01.03.05.01	ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)	m3	2,319.07	16.29	37,777.65
01.03.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)	m3	2,576.54	12.86	33,134.30
01.04	CONCRETO SIMPLE				124,961.88
01.04.01	SOLADO				26,111.31
01.04.01.01	SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1-12 CH	m2	26.48	21.39	545.02
01.04.01.02	SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1-12 CH	m2	801.20	31.91	25,666.29
01.04.02	FALSO PISO				24,654.92
01.04.02.01	FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"	m2	901.13	27.36	24,654.92
01.04.03	CIMENTOS				74,195.65
01.04.03.01	CIMENTOS CORRIDOS 1:10 +30% P.G. Fc=100 Kg/cm2	m3	267.50	198.98	53,227.15
01.04.03.02	CIMENTOS CORRIDOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	477.86	43.88	20,968.50
01.05	CONCRETO ARMADO				1,870,147.24
01.05.01	SOBRECIMIENTO				130,679.72
01.05.01.01	SOBRECIMENTOS.-CONCRETO f _c =175 kg/cm2	m3	54.34	387.61	21,062.73
01.05.01.02	SOBRECIMENTOS.-CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	56.95	408.97	23,290.84
01.05.01.03	SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,298.21	43.88	53,016.25
01.05.01.04	SOBRECIMIENTO.-ACERO f _y =4200 kg/cm2	kg	7,163.42	4.65	33,309.90
01.05.02	ZAPATAS				541,652.37
01.05.02.01	ZAPATAS.-CONCRETO f _c =210 kg/cm2	m3	149.11	337.32	50,287.79
01.05.02.02	ZAPATAS.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2	m3	420.70	422.76	177,855.13
01.05.02.03	ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	603.62	52.43	31,647.80
01.05.02.04	ZAPATAS.-ACERO f _y =4200 kg/cm2	kg	46,836.78	4.65	217,791.03
01.05.02.05	ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m	m2	1,975.96	32.42	64,080.62
01.05.03	VIGAS DE CIMENTACION				54,724.99
01.05.03.01	VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	28.13	502.66	14,139.63
01.05.03.02	VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	187.58	54.36	10,196.85
01.05.03.03	VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO f _y =4200 kg/cm2	kg	6,535.12	4.65	30,389.31
01.05.04	COLUMNA				346,533.44
01.05.04.01	COLUMNAS.-CONCRETO f _c =210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	70.07	480.35	33,658.12
01.05.04.02	COLUMNAS.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	54.72	565.79	30,960.03
01.05.04.03	COLUMNAS.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	41.67	576.34	24,016.09
01.05.04.04	COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,495.40	57.38	85,806.05
01.05.04.05	COLUMNAS.-ACERO f _y =4200 kg/cm2	kg	37,009.26	4.65	172,093.15
01.05.05	PLACAS				80,308.26
01.05.05.01	PLACAS.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	26.63	528.95	14,085.94
01.05.05.02	PLACAS.-CONCRETO f _c =280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	18.61	537.74	10,007.34

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Stating-Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Caso al 05/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Parcial \$/
01.05.05.03	PLACAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	443.15	51.96	23,026.07
01.05.05.04	PLACAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	7,137.40	4.65	33,188.91
01.05.05	VIGAS				233,174.02
01.05.06.01	VIGAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	37.95	369.86	14,036.19
01.05.06.02	VIGAS.-CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	56.54	455.30	25,788.19
01.05.06.03	VIGAS.-CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	56.50	460.58	26,068.83
01.05.06.04	VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,006.44	54.36	54,710.08
01.05.06.05	VIGAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	24,208.76	4.65	112,570.73
01.05.07	LOSAS ALIGERADAS				224,971.23
01.05.07.01	LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	34.91	360.19	12,574.23
01.05.07.02	LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 1 PISO	m3	56.09	445.63	24,995.39
01.05.07.03	LOSA ALIGERADA.-CONCRETO fc=280 kg/cm2 - 2 PISO	m3	57.67	454.07	26,186.22
01.05.07.04	LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1,699.18	47.27	80,320.24
01.05.07.05	LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	9,477.71	4.65	44,071.35
01.05.07.06	LOSA ALIGERADA.- LADR. HUECO 15X30X30	u	14,183.00	2.60	36,823.00
01.05.08	ESCALERAS				14,827.00
01.05.08.01	ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	15.80	461.10	7,285.38
01.05.08.02	ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	49.16	83.55	4,107.32
01.05.08.03	ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	738.56	4.65	3,434.30
01.05.09	COLUMNETAS Y SOLERAS				87,031.56
01.05.09.01	COLUMNETAS Y SOLERAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	30.30	478.50	14,498.55
01.05.09.02	COLUMNETAS Y SOLERAS.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 2 PISO Y 3 PISO	m3	16.90	489.61	9,253.63
01.05.09.03	COLUMNETAS Y SOLERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	698.33	52.82	36,865.79
01.05.09.04	COLUMNETAS Y SOLERAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	5,676.04	4.65	26,393.59
01.05.10	LOSA MACISA				20,882.02
01.05.10.01	LOSA MACISA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	9.74	395.95	3,866.55
01.05.10.02	LOSA MACISA.-CONCRETO fc=280 kg/cm2	m3	9.24	481.39	4,448.04
01.05.10.03	LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	122.76	45.66	5,605.22
01.05.10.04	LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	1,499.40	4.65	6,972.21
01.05.11	MUROS DE CONTENCIÓN				93,129.39
01.05.11.01	MURO DE CONTENCIÓN.-CONCRETO fc=210 kg/cm2 - 1 PISO	m3	73.53	432.85	31,827.46
01.05.11.02	MURO DE CONTENCIÓN.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	585.27	51.96	30,410.63
01.05.11.03	MURO DE CONTENCIÓN.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	6,643.29	4.65	30,891.30
01.05.12	CUNETAS CON REJILLA				28,600.28
01.05.12.01	CUNETAS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	23.69	375.39	8,892.99
01.05.12.02	CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	270.13	60.84	16,434.71
01.05.12.03	CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	703.78	4.65	3,272.58
01.05.13	BANCAS DE CONCRETO				2,001.81
01.05.13.01	BANCAS.-CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	3.10	467.19	1,448.20
01.05.13.02	BANCAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.71	63.55	553.52
01.05.14	CISTERNA				8,229.03
01.05.14.01	CISTERNA.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	7.94	467.55	3,712.35
01.05.14.02	CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	41.13	51.09	2,101.33
01.05.14.03	CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	519.43	4.65	2,415.35
01.05.15	TANQUE ELEVADO				3,402.13
01.05.15.01	TANQUE ELEVADO.-CONCRETO fc=210 kg/cm2	m3	2.67	467.55	1,248.36
01.05.15.02	TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.61	56.51	1,334.20
01.05.15.03	TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2	kg	176.25	4.65	819.56
01.06	ESTRUCTURAS METALICAS				41,338.25
01.06.01	COLUMNA METALICA CM-1	u	6.00	4,556.78	27,340.68
01.06.02	VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-1	m	25.60	546.78	13,997.57

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 05/08/2019

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Medido	Precio S/.	Parcial S/.
01.07	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION				4,653.52
01.07.01	MOVILIZACION DE EQUIPO	est	1.00	4,653.52	4,653.52
01.08	MITIGACION AMBIENTAL				5,509.17
01.08.01	RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS.	u	1.00	4,265.60	4,265.60
01.08.02	PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES.	u	1.00	1,303.57	1,303.57
	COSTO DIRECTO				2,565,337.29
	GASTOS GENERALES 9.42%				236,002.77
	UTILIDAD 7.00%				175,373.61
	SUBTOTAL				2,916,713.67
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				525,008.46
	TOTAL PRESUPUESTO				3,441,722.13

SON : TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTIUN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS Y 13/100 NUEVOS SOLES.

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



**VALOR REFERENCIAL DE
ARQUITECTURA**



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 05/08/2019

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
02	ARQUITECTURA				1,746,868.16
02.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				216,855.16
02.01.01	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:1.4 e=1.5cm	m2	1,639.57	63.12	103,489.66
02.01.02	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M: 1:1.4 e=1.5cm	m2	1,026.91	103.03	105,802.54
02.01.03	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO M: 1:1.4 e=1.5cm	m2	28.52	55.41	1,580.29
02.01.04	MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e=1.5cm	m2	37.76	91.33	3,448.62
02.01.05	FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	621.09	4.08	2,534.05
02.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				268,549.52
02.02.01	TARRAJEO DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:3	m2	953.08	17.61	16,763.74
02.02.02	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	1,966.61	20.18	39,689.19
02.02.03	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	1,444.45	28.47	41,123.49
02.02.04	TARRAJEO DE COLUMNAS	m2	2,255.97	37.04	83,561.13
02.02.05	TARRAJEO DE VIGAS	m2	1,288.78	49.95	64,374.56
02.02.06	TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO	m2	11.72	28.53	334.37
02.02.07	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE	m2	121.35	39.04	4,737.50
02.02.08	VESTIDURA DE DERRAMES (1.5)	m	865.49	14.14	12,238.03
02.02.09	BRUÑAS SEGÚN DETALLE	m	760.66	4.49	3,407.75
02.02.10	REVESTIMIENTO DE TERRAZO PULIDO	m2	19.92	115.60	2,302.75
02.03	CIELORRASOS				89,462.55
02.03.01	CIELORRASO CON MEZCLA C-A 1:5	m2	1,950.35	45.87	89,462.55
02.04	PISOS Y PAVIMENTOS				283,712.45
02.04.01	CONTRAPISOS				32,973.81
02.04.01.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	1,591.40	20.72	32,973.81
02.04.02	PISOS				195,248.29
02.04.02.01	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2	1,392.54	74.01	103,061.89
02.04.02.02	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO	m2	285.37	75.26	21,476.95
02.04.02.03	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO	m2	43.63	63.76	2,781.85
02.04.02.04	PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	69.71	77.01	5,368.37
02.04.02.05	PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	17.72	61.09	1,082.51
02.04.02.06	PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO GRIS PLATA- ALTO TRANSITO	m2	10.57	59.31	626.91
02.04.02.07	PISO CERAMICO 30 x 30 MODELO GRANILLA BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	15.31	58.42	894.41
02.04.02.08	PISO DE CONCRETO EN PATIOS f _c =175kg/cm ² , e=15cm FROTACHADO	m2	780.70	73.31	57,233.12
02.04.02.09	PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	60.23	39.03	2,360.76
02.04.02.10	PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"	m2	13.52	27.33	369.50
02.04.03	SARDINELES				458.36
02.04.03.01	SARDINEL.-CONCRETO f _c =175 kg/cm ² (INC. EXCAVACION)	m	5.20	57.43	298.64
02.04.03.02	SARDINEL.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.64	43.88	159.72
02.04.04	VEREDAS Y RAMPAS				55,031.99
02.04.04.01	VEREDAS e=4" DE CONCRETO f _c =175kg/cm ² ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	949.19	48.17	45,722.48
02.04.04.02	RAMPAS e=4" DE CONCRETO f _c =175kg/cm ² ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO	m2	127.96	50.10	6,410.80
02.04.04.03	VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	74.32	39.03	2,900.71
02.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				99,852.89
02.05.01	ZOCALOS				34,997.92
02.05.01.01	ZOCALOS DE PORCELANATO 60x80 MODELO VIENA MARRON CLARO	m2	122.10	60.03	7,329.66
02.05.01.02	ZOCALOS DE PORCELANATO 60x60 MODELO POTENZA MARRON OSCURO MATE	m2	194.28	71.70	13,929.88
02.05.01.03	ZOCALOS DE CERAMICA 25x40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	m2	48.43	57.43	2,781.33
02.05.01.04	ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENZA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2	97.65	74.01	7,227.08
02.05.01.05	ZOCALOS DE MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30	m2	37.37	59.20	2,212.30
02.05.01.06	ZOCALOS DE MAYOLICA VIVES ROSADO 25X40	m2	27.72	54.75	1,517.67

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.N.I. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Ciudad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 05/08/2019

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
02.05.02	CONTRAZOCALOS				24,554.97
02.05.02.01	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m	708.71	13.13	9,305.36
02.05.02.02	CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO	m	138.40	13.25	1,833.80
02.05.02.03	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm	m	459.58	12.00	5,514.96
02.05.02.04	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=VARIABLE	m2	137.40	60.01	8,245.37
02.05.02.05	CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm	m	7.04	7.88	55.48
02.06	COBERTURAS				237,624.19
02.06.01	TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 22 e=0.8mm (Techa 20% de ancho)	m2	149.12	185.00	27,587.20
02.06.02	COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1050 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	m2	1,050.19	182.30	191,449.64
02.06.03	COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO	m2	77.32	26.91	2,080.68
02.06.04	IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA	m2	77.32	6.26	484.02
02.06.05	COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	m2	66.80	239.86	16,022.65
02.07	CARPINTERIA DE MADERA				86,439.82
02.07.01	PUERTA APANELADA CITRIPLAY 10mm	m2	16.44	236.64	3,890.36
02.07.02	PUERTA MACHIEMBRADA	m2	64.89	670.74	43,524.32
02.07.03	PUERTA MACHIEMBRADA + SOBRELUZ	m2	27.58	687.10	18,960.22
02.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"	m2	9.66	260.09	2,512.47
02.07.05	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" + SOBRELUZ	m2	21.38	276.45	5,913.27
02.07.06	PIZARRA ACRILICA	m2	86.22	135.11	11,649.18
02.08	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				64,832.07
02.08.01	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	m	72.00	24.31	1,750.32
02.08.02	PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES	m2	46.66	274.35	12,801.17
02.08.03	ASTA DE BANDERA	u	1.00	1,179.46	1,179.46
02.08.04	BARANDA METALICA EN ESCALERA	m	37.31	73.70	2,749.75
02.08.05	REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)	m	150.33	73.55	11,056.77
02.08.06	TAPAJUNTA METALICA	m	34.80	33.46	1,164.41
02.08.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBLETECHO Y PARAPETO	m	307.67	27.95	8,599.38
02.08.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm	m	138.15	37.58	5,191.68
02.08.09	BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS	u	11.00	827.04	9,097.44
02.08.10	ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO	m	6.78	160.18	1,086.02
02.08.11	ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA	u	1.00	271.32	271.32
02.08.12	PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA	u	1.00	254.00	254.00
02.08.13	CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" F"3" 2"	m2	69.77	136.03	9,480.35
02.09	VENTANAS DE ALUMINIO CON PROTECTOR, CRISTAL Y VIDRIOS				223,455.88
02.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD	m2	433.67	505.78	219,341.61
02.09.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO	m2	17.44	235.91	4,114.27
02.10	CERRAJERIA				17,369.67
02.10.01	BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS	pza	211.00	17.02	3,591.22
02.10.02	BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS	pza	76.00	14.62	1,103.52
02.10.03	CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS	pza	148.00	80.91	11,974.68
02.10.04	CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA	u	11.00	48.35	531.85
02.10.05	PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH	u	16.00	7.52	120.32
02.10.06	CANDADO DE 60mm	u	2.00	34.04	68.08
02.11	PINTURA				124,940.26
02.11.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	5,775.86	12.23	70,638.77

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Stella Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.NI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Costo al 05/08/2019
 Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Item	Descripción	Und	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
02.11.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	3,239.12	13.40	43,404.21
02.11.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA	m2	115.94	11.06	1,282.30
02.11.04	PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	230.02	15.35	3,530.81
02.11.05	PINTURA EN PUERTAS DE MADERA	m2	298.39	20.38	6,084.17
02.12	JUNTAS				19,420.80
02.12.01	JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA RELLENO CON POLIURETANO	m	421.25	19.29	8,125.91
02.12.02	TAPAJUNTA METALICA EN PISOS	m	8.10	30.92	250.45
02.12.03	JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO	m	283.62	12.00	3,402.24
02.12.04	JUNTAS ASFALTICAS e=1"	m	821.72	9.30	7,642.00
02.13	JUEGOS INFANTILES				18,639.95
02.13.01	PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL)	u	1.00	1,416.93	1,416.93
02.13.02	SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS	u	1.00	1,345.53	1,345.53
02.13.03	TROMPO GIRATORIO CON SOBRILLA (JUEGO INFANTIL)	u	2.00	1,250.00	2,500.00
02.13.04	COLUMPIO METALICOS L=2.30m (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS	u	1.00	1,343.99	1,343.99
02.13.05	CASITA DE MADERA (JUEGO INFANTIL)	u	2.00	6,016.96	12,033.90
02.14	VARIOS				35,591.15
02.14.01	CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	m2	10,438.73	2.26	23,501.53
02.14.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE STICKER PARA SEÑALITICA DE SEGURIDAD	u	236.00	9.00	2,124.00
02.14.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO	u	12.00	148.73	1,784.76
02.14.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO ANTIIMPACTO	m2	106.68	76.56	8,090.88
	COSTO DIRECTO				1,746,866.16
	GASTOS GENERALES 9.42%				164,554.79
	UTILIDAD 7.00%				122,280.63
	SUBTOTAL				2,033,701.58
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				366,066.28
	TOTAL PRESUPUESTO				2,399,767.86

SON : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTISIETE Y 86/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zukita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 CNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



**VALOR REFERENCIAL
INSTALACIONES SANITARIAS**



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Costo al 05/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Final S/.
03	INSTALACIONES SANITARIAS				149,826.21
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,558.90
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm	m	552.52	9.08	5,016.88
03.01.02	RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	m	552.52	4.94	2,729.45
03.01.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m	m	552.52	6.25	3,453.25
03.01.04	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm	m	552.52	1.49	823.25
03.01.05	CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm	m	552.52	4.59	2,536.07
03.02	SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR				5,880.87
03.02.01	TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10	m	40.00	23.01	920.40
03.02.02	TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10	m	64.05	15.49	992.13
03.02.03	TUBERIA PVC-SAP 1" CLASE 10	m	95.43	16.73	1,596.54
03.02.04	TUBERIA PVC-SAP 3/4" CLASE 10	m	78.27	13.27	1,038.64
03.02.05	VALVULA TIPO BOLA 1 1/2"	u	4.00	236.68	954.76
03.02.06	CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS	pza	4.00	94.50	378.40
03.03	SISTEMA DE RIEGO				220.34
03.03.01	LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA CONCRETO Fc 140 S/D	u	2.00	110.17	220.34
03.04	SISTEMA DE DESAGUE EXTERIOR				12,572.37
03.04.01	TUBERIA DE PVC SAL 4"	m	3.55	27.76	98.55
03.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20	m	160.77	39.46	6,343.98
03.04.03	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	18.00	249.23	4,486.14
03.04.04	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	3.00	547.90	1,643.70
03.05	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA, TANQUE Y SISTEMA DE BOMBEO				722.15
03.05.01	PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO	u	1.00	722.15	722.15
03.06	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				63,391.60
03.06.01	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA	pza	24.00	321.69	7,725.36
03.06.02	INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA INICIAL	pza	7.00	278.64	1,950.48
03.06.03	URINARIOS DE LOZA DE PICO	pza	12.00	232.06	2,784.72
03.06.04	LAVATORIO DE LOZA BLANCA	pza	34.00	395.41	13,137.94
03.06.05	LAVADERO CORRIDO DE CEMENTO CON ENCHEPE CERAMICO	m	3.80	271.21	1,030.60
03.06.06	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	u	31.00	139.29	4,317.99
03.06.07	PAPELERA DE CERAMICA	u	31.00	43.96	1,362.76
03.06.08	SEPARADOR DE MELAMINA 18mm color blanco	u	11.00	118.01	1,298.11
03.06.09	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO JG-20	pza	2.00	483.12	966.24
03.06.10	ESPEJO BISELADO	m2	16.32	197.29	3,219.77
03.06.11	PAPELERA PLASTICA	u	31.00	19.47	603.57
03.06.12	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	pza	4.00	409.47	1,637.88
03.06.13	MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO PARA LABORATORIO	u	17.77	1,314.36	23,356.18
03.07	INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE				16,879.93
03.07.01	SALIDA DE DESAGUE EN PVC	pto	79.00	95.72	7,561.88
03.07.02	SALIDA PARA VENTILACION	pto	25.00	84.35	2,108.75
03.07.03	TUBERIA PVC-SAL 2"	m	75.68	24.34	1,842.05
03.07.04	TUBERIA PVC-SAL 4"	m	82.34	29.03	2,390.33
03.07.05	REGISTROS DE BRONCE DE 4"	u	42.00	44.35	1,862.70
03.07.06	REGISTROS DE BRONCE DE 2"	u	8.00	38.54	308.32
03.07.07	PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE	m	158.02	5.10	805.90
03.08	INSTALACIONES SANITARIAS DE AGUA				13,836.83
03.08.01	SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC	pto	79.00	92.77	7,328.83
03.08.02	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	55.67	11.90	662.47
03.08.03	TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA	m	95.67	13.77	1,317.38

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Shaling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N.I. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Costo al 05/08/2019

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
03.08.04	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	u	24.00	93.05	2,233.20
03.08.05	CAJA DE MADERA PARA VALVULA	pza	24.00	58.86	1,412.64
03.08.06	PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA	m	151.34	5.83	882.31
03.09	TUBERIAS Y ACCESORIOS TANQUE ELEVADO				10,176.49
03.09.01	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"	m	3.00	67.18	201.54
03.09.02	TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10	m	14.50	18.98	275.21
03.09.03	TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10	m	7.00	23.54	164.78
03.09.04	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"	m	11.00	40.25	442.75
03.09.05	TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	m	11.50	32.06	368.69
03.09.06	TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA	m	2.50	12.42	31.05
03.09.07	VALVULA CHECK 2"	u	3.00	328.14	984.42
03.09.08	VALVULA CHECK 1 1/2"	u	2.00	273.26	546.52
03.09.09	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"	u	4.00	252.35	1,009.44
03.09.10	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"	u	3.00	154.60	463.80
03.09.11	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	u	1.00	92.26	92.26
03.09.12	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	u	1.00	555.75	555.75
03.09.13	VALVULA FLOTADORA 3/4"	u	1.00	417.17	417.17
03.09.14	CAJA BAYPAS DE CONCRETO	u	1.00	196.17	196.17
03.09.15	CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA	u	1.00	211.38	211.38
03.09.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBA 1.9 HP	u	1.00	2,763.74	2,763.74
03.09.17	TAPA DE FIERRO EN CISTERNA	u	1.00	271.95	271.95
03.09.18	REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"	u	1.00	159.29	159.29
03.09.19	REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"	u	1.00	191.94	191.94
03.09.20	ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO	u	20.00	34.43	688.60
03.09.21	ROMPE AGUA	u	4.00	35.01	140.04
03.10	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL				11,054.35
03.10.01	TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm	m	68.00	61.44	4,177.92
03.10.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20	m	101.45	64.05	6,497.67
03.10.03	CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO	u	1.00	378.56	378.56
03.11	RECONEXION A LAS REDES EXISTENTES				532.38
03.11.01	EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE	u	1.00	189.59	189.59
03.11.02	EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA	u	1.00	342.79	342.79
	COSTO DIRECTO				149,826.21
	GASTOS GENERALES 3.42%				14,113.63
	UTILIDAD 7.00%				10,487.83
	SUBTOTAL				174,427.67
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				31,396.98
	TOTAL PRESUPUESTO				205,824.65

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y 65/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47302385

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



**VALOR REFERENCIAL
DE INSTALACIONES ELECTRICAS**



Presupuesto

Presupuesto: 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto: 004 ELECTRICAS
 Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
 Lugar: PIURA - PIURA - PIURA
 Costo al: 05/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio S/.	Parcial S/.
04	INSTALACIONES ELECTRICAS				375,563.69
04.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				15,193.38
04.01.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm	m	393.00	21.72	8,535.96
04.01.02	REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM	m	393.00	4.59	1,803.87
04.01.03	RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm	m	393.00	12.35	4,853.55
04.02	CONDUCTORES, DUCTOS Y ACCESORIOS				108,139.77
04.02.01	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm ² N2XOH BLANCO	m	633.00	5.48	3,468.84
04.02.02	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm ² N2XOH BLANCO	m	735.00	6.30	4,630.50
04.02.03	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm ² N2XOH	m	432.00	9.44	4,078.08
04.02.04	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x25mm ² N2XOH	m	60.00	13.41	804.60
04.02.05	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 VERDE	m	2,230.00	3.48	7,760.40
04.02.06	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 BLANCO	m	4,876.00	3.48	16,968.48
04.02.07	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm ² NH-80 NEGRO	m	2,230.00	3.48	7,760.40
04.02.08	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 BLANCO	m	1,802.00	4.13	7,442.26
04.02.09	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 NEGRO	m	1,802.00	4.13	7,442.26
04.02.10	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NH-80 VERDE	m	1,833.00	4.13	7,570.29
04.02.11	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm ² NH-80 VERDE	m	290.00	4.73	1,371.70
04.02.12	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm ² NH-80 VERDE	m	120.00	6.20	744.00
04.02.13	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm ² NHX-90 BLANCO	m	62.00	4.29	265.98
04.02.14	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm ² NHX-90 BLANCO	m	176.00	4.73	832.48
04.02.15	CONDUCTOR DE Cu - NLT 3x2.5mm ²	m	60.00	6.60	396.00
04.02.16	CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 25 mm ²	m	20.00	15.41	308.20
04.02.17	CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 16 MM ²	m	120.00	8.40	1,008.00
04.02.18	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	4,597.00	5.57	25,605.29
04.02.19	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	230.00	6.22	1,430.60
04.02.20	TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	281.00	9.08	2,369.88
04.02.21	TUBERIA PVC-SAP DE 40 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	123.00	9.18	1,129.14
04.02.22	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	u	2.00	16.22	32.44
04.02.23	CAJA DE DERIVACION DE 300x300x150	u	10.00	20.11	201.10
04.02.24	CAJA DE TOMACORRIENTE PARA PISO IP 68	u	38.00	93.45	3,561.10
04.02.25	SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS	u	1.00	967.75	967.75
04.03	ARTEFACTOS DE ILUMINACION - LUMINARIAS / TOMACORRIENTES				112,396.43
04.03.01	LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM	u	12.00	378.70	4,544.40
04.03.02	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	u	35.00	281.68	9,858.80
04.03.03	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	u	107.00	271.42	29,041.94
04.03.04	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMETICA) 2 LAMPARA	u	60.00	245.48	14,728.80
04.03.05	BERYL ADOSADA LED 15W	u	39.00	189.81	7,402.59
04.03.06	LUMINARIA PERIMETRAL	u	84.00	178.70	15,010.80
04.03.07	LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS	u	71.00	107.40	7,625.40
04.03.08	Reflector Josfel Half Ligh Led 250W asimetrico o EQUIVALENTE	u	6.00	738.58	4,431.48
04.03.09	CAJA OCTOGONAL F*G* DE 100mm x 55mm	u	334.00	14.25	4,759.50
04.03.10	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	u	56.00	14.12	790.72
04.03.11	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	u	19.00	19.05	361.95
04.03.12	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	u	1.00	23.80	23.80
04.03.13	INTERRUPTOR DE CONMLTACION SIMPLE	u	44.00	14.91	656.04
04.03.14	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	u	265.00	19.99	5,297.35
04.03.15	CAJA RECTANGULAR F*G* DE 100 x 55 x 50mm	u	601.00	12.97	7,794.97
04.03.16	TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	u	1.00	67.89	67.89
04.04	TABLERO ELECTRICO TRIFASICO/ MONOFASICO				7,444.67
04.04.01	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 8 POLOS	u	1.00	266.81	266.81

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Tallado Coveñas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto: 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto: 004 ELECTRICAS

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar: PIURA - PIURA - PIURA

Costo al: 05/08/2019

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
04.04.02	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 18 POLOS	u	3.00	336.81	1,010.43
04.04.03	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 32 POLOS	u	1.00	468.09	468.09
04.04.04	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 36 POLOS	u	3.00	514.20	1,542.60
04.04.05	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 42 POLOS	u	1.00	568.09	568.09
04.04.06	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 54 POLOS	u	2.00	848.20	1,296.40
04.04.07	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 60 POLOS	u	1.00	704.75	704.75
04.04.08	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 72 POLOS	u	2.00	793.75	1,587.50
04.05	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS				2,464.18
04.05.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A	u	5.00	69.01	345.05
04.05.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A	u	7.00	138.01	966.07
04.05.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50A	u	2.00	153.01	306.02
04.05.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A	u	2.00	178.01	356.02
04.05.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x70A	u	1.00	193.01	193.01
04.05.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x125A	u	1.00	298.01	298.01
04.06	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICOS				4,589.97
04.06.01	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x10A	u	3.00	37.01	111.03
04.06.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A	u	55.00	41.01	2,255.55
04.06.03	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A	u	20.00	51.01	1,020.20
04.06.04	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A	u	13.00	55.01	715.13
04.06.05	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A	u	2.00	63.01	126.02
04.06.06	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x40A	u	3.00	88.01	264.03
04.06.07	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x50A	u	1.00	98.01	98.01
04.07	INTERRUPTORES DIFERENCIALES				8,299.39
04.07.01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A	u	55.00	89.90	4,944.50
04.07.02	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A	u	19.00	96.57	1,872.83
04.07.03	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	u	10.00	108.47	1,084.70
04.07.04	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A/30mm A	u	2.00	198.58	397.36
04.08	CIRCUITOS DE MANDO DE ILUMINACION DE PATIOS				2,185.83
04.08.01	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	u	7.00	127.34	891.38
04.08.02	PULSADOR LUMINOSO NC 220V IP66	u	7.00	129.35	905.45
04.08.03	CONTACTOR TRIFASICO 25A	u	5.00	61.92	309.60
04.08.04	CONTACTOR TRIFASICO 16A	u	2.00	39.70	79.40
04.09	POSTES DE F*G*				11,827.44
04.09.01	POSTE DE F*G* DE 4m	u	12.00	856.45	10,277.40
04.09.02	DADOS DE CONCRETO DE POSTES INCLUYE ACABADO	u	12.00	129.17	1,550.04
04.10	PUESTA A TIERRA DE TABLERO GENERAL				4,699.20
04.10.01	POZO CONEXION A TIERRA	u	8.00	587.40	4,699.20
04.11	BUZON ELECTRICO				1,900.64
04.11.01	BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8	u	8.00	237.58	1,900.64
04.12	ELECTROBOMBA				397.46
04.12.01	TABLERO DE ELECTROBOMBAS	u	1.00	397.46	397.46
04.13	EQUIPOS DE CLIMATIZACION				31,353.08
04.13.01	VENTILADORES DE TECHO	u	85.00	261.38	22,217.30
04.13.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU INCLUYE ACCESORIOS	u	2.00	4,567.89	9,135.78
04.14	TRANSPORTE DE MATERIALES				6,345.56
04.14.01	TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)	glo	1.00	6,345.56	6,345.56
04.15	COMUNICACIONES				51,460.14
04.15.01	CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS)	m	1,903.00	11.06	21,047.18
04.15.02	CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	m	24.00	5.35	128.40
04.15.03	TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC: ACCESORIOS	m	264.00	5.57	1,470.48

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47932985

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Presupuesto

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Lugar PIURA - PIURA - PIURA

Costo al 05/08/2019

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
04.15.04	TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	773.00	5.95	4,599.35
04.15.05	TUBERIA PVC-SAP DE 55 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS	m	222.00	14.97	3,323.34
04.15.06	CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150	u	20.00	16.22	324.40
04.15.07	CAJA DE DERIVACION DE 300x300x100	u	8.00	19.22	153.76
04.15.08	CAJA RECTANGULAR F"O" DE 100 x 55 x 50mm	u	63.00	86.13	5,426.19
04.15.09	SISTEMA DE DATA Y TELEFONO	u	1.00	14,987.04	14,987.04
04.16	INSTALACION DE GAS				5,345.95
04.16.01	TUBERIA A LA VISTA	m	58.36	65.50	3,822.58
04.16.02	TUBERIA MONTANTE	m	10.20	65.50	668.10
04.16.03	INSTALACION DE ARTEFACTOS DE GAS	u	3.00	65.50	196.50
04.16.04	VENTILACION (SUPERIOR O INFERIOR)	u	3.00	132.45	397.35
04.16.05	DUCTOS DE EVACUACION DE HUMOS	u	3.00	87.14	261.42
04.17	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE				1,520.60
04.17.01	CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (no incluye todas las gestiones necesarias)	u	1.00	1,520.60	1,520.60
	COSTO DIRECTO				375,563.69
	GASTOS GENERALES 9.42%				35,378.10
	UTILIDAD 7.00%				26,289.46
	SUBTOTAL				437,231.25
	IMPUESTO (IGV) 18.00%				78,701.63
	TOTAL PRESUPUESTO				515,932.88

SON : QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TRENTIDOS Y 88/100 NUEVOS SOLES

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ESTRUCTURAS



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.01.01 ALMACÉN, OFICINAS

Rendimiento m2/DIA MO. 2.6670 EQ. 2.6670 Costo unitario directo por : m2 125.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.9996	15.82	47.45
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.9996	21.91	65.72
113.17						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2500	3.23	0.81
0221020007	PLANCHA DE ETERNIT DE 10 PIES GRIS	pl		0.0700	40.76	2.85
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.9000	5.43	4.89
0244030021	TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm	pl		0.1900	20.59	3.91
12.46						

Partida 01.01.02 CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40 m

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,100.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	21.91	350.56
477.12						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		3.1500	4.83	15.21
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2500	3.23	0.81
0205000009	PIEDRA DE 8" GRANDE	m3		0.2180	60.00	13.08
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		1.2790	21.36	27.32
0238000003	HORMIGON	m3		0.3760	42.00	15.79
0239050000	AGUA	m3		0.0450	6.00	0.27
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		70.1100	5.43	380.70
0244030021	TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm	pl		4.0000	20.59	82.36
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.5000	40.85	20.43
555.97						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	477.12	14.31
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.3330	2.6640	20.00	53.28
67.59						

Partida 01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE OBRA

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 14.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	15.82	2.53
2.53						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.1000	4.83	0.48
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	3.23	0.32
0230900003	ESTERA	u		0.3330	12.71	4.23
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.2500	5.43	6.79
11.82						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.53	0.08
0.08						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Cuevas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.01.04 SERVICIOS HIGIENICOS

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 3,340.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
021098004	BAÑO PORTATIL	mes		6.0000	556.71	3,340.26
						3,340.26

Partida 01.01.05 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Rendimiento mes/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 500.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
014701011	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes		1.0000	500.00	500.00
						500.00

Partida 01.01.06 SUMINISTRO DE DEPOSITOS DE BASURA

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 55.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
021002007	CILINDROS PARA DEPOSITOS DE BASURA	u		1.0000	55.20	55.20
						55.20

Partida 01.01.07 SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 16,776.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
023990015	CORREA DE SEGURIDAD	u		75.0000	29.20	2,190.00
023990016	ANTEOJOS PARA SOLDAR	u		75.0000	15.97	1,197.75
023990017	CHALECOS PARA OBRA	pza		75.0000	15.49	1,161.75
023990018	BOTAS DE JEBE	u		35.0000	18.50	647.50
023990019	CASCO P/OBRA	u		75.0000	28.66	2,149.50
023990020	GUANTES DE JEBE	pza		75.0000	8.32	624.00
023990021	PROTECTOR DE OIDOS	pza		75.0000	3.40	255.00
023990022	MASCARA CONTRA POLVO	pza		75.0000	5.47	410.25
023990023	BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	u		75.0000	40.56	3,042.00
023990024	ARNES DE SEGURIDAD	u		35.0000	145.67	5,098.45
						16,776.20

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Shing Barita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47992985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.01.08 SEÑALIZACION TEMPORAL AMBIENTAL Y SEGURIDAD

Rendimiento mes/DIA MO. 0.3000 EQ. 0.3000 Costo unitario directo por : m2 1,139.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	26.6667	15.82	421.87
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	26.6667	21.91	584.27
1,006.14						
Materiales						
0229040091	CINTA SEÑALADORA	m		500.0000	0.09	45.00
0229040095	MALLA PROTECTORA	rf		10.0000	75.00	750.00
0243500002	POSTES DE MADERA PARA CINTA	u		24.0000	12.00	288.00
1,083.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1,006.14	50.31
50.31						

Partida 01.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR Y CONTROL PERMANENTE DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 1.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147000032	TOPOGRAFO	hh	0.5000	0.0050	24.70	0.12
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0200	15.82	0.32
0.44						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0050	3.23	0.02
0229030105	CAL (BOLSA X 20KG)	bls		0.0500	11.78	0.59
0239160011	CORDEL	m		0.1900	0.39	0.07
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.0200	5.43	0.11
0.79						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.44	0.01
0349880003	TEODOLITO	hm	0.5000	0.0050	15.00	0.08
0.09						

Partida 01.02.01.02 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.82	1.06
1.06						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.06	0.03
0.03						

Partida 01.02.02.01 DESMONTAJE DE VENTANAS

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 13.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.55	7.02
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
13.35						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.35	0.40
0.40						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.02.02 DESMONTAJE DE PUERTAS

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	15.82	5.06
10.68						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.68	0.32
0.32						

Partida 01.02.02.03 DESMONTAJE DE TUBERIA DE DESAGUE

Rendimiento m/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m 7.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	17.55	4.01
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	15.82	3.62
7.63						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.63	0.23
0.23						

Partida 01.02.02.04 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS

Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 20.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68
20.12						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
0.60						

Partida 01.02.02.05 DESMONTAJE DE COBERTURAS DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO (INC. LA ESTRUCTURA DE SOPORTE)

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 14.71

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.5333	15.82	8.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
14.28						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.28	0.43
0.43						

CONSORCIO EL ALGARROBO™

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.02.06 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CALAMINA (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE)

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 11.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	2.0000	0.4000	15.82	6.33
014701011	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
10.71						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.71	0.32
0.32						

Partida 01.02.02.07 DESMONTAJE DE TIJERALES METALICOS

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 45.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
44.49						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	44.49	1.33
1.33						

Partida 01.02.02.08 DESMONTAJE DE PORTON ENTRADA PRINCIPAL

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 155.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
014701011	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.91	87.64
150.92						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	150.92	4.53
4.53						

Partida 01.02.02.09 DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL Y TRIPLAY

Rendimiento m2/DIA MO. 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 7.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	17.55	4.01
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	15.82	3.62
7.63						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.63	0.23
0.23						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.02.10 DESMONTAJE DE TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO

Rendimiento m2/DIA M.O. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 11.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
30.19						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	30.19	0.91
0.91						

Partida 01.02.03.01 DEMOLICIÓN DE PISO INC. C.P.- F.P.

Rendimiento m2/DIA M.O. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 6.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
6.33						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.33	0.19
0.19						

Partida 01.02.03.02 DEMOLICIÓN DE PISO DE SS.HH (INCLUYE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE)

Rendimiento m2/DIA M.O. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m2 13.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	15.82	2.53
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0160	21.91	0.35
2.88						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.88	0.09
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	0.5000	0.0800	84.75	6.78
0349060055	MARTILLO NEUMÁTICO - 93 HP - 335/375 PCM	hm	1.0000	0.1600	25.42	4.07
10.94						

Partida 01.02.03.03 DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PATIOS Y RAMPAS EXISTENTES

Rendimiento m2/DIA M.O. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 8.69

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
8.44						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.44	0.25
0.25						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.03.08 DEMOLICIÓN DE MUROS DE CONCRETO EN CISTERNA Y CASETA DE ELECTROBOMBA

Rendimiento m2/DIA M.O. 23.0000 EQ. 23.0000 Costo unitario directo por : m2 11.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.6400	15.82	10.12
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0320	21.91	0.70
10.82						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.82	0.32
0.32						

Partida 01.02.03.09 DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 42.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4444	15.82	7.03
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0444	21.91	0.97
8.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.00	0.24
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	0.5000	0.2222	84.75	18.83
0349030074	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	hm	1.0000	0.4444	35.00	15.55
34.82						

Partida 01.02.03.10 DEMOLICIÓN DE MESA, URINARIO Y LAVATORIO CORRIDO

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 46.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	2.6667	15.82	42.19
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.1333	21.91	2.92
45.11						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	45.11	1.35
1.35						

Partida 01.02.03.11 DEMOLICION DE CAJAS DE DESAGUE

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 51.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
50.30						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.30	1.51
1.51						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Tushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.04.01 DESMONTAJE DE CENTROS DE LUZ (INCLUYE INTERRUPTORES;

Rendimiento u/DIA MO. 11.0000 EQ. *5.0000 Costo unitario directo por : u 20.7

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	15.82	8.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68
						20.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.12	0.60
						0.60

Partida 01.02.04.02 DESMONTAJE DE TOMACORRIENTES

Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 15.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
						15.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
						0.45

Partida 01.02.04.03 DESMONTAJE DE CABLE DE CENTRO DE LUZ

Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 1.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0400	15.82	0.63
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
						1.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.51	0.05
						0.05

Partida 01.02.04.04 DESMONTAJE DE CABLE PARA TOMACORRIENTES

Rendimiento m/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m 1.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	15.82	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0444	21.91	0.97
						1.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.67	0.05
						0.05

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stafing Zuzita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47302985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.02.04.05 DESMONTAJE DE TABLEROS

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 51.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
						50.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.30	1.51
						1.51

Partida 01.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTACION (CIMENTOS CORRIDOS , PLATEAS Y ZAPATAS)

Rendimiento m3/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
						31.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.64	0.95
						0.95

Partida 01.03.01.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=150 m3/día (EQUIPO)

Rendimiento m3/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m3 7.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.2000	0.0107	17.55	0.19
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.82	1.69
						1.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.88	0.06
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.0533	101.69	5.42
						5.48

Partida 01.03.02.01 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 7.0000 EQ. 7.0000 Costo unitario directo por : m3 22.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.1429	15.82	18.08
						18.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.08	0.54
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.2857	15.00	4.29
						4.83

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staffing Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.N. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.03.02.02 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL DE PRESTAMO (AFIRMADO PREPARADO)

Rendimiento m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 74.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	15.82	10.55
0147010101	OPERARIO	hh	0.2500	0.1667	21.91	3.65
14.20						
Materiales						
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		1.3000	43.45	56.49
0239050000	AGUA	m3		0.1200	6.00	0.72
57.21						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.20	0.43
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.1667	15.00	2.50
2.93						

Partida 01.03.03.01 NIVELACION DE TERRENO Y COMPACTACION

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.82	0.84
0147010101	OPERARIO	hh	0.2500	0.0133	21.91	0.29
1.13						
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.3000	6.00	1.80
1.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.13	0.03
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.5000	0.0267	15.00	0.40
0.43						

Partida 01.03.04.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6" - CON EQUIPO)

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 41.19

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.82	0.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.91	0.22
0.38						
Materiales						
0205000040	OVER 1" a 6"	m3		0.4800	75.00	36.00
36.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.38	0.01
0349030013	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton VIBRATORIO	hm	1.0000	0.0100	150.00	1.50
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0100	210.00	2.10
0349090000	MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA	hm	1.0000	0.0100	120.00	1.20
4.81						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Irshing Estaling Zurita Chum
ING. CIVIL

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.03.04.02 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE OVER DE 1" A 6")

Rendimiento m2/DIA M.O. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 24.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.2667	15.82	4.22
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.91	1.46
Materiales						
0205000040	OVER 1" a 6"	m3		0.2400	75.00	18.00
0239050000	AGUA	m3		0.0240	6.00	0.14
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.68	0.17
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	1.0000	0.0667	15.00	1.00
1.17						

Partida 01.03.04.03 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=40cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO - CON EQUIPO)

Rendimiento m2/DIA M.O. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 28.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0100	15.82	0.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.91	0.22
Materiales						
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		0.5200	43.45	22.59
0239050000	AGUA	m3		0.0480	6.00	0.29
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.38	0.01
0349030013	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton VIBRATORIO	hm	1.0000	0.0100	150.00	1.50
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	0.0100	210.00	2.10
0349090000	MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA	hm	1.0000	0.0100	120.00	1.20
4.81						

Partida 01.03.04.04 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=20cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)

Rendimiento m2/DIA M.O. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 18.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.2667	15.82	4.22
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	21.91	1.46
Materiales						
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		0.2600	43.45	11.30
0239050000	AGUA	m3		0.0240	6.00	0.14
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.68	0.17
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	1.0000	0.0667	15.00	1.00
1.17						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Saling Yunita Chung
REPRESENTANTE COMUN
D.N.I. 47962982

Jose Franklin Talledo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.03.34.05 MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL e=10cm (COLOCACION DE AFIRMADO MEJORADO)

Rendimiento m2/DIA MO. 1e0 9000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por m2 10.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.1778	15.82	2.81
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0444	21.91	0.97
3.78						
Materiales						
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3		0.1300	43.45	5.65
0239050000	AGUA	m3		0.0120	6.00	0.07
5.72						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	3.78	0.11
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	1.0000	0.0444	15.00	0.67
0.78						

Partida 01.03.05.01 ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES (Dprom=30m)

Rendimiento m3/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
15.82						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.82	0.47
0.47						

Partida 01.03.05.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA (Dprom=5 km)

Rendimiento m3/DIA MO. 550.0000 EQ. 550.0000 Costo unitario directo por : m3 12.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0145	15.82	0.23
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0145	21.91	0.32
0.55						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.55	0.02
0348040027	CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3	hm	4.0000	0.0582	180.00	10.48
0349040091	CARGADOR SI/LLANTAS 110-125 HP	hm	1.0000	0.0145	125.00	1.81
12.31						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stirling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
LINE. 47902985


Jose Franklin Tallado Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.04.01.01 SOLADO PARA VIGAS DE CIMENTACION e=2", 1:12 C/H

Rendimiento m2/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 21.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.55	1.40
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4800	15.82	7.59
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	21.91	3.51
						12.50
Materiales						
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1920	21.36	4.10
0238000003	HORMIGON	m3		0.0660	42.00	2.77
0239050000	AGUA	m3		0.0060	6.00	0.04
						6.91
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.50	0.38
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						1.98

Partida 01.04.01.02 SOLADO PARA ZAPATA e=4", 1:12 C/H

Rendimiento m2/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m2 31.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	17.55	1.76
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.6000	15.82	9.49
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	21.91	4.38
						15.63
Materiales						
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.3840	21.36	8.20
0238000003	HORMIGON	m3		0.1320	42.00	5.54
0239050000	AGUA	m3		0.0120	6.00	0.07
						13.81
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.63	0.47
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.1000	20.00	2.00
						2.47

Partida 01.04.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4"

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 27.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	17.55	1.17
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.1333	21.91	2.92
						10.42
Materiales						
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4500	21.36	9.61
0238000003	HORMIGON	m3		0.1200	42.00	5.04
0239050000	AGUA	m3		0.0180	6.00	0.11
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.1000	5.43	0.54
						15.30
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.42	0.31
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0667	20.00	1.33
						1.64

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Valdeano Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIR. 92167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO D'E PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.04.03.01 CIMENTOS CORRIDOS 1:10 + 30% P.G. FC=100 Kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 193.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
014701004	PEON	hh	8.0000	2.5600	15.82	40.50
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	21.91	14.02
60.14						
Materiales						
0205000009	PIEDRA DE 8" GRANDE	m3		0.5040	60.00	30.24
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		2.9600	21.36	63.23
0238000003	HORMIGON	m3		0.8700	42.00	36.54
0239050000	AGUA	m3		0.1050	6.00	0.63
130.64						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	60.14	1.80
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
8.20						

Partida 01.04.03.02 CIMENTOS CORRIDOS; ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
014701004	PEON	hh	0.5000	0.2857	15.82	4.52
0147010101	OPERARIO	hh	0.7000	0.4000	21.91	8.76
23.31						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.3500	5.43	18.19
19.87						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.31	0.70
0.70						

Partida 01.05.01.01 SOBRECIMENTOS.-CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 11.5000 EQ. 11.5000 Costo unitario directo por : m3 387.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3913	17.55	24.42
014701004	PEON	hh	8.0000	5.5652	15.82	88.04
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6957	21.91	15.24
127.70						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.0000	21.36	170.88
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
238.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	127.70	3.83
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.6957	20.00	13.91
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3478	12.00	4.17
21.91						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Peking Station Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 E.S.U. 47202577

Jose Franklin Talledo Corderas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.01.02 SOBRECIMIENTO.-CONCRETO Fc=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 11.50m³ EQ. 11.50m³ Costo unitario directo por : m3 408.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3913	17.55	24.42
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.5652	15.82	88.04
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6957	21.91	15.24
						127.70
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
						259.36
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	127.70	3.83
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.6957	20.00	13.91
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3478	12.00	4.17
						21.91

Partida 01.05.01.03 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 43.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	15.82	4.52
0147010101	OPERARIO	hh	0.7000	0.4000	21.91	8.76
						23.31
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.3500	5.43	18.19
						19.87
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.31	0.70
						0.70

Partida 01.05.01.04 SOBRECIMIENTO.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
						1.58
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
						3.02
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
						0.05

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Tushing Stella Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DML 4788285

Jose Franklin Tallado Covañas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.02.01 ZAPATAS.-CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento m³/DIA MO. 25.000 EQ. 25.000 Costo unitario directo por : m³ 337.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	17.55	11.23
014701004	PEON	hh	8.0000	2.5600	15.82	40.50
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	21.91	14.02
						65.75
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.5500	85.00	46.75
020501004	ARENA GRUESA	m ³		0.5000	38.00	19.00
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
023905000	AGUA	m ³		0.2290	6.00	1.37
						259.36
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.75	1.97
034801006	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
034907003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.21

Partida 01.05.02.02 ZAPATAS.-CONCRETO $f_c=280 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento m³/DIA MO. 25.000 EQ. 25.000 Costo unitario directo por : m³ 422.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	17.55	11.23
014701004	PEON	hh	8.0000	2.5600	15.82	40.50
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	21.91	14.02
						65.75
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.5500	85.00	46.75
020501004	ARENA GRUESA	m ³		0.5000	38.00	19.00
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
023905000	AGUA	m ³		0.2290	6.00	1.37
						344.80
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.75	1.97
034801006	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
034907003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.21

Partida 01.05.02.03 ZAPATAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m²/DIA MO. 14.000 EQ. 14.000 Costo unitario directo por : m² 52.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.91	12.52
						22.55
Materiales						
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1000	4.83	0.48
020201023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1500	3.23	0.48
024304000	MADERA TORNILLO	p2		5.2000	5.43	28.24
						29.20
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.55	0.68
						0.68

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.02.04 ZAPATAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 390.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : kg 4.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Partida 01.05.02.05 ZAPATAS.- ENTIBADO H=1.5-2.2m

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 32.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.0750	4.83	0.36
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	3.23	0.32
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.4500	5.43	18.73
19.41						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Partida 01.05.03.01 VIGAS DE CIMENTACION.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 502.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	17.55	20.06
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.7143	15.82	90.40
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	21.91	25.04
135.50						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	135.50	4.07
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
22.36						

CONSORCIO "EL..."
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52107



810

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.03.02 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOFRADO Y DESEI/COFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 34.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.91	12.52
22.55						
Materiales						
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2000	4.83	0.97
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2400	3.23	0.78
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.4100	5.43	29.38
31.13						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.55	0.68
0.68						

Partida 01.05.03.03 VIGAS DE CIMENTACION.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Partida 01.05.04.01 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 480.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	17.55	28.08
014701004	PEON	hh	10.0000	8.0000	15.82	126.56
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06
189.70						
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
259.36						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	189.70	5.69
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
31.29						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Luzmila Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.04.02 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 189.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	17.55	28.08
014701004	PEON	hh	10.0000	8.0000	15.82	126.56
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06
189.70						
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
020501004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
023905000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	189.70	5.69
034801006	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
034907003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
31.29						

Partida 01.05.04.03 COLUMNAS.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 2 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 576.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	17.55	28.08
014701004	PEON	hh	10.0000	8.0000	15.82	126.56
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06
189.70						
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
020501004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
023905000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	189.70	5.69
034801006	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
034881002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	0.5000	0.4000	26.38	10.55
034907003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
41.84						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zorita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Tallado Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.04.04 COLUMNAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.00 EQ. 10.000 Costo unitario directo por : m2 57.38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.3000	4.83	1.45
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70
24.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 01.05.04.05 COLUMNAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Partida 01.05.05.01 PLACAS.-CONCRETO f'c=280 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 528.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.91	29.21
158.08						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	158.08	4.74
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
26.07						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Stalina Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 NI. 4790296"

Jose Franklin Tavares Covena
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52107



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.05.02 PLACAS.-CONCRETO $f_c=280$ kg/cm² - 2 PISO

Rendimiento m³/DIA MO. 12.000 EQ. 12.000 Costo unitario Precio por m³ 537.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.91	29.21
158.08						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	158.08	4.74
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	0.5000	0.3333	26.38	8.79
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
34.86						

Partida 01.05.05.03 PLACAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m² 51.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
26.31						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.3000	4.83	1.45
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70
24.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.31	0.79
0.79						

Partida 01.05.05.04 PLACAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm²

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stelling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902985

Jose Franklin Tallado Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.06.01 VIGAS.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² - 1 FISO

Rendimiento m³/DIA MO. 20.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m³ 369.85

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	21.91	17.53
94.85						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m ³		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m ³		0.2290	6.00	1.37
259.36						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.85	2.85
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
15.65						

Partida 01.05.06.02 VIGAS.-CONCRETO $f_c=280$ kg/cm² - 1 PISO

Rendimiento m³/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m³ 455.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	21.91	17.53
94.85						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m ³		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m ³		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.85	2.85
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
15.65						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covena
INGENIERO CIVIL
CIP. 92167



510

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.06.03 VIGAS.-CONCRETO $f_c=280$ kg/cm² - 2 PISO

Rendimiento m3/12 MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 420.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	10.0000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	21.91	17.53
94.85						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANGADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	94.85	2.85
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	0.5000	0.2000	26.38	5.28
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
20.93						

Partida 01.05.06.04 VIGAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 54.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	21.91	12.52
22.55						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2000	4.83	0.97
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2400	3.23	0.78
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.4100	5.43	29.38
31.13						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.55	0.68
0.68						

Partida 01.05.06.05 VIGAS.-ACERO $f_y=4200$ kg/cm²

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 22107

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.07.01 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO $f_c=210$ kg/cm² - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA M.O. 25.000 EQ. 25.000 Costo unitario directo por : m3 310.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	17.55	11.23
014701004	PEON	hh	11.0000	3.5200	15.82	55.69
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	21.91	21.03
87.95						
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
259.36						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.95	2.64
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
12.88						

Partida 01.05.07.02 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO $f_c=280$ kg/cm² - 1 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.000 EQ. 25.000 Costo unitario directo por : m3 445.63

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	17.55	11.23
014701004	PEON	hh	11.0000	3.5200	15.82	55.69
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	21.91	21.03
87.95						
Materiales						
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.95	2.64
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
12.88						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushyng Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47592903

Jose Franklin Talledo Cevallos
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.07.03 LOSA ALIGERADA.-CONCRETO Fc=280 kg/cm2 - 2 PISO

Rendimiento m3/DIA MO. 25.000 EQ. 25.000 Costo unitario directo por : m3 454.07

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8400	17.55	11.23
0147010004	PEON	hh	11.0000	3.5200	15.82	55.89
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.9600	21.91	21.03
87.95						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
344.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.95	2.64
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	1.0000	0.3200	26.38	8.44
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
21.32						

Partida 01.05.07.04 LOSA ALIGERADA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 47.27

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
26.31						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1000	4.83	0.48
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1100	3.23	0.36
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.5600	5.43	19.33
20.17						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.31	0.79
0.79						

Partida 01.05.07.05 LOSA ALIGERADA.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

CONSORCIO "EL ALICORRO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.07.06 LOSA ALIGERADA.- LADR, HUECO 15X30X30

Rendimiento u/DIA MO. 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : u 2.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0040	17.55	0.07
0147010004	PEON	hh	9.0000	0.0360	15.82	0.57
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0040	21.91	0.09
Materiales						
0217010020	LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 cm	u		1.0500	1.78	1.85
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.73	0.02
0.73						

Partida 01.05.08.01 ESCALERAS.- CONCRETO fc=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 461.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.91	29.21
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	158.08	4.74
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	1.0000	0.6667	26.38	17.59
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
43.86						

Partida 01.05.08.02 ESCALERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m2 83.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	17.55	23.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1000	4.83	0.48
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1000	3.23	0.32
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		5.2600	5.43	28.56
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.61	1.58
1.58						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902005

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 32167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.08.03 ESCALERAS.- ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento	kg/Dt ^A	MO. 200.0000	EQ. 200.6000	Costo unitario directo por : kg			4.65
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88	
							1.58
Materiales							
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24	
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78	
							3.02
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05	
							0.05

Partida 01.05.09.01 COLUMNETAS Y SOLERAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 9.5000	EQ. 9.5000	Costo unitario directo por : m3			478.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6842	17.55	29.56	
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.4211	15.82	133.22	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6842	21.91	36.90	
							199.68
Materiales							
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75	
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24	
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37	
							259.36
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	199.68	5.99	
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.5000	0.4211	20.00	8.42	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.4211	12.00	5.05	
							19.46

Partida 01.05.09.02 COLUMNETAS Y SOLERAS.-CONCRETO f'c=210 kg/cm2 - 2 PISO Y 3 PISO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 9.5000	EQ. 9.5000	Costo unitario directo por : m3			489.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6842	17.55	29.56	
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.4211	15.82	133.22	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6842	21.91	36.90	
							199.68
Materiales							
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75	
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24	
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37	
							259.36
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	199.68	5.99	
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.5000	0.4211	20.00	8.42	
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	0.5000	0.4211	26.38	11.11	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.4211	12.00	5.05	
							30.57

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Cosena
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.09.03 COLUMNETAS Y SOLERAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 87.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
37.90						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1200	4.83	0.58
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.3000	5.43	12.49
13.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.90	1.14
1.14						

Partida 01.05.09.04 COLUMNETAS Y SOLERAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Partida 01.05.10.01 LOSA MACISA.-CONCRETO Fc=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 395.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	11.0000	4.4000	15.82	69.61
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	1.2000	21.91	26.29
109.94						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
259.36						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	109.94	3.30
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3,6 HP	hm	1.0000	0.4000	26.38	10.55
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
26.65						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995

Jose Franklin Tallado Cornejo
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 01.05.10.02 LOSA MACISA.-CONCRETO Fc=280 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m3 481.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010004	PEON	hh	11.0000	4.4000	15.82	69.61
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	1.2000	21.91	26.29
						109.94
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		13.0000	21.36	277.68
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37
						344.80
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	109.94	3.30
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	1.0000	0.4000	26.38	10.55
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.4000	12.00	4.80
						26.55

Partida 01.05.10.03 LOSA MACISA.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 45.66

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68
						21.04
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1200	4.83	0.58
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70
						23.99
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.04	0.63
						0.63

Partida 01.05.10.04 LOSA MACISA.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
						1.58
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
						3.02
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
						0.05

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zarita Chung

REPRESENTANTE COMUN

DNI. 477295

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
 Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 01.05.11.01 MURO DE CONTENCION.-CONCRETO Fc=210 kg/cm2 - 1 PISO

Rendimiento	m3/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m3			432.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	17.55	23.40	
0147010004	PEON	hh	10.0000	6.6667	15.82	105.47	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	21.91	29.21	
							158.08
Materiales							
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5600	85.00	46.75	
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24	
0239050000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37	
							259.36
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	158.08	4.74	
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.5000	0.3333	20.00	6.67	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.3333	12.00	4.00	
							15.41

Partida 01.05.11.02 MURO DE CONTENCION.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			51.96
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61	
							26.31
Materiales							
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.3000	4.83	1.45	
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71	
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70	
							24.86
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.31	0.79	
							0.79

Partida 01.05.11.03 MURO DE CONTENCION.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento	kg/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : kg			4.65
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88	
							1.58
Materiales							
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24	
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78	
							3.02
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05	
							0.05

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Shaling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 D.N.I. 87902985

Jose Franklin Tallado Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.12.01 CUNETAS.-C DNCRETO Fc=175 kg/cm2

Rendimiento m³/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m³ 375.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
0147010004	PEON	hh	10.0000	5.3333	15.82	84.37
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	21.91	23.37
117.10						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		8.0000	21.36	170.88
0239050000	AGUA	m3		0.1800	6.00	1.08
237.71						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	117.10	3.51
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
20.58						

Partida 01.05.12.02 CUNETAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 60.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.55	17.55
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
39.46						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.4100	5.43	18.52
20.20						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.46	1.18
1.18						

Partida 01.05.12.03 CUNETAS.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushyng Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DNI. 47192985

Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.13.01 BANCAS.-CONCRETO $f_c=175 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento	m3/DIA	M.O. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m3			407.19
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8889	17.55	15.60	
014701004	PEON	hh	10.0000	8.8889	15.82	140.62	
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.7778	21.91	38.95	
						195.17	
Materiales							
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75	
020501004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00	
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		8.0000	21.36	170.88	
023905000	AGUA	m3		0.1800	6.00	1.08	
						237.71	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	195.17	5.86	
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.8889	20.00	17.78	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.8889	12.00	10.67	
						34.31	

Partida 01.05.13.02 BANCAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 7.5000	EQ. 7.5000	Costo unitario directo por : m2			63.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0667	17.55	18.72	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0667	21.91	23.37	
						42.09	
Materiales							
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26	
020201023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42	
024304000	MADERA TORNILLO	p2		3.4100	5.43	18.52	
						20.20	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	42.09	1.26	
						1.26	

Partida 01.05.14.01 CISTERNA.-CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$

Rendimiento	m3/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m3			467.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	17.55	28.08	
014701004	PEON	hh	10.0000	8.0000	15.82	126.56	
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06	
						189.70	
Materiales							
020500039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.5500	85.00	46.75	
020501004	ARENA GRUESA	m3		0.5000	38.00	19.00	
022100011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		9.0000	21.36	192.24	
023905000	AGUA	m3		0.2290	6.00	1.37	
						259.36	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	189.70	5.69	
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.5000	0.4000	20.00	8.00	
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.4000	12.00	4.80	
						18.49	

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 L.N. 47992985

Jose Franklin Yalledo Corderas
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.14.02 CISTERNA.- ENCOFRADO Y DESCENCOFRADO

Rendimiento m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por m² 51.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	17.55	11.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.51
26.31						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1200	4.83	0.58
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70
23.99						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.31	0.79
0.79						

Partida 01.05.14.03 CISTERNA.-ACERO fy=4200 kg/cm²

Rendimiento kg/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por kg 4.65

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88
1.58						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
3.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05
0.05						

Partida 01.05.15.01 TANQUE ELEVADO.-CONCRETO f'c=210 kg/cm²

Rendimiento m³/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por m³ 467.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	17.55	28.08
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06
189.70						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.5500	85.00	46.75
0205010004	ARENA GRUESA	m ³		0.5000	38.00	19.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		9.0000	21.36	192.24
0239050000	AGUA	m ³		0.2290	6.00	1.37
259.36						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	189.70	5.69
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.5000	0.4000	20.00	8.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.5000	0.4000	12.00	4.80
18.49						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.05.15.02 TANQUE ELEVADO.- ENCOFRADO Y DESEI.COFRADO

Rendimiento	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m ²				56.51
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53	
							31.57
Materiales							
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1200	4.83	0.58	
020201023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.2200	3.23	0.71	
024304000	MADERA TORNILLO	p2		4.1800	5.43	22.70	
							23.99
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95	
							0.95

Partida 01.05.15.03 TANQUE ELEVADO.-ACERO fy=4200 kg/cm2

Rendimiento	kg/DIA	MO. 200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : kg				4.65
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Mano de Obra								
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	17.55	0.70		
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	21.91	0.88		
							1.58	
Materiales								
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0500	4.83	0.24		
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78		
							3.02	
Equipos								
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.58	0.05		
							0.05	

Partida 01.06.01 COLUMNA METALICA CM-1

Rendimiento	u/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : u				4,556.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Materiales								
0243130023	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CM-1	u		1.0000	4,556.78	4,556.78		
							4,556.78	

Partida 01.06.02 VIGA METALICA TIPO CANALETA VM-1

Rendimiento	m/DIA	MO. 2.0000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : m				546.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
Materiales								
0239900130	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA V1	m		1.0000	546.78	546.78		
							546.78	

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushyng Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47992985

Jose Franklin Tallado Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52107



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 01.07.01 MOVILIZACION DE EQUIPO

Rendimiento est/DIA MO. 1.000 EQ. 3000 Costo unitario directo por : est 4,653.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
	Equipos					
0349030013	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton VIBRATORIO	hm	1.0000	8.0000	150.00	1,200.00
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	8.0000	101.69	813.52
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	1.0000	8.0000	210.00	1,680.00
0349090000	MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA	hm	1.0000	8.0000	120.00	960.00
						4,653.52

Partida 01.08.01 RIEGO DE TERRENO, MATERIAL EXCAVADO Y AGREGADOS

Rendimiento u/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : u 4,265.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	80.0000	15.82	1,265.60
						1,265.60
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		500.0000	6.00	3,000.00
						3,000.00

Partida 01.08.02 PREVENCION DE DAÑOS - DERRAME DE COMBUSTIBLES

Rendimiento u/DIA MO. 0.1000 EQ. 0.1000 Costo unitario directo por : u 1,303.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	80.0000	15.82	1,265.60
						1,265.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1,265.60	37.97
						37.97

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushiny Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 479012905


Jose Franklin Talledo Covenias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE ARQUITECTURA

Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL





Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M : 1:1:4 e=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 9.46u⁶ EQ. 9.4600 Costo unitario directo por : m² 63.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4228	15.82	6.69
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8457	21.91	18.53
25.22						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0200	3.23	0.06
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0260	38.00	0.99
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u		39.0000	0.68	26.52
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.2180	21.36	4.66
0229030105	CAL (BOLSA X 20KG)	bls		0.1450	11.78	1.71
0239050000	AGUA	m3		0.0090	6.00	0.05
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.5800	5.43	3.15
37.14						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.22	0.76
0.76						

Partida 02.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M : 1:1:4 e=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 6.4500 EQ. 6.4500 Costo unitario directo por : m² 103.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6202	15.82	9.81
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.2403	21.91	27.17
36.98						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0200	3.23	0.06
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0580	38.00	2.20
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u		69.0000	0.68	46.92
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4080	21.36	8.71
0229030105	CAL (BOLSA X 20KG)	bls		0.3200	11.78	3.77
0239050000	AGUA	m3		0.0210	6.00	0.13
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.5800	5.43	3.15
64.94						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	36.98	1.11
1.11						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stating Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 12167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.01.03 LIURO DE LADRILLO KK TIPO IV CANTO M : 1:1:4 e=1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 55.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	8.5000	0.5000	15.82	7.91
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
29.82						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0200	3.23	0.06
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0160	38.00	0.61
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u		27.0000	0.68	18.36
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1120	21.36	2.39
0239050000	AGUA	m3		0.0210	6.00	0.13
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.5800	5.43	3.15
24.70						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.82	0.89
0.89						

Partida 02.01.04 MURO DE DRYWALL DOBLE ESTRUCTURA e= 1.5cm

Rendimiento m2/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 91.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
37.73						
Materiales						
0202010025	CLAVOS DE FIJACION @ 610mm	cto		0.0160	18.00	0.29
0221000094	SUPERBOARD BISELADA DE 6mm	placa		0.6720	45.48	30.56
0224130004	ESQUINERO METALICO DE 2.44m	pza		0.1120	6.20	0.69
0226000101	TORNILLO SUPERBOARD 6x25mm.	mil		0.0280	32.20	0.90
0226000102	TORNILLO WAFER 8x13mm PUNTA FINA	mil		0.0040	38.90	0.16
0227020015	FULMINANTE	cto		0.0160	27.00	0.43
0230150046	PASTA PARA JUNTA HAMILTON	bal		0.0390	62.00	2.42
0230440015	RIEL 65mmx25mmx0.45mmx3.00mm@2440mm	pza		0.2730	7.45	2.03
0230750110	CINTA PARA JUNTA F-V MALLA ROLLO 91m	rl		0.0120	34.00	0.41
0252610002	PARANTE 64mmx38mmx0.45mmx2.4m@2440mm	pza		1.1200	12.34	13.82
51.71						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	37.73	1.89
1.89						

Partida 02.01.05 FIERRO REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS

Rendimiento kg/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.55	0.56
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.91	0.70
1.26						
Materiales						
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.0500	2.65	2.78
2.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.26	0.04
0.04						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
" 4790289 "

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.02.01 TARRAJEC DEL TIPO RAYADO O PRIMARIO CON MORTERO 1:5

Rendimiento m²/DIA MO. 20.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m² 17.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.2000	15.82	3.16
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
11.92						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	3.23	0.07
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0120	35.00	0.42
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0780	21.36	1.67
0239050000	AGUA	m ³		0.0027	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p ²		0.5800	5.43	3.15
5.33						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.92	0.36
0.36						

Partida 02.02.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES

Rendimiento m²/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m² 20.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.2222	15.82	3.52
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	21.91	9.74
13.26						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	3.23	0.07
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0170	35.00	0.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	21.36	2.50
0239050000	AGUA	m ³		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p ²		0.5800	5.43	3.15
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0250	7.12	0.18
6.52						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.26	0.40
0.40						

Partida 02.02.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES

Rendimiento m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m² 28.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
19.88						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	3.23	0.07
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0170	35.00	0.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1170	21.36	2.50
0239050000	AGUA	m ³		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p ²		0.8500	5.43	4.62
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0250	7.12	0.18
7.99						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60
0.60						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.02.04 TARRAJEO DE COLUMNAS

Rendimiento m²/DIA MO. 8.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m² 7.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.3300	0.3300	15.82	5.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
27.13						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0220	3.23	0.07
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0170	35.00	0.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		0.1170	21.36	2.50
0239050000	AGUA	m ³		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.5800	5.43	3.15
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.3880	7.12	2.76
9.10						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.13	0.81
0.81						

Partida 02.02.05 TARRAJEO DE VIGAS

Rendimiento m²/DIA MO. 7.5000 EQ. 7.5000 Costo unitario directo por : m² 49.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.3300	0.3520	15.82	5.57
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0667	21.91	23.37
28.94						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0440	3.23	0.14
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0170	35.00	0.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		0.1170	21.36	2.50
0239050000	AGUA	m ³		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.6000	5.43	14.12
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.3880	7.12	2.76
20.14						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.94	0.87
0.87						

Partida 02.02.06 TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO

Rendimiento m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m² 28.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
19.88						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0440	3.23	0.14
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0170	35.00	0.60
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		0.1250	21.36	2.67
0239050000	AGUA	m ³		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.8500	5.43	4.62
8.05						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60
0.60						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Fishing Staffing Zuzita Chung
S.A.S. - INE.COM

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA,
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.02.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento m²/DIA MO. 8.000 EQ. 8.000 Costo unitario directo por m² 39,04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.5000	15.82	7.91
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
29.82						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0240	35.00	0.84
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1800	21.36	3.84
0230190012	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal		0.0800	14.17	1.13
0239050000	AGUA	m3		0.0090	6.00	0.05
5.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.82	0.89
0348090002	ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER	est		0.4938	5.00	2.47
3.36						

Partida 02.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES (1:5)

Rendimiento m²/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por m² 14,14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.3330	0.1480	15.82	2.34
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	21.91	9.74
12.08						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0100	3.23	0.03
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	35.00	0.07
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0180	21.36	0.38
0239050000	AGUA	m3		0.0010	6.00	0.01
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.1270	5.43	0.69
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0730	7.12	0.52
1.70						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.08	0.36
0.36						

Partida 02.02.09 BRUÑAS SEGÚN DETALLE

Rendimiento m²/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por m² 4,48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.3330	0.0533	15.82	0.84
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	21.91	3.51
4.35						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.35	0.13
0.13						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Stalling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.02.10 REVESTIMIENTO DE TERRAZO PULIDO

Rendimiento m2/Día MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m2 115.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.55	35.10
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
78.92						
Materiales						
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0400	38.00	1.52
0230000001	CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg	bis		0.0130	23.00	0.30
0239050000	AGUA	m3		0.0220	6.00	0.13
0240040002	MARMOLINA	bis		0.2500	12.00	3.00
0264010051	GRANALLA	bis		0.7200	13.00	9.36
14.31						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.92	2.37
0349900062	PULIDORA ORBITAL	hm	1.0000	2.0000	10.00	20.00
22.37						

Partida 02.03.01 CIELORRASO CON MEZCLA C:A 1:5

Rendimiento m2/DIA MO. 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 45.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4444	15.82	7.03
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	21.91	19.48
26.51						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0090	3.23	0.03
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0330	35.00	1.16
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		0.2570	21.36	5.49
0239050000	AGUA	m3		0.0040	6.00	0.02
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.1600	5.43	11.73
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0180	7.12	0.13
18.56						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.51	0.80
0.80						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902385

Jose Franklin Talledo Coseñas
 INGENIERO CIVIL
 CIR. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.01.01 CONTRAPISO DE 40 mm

Rendimiento: 12/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por : m² 20.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0571	17.55	1.00
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.3429	15.82	5.42
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.1714	21.91	3.75
10.18						
Materiales						
0205010004	ARENA GRUESA	m ³		0.0510	38.00	1.94
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		0.3110	21.36	6.64
0239050000	AGUA	m ³		0.0136	6.00	0.08
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0600	7.12	0.43
9.09						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.18	0.31
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0571	20.00	1.14
1.45						

Partida 02.04.02.01 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO

Rendimiento: m²/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m² 74.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0220180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m ³		0.0080	6.00	0.05
0239140056	PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m ²		1.0500	33.41	35.08
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0450	7.12	0.32
49.43						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47502983


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.02.02 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO

Rendimiento m²/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m² 75.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
014701011	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
021149006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
022918007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
023006020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
023905000	AGUA	m ³		0.0080	6.00	0.05
0239140065	PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO	m ²		1.0500	34.60	36.33
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0450	7.12	0.32
50.68						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

Partida 02.04.02.03 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO

Rendimiento m²/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m² 63.76

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
014701011	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
021149006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
022918007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
023006020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
023905000	AGUA	m ³		0.0080	6.00	0.05
0239140066	PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO	m ²		1.0500	23.65	24.83
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0450	7.12	0.32
39.18						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zunka Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.01.02.04 PISO PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO

Rendimiento m2/DIA MO. 1º 0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 77.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140067	PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO-ALTO TRANSITO	m2		1.0500	36.27	38.08
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
52.43						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

Partida 02.04.02.05 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO

Rendimiento m2/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 61.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140068	CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO	m2		1.0500	21.10	22.16
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
36.51						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902385

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
C.P. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.02.06 PISO CERAMICO 45 x 45 MODELO GRIS PLATA- ALTO TRANSITO

Rendimiento m²/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m² 59.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140072	CERAMICO 45X45 MODELO CEMENTO GRIS PLATA	m2		1.0500	19.41	20.38
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
34.73						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

Partida 02.04.02.07 PISO CERAMICO 30 x 30 MODELO GRANILLA BLANCO- ALTO TRANSITO

Rendimiento m²/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m² 58.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140073	CERAMICO 30X30 MODELO GRANILLA BLANCO	m2		1.0500	18.56	19.49
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
33.84						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						


 Jose Franklin Yalledo Cosenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"


 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 C.I.L. 47902985

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 02.04.02.08 PISO DE CONCRETO EN PATIOS f_c=175kg/cm²; e=15cm FROTACHADO

Rendimiento m²/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m² 73.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1143	17.55	2.01
014701004	PEON	hh	7.0000	0.8000	15.82	12.66
0147010101	OPERARIO	hh	4.0000	0.4571	21.91	10.02
24.69						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0060	3.23	0.02
0204000000	ARENA FINA	m ³		0.0140	35.00	0.49
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m ³		0.0780	85.00	6.63
0205010004	ARENA GRUESA	m ³		0.0770	38.00	2.93
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS. (42.5 kg)	bls		1.4300	21.36	30.54
0239050000	AGUA	m ³		0.0310	6.00	0.19
0243040000	MADERA TORNILLO	p ²		0.6300	5.43	3.42
44.22						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.69	0.74
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p ³ 22 HP	hm	1.0000	0.1143	20.00	2.29
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.1143	12.00	1.37
4.40						

Partida 02.04.02.09 PATIOS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m²/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m² 39.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	17.55	3.51
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
18.60						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO	p ²		3.3500	5.43	18.19
19.87						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.60	0.56
0.56						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
I.N.D. 47*02985


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.02.10 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO e=2"

Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por m² 27.33

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	17.55	1.17
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.2000	21.91	4.38
11.88						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0090	35.00	0.32
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0270	85.00	2.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0210	38.00	0.80
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.4549	21.36	9.72
0239050000	AGUA	m3		0.0136	6.00	0.08
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.0990	5.43	0.54
13.76						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.88	0.36
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0667	20.00	1.33
1.69						

Partida 02.04.03.01 SARDINEL-CONCRETO Fc=175 kg/cm2 (INC. EXCAVACION)

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por m 57.43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010004	PEON	hh	10.0000	1.0000	15.82	15.82
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.2000	21.91	4.38
23.71						
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2000	4.83	0.97
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		1.5000	2.65	3.98
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0110	35.00	0.39
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0300	85.00	2.55
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0270	38.00	1.03
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.6800	21.36	14.52
0239050000	AGUA	m3		0.0300	6.00	0.18
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.1400	5.43	6.19
29.81						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.71	0.71
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.1000	20.00	2.00
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.1000	12.00	1.20
3.91						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung

REPRESENTANTE COMUNITARIO
 D.M. 379929

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.03.02 SARDINEL ENCOFRADO DESECOFRADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 14.0000	EQ. 14.0000	Costo unitario directo por m2			43.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	0.5714	17.55	10.03
0147010004	PEON		hh	0.5000	0.2857	15.82	4.52
0147010101	OPERARIO		hh	0.7000	0.4000	21.91	8.76
							23.31
Materiales							
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8		kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"		kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO		p2		3.3500	5.43	18.19
							19.87
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	23.31	0.70
							0.70

Partida 02.04.04.01 VEREDAS e=4" DE CONCRETO Fc=175kg/cm2 ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por m2			48.17
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	0.0800	17.55	1.40
0147010004	PEON		hh	6.0000	0.4800	15.82	7.59
0147010101	OPERARIO		hh	3.0000	0.2400	21.91	5.26
							14.25
Materiales							
0204000000	ARENA FINA		m3		0.0140	35.00	0.49
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"		m3		0.0550	85.00	4.68
0205010004	ARENA GRUESA		m3		0.0450	38.00	1.71
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bls		0.8680	21.36	18.54
0239050000	AGUA		m3		0.0270	6.00	0.16
0243040000	MADERA TORNILLO		p2		0.9860	5.43	5.35
							30.93
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	14.25	0.43
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP		hm	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"		hm	1.0000	0.0800	12.00	0.96
							2.99

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 32167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.04.04.02 RAMPAS e=4" DE CONCRETO $F_c=175\text{L}/\text{cm}^2$ ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO

Rendimiento m²/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo p : m² 50.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	17.55	1.56
0147010004	PEON	hh	6.0000	0.5333	15.82	8.44
0147010101	OPERARIO	hh	3.0000	0.2667	21.91	5.84
						15.84
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0140	35.00	0.49
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0550	85.00	4.68
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0450	38.00	1.71
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis		0.8680	21.36	18.54
0239050000	AGUA	m3		0.0270	6.00	0.16
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		0.9860	5.43	5.35
						30.93
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.84	0.48
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	1.0000	0.0889	20.00	1.78
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
						3.33

Partida 02.04.04.03 VEREDAS Y RAMPAS.- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Rendimiento m²/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m² 39.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	17.55	3.51
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
						18.60
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.2600	4.83	1.26
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.1300	3.23	0.42
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.3500	5.43	18.19
						19.87
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	18.60	0.56
						0.56

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
1995

Jose Franklin Talledo Coboñas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto: 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto: 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida: 02.05.01.01 ZOCALOS DE PORCELANATO 60X60 MODELO VIENA MARRON CLARO

Rendimiento: m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m² 50.93

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
19.88						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.34	10.72
0239050000	AGUA	m ³		0.0080	6.00	0.05
0239140069	PORCELANATO 60X60 MODELO VIENA MARRON CLARO	m ²		1.0500	24.43	25.65
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0450	7.12	0.32
39.55						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60
0.60						

Partida: 02.05.01.02 ZOCALOS DE PORCELANATO 60X60 MODELO POTENZA MARRON OSCURO MATE

Rendimiento: m²/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m² 71.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
19.88						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.34	10.72
0239050000	AGUA	m ³		0.0080	6.00	0.05
0239140070	PORCELANATO 60X60 MODELO POTENZA MARRON OSCURO MATE	m ²		1.0500	35.54	37.32
0243140001	MADERA CEDRO	p ²		0.0450	7.12	0.32
51.22						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60
0.60						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE GENERAL
DNI. 47902983


Jose Franklin Taliedo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.05.01.03 ZOCALOS DE CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO

Rendimiento m2/DIA M.O. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 67.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61
19.88						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.34	10.72
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140071	CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	m2		1.0500	21.95	23.05
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
36.95						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60
0.60						

Partida 02.05.01.04 ZOCALO PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO

Rendimiento m2/DIA M.O. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 74.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
23.86						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.3330	1.34	11.17
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05
0239140056	PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2		1.0500	33.41	35.08
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32
49.43						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.86	0.72
0.72						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Saling Zarila Chung
INGENIERO CIVIL
RIPRECE 07110186

Jose Franklin Tallado Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.05.01.05 ZOCALOS DE MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0010	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			59.20
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61	
							19.88
Materiales							
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49	
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32	
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.34	10.72	
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05	
0239140074	MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30	m2		1.0500	23.64	24.82	
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32	
							38.72
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60	
							0.60

Partida 02.05.01.06 ZOCALOS DE MAYOLICA VIVES ROSADO 25X40

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			54.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	15.82	5.27	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	21.91	14.61	
							19.88
Materiales							
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0700	6.97	0.49	
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.7000	3.31	2.32	
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		8.0000	1.34	10.72	
0239050000	AGUA	m3		0.0080	6.00	0.05	
0239140075	MAYOLICA VIVES ROSADO 25X40	m2		1.0500	19.40	20.37	
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0450	7.12	0.32	
							34.27
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.88	0.60	
							0.60

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.05.02.01 CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO

Rendimiento m/DIA MÓ. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 13.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
7.95						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0070	6.97	0.05
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.0700	3.31	0.23
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		0.8333	1.34	1.12
0239140056	PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2		0.1050	33.41	3.51
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0045	7.12	0.03
4.94						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
0.24						

Partida 02.05.02.02 CONTRAZOCALO PORCELANATO 10 x 60 ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO

Rendimiento m/DIA MÓ. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 13.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
7.95						
Materiales						
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto		0.0070	6.97	0.05
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg		0.0700	3.31	0.23
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg		0.8333	1.34	1.12
0239140065	PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO	m2		0.1050	34.60	3.63
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0045	7.12	0.03
5.06						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
0.24						

Partida 02.05.02.03 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=20 cm

Rendimiento m/DIA MÓ. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 12.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.3333	0.1333	15.82	2.11
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
10.87						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0040	35.00	0.14
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0310	21.36	0.66
0.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.87	0.33
0.33						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47992995

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.05.02.04 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=VARIABLE

Rendimiento	m2/DIA	MO. 4.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2			60.01
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	0.3333	0.6666	15.82	10.55	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82	
							54.37
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0200	35.00	0.70	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.1650	21.36	3.51	
							4.01
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	54.37	1.63	
							1.63

Partida 02.05.02.05 CONTRAZOCALO DE CEMENTO SIN COLOREAR DE H=10 cm

Rendimiento	m/DIA	MO. 30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m			7.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	0.3333	0.6666	15.82	1.41	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84	
							7.25
Materiales							
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0020	35.00	0.07	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0160	21.36	0.34	
							0.41
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.25	0.22	
							0.22

Partida 02.06.01 TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 22 e=0.8mm (flecha 20% de ancho)

Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2			185.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.55	3.12	
0147010004	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.82	14.06	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.91	3.90	
							21.08
Materiales							
0230810059	TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 22 e=0.8mm (flecha 20% de ancho)	m2		1.0000	127.93	127.93	
							127.93
Equipos							
0348520001	MAQUINA ROLADORA	hm	1.0000	0.0889	121.50	10.80	
0348520002	MAQUINA TROQUELADORA	hm	1.0000	0.0889	40.50	3.60	
0349610100	GRUJA TELESCOPICA DE 30 TON	hm	0.6000	0.0533	405.00	21.59	
							35.99

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.06.02 COBERTURA CON PLANCHA CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)

Rendimiento m2/DIA M.O. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 182.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	15.82	5.06
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	21.91	14.02
24.70						
Materiales						
0202940094	TUBO METALICO DE 50 X 100 X 4 mm	m		0.7333	25.91	19.00
0226090009	TIRAFON DE 1/4" X 4"	u		2.7000	0.64	1.73
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.6400	10.71	6.85
0230100018	ARANDELA DE 1/4"	u		2.7000	0.07	0.19
0230100019	SOMBRERO PARA TIRAFON DE 1/4"	u		2.7000	0.13	0.35
0230150049	SELLO BUTYL DE 3/32" x3/4"	m		1.0700	2.56	2.74
0230510104	CAPUCHON DE JEBE PARA TIRAFONES	u		0.1050	1.26	0.13
0230810056	CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m2		1.0500	93.22	97.86
0251010066	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 6mm X 6 m	pza		0.0100	5.34	0.05
0252150128	PERFIL "C" 3"X5 lb/pla	m		1.1100	20.03	22.23
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0230	25.34	0.58
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0230	40.85	0.94
0256020020	PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m	pl		0.0015	123.45	0.19
152.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.70	0.74
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	0.1600	25.00	4.00
4.74						

Partida 02.06.03 COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO

Rendimiento m2/DIA M.O. 21.0000 EQ. 21.0000 Costo unitario directo por : m2 26.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.4000	0.5333	15.82	8.44
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3810	21.91	8.35
16.79						
Materiales						
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0040	38.00	0.15
0217040006	LADRILLO PASTELERO 25 X 25 X 3 cm	u		17.0000	0.51	8.67
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.0350	21.36	0.75
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0070	7.12	0.05
9.62						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.79	0.50
0.50						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Siding Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
N.º 47092385

Jose Franklin Tallán Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.06.04 IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA MO. 70.000⁰ EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m² 6.38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.1143	15.82	1.81
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	21.91	2.50
4.31						
Materiales						
0213000023	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal		0.1000	18.21	1.82
1.82						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.31	0.13
0.13						

Partida 02.06.05 COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)

Rendimiento m2/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 239.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0239900161	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON PLANCHAS m2 DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)			1.0000	239.86	239.86
239.86						

Partida 02.07.01 PUERTA APANELADA C/TRIPLAY 10mm

Rendimiento m2/DIA MO. 5.5000 EQ. 5.5000 Costo unitario directo por : m2 236.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.4545	17.55	25.53
0147010101	OPERARIO	hh	1.5000	2.1818	21.91	47.80
73.33						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0300	3.23	0.10
0212030058	TIRAFONES 1/4" X 3 1/2"	u		6.2500	0.60	3.75
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.0300	13.14	0.39
0239020075	LJA PARA MADERA # 80	u		1.0000	0.93	0.93
0243140001	MADERA CEDRO	p2		17.8200	7.12	126.88
0244030016	TRIPLAY DE 4' X 8' X 10 mm	pl		0.5000	58.12	29.06
161.11						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	73.33	2.20
2.20						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

[Signature]
 Jose Franklin Talledo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida	02.07.02	PUERTA MACHIEBRADA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 0.7500	EQ. 0.7500			Costo unitario directo por : m2		670.74
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	10.6667	17.55	187.20	
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	10.6667	21.91	233.71	
							420.91	
	Materiales							
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"		kg		0.0500	3.23	0.16	
0239020071	COLA SINTETICA		gal		0.0500	13.14	0.66	
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80		u		0.5000	0.93	0.47	
0243140001	MADERA CEDRO		p2		33.1340	7.12	235.91	
							237.20	
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	420.91	12.63	
							12.63	

Partida	02.07.03	PUERTA MACHIEBRADA + SOBRELUZ						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 0.7500	EQ. 0.7500			Costo unitario directo por : m2		687.10
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	10.6667	17.55	187.20	
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	10.6667	21.91	233.71	
							420.91	
	Materiales							
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"		kg		0.0500	3.23	0.16	
0230310050	CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD		p2		2.4900	6.57	16.36	
0239020071	COLA SINTETICA		gal		0.0500	13.14	0.66	
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80		u		0.5000	0.93	0.47	
0243140001	MADERA CEDRO		p2		33.1340	7.12	235.91	
							253.56	
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	420.91	12.63	
							12.63	

Partida	02.07.04	PUERTA CONTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4"						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 2.5000	EQ. 2.5000			Costo unitario directo por : m2		260.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra							
0147010004	PEON		hh	0.5000	1.6000	15.82	25.31	
0147010101	OPERARIO		hh	1.5000	4.8000	21.91	105.17	
							130.48	
	Materiales							
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"		kg		0.0520	3.23	0.17	
0239020071	COLA SINTETICA		gal		0.1200	13.14	1.58	
0243140001	MADERA CEDRO		p2		14.0100	7.12	99.75	
0244030006	TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm		pl		0.7140	33.90	24.20	
							125.70	
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	130.48	3.91	
							3.91	

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Spaling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Toledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0301149** REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto **002** ARQUITECTURA

Fecha presupuesto **05/08/2019**

Partida **02.07.05** PUERTA CCNTRAPLACADA 40 mm CON TRIPLAY 6 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"x4" + SOBRELUZ

Rendimiento **m²/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m² **276.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEÓN	hh	0.5000	1.6000	15.82	25.31
014701010	OPERARIO	hh	1.5000	4.8000	21.91	105.17
130.48						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0520	3.23	0.17
0230310050	CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD	p2		2.4900	6.57	16.36
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.1200	13.14	1.58
0243140001	MADERA CEDRO	p2		14.0100	7.12	99.75
0244030006	TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm	pl		0.7140	33.90	24.20
142.06						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	130.48	3.91
3.91						

Partida **02.07.06** PIZARRA ACRILICA

Rendimiento **m²/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m² **135.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEÓN	hh	0.5000	0.8000	15.82	12.66
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.91	35.06
47.72						
Materiales						
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0310	3.23	0.10
0230330008	PLANCHA FORMICA ACRILICA COLOR BLANCO DE 1.20x2.40m	pl		0.3650	120.10	43.84
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.0800	13.14	1.05
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.8200	5.43	15.31
0244030006	TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm	pl		0.3650	33.90	12.37
0252150124	PERFIL "U" DE ALUMINIO 2"X2"X1mm	m		2.1900	4.38	9.59
0252150125	PERFIL "L" DE ALUMINIO 2"X2"X1mm	m		0.8750	4.23	3.70
85.96						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	47.72	1.43
1.43						

Partida **02.08.01** CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA

Rendimiento **m/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m **24.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	21.91	10.96
10.96						
Materiales						
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0125	25.34	0.32
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0080	40.85	0.33
0257000005	PLANCHA ESTRÍADA 1/8"	u		0.0700	176.73	12.37
13.02						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.96	0.33
0.33						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 32167



510

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.08.02 PUERTAS DE INGRESOS PRINCIPALES

Subtotal m²/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo parcial por m² 2.435

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	3.2000	17,55	56,16
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.6000	15,82	25,31
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	3.2000	21,91	70,11
						151,58
Materiales						
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0,1600	2,65	0,42
0226070086	CERRADURA 2 GOLPES TIPO FORTE	u		0,1651	45,24	7,47
0226100062	CERROJO 1/2"X1"X5"	u		0,2200	5,48	1,21
0226160022	BISAGRA CON EJE DE 5/8"	u		0,6400	2,54	1,63
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0,2500	10,71	2,68
0239900112	RUEDA CON SOPORTE Y GUIA	u		0,1600	26,87	4,30
0251010060	ANGULO DE FIERRO 2" X2" X 3/16"	m		1,8000	9,28	16,70
0251040135	PLATINA DE FIERRO 2 1/2" X 3/16"	m		3,5000	6,81	23,84
0251040136	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 8m	m		9,2000	4,82	44,34
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0,0125	25,34	0,32
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0,0080	40,85	0,33
0257000005	PLANCHA ESTRIADA 1/8"	u		0,0700	176,73	12,37
0298010180	PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" X4"X8"	u		0,0180	145,08	2,61
						118,22
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	151,58	4,55
						4,55

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Stirling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47502385

Jose Franklin Palledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.08.03 ASTA DE BANDERA

Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por m 1,179.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	16.0000	17.55	280.80
014701004	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.82	253.12
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
709.20						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.5000	4.83	2.42
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.5920	3.23	1.91
0204000000	ARENA FINA	m3		0.1380	35.00	4.83
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.3800	85.00	32.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.2550	38.00	9.69
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		4.3260	21.36	92.40
0226800028	TUERCA DE 1/2"	u		6.0000	0.28	1.68
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.1000	10.71	1.07
0230100007	PERNO 1/2" X 3" CON TUERCA	u		6.0000	1.56	9.36
0230100008	ARANDELA 1/2"	u		6.0000	0.20	1.20
0239020027	LIJA DE FIERRO # 80	pza		2.0000	1.60	3.20
0239050000	AGUA	m3		0.0920	6.00	0.55
0239160012	CUERDA DE NYLON	m		18.0000	0.43	7.74
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		12.1160	5.43	65.79
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.1000	25.34	2.53
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0570	40.85	2.33
0257000007	PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" (3.3mm)	m2		0.0300	49.79	1.49
0271010040	TUBERIA DE F*N* 2"x3mm STANDARD	m		2.7000	14.78	39.91
0271010041	TUBERIA DE F*N* 3"x3mm STANDARD	m		2.7000	24.25	65.48
0271010042	TUBERIA DE F*N* 4"x3mm STANDARD	m		3.3000	29.69	97.98
443.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	709.20	21.28
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.0200	0.1600	20.00	3.20
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.0200	0.1600	12.00	1.92
26.40						

Partida 02.08.04 BARANDA METALICA EN ESCALERA

Rendimiento m/DIA MO. 5.9200 EQ. 5.9200 Costo unitario directo por m 73.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3514	17.55	23.72
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.3514	21.91	29.61
53.33						
Materiales						
0212950020	TUBERIA F*G* 2"X3mm	m		1.0000	14.78	14.78
0212950022	TUBERIA F*G* 1 1/2"X3mm	m		0.2000	11.69	2.34
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.0600	10.71	0.64
0239020027	LIJA DE FIERRO # 80	pza		0.3000	1.60	0.48
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0080	25.34	0.20
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0080	40.85	0.33
18.77						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.33	1.60
1.60						

CONSORCIO "EUALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covinas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52147

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.08.05 REJILLA METALICA PARA CUNETA DE 1"X1"X1/8" (INCLUYE COLOCACION)

Rendimiento m/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 73.55

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	1.0667	15.82	16.88
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	21.91	23.37
40.25						
Materiales:						
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		0.1625	2.65	0.43
0226120010	BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2" X 2 1/2"	u		0.5000	2.12	1.06
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.2500	10.71	2.68
0239020027	LLAJA DE FIERRO # 80	pza		0.1000	1.60	0.16
0251010062	ANGULO DE FIERRO 1/8" X1"X1"	pza		0.3800	17.63	6.70
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m		2.8100	2.36	6.63
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0167	25.34	0.42
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0167	40.85	0.68
18.76						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.25	1.21
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	1.0000	0.5333	25.00	13.33
14.54						

Partida 02.08.06 TAPAJUNTA METALICA

Rendimiento m/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 33.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3200	15.82	5.06
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.07						
Materiales						
0226000094	TORNILLO DE FIJACION 1 1/2"	u		5.0000	0.17	0.85
0226050012	TARUGO 1/2" X 1 1/2"	u		5.0000	0.31	1.55
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0075	25.34	0.19
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0050	40.85	0.20
0298010183	PLANCHA DE ACERO LAF 3/16" X4"X8"	pl		0.0560	325.65	18.24
21.03						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.07	0.36
0.36						

Partida 02.08.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCUENTRO METALICO ENTRE SOBRETecho Y PARAPETO

Rendimiento m/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m 27.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2222	15.82	3.52
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	21.91	9.74
13.26						
Materiales						
0202020026	ALCAYATAS DE ACERO DE 1"	u		6.0000	0.35	2.10
0230460062	SILICONA 300 ml	u		0.2000	10.94	2.19
0256220098	PLANCHA F*G* e=1/20"	pl		0.1100	90.94	10.00
14.29						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.26	0.40
0.40						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Shiang Yunta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Taliedo Coreño
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.08.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE EVACUACION PLUVIAL 610 mm

Rendimiento	m/DIA	MO. 25.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : m			7.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01	
Materiales							
0261010007	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL 610mm	m		1.0500	28.91	30.36	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.01	0.21	
							0.21

Partida 02.08.09 BATERIAS ECOLOGICAS DE TRES TACHOS

Rendimiento	u/DIA	MO. 3.0000	EQ. 3.0000	Costo unitario directo por : u			827.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	17.55	46.80	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43	
							105.23
Materiales							
0239500107	BATERIA ECOLOGICA DE TRES TACHOS METALICOS	u		1.0000	718.65	718.65	
							718.65
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	105.23	3.16	
							3.16

Partida 02.08.10 ESCALERA DE GATO DE FIERRO GALVANIZADO

Rendimiento	m/DIA	MO. 5.0000	EQ. 5.0000	Costo unitario directo por : m			160.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	15.82	12.66	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.91	35.06	
							47.72
Materiales							
0212950022	TUBERIA F*G* 1 1/2"X3mm	m		2.5000	11.69	29.23	
0212950024	TUBERIA F*G* 1 "X3mm	m		2.0000	9.23	18.46	
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	10.71	3.21	
0239020027	LJA DE FIERRO # 80	pza		0.5000	1.60	0.80	
							51.70
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	47.72	1.43	
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	1.0000	1.6000	37.08	59.33	
							60.76

CONSORCIO "EL ALGARROSO"

Lushing Baling Zaira Ching
 REPRESENTANTE COMBIN

Jose Franklin Zalledo Covenar
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.08.11 ESCALERA DE ALUMINIO EN CISTERNA

Rendimiento	u/DIA	MO. 2.000	EQ. 2.0000	Costo unitario directo por : u				271.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.	
Mano de Obra								
0147010004	PEON		hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64	
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	4.0000	21.91	87.64	
119.28								
Materiales								
0202930016	CÓDIGO DE ALUMINIO DE 30mm		u		14.0000	2.65	37.10	
0252080043	TUBO DE ALUMINIO DE 30mm		u		6.0000	19.56	111.36	
148.46								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	119.28	3.58	
3.58								

Partida 02.08.12 PUERTA DE CASETA DE ELECTROBOMBA

Rendimiento	u/DIA	MO. 3.6000	EQ. 3.6000	Costo unitario directo por : u				254.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.	
Mano de Obra								
0147010003	OFICIAL		hh	0.5000	1.1111	17.55	19.50	
0147010004	PEON		hh	0.5000	1.1111	15.82	17.58	
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	2.2222	21.91	48.69	
85.77								
Materiales								
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD		kg		0.2500	10.71	2.68	
0251010061	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 3/4" X 3/4"		m		0.9900	2.38	2.34	
0251010062	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1" X 1"		pza		5.2900	17.63	93.09	
0252150127	PERFIL TEE DE FIERRO 1/8" X 3/4" X 3/4"		m		0.9900	2.63	2.60	
0261000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"		m2		1.1550	56.23	64.95	
165.66								
Equipos								
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	85.77	2.57	
2.57								

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47992985

Jose Franklin Yalledo Corzo
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 02.08.13 CERCO DE MALLA ELECTROSOLDADA 2"X2" F"6" 2"

Rendimiento	m2/Día	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2			138.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04	
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.82	12.66	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	21.91	35.06	
							61.76
Materiales							
0210200040	TUBO ELECTROSOLDADO CUADRADO 1" X 1mm	m		0.3100	1.20	0.37	
0212950007	TUBERIA F"6" 2" STANDAR (e=3.25mm)	m		0.6600	24.69	16.30	
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.5000	10.71	5.36	
0230990066	LIJA PARA FIERRO	u		0.5000	1.32	0.66	
0246110053	MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 2" X 2"	m2		1.0000	22.36	22.36	
0251010058	ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	m		1.6740	7.62	12.76	
0251040138	PLATINA DE FIERRO 1/8" X3/4" X 6m	m		2.2380	1.34	3.00	
0252150120	PERFIL TEE 1/8"X1 1/2"X1 1/2"	m		0.3333	5.30	1.77	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0250	25.34	0.63	
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0250	40.85	1.02	
0257000008	PLANCHA DE ACERO LAC 3/16" (4.8mm)	pza		0.0010	193.91	0.19	
							64.42
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	61.76	1.85	
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	0.4000	25.00	10.00	
							11.85

Partida 02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO CON CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS Y PROTECTOR DE SEGURIDAD

Rendimiento	m2/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : m2			505.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43	
							79.52
Materiales							
0239990066	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO SERIE 25 CON CRISTAL CRUDO DE 6mm + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS (SEGUN DETALLE)	m2		1.0000	243.36	243.36	
0251070010	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 1/4" X 1"x1.5mm	m		2.2000	39.48	86.86	
0251070011	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2 3/8" X 1"x1.5mm	m		4.3800	21.34	93.47	
0251070012	PLATINA DE ALUMINIO 1"x1.5mm	m		0.6400	4.01	2.57	
							426.25

Partida 02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTORES DE SEGURIDAD DE ALUMINIO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 9.0000	EQ. 9.0000	Costo unitario directo por : m2			235.91
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.8889	15.82	14.06	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	1.7778	21.91	38.95	
							53.01
Materiales							
0251070010	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 1/4" X 1"x1.5mm	m		2.2000	39.48	86.86	
0251070011	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2 3/8" X 1"x1.5mm	m		4.3800	21.34	93.47	
0251070012	PLATINA DE ALUMINIO 1"x1.5mm	m		0.6400	4.01	2.57	
							182.90

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staffing Zurich Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47702985

Jose Franklin Toledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 02.10.01 BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pza 17.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	21.91	8.76
Materiales						
0226120030	BISAGRA FIERRO ALUMINIZADO PESADO DE 4"	u		1.0000	8.00	8.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.76	0.26
						0.26

Partida 02.10.02 BISAGRA ALUMINIZADA DE 3" PESADA EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pza 14.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	21.91	8.76
Materiales						
0226120031	BISAGRA 3"	u		1.0000	5.50	5.50
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.76	0.26
						0.26

Partida 02.10.03 CERRADURA TRES GOLPES CON TIRADOR EN PUERTAS

Rendimiento pza/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 80.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
Materiales						
0226070090	CERRADURA 3 GOLPES TIPO FORTE CON TIRADOR	u		1.0000	58.34	58.34
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66
						0.66

Partida 02.10.04 CHAPA DE POMO CON PESTILLO EN PUERTA

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 48.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
Materiales						
0226310057	CHAPA DE POMO CON PESTILLO DE PUERTA	u		1.0000	25.78	25.78
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66
						0.66

CONSORCIO "EVALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47902905


 Jose Franklin Talledo Coven
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA,

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.10.05 PICAPORTE EN PUERTAS DE SS.HH

Rendimiento u/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : u 7.52

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010101	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.2500	21.91	5.48
						5.48
0226010106	Materiales PICAPORTE DE 2"	u		1.0000	1.88	1.88
						1.88
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.48	0.16
						0.16

Partida 02.10.06 CANDADO DE 60mm

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 34.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0226040005	Materiales CANDADO DE BRONCE FORTE 60 mm	u		1.0000	34.04	34.04
						34.04

Partida 02.11.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 12.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010101	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
						4.38
0230150041	Materiales SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.1300	38.03	4.94
0239020075	LJJA PARA MADERA # 80	u		0.2000	0.93	0.19
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal		0.0400	39.83	1.59
						6.72
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.38	0.13
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2000	5.00	1.00
						1.13

Partida 02.11.02 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS

Rendimiento m2/DIA MO. 33.0000 EQ. 33.0000 Costo unitario directo por : m2 13.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0147010101	Mano de Obra OPERARIO	hh	1.0000	0.2424	21.91	5.31
						5.31
0230150041	Materiales SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.1300	38.03	4.94
0239020075	LJJA PARA MADERA # 80	u		0.2000	0.93	0.19
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal		0.0400	39.83	1.59
						6.72
0337010001	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.31	0.16
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1.0000	0.2424	5.00	1.21
						1.37

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Spaling Zarta Chung
REPRESENTANTE COMUN
L.M. 01502855

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.1.03 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE 2 MANOS DE CARPINTERIA METALICA

Rendimiento: m2/DIA MO. 24.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 11.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	15.82	2.11
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
7.95						
Materiales						
0239020027	LJA DE FIERRO # 80	pza		0.2000	1.60	0.32
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0500	25.34	1.27
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0314	40.85	1.28
2.87						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.95	0.24
0.24						

Partida 02.11.04 PINTURA ESMALTE EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO

Rendimiento m2/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 15.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68
11.68						
Materiales						
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.0150	38.03	0.57
0239020075	LJA PARA MADERA # 80	u		0.0100	0.93	0.01
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0670	40.85	2.74
3.32						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.68	0.35
0.35						

Partida 02.11.05 PINTURA EN PUERTAS DE MADERA

Rendimiento m2/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 20.39

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
15.09						
Materiales						
0239020075	LJA PARA MADERA # 80	u		0.2000	0.93	0.19
0239050102	AGUARRAS	gal		0.0046	29.58	0.14
0254080000	BARNIZ MARINO	gal		0.0460	41.53	1.91
0254080025	LACA SELLADORA PARA MADERA	gal		0.0770	33.90	2.61
4.85						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
0.45						



Jose Franklin Tallado Cervera
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.12.01 JUNTAS DE DILATACION CON ESPUMA PLÁSTICA RELLENO CON POLIURETANO

Rendimiento m²/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m 19.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
Materiales						
0230240012	SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO (CARTUCHO DE 300 ml)	u		0.6100	19.50	11.90
0230700085	ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2X1m E=2	u		0.0630	2.65	0.17
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.01	0.21
						0.21

Partida 02.12.02 TAPAJUNTA METALICA EN PISOS

Rendimiento m/DIA MO. 32.0000 EQ. 32.0000 Costo unitario directo por : m 30.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2500	15.82	3.96
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2500	21.91	5.48
Materiales						
0226000094	TORNILLO DE FIJACION 1 1/2"	u		4.0000	0.17	0.68
0226050012	TARUGO 1/2" X 1 1/2"	u		4.0000	0.31	1.24
0230700085	ESPUMA PLASTICA DURA A/DENSIDAD 2X1m E=2	u		0.3700	2.65	0.98
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0075	25.34	0.19
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0050	40.85	0.20
0298010183	PLANCHA DE ACERO LAF 3/16" X4'X8'	pl		0.0550	325.65	17.91
						21.20
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.44	0.28
						0.28

Partida 02.12.03 JUNTA DE DILATACION EN PISOS CON TECNOPORT DE e= 3/8" RELLENO CON POLIURETANO

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 12.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	17.55	2.34
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.91	2.92
Materiales						
0230240012	SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO (CARTUCHO DE 300 ml)	u		0.3330	19.50	6.49
0239300004	TECNOPORT e= 3/8"	m2		0.0600	1.46	0.09
						6.58
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.26	0.16
						0.16

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stirling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.I. 47022885

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.12.04 JUNTAS ASFALTICAS e=1"

Rendimiento	m/DIA	MO. 70.0000	EQ. 70.0000	Costo unitario directo por : u			9.30
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/u	Parcial \$/u
	Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	0.1143	21.91	2.50
							2.50
	Materiales						
0204000000	ARENA FINA		m3		0.0100	35.00	0.35
0213000023	ASFALTO LIQUIDO RC-250		gal		0.3500	18.21	6.37
							6.72
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	2.50	0.08
							0.08

Partida 02.13.01 PASAMANO METALICO L=4.00m (JUEGO INFANTIL)

Rendimiento	u/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : u			1,416.93
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/u	Parcial \$/u
	Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	8.0000	17.55	140.40
0147010004	PEON		hh	0.5000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
							378.96
	Materiales						
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"		m3		0.1600	65.12	10.42
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bis		0.9700	21.36	20.72
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD		kg		0.2000	10.71	2.14
0238000003	HORMIGON		m3		0.3000	42.00	12.60
0239050000	AGUA		m3		0.0300	6.00	0.18
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA		gal		0.1000	25.34	2.53
0254310006	PINTURA ESMALTE		gal		0.0640	40.85	2.61
0271010041	TUBERIA DE F" N" 3"x3mm STANDARD		m		29.3000	24.25	710.53
0271010045	TUBERIA DE F" N" 1" STANDARD		m		10.9000	24.30	264.87
							1,026.60
	Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	378.96	11.37
							11.37

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47902985

Jose Franklin Talledo Cuevas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52107



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.13.02 SUBE Y BAJA (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,345.53

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	17.55	140.40
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	21.91	350.56
554.24						
Materiales						
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.1600	65.12	10.42
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bts		0.9700	21.36	20.72
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	10.71	3.21
0230100014	PERNO 1/2" X 2" CON TUERCA	u		32.0000	4.20	134.40
0238000003	HORMIGON	m3		0.2780	42.00	11.68
0239050000	AGUA	m3		0.0340	6.00	0.20
0251010070	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" X 6 m	m		2.3000	4.28	9.84
0251040142	PLATINA DE FIERRO 1/4" X 5/8"	m		1.3000	3.10	4.03
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.1000	25.34	2.53
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0600	40.85	2.45
0271010040	TUBERIA DE F" N" 2"x3mm STANDARD	m		11.2300	14.78	165.98
0271010042	TUBERIA DE F" N" 4"x3mm STANDARD	m		8.4500	29.69	250.88
0271010045	TUBERIA DE F" N" 1" STANDARD	m		2.4000	24.30	58.32
674.66						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	554.24	16.63
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	4.0000	25.00	100.00
116.63						

Partida 02.13.03 TROMPO GIRATORIO CON SOBRILLA (JUEGO INFANTIL)

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,250.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0239100427	TROMPO GIRATORIO CON SONBRILLA	u		1.0000	1,250.00	1,250.00
1,250.00						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
D.N.I. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 02.13.04 COLUMPIO METALICOS L +2.30m (JUEGO INFANTIL) CON 02 ASIENTOS

Rendimiento	u/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : u			1,343.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	17.55	140.40	
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	15.82	63.28	
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	21.91	350.56	
							554.24
Materiales							
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3		0.3430	65.12	22.34	
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.9700	21.36	20.72	
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.3000	10.71	3.21	
0238000003	HORMIGÓN	m3		0.5900	42.00	24.78	
0239050000	AGUA	m3		0.0700	6.00	0.42	
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal		0.0700	25.34	1.77	
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0500	40.85	2.04	
0261000014	PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20"(1.2mm)	pza		0.7000	24.56	17.19	
0271010040	TUBERIA DE F"N" 2"x3mm STANDARD	m		9.5000	14.78	140.41	
0271010045	TUBERIA DE F"N" 1" STANDARD	m		11.2000	24.30	272.16	
0271010046	TUBERIA DE F"N" 3/4" STANDAR	m		9.5000	17.65	167.68	
							672.72
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	554.24	16.63	
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	0.5000	4.0000	25.00	100.00	
							116.63

Partida 02.13.05 CASITA DE MADERA (JUEGO INFANTIL)

Rendimiento	u/DIA	MO. 0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : u			6,016.95
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Materiales							
0239100422	CASITA CON TOBOGAN	u		1.0000	6,016.95	6,016.95	
							6,016.95

Partida 02.14.01 CURADO CON CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			2.26
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.82	0.84	
							0.84
Materiales							
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal		0.0600	20.00	1.20	
							1.20
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.84	0.03	
0337010025	BRÓCHA DE 4"	u		0.0209	8.91	0.19	
							0.22

CONSORCIO "EL ALCARRABO"
Lushing Staling Doria Chung
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DNI. 47882963

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA H=0.80m, PARA TUBERIA DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 170.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 9.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	17.55	1.17
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	15.82	1.06
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.23	0.07
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	1.0000	0.0667	101.69	6.78
						6.85

Partida 03.01.02 RELLENO C/ARENA HASTA e=0.20m LA CLAVE PARA TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 4.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0267	21.91	0.58
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.80	0.14
						0.14

Partida 03.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO H=0.8m

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 6.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.1500	6.00	0.90
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.22	0.13
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.0667	15.00	1.00
						1.13

Partida 03.01.04 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS P/TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 1.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.82	1.27
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0080	21.91	0.18
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.45	0.04
						0.04

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Lurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA e=0.10m PARA TUBO DE 160 Y 200 mm

Rendimiento m²/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 4.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
014701010	OPERARIO	hh	0.1000	0.0100	21.91	0.22
Materiales						
020501004	ARENA GRUESA	m ³		0.0720	38.00	2.74
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.80	0.05
0.05						

Partida 03.02.01 TUBERIA PVC-SAP 2" CLASE 10

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 23.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
10.06						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0014	88.07	0.12
0272020006	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 2" A 1 1/2"	u		0.4167	4.35	1.81
0272070005	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2"	u		0.2778	12.95	3.60
0273010040	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" X 5m	m		1.0500	6.78	7.12
12.65						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

Partida 03.02.02 TUBERIA PVC-SAP 1 1/2" CLASE 10

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 15.49

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
10.06						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0272020005	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1 1/2" A 1"	u		0.0460	3.34	0.15
0272060004	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" X 90°	u		0.0410	4.35	0.18
0272070004	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2"	u		0.0460	5.88	0.27
0273010039	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1 1/2" X 5m	m		1.0500	4.23	4.44
5.13						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Turita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 03.02.06 CAJA PREFABRICADA P/VALVULAS

Rendimiento pza/DÍA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : pza: 94.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.6000	15.82	25.31
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.91	35.06
60.37						
Materiales						
023151022	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA PARA VALVULAS u			1.0000	32.42	32.42
32.42						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	60.37	1.81
1.81						

Partida 03.03.01 LLAVE DE RIEGO C/GRIFO DE 1/2" EN CAJUELA CONCRETO F'c 140 S/D

Rendimiento u/DÍA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 110.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
50.30						
Materiales						
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.1300	4.83	0.63
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.1900	4.83	0.92
020201023	CLAVOS CON CABEZA DE 2-1/2", 3", 4"	kg		0.1200	3.23	0.39
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		2.7900	2.65	7.39
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0100	35.00	0.35
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0800	85.00	6.80
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0300	38.00	1.14
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.5600	21.36	11.96
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.1500	0.96	0.14
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal		0.0400	38.03	1.52
0239050000	AGUA	m3		0.0100	6.00	0.06
0239900100	GRIFO BRONCE 1/2"	u		1.0000	8.09	8.09
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		2.8400	5.43	15.42
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.0300	7.12	0.21
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal		0.0400	40.85	1.63
56.65						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.30	1.51
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.0400	0.0533	20.00	1.07
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.0400	0.0533	12.00	0.64
3.22						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Taliedo Cevallos
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.04.01 TUBERIA DE PVC SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 23.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 27... J

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.4000	15.82	6.33
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
15.09						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0500	88.07	4.40
0273170008	UNION PVC SAL 4"	pza		0.3857	2.66	1.03
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		1.0500	6.47	6.79
12.22						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.09	0.45
0.45						

Partida 03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20

Rendimiento m/DIA MO. 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m 39.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2286	17.55	4.01
014701004	PEON	hh	1.0000	0.1143	15.82	1.81
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	21.91	2.50
8.32						
Materiales						
0266030089	ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 160mm	u		0.3365	4.20	1.41
0266060002	LUBRICANTE PARA TUBO PVC	gal		0.0520	75.38	3.92
0272130018	TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20	m		1.0300	23.90	24.62
0273110058	CODO PVC 160mmX45	pza		0.0500	18.89	0.94
30.89						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.32	0.25
0.25						

Partida 03.04.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 12" X 24" CON TAPA DE CONCRETO

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 249.23

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21.91	87.64
150.92						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0200	35.00	0.70
0212090109	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 12" X 24"	u		1.0000	82.40	82.40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.5000	21.36	10.68
93.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	150.92	4.53
4.53						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47...

Jose Franklin Talledo Coronas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 03.04.04 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 24" X 24" CON TAPA DE CONCRETO

Rendimiento: u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 547.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
301.84						
Materiales						
020400000	ARENA FINA	m3		0.0400	35.00	1.40
0212090111	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 24" X 24"	u		1.0000	214.24	214.24
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		1.0000	21.36	21.36
237.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.84	9.06
9.06						

Partida 03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA DE CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO

Rendimiento: u/DIA MO. 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : u 722.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	21.91	701.12
701.12						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	701.12	21.03
21.03						

Partida 03.06.01 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA

Rendimiento: pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 321.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0210020011	INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	u		1.0000	198.50	198.50
0210020078	TAPA PARA INODORO.TIPO MELIMEX	u		1.0000	15.00	15.00
213.50						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	105.23	3.16
3.16						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stallng Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Palledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 03.06.02 INODORO TANQUE BAJO DE LOSA INCLUYE ACCESORIOS PARA INICIAL

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 276.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	17.55	46.80
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0210020078	TAPA PARA INODORO TIPO MELIMEX	u		1.0000	15.00	15.00
0210020079	INODORO TANQUE BAJO BLANCO PARA NIÑOS INCLUYE ACCESORIOS	u		1.0000	155.25	155.25
170.25						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	105.23	3.16
3.16						

Partida 03.06.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 232.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
100.62						
Materiales						
0210050009	URINARIO PICO COLOR INC, ACCESORIOS	u		1.0000	91.90	91.90
0224020011	GRIFERIA PARA URINARIO DE PICO	u		1.0000	36.52	36.52
128.42						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.62	3.02
3.02						

Partida 03.06.04 LAVATORIO DE LOZA BLANCA

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 386.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
100.62						
Materiales						
0210410026	GRIFERIA PARA LAVADERO	u		1.0000	16.02	16.02
0210410028	LLAVE DE LAVATORIO STANDAR	pza		1.0000	114.21	114.21
0230700090	LAVATORIO LOZA BLANCA (SEGUN DISEÑO INC, ACCESORIOS)	pza		1.0000	152.54	152.54
282.77						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.62	3.02
3.02						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



S10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto: 05/08/2019

Partida 03.06.05 LAVADERO CORRIDO DE CEMENTO CON ENCHEPE CERAMICO

Rendimiento m/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m 271.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	17.55	70.20
014701004	PEON	hh	0.5000	2.0000	15.82	31.64
						101.84
Materiales						
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		5.0000	2.65	13.25
0204000000	ARENA FINA	m3		0.2000	35.00	7.00
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.2000	85.00	17.00
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.2000	38.00	7.60
0210230007	REGISTRO DE BRONCE DE 2" ROSCADO	u		1.0257	8.11	8.27
0210410022	GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2"	u		1.7000	16.02	27.23
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		1.0000	21.36	21.36
0224050015	CERAMICA 30X30 PARA PARED	m2		1.6000	35.67	57.07
0229050083	TRAMPA "P" DE 2" PARA DESAGUE	u		1.0257	4.57	4.69
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.2000	1.74	0.35
0230010002	RODOPLAST 6mm	m		4.4000	1.02	4.49
						166.31
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	101.84	3.06
						3.06

Partida 03.06.06 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 139.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
						21.91
Materiales						
0210070026	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	pza		1.0000	112.35	112.35
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		0.2000	21.36	4.27
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.0600	1.74	0.10
						116.72
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.91	0.66
						0.66

Partida 03.06.07 PAPELERA DE CERAMICA

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 43.96

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	15.82	7.91
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
						29.82
Materiales						
0210100055	PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 cm	pza		1.0000	12.72	12.72
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bbs		0.0200	21.36	0.43
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.0600	1.74	0.10
						13.25
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.82	0.89
						0.89

CONSORCIO "EL ALCARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.06.08 SEPARADOR DE MELAMINA 18mm color blanco

Rendimiento u/DIA MO. 3.0 EQ. 3.000 Costo unitario directo por : u 118.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.3333	15.82	21.09
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
79.52						
Materiales						
0202700007	TORNILLO DE FIJACION 2" C/TARUGOS DE PLASTICO	u		12.0000	0.20	2.40
0230320009	PLANCHA DE MELAMINA SOFT DE COLOR 18mm	pl		0.1000	175.00	17.50
0251010069	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 3" X 3" X 3/16"	pza		0.1700	85.89	14.60
0252950012	CANTONERAS DE PVC	m		1.6000	1.00	1.60
36.10						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	79.52	2.39
2.39						

Partida 03.06.09 TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20

Rendimiento pza/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : pza 483.12

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	5.3333	15.82	84.37
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	5.3333	21.91	116.85
201.22						
Materiales						
0210050013	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	u		1.0000	275.86	275.86
275.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	201.22	6.04
6.04						

Partida 03.06.10 ESPEJO BISELADO

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 197.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	15.82	12.66
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	21.91	35.06
47.72						
Materiales						
0279500094	ESPEJO BISELADO	m2		1.0300	143.83	148.14
148.14						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	47.72	1.43
1.43						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUNITARIO
DNI. 47902985

Jose Franklin Yaliedo Covañas
INGENIERO CIVIL
CIP. 92167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.06.11 PAPELERA PLASTICA

Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 19.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	15.82	4.22
Materiales						
0210100064	PAPELERA PLASTICA	pza		1.0000	15.12	15.12
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.22	0.13
						0.13

Partida 03.06.12 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE

Rendimiento pza/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : pza 409.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
						100.62
Materiales						
0210090011	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	u		1.0000	168.65	168.65
0210200031	TUBO DE ABASTO 1/2" X 1/2" CORRUGADO	u		1.0000	9.86	9.86
0210410027	LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO	pza		1.0000	127.32	127.32
						305.83
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.62	3.02
						3.02

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Sieling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin
 Jose Franklin Valleda Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.06.13 MESA CORRIDA DE CONCRETO REVEST. C/CERAMICO PARA LABORATORIO

Rendimiento M.O. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 1,314.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	16.0000	17.55	280.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	21.91	350.56
757.92						
Materiales						
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.5900	4.83	2.85
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.4100	3.23	1.32
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg		9.2000	2.65	24.38
0204000000	ARENA FINA	m3		0.1100	35.00	3.85
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.1200	85.00	10.20
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0900	38.00	3.42
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u		40.0000	0.68	27.20
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		5.0000	21.36	106.80
0224050015	CERAMICA 30X30 PARA PARED	m2		6.6000	35.67	235.42
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg		0.3000	1.74	0.52
0230010002	RODOPLAST 6mm	m		0.8500	1.02	0.87
0239020071	COLA SINTETICA	gal		0.0350	13.14	0.46
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	u		0.6540	0.93	0.61
0239050000	AGLIA	m3		0.2000	6.00	1.20
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		3.7500	5.43	20.36
0243140001	MADERA CEDRO	p2		0.4000	7.12	2.85
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal		0.0450	39.83	1.79
444.10						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	757.92	22.74
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	0.4400	3.5200	20.00	70.40
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	0.2000	1.6000	12.00	19.20
112.34						

Partida 03.07.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC

Rendimiento pto/DIA M.O. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 95.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
75.46						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0500	88.07	4.40
0272170003	TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"	u		0.3455	7.19	2.48
0273110002	CODO PVC SAL 2" X 90°	pza		0.6546	1.17	0.77
0273110004	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza		0.3455	4.68	1.62
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza		0.6546	1.90	1.24
0273160007	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	pza		0.3455	6.79	2.35
0274010033	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	m		0.6000	2.10	1.26
0274010047	TUBO PVC SAL - 4" (3m)	m		0.6000	6.47	3.88
18.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.46	2.26
2.26						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Kaling Zales Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.I. 2700055

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.07.02 SALIDA PARA VENTILACION

Rendimiento pto/DIA *MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 84.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0273110002	CODO PVC SAL 2" X 90°	pza		2.0000	1.17	2.34
0274010033	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	m		2.0000	2.10	4.20
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.46	2.26
2.26						

Partida 03.07.03 TUBERIA PVC-SAL 2"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 24.34

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	2.0000	0.8000	15.82	12.66
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0251070004	TUBO PVC - SAL - 2" (3M)	m		1.0300	2.13	2.19
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.42	0.64
0.64						

Partida 03.07.04 TUBERIA PVC-SAL 4"

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m 29.03

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	2.0000	0.8000	15.82	12.66
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0020	88.07	0.18
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		1.0500	6.47	6.79
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.42	0.64
0.64						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.07.02 REGISTROS DE BRONCE DE 4"

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 41.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
Materiales						
0210230008	REGISTRO DE BRONCE DE 4" ROSCADO	u		1.0000	14.26	14.26
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.21	0.88
						0.88

Partida 03.07.06 REGISTROS DE BRONCE DE 2"

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 38.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
Materiales						
0210230001	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	u		1.0000	8.45	8.45
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.21	0.88
						0.88

Partida 03.07.07 PRUEBA HIDRAULICA Y ESCORRENTIA TUB. DESAGUE

Rendimiento m/DIA MO. 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.10

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1600	15.82	2.53
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.91	1.75
						4.28
Materiales						
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0012	38.00	0.05
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u		0.4000	0.68	0.27
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bts		0.0060	21.36	0.13
0229060006	YESO EN BOLSAS DE 28 kg	bts		0.0060	5.00	0.03
0239050000	AGUA	m3		0.0353	6.00	0.21
						0.69
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.28	0.13
						0.13

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP: 02187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.08.01 SALIDA DE AGUA FRIA.- PVC

Rendimiento: pto/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo p.c. : pto 92.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	2.0000	15.82	31.64
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
75.46						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		1.8000	0.96	1.73
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0312	88.07	2.75
0239060010	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	19.64	0.20
0272140024	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 1/2" X 90	u		2.0000	0.78	1.56
0272140025	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 3/4" X 90	u		1.0000	1.43	1.43
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m		1.5000	1.34	2.01
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m		1.0000	2.53	2.53
0273130021	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	u		1.0000	0.95	0.95
0273130022	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4"	u		1.0000	1.89	1.89
15.05						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	75.46	2.26
2.26						

Partida 03.08.02 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA

Rendimiento: m/DIA MO. 30.7700 EQ. 30.7700 Costo unitario directo por : m 11.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2600	15.82	4.11
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2600	21.91	5.70
9.81						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.1500	0.96	0.14
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m		1.0300	1.34	1.38
0274030015	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	u		0.2062	1.34	0.28
1.80						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.81	0.29
0.29						

Partida 03.08.03 TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA

Rendimiento: m/DIA MO. 30.7700 EQ. 30.7700 Costo unitario directo por : m 13.77

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2600	15.82	4.11
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2600	21.91	5.70
9.81						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.1500	0.96	0.14
0272020000	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 3/4" A 1/2"	u		0.4106	1.56	0.64
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m		1.0300	2.53	2.61
0274030016	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4"	u		0.2281	1.23	0.28
3.67						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.81	0.29
0.29						

Jose Franklin Talledo Cuevas
INGENIERO CIVIL
CIP. 22167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Scaife & Associates
REPRESENT



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.08.04 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 3/4"

Rendimiento u/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : u 93.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
50.30						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.0000	0.96	1.92
0265050050	UNION UNIVERSAL DE F ³ G ⁶ DE 3/4"	u		2.0000	6.96	13.96
0271550013	NIPLE F ³ G ⁶ 1/2" X 1 1/4"	u		2.0000	1.51	3.02
0278000072	VALVULA COMPUERTA 3/4"	u		1.0000	22.34	22.34
41.24						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.30	1.51
1.51						

Partida 03.08.05 CAJA DE MADERA PARA VALVULA

Rendimiento pza/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 58.86

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	0.5000	0.6667	15.82	10.55
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
39.76						
Materiales						
0212800011	CAJA DE MADERA PVALVULA	u		1.0000	17.91	17.91
17.91						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.76	1.19
1.19						

Partida 03.08.06 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIA DE AGUA

Rendimiento m/DIA MO. 90.0000 EQ. 90.0000 Costo unitario directo por : m 5.83

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	2.0000	0.1778	15.82	2.81
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	21.91	1.95
4.76						
Materiales						
0239050000	AGUA	m3		0.1180	6.00	0.71
0.71						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.76	0.14
0337020043	BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	0.5000	0.0444	5.00	0.22
0.36						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 N° 47922965

Jose Franklin Paludo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 C.R. 22197



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA,
 Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.01 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 3"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 17.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
Materiales						
0212950018	TUBERIA FºGº 3" X 3.3mm	m		1.0300	33.69	34.70
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.2000	0.96	0.19
0265020057	CODO DE FIERRO GALVANIZADO CACHIMBA DE 3" X 90°	u		0.3333	3.98	1.33
0265050048	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 3"	pza		0.3333	61.81	20.60
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

Partida 03.09.02 TUBERIA DE PVC SAP 2" CLASE 10

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 18.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0272060015	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 90°	u		0.0690	7.53	0.52
0272070005	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2"	u		0.0690	12.95	0.89
0273010040	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" X 5m	m		1.0500	6.78	7.12
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

Partida 03.09.03 TUBERIA DE PVC SAP 2 1/2" CLASE 10

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 23.54

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0272060016	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 1/2" X 90°	u		0.1429	10.98	1.57
0272070081	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 1/2"	u		0.1429	17.68	2.53
0273010041	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2 1/2" X 5m	m		1.0500	8.56	8.99
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 N° 47802985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.04 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 2"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 40.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
10.06						
Materiales						
0212950017	TUBERIA FºGº 2"X3.3mm	m		1.0300	24.68	25.42
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.2000	0.96	0.19
0265020115	CODO FIERRO GALVANIZADO 2" X 90º	pza		0.2727	9.15	2.50
0265050006	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	u		0.2727	6.52	1.78
29.89						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

Partida 03.09.05 TUBERIA FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 32.06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
10.06						
Materiales						
0212950016	TUBERIA FºGº 1 1/2"X3.3mm	m		1.0300	18.14	18.68
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.2000	0.96	0.19
0265020113	CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 90º	pza		0.2609	6.93	1.81
0265050005	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	u		0.2609	3.90	1.02
21.70						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

Partida 03.09.06 TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 12.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	0.2667	15.82	4.22
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	21.91	5.84
10.06						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		0.1500	0.96	0.14
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m		1.0300	1.34	1.38
0274030015	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	u		0.4000	1.34	0.54
2.06						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.06	0.30
0.30						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.07 VALVULA CHECK 2"

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 328.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
37.73						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0265020115	CODO FIERRO GALVANIZADO 2" X 90°	pza		3.0000	9.15	27.45
0265050055	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 2"	u		2.0000	24.39	48.78
0271550018	NIPLE Fº Gº 2" X 2 1/2"	u		5.0000	7.13	35.65
0277030007	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	u		1.0000	175.00	175.00
289.28						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.73	1.13
1.13						

Partida 03.09.08 VALVULA CHECK 1 1/2"

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 273.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
37.73						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0265020113	CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 90°	pza		3.0000	6.93	20.79
0265050054	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1 1/2"	u		2.0000	15.41	30.82
0265140053	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 5"	u		4.0000	11.24	44.96
0265140059	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 10"	u		1.0000	20.43	20.43
0277030006	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	u		1.0000	115.00	115.00
234.40						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.73	1.13
1.13						

Partida 03.09.09 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 252.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	21.91	29.21
50.30						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.0000	0.96	1.92
0265050055	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 2"	u		2.0000	24.39	48.78
0271550018	NIPLE Fº Gº 2" X 2 1/2"	u		2.0000	7.13	14.26
0278000079	VALVULA COMPUERTA 2"	u		1.0000	135.59	135.59
200.55						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	50.30	1.51
1.51						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Kurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 81111111

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.10 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/2"

Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 154.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
37.73						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0265050054	UNION UNIVERSAL DE F° G° DE 1 1/2"	u		2.0000	15.41	30.82
0265140049	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3"	u		2.0000	6.98	13.96
0278000076	VALVULA COMPUERTA 1 1/2"	u		1.0000	68.56	68.56
115.74						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.73	1.13
1.13						

Partida 03.09.11 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 92.26

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.82	15.82
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
37.73						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0265020110	CODO FIERRO GALVANIZADO 1/2" X 90°	pza		3.0000	1.35	4.05
0265030011	TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	u		1.0000	1.90	1.90
0265050051	UNION UNIVERSAL DE F° G° DE 1/2"	u		2.0000	4.79	9.58
0265130071	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 5"	u		4.0000	2.38	9.52
0265130077	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 10"	u		1.0000	8.23	8.23
0278000073	VALVULA COMPUERTA 1/2"	u		1.0000	17.72	17.72
53.40						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	37.73	1.13
1.13						

Partida 03.09.12 VALVULA FLOTADORA 1 1/2"

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 555.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
301.84						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0230090014	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	u		1.0000	125.45	125.45
0265020113	CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 90°	pza		3.0000	6.93	20.79
0265050054	UNION UNIVERSAL DE F° G° DE 1 1/2"	u		2.0000	15.41	30.82
0265140053	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 5"	u		4.0000	11.24	44.96
0265140059	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 10"	u		1.0000	20.43	20.43
244.85						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.84	9.06
9.06						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON Saldarriaga MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.13 VALVULA FLOTADORA 3/4"

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 417.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
301.84						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		2.5000	0.96	2.40
0230090013	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	u		1.0000	48.24	48.24
0265020112	CODO FIERRO GALVANIZADO 3/4" X 90°	pza		3.0000	2.34	7.02
0265050050	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 3/4"	u		2.0000	6.98	13.96
0265130092	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 5"	u		4.0000	5.30	21.20
0265140121	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 10"	u		1.0000	13.45	13.45
106.27						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.84	9.06
9.06						

Partida 03.09.14 CAJA BAYPAS DE CONCRETO

Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 196.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
100.62						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.2500	35.00	8.75
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.1500	85.00	12.75
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.1830	38.00	6.95
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		3.0000	21.36	64.08
92.53						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.62	3.02
3.02						

Partida 03.09.15 CAJA DE REBOSE CON REJILLA METALICA

Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 211.38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	15.82	42.19
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
100.62						
Materiales						
0203310004	REJILLA Y MARCO DE FIERRO 1"	u		1.0000	8.26	8.26
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.2600	85.00	22.10
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.3500	38.00	13.30
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		3.0000	21.36	64.08
107.74						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	100.62	3.02
3.02						

CONSORCIO "EL AVARROBO"
Lushing Staling Zúñiga Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, 02 ELECTROBOMBAS 1.9 HP

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 2,763.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
Materiales						
0208020019	CONDUCTOR NH-80 1X2.5mm2	m		30.0000	1.02	30.60
0208020020	CONDUCTOR NH-80 1X4mm2	m		18.0000	1.47	26.46
0212090104	CAJA GALVANIZADA RECT. PESADA 4"X2"X2 1/4"	u		4.0000	4.57	18.28
0212700096	TABLERO ALTERNADOR DE BOMBAS 1.9 HP TRIFASICO	u		1.0000	245.64	245.64
0251070005	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm	m		15.0000	0.74	11.10
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	175.28	5.26
0348000068	ELECTROBOMBA 1.9 HP ALTA PRESION 2" X 1 1/2"	u		2.0000	1,045.56	2,091.12
0348120093	CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA	u		2.0000	80.00	160.00
						2,256.38

Partida 03.09.17 TAPA DE FIERRO EN CISTERNA

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 271.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
Materiales						
0221030007	TAPA DE FIERRO	u		1.0000	15.26	15.26
0251010067	ANGULO DE FIERRO 1" X 1" X 3/16"	m		6.4000	28.63	183.23
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m		3.2000	2.36	7.55
0257000009	PLANCHA ESTRIADA 4"X8"X1/16"	m2		0.6400	32.47	20.78
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.82	1.31
						1.31

Partida 03.09.18 REBOSE DE TANQUE ALTO FIERRO GALVAN. 2"

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 159.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
Materiales						
0210280005	REJILLA DE BRONCE DIAMETRO 2" ROSCADO	u		1.0000	5.34	5.34
0212950017	TUBERIA F"G" 2"X3.3mm	m		0.1000	24.68	2.47
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.0500	10.71	0.54
0251000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"	m2		0.0700	56.23	3.94
0265020115	CODO FIERRO GALVANIZADO 2" X 90°	pza		3.0000	9.15	27.45
0265020116	CODO FIERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 90°	pza		3.0000	7.43	22.29
0272080015	REDUCCION PVC SAP 4 A 2"	pza		1.0000	12.89	12.89
0273230001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza		1.0000	2.16	2.16
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.82	1.31
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	0.5000	1.0000	37.08	37.08
						38.39

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zúñiga Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 Tlf. 47302985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.09.19 REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALVANIZADA 4"

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 191,94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
Materiales						
0210280006	REJILLA DE BRONCE DIAMETRO 2" ROSCADO	u		1.0000	5.34	5.34
0212950019	TUBERIA FºGº 4"X3.3mm	m		0.1000	47.08	4.71
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.5000	10.71	5.36
0261000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"	m2		0.0700	56.23	3.94
0265020117	CODO FIERRO GALVANIZADO 4" X 90º	pza		1.0000	49.07	49.07
0273230004	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4"	pza		1.0000	4.23	4.23
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	43.82	1.31
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	1.0000	2.0000	37.08	74.16
						75.47

Partida 03.09.20 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBO

Rendimiento u/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : u 34,43

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	15.82	4.22
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68
Materiales						
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg		0.0850	4.83	0.41
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg		0.0830	3.23	0.27
0229000085	TORNILLO DE FIJACION 1"	u		2.0000	0.20	0.40
0243040000	MADERA TORNILLO	p2		1.2800	5.43	6.95
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m		0.1600	2.36	0.38
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.26	0.76
						0.76

Partida 03.09.21 ROMPE AGUA

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 35,01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010101	OPERARIO	hh	1.3000	1.0400	21.91	22.79
Materiales						
0212950017	TUBERIA FºGº 2"X3.3mm	m		0.3000	24.68	7.40
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg		0.0500	10.71	0.54
0257000010	PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" (3.3mm)	pl		0.0243	148.22	3.60
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.79	0.68
						0.68

CONSORCIO EL ALGARROBO
Lushing Shing Zhen Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47002985

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.10.01 TUBERIA DE BAJADA Y RED PVC SAP 110 mm

Rendimiento m/DIA MO. 20.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m 61.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	2.0000	0.8000	15.82	12.66
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
21.42						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0002	88.07	0.02
0265160033	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS 4" (INC. TARUGOS)	u		1.0000	17.34	17.34
0272140030	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 110 mm X 90	u		0.1466	32.99	4.84
0274010042	TUBO PVC SAP - 110 mm CLASE 7.5(5m)	m		1.0500	16.36	17.18
39.38						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.42	0.64
0.64						

Partida 03.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC 200mm ISO 4435 S-20

Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 64.05

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	17.55	4.68
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	15.82	2.11
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.91	2.92
9.71						
Materiales						
0230510101	ANILLO JEBE NARANJA PARA TUBO 200mm	u		0.3407	6.30	2.15
0266060002	LUBRICANTE PARA TUBO PVC	gal		0.0520	75.38	3.92
0272130016	TUBERIA PVC UF 200mm ISO 4435 S-20	m		1.0300	46.58	47.98
54.05						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.71	0.29
0.29						

Partida 03.10.03 CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE 18" X 24" CON TAPA DE CONCRETO

Rendimiento u/DIA MO. 1.5000 EQ. 1.5000 Costo unitario directo por : u 378.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	5.3333	15.82	84.37
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	5.3333	21.91	116.85
201.22						
Materiales						
0204000000	ARENA FINA	m3		0.0300	35.00	1.05
0212090110	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 18" X 24"	u		1.0000	154.23	154.23
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls		0.7500	21.36	16.02
171.30						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	201.22	6.04
6.04						

CONSORCIO "EL ALBA" 1998

Lushing Sotelo
REPRESENTANTE COMUN
DNI. #7902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 003 SANITARIAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 03.11.01 EMPALME A RED EXISTENTE, DESAGÜE

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 189.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	17.55	70.20
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	15.82	63.28
133.48						
Materiales						
0210140078	CACHIMBA PVC 200mmX160MMx45 y accesorios	u		1.0000	26.14	26.14
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m		4.0000	6.47	25.88
52.11						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	133.48	4.00
4.00						

Partida 03.11.02 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 342.79

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.82	126.56
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
301.84						
Materiales						
0229050081	CINTA TEFLON	m		20.0000	0.96	19.20
0265050050	UNION UNIVERSAL DE F" G" DE 3/4"	u		1.0000	6.98	6.98
0273010038	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO 1" X 5M	m		1.0000	5.71	5.71
31.89						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	301.84	9.06
9.06						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Spang / Zuzita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985


 Jose Franklin Talledo Covenias
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



0435



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CABLE ELECTRICO DE 100 x 100 cm

Rendimiento m/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 21.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
014701004	PEON	hh	1.0000	1.3333	15.82	21.09
						21.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.09	0.63
						0.63

Partida 04.01.02 REFINE, NIVELACION DE ZANJAS INCLUYE CAMA DE 100 CM

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 4.59

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
014701004	PEON	hh	1.0000	0.1000	15.82	1.58
0147010101	OPERARIO	hh	0.1000	0.0100	21.91	0.22
						1.80
	Materiales					
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0720	38.00	2.74
						2.74
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.80	0.05
						0.05

Partida 04.01.03 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJAS C/ MATERIAL PROPIO CON EQUIPO 100 x 100 cm

Rendimiento m/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m 12.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
014701004	PEON	hh	1.0000	0.5714	15.82	9.04
						9.04
	Materiales					
0239050000	AGUA	m3		0.1500	6.00	0.90
						0.90
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	9.04	0.27
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT, 4.0 H.P.	hm	0.2500	0.1429	15.00	2.14
						2.41

Partida 04.02.01 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm2 N2XOH BLANCO

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 5.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
						2.38
	Materiales					
0208020032	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm2 N2XOH BLANCO	m		1.0500	2.89	3.03
						3.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
						0.07

CONSORCIO "EL AGUARROBU"
Lushing Staling Zupisa Chung
REPRESENTANTE COMÚN
DNI. 47902965

Jose Franklin Talledo Cereña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52147



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
 Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.02 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 6.30

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
Materiales						
0208020166	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO	m		1.0500	3.57	3.85
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.03 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm2 N2XOH

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 9.44

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
Materiales						
0208020114	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm2 N2XOH	m		1.0500	6.66	6.99
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.04 CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x25mm2 N2XOH

Rendimiento m/DIA MO. 80.0000 EQ. 80.0000 Costo unitario directo por : m 13.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1000	17.55	1.76
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0500	15.82	0.79
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	21.91	2.19
Materiales						
0208020037	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x25mm2 N2XOH BLANCO	m		1.0500	8.12	8.53
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.74	0.14
0.14						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNE 47962985

Jose Franklin Talledo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CP. 52107

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.08 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0208020073	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO	m		1.0500	1.60	1.68
1.68						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.09 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0208020074	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO	m		1.0500	1.60	1.68
1.68						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.10 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0208020110	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE	m		1.0500	1.60	1.68
1.68						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

CONSORCIO "EL ALCARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI-47902985

Jose Franklin Talledo Cueva
INGENIERO CIVIL
CIP: 32167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.11 CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NH-80 VERDE

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.73

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
020802007	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NH-80 VERDE	m		1.0500	2.17	2.28
2.28						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.12 CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 6.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
020802008	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE	m		1.0500	3.57	3.75
3.75						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.02.13 CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NHX-90 BLANCO

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 4.29

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
020802004	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NHX-90 BLANCO	m		1.0500	1.75	1.84
1.84						
Equipos						
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						


Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushy Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47982905



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.14 CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NHX-90 BLANCO

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m				4.73
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON			hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO			hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
								2.38
	Materiales							
0208020099	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NHX-90			m		1.0500	2.17	2.28
								2.28
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.38	0.07
								0.07

Partida 04.02.15 CONDUCTOR DE Cu - NLT 3x2.5mm2

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m				6.60
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON			hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO			hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
								2.38
	Materiales							
0208020031	CONDUCTOR Cu - NLT 3X2.5mm2			m		1.0500	3.95	4.15
								4.15
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.38	0.07
								0.07

Partida 04.02.16 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm2

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m				15.41
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
0147010004	PEON			hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO			hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
								2.38
	Materiales							
0208020086	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm2			m		1.0500	12.34	12.96
								12.96
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	2.38	0.07
								0.07


Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47502985

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.17 CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 16 MM2

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m			8.49
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10	
							2.38
Materiales							
0208020085	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 16 mm2	m		1.0500	5.67	5.95	
							5.95
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07	
							0.07

Partida 04.02.18 TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m			5.57
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10	
							2.38
Materiales							
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09	
0251070021	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m		1.0500	2.35	2.47	
0274020028	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	u		0.2031	1.85	0.38	
0274020043	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	u		0.4508	0.41	0.18	
							3.12
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07	
							0.07

Partida 04.02.19 TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m			6.22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88	
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10	
							2.38
Materiales							
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09	
0251070006	TUBO PVC - P (ELECT.) 25mm 3M	m		1.0500	2.65	2.78	
0274020029	CURVA PVC - P (ELECT.) 25mm	u		0.2031	2.11	0.43	
0274020041	UNION PVC - P (ELECT.) 25mm	u		0.4508	1.05	0.47	
							3.77
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07	
							0.07

CONSORCIO "EL VALGARROBO"
Lushing Shing Zyrta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47202985

Jose Franklin Talleda Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP: 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.20 TUBERIA PVC-SAP DE 35 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m			9.08
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88	
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10	
						2.38	
Materiales							
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09	
0251070008	TUBO PVC - P (ELECT.) 35mm 3M	m		1.0500	4.34	4.56	
0274020030	CURVA PVC - P (ELECT.) 35mm	u		0.1150	5.65	0.65	
0274020046	UNION PVC - P (ELECT.) 35mm	u		0.2600	5.12	1.33	
						6.63	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07	
						0.07	

Partida 04.02.21 TUBERIA PVC-SAP DE 40 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento	m/DIA	MO. 160.0000	EQ. 160.0000	Costo unitario directo por : m			9.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88	
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10	
						2.38	
Materiales							
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09	
0251070013	TUBO PVC - P (ELECT.) 40mm 3M	m		1.0500	4.63	4.86	
0274020034	CURVA PVC - P (ELECT.) 40mm	u		0.0604	6.78	0.41	
0274020038	UNION PVC - P (ELECT.) 40mm	u		0.2425	5.67	1.37	
						6.73	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07	
						0.07	

Partida 04.02.22 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150

Rendimiento	u/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : u			16.22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38	
						7.54	
Materiales							
0212090117	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 200 x 200 X 150	u		1.0000	8.45	8.45	
						8.45	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23	
						0.23	

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.02.23 CAJA DE DERIVACION DE 300x300x150

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 27.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
Materiales						
0212090118	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 300 x 300 X 150	u		1.0000	12.34	12.34
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
0.23						

Partida 04.02.24 CAJA DE TOMACORRIENTE PARA PISO IP 68

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 93.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
Materiales						
0212090129	CAJA DE TOMACORRIENTE PARA PISO IP68 - 2 MODULOS	u		1.0000	85.68	85.68
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
0.23						

Partida 04.02.25 SISTEMA DE TUBERIA CONDUIT EMT INC. ACCESORIOS.

Rendimiento u/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 967.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	17.55	140.40
0147010004	PEON	hh	0.5000	4.0000	15.82	63.28
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.91	175.28
Materiales						
0251070026	TUBO CONDUIT DE 20mm	m		96.0000	2.78	266.88
0251070045	CURVA CONDUIT EMT 20mm	u		12.0000	2.34	28.08
0251070047	TUBO FLEXIBLE CONDUIT C/FORRO DE PVC 20mm	m		7.0000	3.56	24.92
0251070048	CONECTOR CONDUIT EMT 20mm	u		32.0000	1.78	56.96
0251070049	CONECTOR HERMETICO EMT 20mm	u		8.0000	4.56	36.48
0251070050	TERMINAL EMT 20mm	u		48.0000	1.55	74.40
0251070051	CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 4 AGUJEROS DE 20mm	u		6.0000	4.56	27.36
0251070052	CAJA REDONDA DE 4 AGUJEROS DE 20mm	u		13.0000	5.67	73.71
588.79						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zakria Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.03.01 LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 378.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211010090	LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM	u		1.0000	345.67	345.67
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
346.18						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 04.03.02 SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 281.68

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211030126	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	u		1.0000	248.65	248.65
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
249.16						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 04.03.03 SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 271.42

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211030156	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	u		1.0000	238.39	238.39
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
238.90						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						


Jose Franklin Talledo Covarrubias
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zunta Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.03.04 INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMETICA) 2 LAMPARA

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 245.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211030132	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA	u		1.0000	212.45	212.45
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
212.96						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 04.03.05 BERYL ADOSADA LED 15W

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 189.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211030157	BERYL ADOSADA LED 15W	u		1.0000	156.78	156.78
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
157.29						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						

Partida 04.03.06 LUMINARIA PERIMETRAL

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 178.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
31.57						
Materiales						
0211030133	LUMINARIA PERIMETRAL	u		1.0000	145.67	145.67
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
146.18						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
0.95						


 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52107

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zufita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47992965

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.03.07 LAMPARA DE EMERGENCIA DE 24 LEDS

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u. 107.40

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.55	14.04
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
Materiales						
021100024	LAMPARA DE EMERGENCIA 24 LEDS	pza		1.0000	74.37	74.37
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.57	0.95
						0.95

Partida 04.03.08 Reflector Josef Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u. 738.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.55	35.10
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
Materiales						
0211030165	Reflector Josef Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE	u		1.0000	656.78	656.78
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0.5000	1.01	0.51
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.92	2.37
						2.37

Partida 04.03.09 CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u. 14.25

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
Materiales						
0212090119	CAJA OCTOGONAL F°G° DE 100mm x 55mm	u		1.0000	6.12	6.12
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
						0.24

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zuzita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902983

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.03.10 INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u ***4.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212020100	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	u		1.0000	5.99	5.99
5.99						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

Partida 04.03.11 INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u **19.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212020101	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	u		1.0000	10.92	10.92
10.92						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

Partida 04.03.12 INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u **23.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212020102	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	u		1.0000	15.67	15.67
15.67						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

CONSORCIO "EL ALBAZORO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Coronado
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA,
 Subpresupuesto 004 ELECTRICAS
 Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.03.13 INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 14,31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212020103	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	u		1.0000	6.78	6.78
6.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

Partida 04.03.14 TOMACORRIENTE DOBLE C/T

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 19.99

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212020105	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	u		1.0000	11.86	11.86
11.86						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

Partida 04.03.15 CAJA RECTANGULAR F*G* DE 100 x 55 x 50mm

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 12.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	17.55	3.51
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.89						
Materiales						
0212090120	CAJA RECTANGULAR F*G* DE 100 x 55 x 50mm	u		1.0000	4.84	4.84
4.84						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.89	0.24
0.24						

Partida 04.03.16 TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 67.89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0212090121	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	u		1.0000	67.89	67.89
67.89						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zunita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902983

Jose Franklin Talledo Covaña
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -**
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto **004 ELECTRICAS**

Fecha presupuesto **05/08/2019**

Partida **04.04.01 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS**

Rendimiento: u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u **266.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	2.0000	17.55	35.10
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	21.91	43.82
78.92						
Materiales						
021200061	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 8 POLOS	u		1.0000	180.00	180.00
180.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	78.92	7.89
7.89						

Partida **04.04.02 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS**

Rendimiento: u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u **336.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	2.0000	17.55	35.10
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	21.91	43.82
78.92						
Materiales						
021200052	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 18 POLOS	u		1.0000	250.00	250.00
250.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	78.92	7.89
7.89						

Partida **04.04.03 TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 32 POLOS**

Rendimiento: u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u **468.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
014701010	OPERARIO	hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
021200060	TABLERO ELECTRICO DE F°G° EMPOTRADO 32 POLOS	u		1.0000	352.34	352.34
352.34						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	105.23	10.52
10.52						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zanta Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47902995

Jose Franklin Talledo Corvalan
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.04.04 TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 36 POLOS

Rendimiento u/DIA MO. 5.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 514.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0212000051	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 36 POLOS	u		1.0000	398.45	398.45
398.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	105.23	10.52
10.52						

Partida 04.04.05 TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 42 POLOS

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 568.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0212000059	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 42 POLOS	u		1.0000	452.34	452.34
452.34						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	105.23	10.52
10.52						

Partida 04.04.06 TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 54 POLOS

Rendimiento u/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : u 648.20

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO	hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0212000053	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 54 POLOS	u		1.0000	532.45	532.45
532.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		10.0000	105.23	10.52
10.52						


 Jose Franklin Talledo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167


CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Shing Zaria Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 CENI. 4702885



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.04.07 TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 60 POLOS

Rendimiento	u/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : u				104.75
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO			hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
								105.23
	Materiales							
0212000058	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 60 POLOS			u		1.0000	589.00	589.00
								589.00
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		10.0000	105.23	10.52
								10.52

Partida 04.04.08 TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 72 POLOS

Rendimiento	u/DIA	MO. 6.0000	EQ. 6.0000	Costo unitario directo por : u				793.75
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	2.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO			hh	2.0000	2.6667	21.91	58.43
								105.23
	Materiales							
0212000054	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 72 POLOS			u		1.0000	678.00	678.00
								678.00
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		10.0000	105.23	10.52
								10.52

Partida 04.05.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A

Rendimiento	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u				69.01
Código	Descripción Recurso			Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL			hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO			hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
								12.63
	Materiales							
0212400092	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 32 A			u		1.0000	56.00	56.00
								56.00
	Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES			%MO		3.0000	12.63	0.38
								0.38

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Shuang/Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902995

Jose Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.05.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x40A

Rendimiento:	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			138.01
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL		hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
014701010	OPERARIO		hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
							12.63
Materiales							
021240008	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A		u		1.0000	125.00	125.00
							125.00
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	12.63	0.38
							0.38

Partida 04.05.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50A

Rendimiento:	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			153.01
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL		hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
014701010	OPERARIO		hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
							12.63
Materiales							
0212400108	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 A		u		1.0000	140.00	140.00
							140.00
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	12.63	0.38
							0.38

Partida 04.05.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A

Rendimiento:	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			178.01
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL		hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
014701010	OPERARIO		hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
							12.63
Materiales							
0212400093	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 63 A		u		1.0000	165.00	165.00
							165.00
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	12.63	0.38
							0.38

Jose Franklin Talledo Cobos
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALBARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI 47902985

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.05.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x70A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 193.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212400116	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 70 A	u		1.0000	180.00	180.00
180.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Partida 04.05.06 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x125A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 298.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212400118	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 125 A	u		1.0000	285.00	285.00
285.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Partida 04.06.01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x10A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 37.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212400099	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A	u		1.0000	24.00	24.00
24.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "A. BARRIOSO"
Lushing Spang Jurita Chung
REC. MUNICIPALIDAD PROV. DE PIURA
DM. 4732205



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.06.02 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 51.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
						12.63
Materiales						
0212400113	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16A	u		1.0000	28.00	28.00
						28.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
						0.38

Partida 04.06.03 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 51.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
						12.63
Materiales						
0212400082	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	u		1.0000	38.00	38.00
						38.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
						0.38

Partida 04.06.04 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 55.01

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
						12.63
Materiales						
0212400087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A	u		1.0000	42.00	42.00
						42.00
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
						0.38

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
Nº 47902985

Jose Franklin Talledo Cobena
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 Subpresupuesto 004 ELECTRICAS PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Partida 04.06.05 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x32A Fecha presupuesto 05/08/2019

Rendimiento	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			63.01
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01	
						12.63	
Materiales							
021240098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	u		1.0000	50.00	50.00	
						50.00	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38	
						0.38	

Rendimiento	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			88.01
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01	
						12.63	
Materiales							
021240089	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A	u		1.0000	75.00	75.00	
						75.00	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38	
						0.38	

Rendimiento	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			98.01
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62	
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01	
						12.63	
Materiales							
0212400105	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50A	u		1.0000	85.00	85.00	
						85.00	
Equipos							
033701001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38	
						0.38	


 Jose Franklin Talledo Cordero
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zunta Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.07.01 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 89.90

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212030069	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A	u		1.0000	76.89	76.89
76.89						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Partida 04.07.02 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x20 A/30mm A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 98.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212030061	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 20A - 30mA	u		1.0000	85.56	85.56
85.56						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Partida 04.07.03 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A

Rendimiento u/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : u 108.47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01
12.63						
Materiales						
0212030070	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	u		1.0000	95.46	95.46
95.46						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38
0.38						

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902885



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
 PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.07.04 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A/30mm A

Rendimiento	u/DIA	MO. 25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : u			198.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	17.55	5.62	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	21.91	7.01	
							12.63
Materiales							
0212030071	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A/30mm A	u		1.0000	185.67	185.67	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.63	0.38	
							0.38

Partida 04.08.01 PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66

Rendimiento	u/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : u			127.34
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68	
							21.04
Materiales							
0212030076	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	u		1.0000	105.67	105.67	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.04	0.63	
							0.63

Partida 04.08.02 PULSADOR LUMINOSO NC 220V IP66

Rendimiento	u/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : u			129.35
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.55	9.36	
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.91	11.68	
							21.04
Materiales							
0212030077	PULSADOR LUMINOSO NC 220V IP66	u		1.0000	107.68	107.68	
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	21.04	0.63	
							0.63

CONSORCIO "ALCAZAROB" 
 Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI: 47902985


 Jose Franklin Talledo Cueva
 INGENIERO CIVIL
 CIP: 52167

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.08.03 CONTACTOR TRIFASICO 25A

Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 61.92

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.55	7.02
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
15.78						
Materiales						
0212030091	CONTACTOR TRIFASICO 25A	u		1.0000	45.67	45.67
45.67						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.78	0.47
0.47						

Partida 04.08.04 CONTACTOR TRIFASICO 16A

Rendimiento u/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : u 39.70

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.55	7.02
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.91	8.76
15.78						
Materiales						
0212030090	CONTACTOR TRIFASICO 16A	u		1.0000	23.45	23.45
23.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	15.78	0.47
0.47						

Partida 04.09.01 POSTE DE F*G* DE 4m

Rendimiento u/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 856.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
0212030081	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE F*G* DE 4m	u		1.0000	856.45	856.45
856.45						

Partida 04.09.02 DADOS DE CONCRETO DE POSTES/INCLUYE ACABADO

Rendimiento u/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 129.17

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	17.55	46.80
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	21.91	58.43
105.23						
Materiales						
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0.0450	85.00	3.83
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0.0420	38.00	1.60
0230000001	CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg	bls		0.1300	23.00	2.99
0240040002	MARMOLINA	bls		0.2500	12.00	3.00
0264010051	GRANALLA	bls		0.7200	13.00	9.36
20.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	105.23	3.16
3.16						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurika Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.N. 47902985

Jose Franklin Talledo Cova
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.10.01 POZO CONEXION A TIERRA

Rendimiento u/DIA MO. 5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : u 587,47

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
014701004	PEON	hh	1.0000	16.0000	15,82	253,12
Materiales						
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3		1.4000	22,00	30,80
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3		0,0600	85,00	5,10
0205010004	ARENA GRUESA	m3		0,0300	38,00	1,14
0207010006	CABLE TW # 2 AWG - 35 mm2	m		5,0000	15,68	78,40
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5 kg)	bls		0,5000	21,36	10,68
0230100000	VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2,40 m	u		1,0000	165,26	165,26
0265240003	MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"	u		1,0000	24,96	24,96
0274010012	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"	m		5,0000	1,23	6,15
0274020015	CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"	u		1,0000	4,20	4,20
326,69						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	253,12	7,59
7,59						

Partida 04.11.01 BUZON DEL SISTEMA ELECTRICO 1.00x1.00x0.8

Rendimiento u/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 237,58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	17,55	70,20
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	21,91	87,64
157,84						
Materiales						
0256240003	BUZON PARA PARA SISTEMA ELECTRICO	u		1,0000	75,00	75,00
75,00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	157,84	4,74
4,74						

Partida 04.12.01 TABLERO DE ELECTROBOMBAS

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 397,46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17,55	17,55
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21,91	21,91
39,46						
Materiales						
0256920002	TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA	u		1,0000	203,00	203,00
0256920003	ALTERNOR DE ELECTROBOMBA	u		1,0000	35,00	35,00
0256920004	INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA	u		2,0000	25,00	50,00
0256920005	CONTROLES DE ARRANQUE Y PARADA	u		2,0000	35,00	70,00
358,00						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47902955

Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52187

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.13.01 VENTILADORES DE TECHO

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 261,38

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17,55	17,55
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21,91	21,91
39,46						
Materiales						
0229040001	CINTA AISLANTE	rl		0,5000	1,01	0,51
0239120376	CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	u		1,0000	24,56	24,56
0239120377	VENTILADOR DE TECHO - 200 W	u		1,0000	195,67	195,67
220,74						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	39,46	1,18
1,18						

Partida 04.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 48000 BTU INCLUYE ACCESORIOS

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 4,567,89

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
0230430012	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 48,000 btu/h TIPO SPLIT INCY. ACCESORIOS	u		1,0000	4,567,89	4,567,89
4,567,89						

Partida 04.14.01 TRANSPORTE DE MATERIALES (3% DE MATERIALES)

Rendimiento glb/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : glb 6,345,56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Materiales						
0232100044	TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS (3% DE MATERIALES)	glb		1,0000	6,345,56	6,345,56
6,345,56						

Partida 04.15.01 CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS)

Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por : m 11,06

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0,0571	17,55	1,00
0147010004	PEON	hh	0,5000	0,0286	15,82	0,45
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0,0571	21,91	1,25
2,70						
Materiales						
0208020089	CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS)	m		1,0500	7,89	8,28
8,28						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3,0000	2,70	0,08
0,08						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zuniga Chung
REPRESENTANTE COMUN
C.Nº. 47932965

Jose Franklin Talledo Coss
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.15.02 CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS

Rendimiento m/DIA MO. 140.0000 EQ. 140.0000 Costo unitario directo por : ... 5.35

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0571	17.55	1.00
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0286	15.82	0.45
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0571	21.91	1.25
2.70						
Materiales						
0208020030	CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	m		1.0500	2.45	2.57
2.57						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.70	0.08
0.08						

Partida 04.15.03 TUBERIA PVC-SAP DE 20 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 5.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0251070021	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m		1.0500	2.35	2.47
0274020028	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	u		0.2031	1.85	0.38
0274020043	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	u		0.4508	0.41	0.18
3.12						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.15.04 TUBERIA PVC-SAP DE 25 MM DE DIAMETRO INC. ACCESORIOS

Rendimiento m/DIA MO. 160.0000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 5.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0251070006	TUBO PVC - P (ELECT.) 25mm 3M	m		1.0500	2.65	2.78
0274020029	CURVA PVC - P (ELECT.) 25mm	u		0.1321	2.11	0.28
0274020041	UNION PVC - P (ELECT.) 25mm	u		0.3350	1.05	0.35
3.50						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Jose Franklin Talledo Coss
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EVALGARROBO"
Lushing Slatina Zarita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902885



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.15.05 TUBERIA PVC-CAP DE 55 MM DE DIAMETRO INC, ACCESORIOS

Rendimiento m/DIA MO. 160.5000 EQ. 160.0000 Costo unitario directo por : m 14.97

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0500	17.55	0.88
014701004	PEON	hh	0.5000	0.0250	15.82	0.40
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	21.91	1.10
2.38						
Materiales						
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal		0.0010	88.07	0.09
0251070030	TUBO PVC - P (ELECT.) 55mm 3M	m		1.0500	7.54	7.92
0274020060	CURVA PVC - P (ELECT.) 55mm	u		0.0248	11.00	0.27
0274020061	UNION PVC - P (ELECT.) 55mm	u		0.4100	10.34	4.24
12.52						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.38	0.07
0.07						

Partida 04.15.06 CAJA DE DERIVACION DE 200x200x150

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 16.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.54						
Materiales						
0212090117	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 200 x 200 X 150	u		1.0000	8.45	8.45
8.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
0.23						

Partida 04.15.07 CAJA DE DERIVACION DE 300x300x100

Rendimiento u/DIA MO. 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : u 19.22

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI.	Parcial SI.
Mano de Obra						
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2000	15.82	3.16
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	21.91	4.38
7.54						
Materiales						
0212090170	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 300 x 300 X 100	u		1.0000	11.45	11.45
11.45						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.54	0.23
0.23						

CONSORCIO "EL AVIGARRERO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI: 47302985

Jose Franklin Talledo Carr
INGENIERO CIVIL
CIP: 43187



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA,

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.15.08 CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm

Rendimiento	u/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : u			66.12
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0147010003	OFICIAL		hh	1.0000	2.0000	17.55	35.10
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	2.0000	21.91	43.82
							78.92
Materiales							
0212090120	CAJA RECTANGULAR F°G° DE 100 x 55 x 50mm		u		1.0000	4.84	4.84
							4.84
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	78.92	2.37
							2.37

Partida 04.15.09 SISTEMA DE DATA Y TELEFONO

Rendimiento	u/DIA	MO. 0.1000	EQ. 0.1000	Costo unitario directo por : u			14,987.04
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra							
0147010004	PEON		hh	1.0000	80.0000	15.82	1,265.60
0147010101	OPERARIO		hh	1.0000	80.0000	21.91	1,752.80
							3,018.40
Materiales							
0212010047	TOMAS DE RED		u		2.0000	12.35	24.70
0212010050	JACK RJ45		u		60.0000	75.45	4,527.00
0212010051	PATCH CORS DE 2M		u		60.0000	21.34	1,280.40
0212010052	PATCH CORS DE 0.9M		u		65.0000	11.23	729.95
0212010053	PATCH CORS DE 1.5M		u		65.0000	15.67	1,018.55
0212010054	PATCH PANEL		u		4.0000	32.45	129.80
0212010055	ORDENADOR DE CABLE PARA GABINETE		u		4.0000	84.56	338.24
0212010057	SWITCH CISCO CORE 3800 DE 24 PUERTOS		u		1.0000	80.78	80.78
0212010060	FACE PLATE		u		60.0000	18.45	1,107.00
0212010063	SWITCH CISCO BORDE 2960 DE 16 PUERTOS		u		1.0000	65.78	65.78
0212010065	CAJA TOMAS DE DATOS DE PVC ADOSADA		u		60.0000	14.56	873.60
0212010066	SWITCH CISCO BORDE 2960 DE 48 PUERTOS		u		1.0000	150.65	150.65
0212700099	GABINETE DE PARED DE 6RU		pza		2.0000	344.55	689.10
0212700100	GABINETE DE PARED DE 12 RU		pza		1.0000	456.78	456.78
0251070047	TUBO FLEXIBLE CONDUIT C/FORRO DE PVC 20mm		m		32.0000	3.56	113.92
0251070049	CONECTOR HERMETICO EMT 20mm		u		64.0000	4.56	291.84
							11,878.09
Equipos							
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES		%MO		3.0000	3,018.40	90.55
							90.55

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902903


Jose Franklin Talledo Coven
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.16.01 TUBERIA A LA VISTA

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 65.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.3000	1.0400	17.55	18.25
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
35.78						
Materiales						
0229080060	UNIONES DE COBRE DE 1/2"	pza		0.5000	5.63	2.82
0230100003	ABRAZADERA DE COBRE DE 1/2"	u		1.0000	5.08	5.08
0298010168	TUBERIA DE COBRE 1/2"	m		1.0500	19.76	20.75
28.65						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.78	1.07
1.07						

Partida 04.16.02 TUBERIA MONTANTE

Rendimiento m/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m 65.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.3000	1.0400	17.55	18.25
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
35.78						
Materiales						
0229080060	UNIONES DE COBRE DE 1/2"	pza		0.5000	5.63	2.82
0230100003	ABRAZADERA DE COBRE DE 1/2"	u		1.0000	5.08	5.08
0298010168	TUBERIA DE COBRE 1/2"	m		1.0500	19.76	20.75
28.65						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.78	1.07
1.07						

Partida 04.16.03 INSTALACION DE ARTEFACTOS DE GAS

Rendimiento u/DIA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 65.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
014701003	OFICIAL	hh	1.3000	1.0400	17.55	18.25
014701010	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
35.78						
Materiales						
0229080060	UNIONES DE COBRE DE 1/2"	pza		0.5000	5.63	2.82
0230100003	ABRAZADERA DE COBRE DE 1/2"	u		1.0000	5.08	5.08
0298010168	TUBERIA DE COBRE 1/2"	m		1.0500	19.76	20.75
28.65						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.78	1.07
1.07						



 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



 Lushing Stalping Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985



Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA -
PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA.

Subpresupuesto 004 ELECTRICAS

Fecha presupuesto 05/08/2019

Partida 04.16.04 VENTILACION (SUPERIOR O INFERIOR)

Rendimiento 1 DÍA MO. 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : u 132.45

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.3000	1.0400	17.55	18.25
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	21.91	17.53
35.78						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.78	1.07
0348890004	EQUIPO DE VENTILACION SUPERIOR INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	u		1.0000	95.60	95.60
96.67						

Partida 04.16.05 DUCTOS DE EVACUACION DE HUMOS

Rendimiento u/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : u 87.14

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.55	17.55
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	21.91	21.91
39.46						
Materiales						
0231000005	DUCTO DE REJILLAS METALICAS	u		1.0000	46.50	46.50
46.50						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.46	1.18
1.18						

Partida 04.17.01 CONEXION Y ADECUACION A RED DE ENERGIA EXISTENTE (incluye todas las gestiones necesarias)

Rendimiento u/DIA MO. 0.2500 EQ. 0.2500 Costo unitario directo por : u 1,520.60

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	32.0000	17.55	561.60
0147010101	OPERARIO	hh	1.0000	32.0000	21.91	701.12
1,262.72						
Materiales						
0217220006	CAJA DE CONEXION DE SUMINISTRO	u		1.0000	45.00	45.00
0217220007	CAJA PORTAMEDIDOR	u		1.0000	35.00	35.00
0217220008	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	u		1.0000	105.00	105.00
0217220009	CAJA PORTA - INTERRUPTOR DE 30A	u		1.0000	35.00	35.00
220.00						
Equipos						
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1,262.72	37.88
37.88						

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



RELACION DE INSUMOS



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, ESTRUCTURA

Subpresupuesto 001

Fecha 05/08/2019

Lugar 200101 PIUPA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
MANO DE OBRA					
0147000032	TOPOGRAFO	hh	20.9476	24.70	517.41
0147010003	OFICIAL	hh	14,682.6160	17.55	257,679.91
0147010004	PEON	hh	22,606.7649	15.82	357,639.02
0147010101	OPERARIO	hh	15,681.8298	21.91	343,588.89
0147010111	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	6.0000	500.00	3,000.00
					962,425.23
MATERIALES					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg	7,731.9089	4.83	37,345.12
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg	1,996.5155	4.83	9,643.17
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg	1,814.7885	3.23	5,861.77
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg	162,041.4810	2.65	429,409.92
0205000009	PIEDRA DE 8" GRANDE	m3	135.0380	60.00	8,102.28
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3	778.6353	85.00	66,184.00
0205000040	OVER 1" a 6"	m3	470.4576	75.00	35,284.32
0205010001	AFIRMADO PARA BASE MEJORADO	m3	1,162.6095	43.45	50,515.38
0205010004	ARENA GRUESA	m3	707.8500	38.00	26,898.30
0210020077	CILINDROS PARA DEPOSITOS DE BASURA	u	3.0000	55.20	165.60
0210980004	BAÑO PORTATIL	mes	18.0000	556.71	10,020.78
0217010020	LADRILLO PARA TECHO 15 X 30 X 30 cm	u	14,871.1500	1.76	26,173.22
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bls	17,478.1124	21.36	373,332.48
0221020007	PLANCHA DE ETERNIT DE 10 PIES GRIS	pl	2.5200	40.76	102.72
0229030105	CAL (BOLSA X 20KG)	bls	209.4755	11.78	2,467.62
0229040091	CINTA SEÑALADORA	m	3,000.0000	0.09	270.00
0229040095	MALLA PROTECTORA	rf	60.0000	75.00	4,500.00
0230900003	ESTERA	u	41.6250	12.71	529.05
0238000003	HORMIGON	m3	448.6767	42.00	18,844.42
0239050000	AGUA	m3	2,248.5917	6.00	13,491.55
0239160011	CORDEL	m	796.0069	0.39	310.44
0239900115	CORREA DE SEGURIDAD	u	75.0000	29.20	2,190.00
0239900116	ANTEOJOS PARA SOLDAR	u	75.0000	15.97	1,197.75
0239900117	CHALECOS PARA OBRA	pza	75.0000	15.49	1,161.75
0239900118	BOTAS DE JEBE	u	35.0000	18.50	647.50
0239900119	CASCO P/OBRA	u	75.0000	28.66	2,149.50
0239900120	GUANTES DE JEBE	pza	75.0000	8.32	624.00
0239900121	PROTECTOR DE OJDOS	pza	75.0000	3.40	255.00
0239900122	MASCARA CONTRA POLVO	pza	75.0000	5.47	410.25
0239900123	BOTAS DE CUERO CON PUNTA DE ACERO	u	75.0000	40.56	3,042.00
0239900124	ARNES DE SEGURIDAD	u	35.0000	145.67	5,098.45
0239900130	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA METALICA V1	m	25.6000	546.78	13,997.57
0243040000	MADERA TORNILLO	p2	42,694.5138	5.43	231,831.21
0243130023	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA METALICA CM-1	u	6.0000	4,556.78	27,340.68
0243500002	POSTES DE MADERA PARA CINTA	u	144.0000	12.00	1,728.00
0244030021	TRIPLAY DE 4' X 8' X 4 mm	pl	10.8400	20.59	223.20
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal	0.5000	40.85	20.43
					1,411,389.43
EQUIPOS					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			26,752.36
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO-TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	860.7305	20.00	17,214.61
0348040027	CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 m3	hm	149.9546	180.00	26,991.83
0348810002	WINCHE CON DOS BALDES, 3.6 HP	hm	78.7298	26.38	2,076.89
0349020011	COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM	hm	147.6413	84.75	12,512.60
0349030013	RODILLO LISO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton VIBRATORIO	hm	23.4196	150.00	3,512.94
0349030074	MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG	hm	285.2123	35.00	9,982.43
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	21.6906	101.69	2,205.72
0349040034	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP	hm	23.4196	210.00	4,918.12
0349040091	CARGADOR S/ LLANTAS 110-125 HP	hm	37.3598	125.00	4,669.98
0349060055	MARTILLO NEUMÁTICO - 93 HP - 335/375 PCM	hm	10.0704	25.42	255.99
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	591.4843	12.00	7,097.81
0349090000	MOTONIVELADORA DE 125 HP MAQUINARIA	hm	23.4196	120.00	2,810.35
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	543.0420	15.00	8,145.63

Provincia de Piura
Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenar
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
 SILDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
 DEPARTAMENTO DE PIURA,
 Subpresupuesto 001 ESTRUCTURA
 Fecha 05/08/2019
 Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0349680003	TEODOLITO	hm	20.9476	15.00	314.21
					131,461.47
			Total	S/.	2,505,256.13

CONSORCIO "EL ALVARO"
[Signature]
 Lushing Stealing Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN
 DNI 47302969

[Signature]
 Jose Franklin Talledo Covenas
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167



0472



RELACION DE INSUMOS DE ARQUITECTURA



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA,
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Rr curso	Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
MANO DE OBRA					
0147010003	OFICIAL	hh	2,094.6831	17.55	36,761.69
0147010004	PEON	hh	10,176.2187	15.82	160,987.78
0147010101	OPERARIO	hh	21,261.3943	21.91	465,837.15
					663,586.62
MATERIALES					
0202000010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg	0.5000	4.83	2.42
0202000015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg	36.9694	4.83	178.56
0202010023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg	315.6192	3.23	1,019.45
0202010025	CLAVOS DE FIJACION @ 610mm	cto	0.6042	18.00	10.89
0202020026	ALCAYATAS DE ACERO DE 1"	u	1,846.0200	0.35	646.11
0202930016	CODO DE ALUMINIO DE 30mm	u	14.0000	2.65	37.10
0202940094	TUBO METALICO DE 50 X 100 X 4 mm	m	770.1043	25.91	19,953.40
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg	691.8367	2.65	1,833.37
0204000000	ARENA FINA	m3	238.0340	35.00	8,331.19
0205000010	PIEDRA MEDIANA DE 4"	m3	0.6631	65.12	43.18
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3	121.0389	85.00	10,288.31
0205010004	ARENA GRUESA	m3	294.1782	38.00	11,178.77
0210200040	TUBO ELECTROSOLDADO CUADRADO 1" X 1mm	m	21.6287	1.20	25.95
0211490006	CRUCETA DE 3mm	cto	171.2970	6.97	1,193.94
0212030058	TIRAFONES 1/4" X 3 1/2"	u	102.7500	0.60	61.65
0212950007	TUBERIA F"G" 2" STANDAR (e=3.25mm)	m	46.0482	24.69	1,136.93
0212950020	TUBERIA F"G" 2" X3mm	m	37.3100	14.78	551.44
0212950022	TUBERIA F"G" 1 1/2" X3mm	m	24.4120	11.69	285.38
0212950024	TUBERIA F"G" 1 " X3mm	m	13.5600	9.23	125.16
0213000023	ASFALTO LIQUIDO RC-250	gal	295.3340	18.21	5,378.03
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u	135,570.0735	0.68	92,187.65
0217040006	LADRILLO PASTELERO 25 X 25 X 3 cm	u	1,314.4400	0.51	670.36
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis	4,809.4752	21.36	102,730.39
0221000094	SUPERBOARD BISELADA DE 6mm	placa	25.3747	45.48	1,154.04
0224130004	ESQUINERO METALICO DE 2.44m	pza	4.2291	6.20	26.22
0226000094	TORNILLO DE FIJACION 1 1/2"	u	206.4000	0.17	35.09
0226000101	TORNILLO SUPERBOARD 6x25mm.	mil	1.0573	32.20	34.05
0226000102	TORNILLO WAFER 8x13mm PUNTA FINA	mil	0.1510	38.90	5.87
0226010106	PICAPORTE DE 2"	u	16.0000	1.98	30.08
0226040005	CANDADO DE BRONCE FORTE 60 mm	u	2.0000	34.04	68.08
0226050012	TARUGO 1/2" X 1 1/2"	u	206.4000	0.31	63.98
0226070086	CERRADURA 2 GOLPES TIPO FORTE	u	7.7036	45.24	348.51
0226070090	CERRADURA 3 GOLPES TIPO FORTE CON TIRADOR	u	148.0000	58.34	8,634.32
0226090009	TIRAFON DE 1/4" X 4"	u	2,835.5130	0.64	1,814.73
0226100062	CERROJO 1/2" X 1" X 5"	u	10.2652	5.48	56.25
0226120010	BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2" X 2 1/2"	u	75.1650	2.12	159.35
0226120030	BISAGRA FIERRO ALUMINIZADO PESADO DE 4"	u	211.0000	8.00	1,688.00
0226120031	BISAGRA 3"	u	76.0000	5.50	418.00
0226160022	BISAGRA CON EJE DE 5/8"	u	29.8624	2.54	75.85
0226310057	CHAPA DE POMO CON PESTILLO DE PUERTA	u	11.0000	25.78	283.58
0226800028	TUERCA DE 1/2"	u	6.0000	0.28	1.68
0227020015	FULMINANTE	cto	0.6042	27.00	16.31
0229010101	CURADOR QUIMICO PARA CONCRETO	gal	626.3238	20.00	12,526.48
0229030105	CAL (BOLSA X 20KG)	bis	566.3488	11.78	6,671.59
0229180007	FRAGUA DE COLOR	kg	1,712.9849	3.31	5,669.98
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg	761.6760	10.71	8,157.55
0230000001	CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg	bis	0.2590	23.00	5.96
0230060020	PEGAMENTO EN POLVO	kg	20,248.6192	1.34	27,133.15
0230100007	PERNO 1/2" X 3" CON TUERCA	u	6.0000	1.56	9.36
0230100008	ARANDELA 1/2"	u	6.0000	0.20	1.20
0230100014	PERNO 1/2" X 2" CON TUERCA	u	32.0000	4.20	134.40
0230100018	ARANDELA DE 1/4"	u	2,835.5130	0.07	198.49
0230100019	SOMBRERO PARA TIRAFON DE 1/4"	u	2,835.5130	0.13	368.62
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal	1,175.3977	38.03	44,700.37
0230150046	PASTA PARA JUNTA HAMILTON	bal	1.4726	62.00	91.30
0230150049	SELLO BUTYL DE 3/32" x 3/4"	m	1,123.7033	2.58	2,876.68
0230190012	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PARA CONCRETO	gal	9.7080	14.17	137.56

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo



Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/
0230240012	SELLADOR ELASTOMERICO POLIURETANO (CARTUCHO DE 300 ml)	u	351.3747	19.50	6,851.81
0230310050	CRISTAL CRUDO DE 6 mm INCOLORO + LAMINA DE SEGURIDAD	p2	121.9361	6.57	801.12
0230330008	PLANCHA FORMICA ACRILICA COLOR BLANCO DE 1.20x2.40m	pl	31.4703	120.10	3,779.58
0230440015	RIEL 65mmx25mmx0.45mmx3.00mm@2440mm	pza	10.3085	7.45	76.80
0230460062	SILICONA 300 ml	u	61.5340	10.94	673.18
0230510104	CAPUCHON DE JEBE PARA TIRAFONES	u	110.2700	1.26	138.94
0230700085	ESPUMA PLASTICA DURA ADENSIDAD 2X1m E=2	u	29.5358	2.65	78.27
0230750110	CINTA PARA JUNTA F-V MALLA ROLLO 91m	rl	0.4531	34.00	15.41
0230810056	CALAMINON TAT 1060 TERMO-AISLANTE e=25mm	m2	1,102.8995	93.22	102,793.65
0230810059	TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTADO DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO CALIBRE 22 e=0.8mm (flecha 20% de ancho)	m2	149.1200	127.93	19,076.92
0230990066	LIJA PARA FIERRO	u	34.8850	1.32	46.05
0238000003	HORMIGON	m3	1.1680	42.00	49.06
0239020027	LIJA DE FIERRO # 80	pza	54.8000	1.60	87.68
0239020071	COLA SINTETICA	gal	15.7397	13.14	206.82
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	u	1,927.6492	0.93	1,792.71
0239050000	AGUA	m3	172.6300	6.00	1,035.78
0239050102	AGUARRAS	gal	1.3726	29.58	40.60
0239100422	CASITA CON TOBOGAN	u	2.0000	6,016.95	12,033.90
0239100427	TROMPO GIRATORIO CON SONBRILLA	u	2.0000	1,250.00	2,500.00
0239140056	PORCELANATO 60 x 60 MODELO POTENSA BLANCO PERLA MATE- ALTO TRANSITO	m2	1,839.1141	33.41	54,762.80
0239140065	PORCELANATO 60 x 60 MODELO ESMALTADO MATE GALAXY STONE- ALTO TRANSITO	m2	314.1705	34.60	10,870.30
0239140066	PORCELANATO 60 x 60 MODELO DAKOTA MARFIL- ALTO TRANSITO	m2	45.8115	23.65	1,083.44
0239140067	PORCELANATO 60 x 60 MODELO DOMINE MATE BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	73.1955	36.27	2,654.80
0239140068	CERAMICO 45 x 45 MODELO CEMENTO BLANCO- ALTO TRANSITO	m2	18.6060	21.10	392.59
0239140069	PORCELANATO 60X60 MODELO VIENA MARRON CLARO	m2	128.2050	24.43	3,132.05
0239140070	PORCELANATO 60X60 MODELO POTENZA MARRON OSCURO MATE	m2	203.9940	35.54	7,249.95
0239140071	CERAMICA 25X40 MODELO DECORADO LINEAL BLANCO	m2	50.8515	21.95	1,116.19
0239140072	CERAMICO 45X45 MODELO CEMENTO GRIS PLATA	m2	11.0985	19.41	215.42
0239140073	CERAMICO 30X30 MODELO GRANILLA BLANCO	m2	16.0755	18.56	298.36
0239140074	MAYOLICA PEPELMA PISCINA DE 30 X30	m2	39.2385	23.54	927.60
0239140075	MAYOLICA VIVES ROSADO 25X40	m2	29.1060	19.40	564.66
0239160012	CUERDA DE NYLON	m	18.0000	0.43	7.74
0239300004	TECNOPORT e= 3/8"	m2	17.0112	1.46	24.84
0239500107	BATERIA ECOLOGICA DE TRES TACHOS METALICOS	u	11.0000	718.65	7,905.15
0239900112	RUEDA CON SOPORTE Y GUIA	u	7.4656	26.87	200.60
0239900113	STICKER PARA SEÑALETICA DE SEGURIDAD	u	236.0000	2.67	630.12
0239900126	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS) - ABC DE 6 Kg	u	12.0000	123.42	1,481.04
0239900161	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA CON PLANCHAS DE POLICARBONATO (INC. ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICA)	m2	66.8000	239.86	16,022.65
0239900162	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO ANTI-IMPACTO	m2	105.6800	76.56	8,090.86
0239990066	VENTANA CORREDIZA DE ALUMINIO SERIE 25 CON CRISTAL CRUDO DE 6mm + LAMINA DE SEGURIDAD DE 4 MICRAS (SEGUN DETALLE)	m2	433.6700	243.36	105,537.93
0240040002	MARMOLINA	bis	4.9600	12.00	59.76
0243040000	MADERA TORNILLO	p2	15,755.5988	5.43	85,552.90
0243140001	MADERA CEDRO	p2	5,556.9441	7.12	39,565.44
0244030006	TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 6 mm	pl	53.6400	33.90	1,818.40
0244030016	TRIPLAY DE 4' X 8' X 10 mm	pl	8.2200	58.12	477.75
0246110053	MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 10 2" X 2"	m2	69.7700	22.36	1,560.06
0251010058	ANGULO DE FIERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	m	116.7950	7.62	889.98
0251010060	ANGULO DE FIERRO 2" X 2" X 3/16"	m	83.9880	9.28	779.41
0251010061	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 3/4" X 3/4"	m	0.9900	2.36	2.34
0251010062	ANGULO DE FIERRO 1/8" X 1" X 1"	pza	62.4054	17.63	1,100.21
0251010066	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 6mm X 6 m	pza	10.5019	5.34	56.08

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushy Staling Zunita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 57167



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 002 ARQUITECTURA
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Codigo	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0251010070	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 1" X 1" X 3/16" X 6 m	m	2.3000	4.28	9.84
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m	422.4273	2.36	996.93
0251040135	PLATINA DE FIERRO 2 1/2" X 3/16"	m	163.3100	6.81	1,112.14
0251040136	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 2" X 6m	m	429.2720	4.82	2,069.09
0251040138	PLATINA DE FIERRO 1/8" X3/4" X 6m	m	156.1453	1.34	209.23
0251040142	PLATINA DE FIERRO 1/4" X 5/8"	m	1.3000	3.10	4.03
0251070010	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 3 1/4" X 1"x1.5mm	m	992.4420	39.48	39,181.61
0251070011	TUBO RECTANGULAR DE ALUMINIO 2 3/8" X 1"x1.5mm	m	1,975.8618	21.34	42,164.89
0251070012	PLATINA DE ALUMINIO 1"x1.5mm	m	288.7104	4.01	1,157.73
0252080043	TUBO DE ALUMINIO DE 30mm	u	6.0000	18.56	111.36
0252150120	PERFIL TEE 1/8"X1 1/2"X1 1/2"	m	23.2643	5.30	123.25
0252150124	PERFIL "U" DE ALUMINIO 2"X2"X1mm	m	188.8218	4.38	827.04
0252150125	PERFIL "L" DE ALUMINIO 2"X2"X1mm	m	75.4425	4.23	319.12
0252150127	PERFIL TEE DE FIERRO 1/8"X3/4"X3/4"	m	0.9900	2.63	2.60
0252150128	PERFIL "C" 3"X5 lb/pie	m	1,165.7109	20.03	23,349.19
0252610002	PARANTE 64mmx38mmx0.45mmx2.4m@2440mm	pza	42.2912	12.34	521.87
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal	360.5992	39.83	14,362.67
0254060000	PINTURA ANTICORROSIVA	gal	36.6792	25.34	929.45
0254080000	BARNIZ MARINO	gal	13.7259	41.53	570.04
0254080025	LACA SELLADORA PARA MADERA	gal	22.9760	33.90	778.89
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal	49.1537	40.85	2,007.93
0256020020	PLANCHA ACERO 6.4mm X 1.22m X 2.40 m	pl	1.5753	123.45	194.47
0256220098	PLANCHA F" G" e=1/20"	pl	33.8437	90.94	3,077.75
0257000005	PLANCHA ESTRIADA 1/8"	u	8.3062	176.73	1,467.95
0257000007	PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" (3.3mm)	m2	0.0300	49.79	1.49
0257000008	PLANCHA DE ACERO LAC 3/16" (4.8mm)	pza	0.0698	193.91	13.53
0261000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"	m2	1.1550	56.23	64.95
0261000014	PLANCHA GALVANIZADA DE 1/20"(1.2mm)	pza	0.7000	24.56	17.19
0261010007	CANAleta DE EVACUACION PLUVIAL 610mm	m	145.0575	28.91	4,193.61
0264010051	GRANALLA	bis	14.3424	13.00	186.45
0271010040	TUBERIA DE F" N" 2"x3mm STANDARD	m	23.4300	14.78	346.30
0271010041	TUBERIA DE F" N" 3"x3mm STANDARD	m	32.0004	24.25	776.01
0271010042	TUBERIA DE F" N" 4"x3mm STANDARD	m	11.7500	29.69	348.86
0271010045	TUBERIA DE F" N" 1" STANDARD	m	24.5000	24.30	595.35
0271010046	TUBERIA DE F" N" 3/4" STANDAR	m	9.5000	17.65	167.68
0298010180	PLANCHA DE ACERO LAF 1/16" X4"X8"	u	0.8399	145.08	121.85
0298010183	PLANCHA DE ACERO LAF 3/16" X4"X8"	pl	2.3943	325.65	779.70
					1,031,738.04
EQUIPOS					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			18,724.55
0337010025	BROCHA DE 4"	u	218.1695	8.91	1,943.89
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	268.9955	20.00	5,379.91
0348070000	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA ALTERNA 225 A	hm	284.1094	25.00	7,102.74
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	10.8480	37.08	402.24
0348090002	ANDAMIO METAL TABLAS ALQUILER	est	59.9226	5.00	299.61
0348520001	MAQUINA ROLADORA	hm	13.2568	121.50	1,610.70
0348520002	MAQUINA TROQUELADORA	hm	13.2568	40.50	536.90
0348800004	ANDAMIO METALICO	hm	1,940.3347	5.00	9,701.67
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	177.2248	12.00	2,126.70
0349610100	GRUA TELESCOPICA DE 30 TON	hm	7.9481	405.00	3,218.98
0349900062	PULIDORA ORBITAL	hm	39.8400	10.00	398.40
					51,446.29
Total				S/.	1,746,770.95

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47802985

Jose Franklin Talledo Cornejo
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



**RELACION DE INSUMOS
DE INSTALACIONES SANITARIAS**



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA,
Subpresupuesto 003 SANITARIAS
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio \$1.	Parcial \$1.
MANO DE OBRA					
014701003	OFICIAL	hh	497.5155	17.55	8,731.40
014701004	PEON	hh	1,750.6283	15.82	27,694.94
014701010	OPERARIO	hh	1,645.1383	21.91	36,044.98
					72,471.32
MATERIALES					
020200010	ALAMBRE NEGRO # 16	kg	10.7453	4.83	51.90
020200015	ALAMBRE NEGRO # 8	kg	2.0800	4.83	10.05
020201023	CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4"	kg	9.1857	3.23	29.67
020270007	TORNILLO DE FIJACION 2" C/TARUGOS DE PLASTICO	u	132.0000	0.20	26.40
02030200030008	ACERO CORRUGADO	kg	188.0640	2.65	498.37
0203310004	REJILLA Y MARCO DE FIERRO 1"	u	1.0000	8.26	8.26
0204000000	ARENA FINA	m3	3.4947	35.00	122.31
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3	3.4624	85.00	294.30
0205010004	ARENA GRUESA	m3	42.9229	38.00	1,631.07
0208020019	CONDUCTOR NH-80 1X2.5mm2	m	30.0000	1.02	30.60
0208020020	CONDUCTOR NH-80 1X4mm2	m	18.0000	1.47	26.46
0210020011	INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOS	u	24.0000	198.50	4,764.00
0210020078	TAPA PARA INODORO TIPO MELIMEX	u	31.0000	15.00	465.00
0210020079	INODORO TANQUE BAJO BLANCO PARA NIÑOS INCLUYE ACCESORIOS	u	7.0000	155.25	1,086.75
0210050009	URINARIO PICO COLOR INC. ACCESORIOS	u	12.0000	91.90	1,102.80
0210050013	TRAMPA DE GRASA TIPO HEVEX MODELO IG-20	u	2.0000	275.86	551.72
0210070026	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	pza	31.0000	112.35	3,482.85
0210090011	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDERO	u	4.0000	168.65	674.60
0210100055	PAPELERA DE LOSA BLANCA 15 X 15 cm	pza	31.0000	12.72	394.32
0210100084	PAPELERA PLASTICA	pza	31.0000	15.12	468.72
0210140078	CACHIMBA PVC 200mmX160MMx45 y accesorios	u	1.0000	26.14	26.14
0210200031	TUBO DE ABASTO 1/2" X 1/2" CORRUGADO	u	4.0000	9.86	39.44
0210230001	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	u	8.0000	8.45	67.60
0210230007	REGISTRO DE BRONCE DE 2" ROSCADO	u	3.8977	6.11	23.81
0210230008	REGISTRO DE BRONCE DE 4" ROSCADO	u	42.0000	14.26	598.92
0210280006	REJILLA DE BRONCE DIAMETRO 2" ROSCADO	u	2.0000	5.34	10.68
0210410022	GRIFO DE LAVADERO PESADO CROMADO 1/2"	u	6.4600	16.02	103.49
0210410026	GRIFERIA PARA LAVADERO	u	34.0000	16.02	544.68
0210410027	LLAVE DE LAVADERO PICO GIRATORIO	pza	4.0000	127.32	509.28
0210410028	LLAVE DE LAVATORIO STANDAR	pza	34.0000	114.21	3,883.14
0212090104	CAJA GALVANIZADA RECT. PESADA 4"X2"X2 1/4"	u	4.0000	4.57	18.28
0212090109	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 12" X 24"	u	18.0000	82.40	1,483.20
0212090110	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 18" X 24"	u	1.0000	154.23	154.23
0212090111	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA 24" X 24"	u	3.0000	214.24	642.72
0212700096	TABLERO ALTERNADOR DE BOMBAS 1.9 HP TRIFASICO	u	1.0000	245.64	245.64
0212800011	CAJA DE MADERA P/VALVULA	u	24.0000	17.91	429.84
0212950016	TUBERIA F°G° 1 1/2"X3.3mm	m	11.8450	18.14	214.87
0212950017	TUBERIA F°G° 2"X3.3mm	m	12.6300	24.68	311.71
0212950018	TUBERIA F°G° 3"X3.3mm	m	3.0900	33.69	104.10
0212950019	TUBERIA F°G° 4"X3.3mm	m	0.1000	47.08	4.71
0217000024	LADRILLO KK TIPO IV 24X14X9cm (maquinado)	u	774.0000	0.68	526.32
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bis	120.2981	21.36	2,569.35
0221030007	TAPA DE FIERRO	u	1.0000	15.26	15.26
0224020011	GRIFERIA PARA URINARIO DE PICO	u	12.0000	36.52	438.24
0224050015	CERAMICA 30X30 PARA PARED	m2	123.3620	35.67	4,400.32
0226000085	TORNILLO DE FIJACION 1"	u	40.0000	0.20	8.00
0229050081	CINTA TEFLON	m	284.1875	0.96	272.82
0229050083	TRAMPA "P" DE 2" PARA DESAGUE	u	3.8977	4.57	17.81
0229060006	YESO EN BOLSAS DE 28 kg	bis	0.9481	5.00	4.74
0229550097	ELECTRODO TIPO 6011 - CELLOCORD	kg	0.7507	10.71	8.04
0230000007	PORCELANA BLANCA	kg	9.6161	1.74	17.08
0230010002	RODOPLAST 6mm	m	31.8245	1.02	32.46
0230090013	VALVULA FLOTADORA DE 3/4"	u	1.0000	48.24	48.24
0230090014	VALVULA FLOTADORA 1 1/2"	u	1.0000	125.45	125.45
0230150041	SELLADOR BLANCO PARA MUROS	gal	0.0800	38.03	3.04
0230320009	PLANCHA DE MELAMINA SOFT DE COLOR 18mm	pl	1.1000	175.00	192.50

CONSORCIO "EL PROBO"
Lushing Suring Ewita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenar
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 003 SANITARIAS
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Cód.igo	Recurso	Unidad	Cantidad	Pr.icio S/.	Parcial S/.
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal	7.1878	88.07	633.03
0230510101	ANILLO JEBE NARANJA PARA TUBO 200mm	u	34.5640	6.30	217.75
0230700090	LAVATORIO LOZA BLANCA (SEGUN DISEÑO INC. ACCESORIOS)	pza	34.0000	152.54	5,186.36
0231510022	CAJA PREFABRICADA DE CONCRETO C/TAPA PARA VALVULAS	u	4.0000	32.42	129.68
0239020071	COLA SINTETICA	gal	0.6220	13.14	8.17
0239020075	LIJA PARA MADERA # 80	u	11.6216	0.93	10.81
0239050000	AGUA	m3	109.8882	6.00	659.33
0239060010	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg	0.7900	19.64	15.52
0239900100	GRIFO BRONCE 1/2"	u	2.0000	8.09	16.18
0243040000	MADERA TORNILLO	p2	97.9175	5.43	531.69
0243140001	MADERA CEDRO	p2	7.1680	7.12	51.04
0251010067	ANGULO DE FIERRO 1" X1" X 3/16"	m	6.4000	28.63	183.23
0251010069	ANGULO DE ACERO LIVIANO DE 3" X 3" X 3/16"	pza	1.8700	85.89	160.61
0251040129	PLATINA DE FIERRO 3/16" X 1" X 6m	m	6.4000	2.36	15.10
0251070004	TUBO PVC - SAL - 2" (3M)	m	77.9504	2.13	166.03
0251070005	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm	m	15.0000	0.74	11.10
0252950012	CANTONERAS DE PVC	m	17.6000	1.00	17.60
0254030000	PINTURA LATEX CON RESINA VINIL ACRILICA	gal	0.7997	39.83	31.85
0254310006	PINTURA ESMALTE	gal	0.0800	40.85	3.27
0257000009	PLANCHA ESTRIADA 4'X8'X1/16"	m2	0.6400	32.47	20.78
0257000010	PLANCHA DE ACERO LAC 1/8" (3.3mm)	pl	0.0972	148.22	14.41
0261000013	PLANCHA GALVANIZADA DE FIERRO 1/8"	m2	0.1401	56.23	7.88
0265020057	CODO DE FIERRO GALVANIZADO CACHIMBA DE 3" X 90"	u	0.9999	3.96	3.96
0265020110	CODO FIERRO GALVANIZADO 1/2" X 90"	pza	3.0000	1.35	4.05
0265020112	CODO FIERRO GALVANIZADO 3/4" X 90"	pza	3.0000	2.34	7.02
0265020113	CODO FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 90"	pza	24.0004	6.93	166.32
0265020115	CODO FIERRO GALVANIZADO 2" X 90"	pza	14.9997	9.15	137.25
0265020116	CODO FIERRO GALVANIZADO 2 1/2" X 90"	pza	3.0000	7.43	22.29
0265020117	CODO FIERRO GALVANIZADO 4" X 90"	pza	1.0000	49.07	49.07
0265030011	TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"	u	1.0000	1.90	1.90
0265030046	TEE DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2"	u	4.0000	8.26	33.04
0265050005	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"	u	3.0004	3.90	11.70
0265050006	UNION SIMPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	u	2.9997	6.52	19.56
0265050048	UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 3"	pza	0.9999	61.81	61.80
0265050050	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 3/4"	u	51.0000	6.98	355.98
0265050051	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1/2"	u	2.0000	4.79	9.58
0265050054	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 1 1/2"	u	20.0000	15.41	308.20
0265050055	UNION UNIVERSAL DE Fº Gº DE 2"	u	14.0000	24.39	341.46
0265130071	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 5"	u	4.0000	2.38	9.52
0265130077	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 10"	u	1.0000	8.23	8.23
0265130092	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 5"	u	4.0000	5.30	21.20
0265140049	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 3"	u	6.0000	6.98	41.88
0265140053	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 5"	u	28.0000	11.24	314.72
0265140059	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 10"	u	7.0000	20.43	143.01
0265140121	NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 10"	u	1.0000	13.45	13.45
0265160033	ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO CON DOS OREJAS 4" (INC. TARUGOS)	u	68.0000	17.34	1,179.12
0266030089	ANILLO DE JEBE A-7.5 DE 160mm	u	54.0991	4.20	227.22
0266060002	LUBRICANTE PARA TUBO PVC	gal	13.6354	75.38	1,027.84
0271550013	NIPLE FºGº 1/2" X 1 1/4"	u	48.0000	1.51	72.48
0271550018	NIPLE FºGº 2" X 2 1/2"	u	23.0000	7.13	163.99
0272020000	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 3/4" A 1/2"	u	42.8669	1.56	66.87
0272020005	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1 1/2" A 1"	u	2.9463	3.34	9.84
0272020006	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 2" A 1 1/2"	u	16.6680	4.35	72.51
0272020033	REDUCCION PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA 1 1/2" A 3/4"	u	3.0251	2.95	8.92
0272060004	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2" X 90"	u	2.6260	4.35	11.42
0272060015	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2" X 90"	u	1.0005	7.53	7.53
0272060016	CODO PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 1/2" X 90"	u	1.0003	10.98	10.98
0272070004	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 1 1/2"	u	2.9463	5.88	17.32
0272070005	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2"	u	12.1125	12.95	156.86
0272070081	TEE PVC SAP PARA AGUA CON ROSCA DE 2 1/2"	u	1.0003	17.68	17.69
0272080015	REDUCCION PVC SAP 4 A 2"	pza	1.0000	12.89	12.89
0272130016	TUBERIA PVC UF 200mm ISO 4435 S-20	m	104.4935	46.58	4,867.31
0272130018	TUBERIA PVC 160mm ISO 4435 S-20	m	165.5931	23.90	3,957.68

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Stalling/Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47302985

Jose Franklin Talledo Covaena
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 003 SANITARIAS.
Fecha 05/08/2019
Lugar 700101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0272140024	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 1/2" X 90	u	158.0000	0.78	123.24
0272140025	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 3/4" X 90	u	81.9899	1.43	117.25
0272140026	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 1" X 90	u	1.5173	3.01	4.57
0272140030	CODO PVC SAP - CLASE 10 SP - 110 mm X 90	u	9.9688	32.99	328.87
0272170003	TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"	u	27.2945	7.19	196.25
0273010033	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1/2" X 5M	m	178.4151	1.34	239.08
0273010034	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 3/4" X 5M	m	259.7236	2.53	657.10
0273010038	TUBERIA PVC CLASE 10 ROSCADO 1" X 5M	m	101.2015	5.71	577.86
0273010039	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 1 1/2" X 5m	m	67.2525	4.23	284.48
0273010040	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2" X 5m	m	57.2250	6.78	387.99
0273010041	TUBERIA PVC CLASE 10 SP 2 1/2" X 5m	m	7.3500	8.56	62.92
0273110002	CODO PVC SAL 2" X 90°	pza	101.7134	1.17	119.00
0273110004	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	27.2945	4.68	127.74
0273110058	CODO PVC 160mmX45	pza	8.0385	18.89	151.85
0273130021	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	u	79.0000	0.95	75.05
0273130022	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4"	u	80.7924	1.89	152.70
0273130023	TEE PVC SAP CLASE 10 SP 1"	u	5.2868	2.56	13.53
0273160002	YEE PVC SAL DE 2" X 2"	pza	51.7134	1.90	98.26
0273160007	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	pza	27.2945	6.79	185.33
0273170008	UNION PVC SAL 4"	pza	1.3692	2.66	3.64
0273230001	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	1.0000	2.16	2.16
0273230004	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4"	pza	1.0000	4.23	4.23
0274010033	TUBO PVC SAL - 2" (3m)	m	97.4000	2.10	204.54
0274010042	TUBO PVC SAP - 110 mm CLASE 7.5(5m)	m	71.4000	16.36	1,168.10
0274010047	TUBO PVC SAL -4" (3m)	m	141.5858	6.47	916.06
0274030015	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 1/2"	u	12.4792	1.34	16.72
0274030016	UNION SIMPLE PVC SAP CLASE 10 SP 3/4"	u	21.8223	1.23	26.84
0277030006	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1 1/2"	u	2.0000	115.00	230.00
0277030007	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	u	3.0000	175.00	525.00
0277130006	VALVULAS TIPO BOLA 1 1/2"	pza	4.0000	72.17	288.68
0278000072	VALVULA COMPUERTA 3/4"	u	24.0000	22.34	536.16
0278000073	VALVULA COMPUERTA 1/2"	u	1.0000	17.72	17.72
0278000076	VALVULA COMPUERTA 1 1/2"	u	3.0000	68.56	205.68
0278000079	VALVULA COMPUERTA 2"	u	4.0000	135.59	542.36
0279500094	ESPEJO BISELADO	m2	16.8096	143.83	2,417.72

66,890.08

EQUIPOS

0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			2,174.22
0337020043	BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	6.7195	5.00	33.60
0348000068	ELECTROBOMBA 1.9 HP ALTA PRESION 2" X 1 1/2"	u	2.0000	1,045.56	2,091.12
0348010086	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 p3 22 HP	hm	62.6570	20.00	1,253.14
0348070022	SOLDADORA A GASOLINA	hm	3.0000	37.08	111.24
0348120093	CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA	u	2.0000	80.00	160.00
0349040021	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	hm	36.8531	101.69	3,747.59
0349070003	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50"	hm	28.5386	12.00	342.46
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	36.8531	15.00	552.80

10,466.17

Total S/ 149,827.57

CONCURSO ELABORADO

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



RELACION DE INSUMOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902923

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo



Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0147010003	OFICIAL	hh	2,418.7818	17.55	42,449.62
0147010004	PEON	hh	1,670.8357	15.82	26,432.62
0147010101	OPERARIO	hh	2,500.4140	21.91	54,784.07
					123,666.31
MATERIALES					
0204010003	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m3	11.2000	22.00	246.40
0205000039	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" a 3/4"	m3	1.0200	85.00	86.70
0205010004	ARENA GRUESA	m3	29.0400	38.00	1,103.52
0207010006	CABLE TW# 2 AWG - 35 mm2	m	40.0000	15.68	627.20
0208020030	CABLE UTP TELEFONICO PLANO DE 4 HILOS	m	25.2000	2.45	61.74
0208020031	CONDUCTOR Cu - NLT 3X2.5mm2	m	63.0000	3.95	248.85
0208020032	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x6mm2 N2XOH BLANCO	m	664.6500	2.89	1,920.84
0208020037	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x25mm2 N2XOH BLANCO	m	63.0000	8.12	511.56
0208020048	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NHX-90 BLANCO	m	65.1000	1.75	113.93
0208020070	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 VERDE	m	2,341.5000	0.98	2,294.67
0208020071	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 BLANCO	m	5,119.8000	0.98	5,017.40
0208020072	CONDUCTOR DE Cu DE 2.5 mm2 NH-80 NEGRO	m	2,341.5000	0.98	2,294.67
0208020073	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 BLANCO	m	1,892.1000	1.60	3,027.36
0208020074	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 NEGRO	m	1,892.1000	1.60	3,027.36
0208020077	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NH-80 VERDE	m	304.5000	2.17	660.77
0208020080	CONDUCTOR DE Cu DE 10 mm2 NH-80 VERDE	m	126.0000	3.57	449.82
0208020085	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 16 mm2	m	126.0000	5.67	714.42
0208020086	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO DE 25 mm2	m	21.0000	12.34	259.14
0208020089	CABLE UTP ACT 6A BELDEN (DATOS)	m	1,998.1500	7.89	15,765.40
0208020099	CONDUCTOR DE Cu DE 6 mm2 NHX-90	m	184.8000	2.17	401.02
0208020110	CONDUCTOR DE Cu DE 4 mm2 NH-80 VERDE	m	1,924.6500	1.60	3,079.44
0208020114	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x16mm2 N2XOH	m	453.6000	6.66	3,020.98
0208020166	CONDUCTOR DE Cu DE 1-1x10mm2 N2XOH BLANCO	m	771.7500	3.67	2,832.32
0211000024	LAMPARA DE EMERGENCIA 24 LEDS	pza	71.0000	74.37	5,280.27
0211010090	LUMINARIA SHREDER ISLA LD 51W5096 O EQUIVALENTE P/POSTE 60MM	u	12.0000	345.67	4,148.04
0211030126	SmartLED Office W60L60 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 4 LAMPARAS	u	35.0000	248.65	8,702.75
0211030132	INDIKO FORYIMO LED - PHILLIPS (LUMINARIA HERMÉTICA) 2 LAMPARA	u	60.0000	212.45	12,747.00
0211030133	LUMINARIA PERIMETRAL	u	84.0000	145.67	12,236.28
0211030156	SmartLED Office W30L120 - PHILLIPS (LUMINARIA ADOSADA) 2 LAMPARAS	u	107.0000	238.39	25,507.73
0211030157	BERYL ADOSADA LED 15W	u	39.0000	156.78	6,114.42
0211030165	Reflector Jostel Hall Ligth Led 250W asimétrico o EQUIVALENTE	u	6.0000	656.78	3,940.68
0212000051	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 36 POLOS	u	3.0000	398.45	1,195.35
0212000052	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 18 POLOS	u	3.0000	250.00	750.00
0212000053	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 54 POLOS	u	2.0000	532.45	1,064.90
0212000054	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 72 POLOS	u	2.0000	678.00	1,356.00
0212000058	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 60 POLOS	u	1.0000	589.00	589.00
0212000059	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 42 POLOS	u	1.0000	452.34	452.34
0212000060	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 32 POLOS	u	1.0000	352.34	352.34
0212000061	TABLERO ELECTRICO DE F*G* EMPOTRADO 8 POLOS	u	1.0000	180.00	180.00
0212010047	TOMAS DE RED	u	2.0000	12.35	24.70
0212010050	JACK RJ45	u	60.0000	75.45	4,527.00
0212010051	PATCH CORS DE 2M	u	60.0000	21.34	1,280.40
0212010052	PATCH CORS DE 0.9M	u	65.0000	11.23	729.95
0212010053	PATCH CORS DE 1.5M	u	65.0000	15.67	1,018.55
0212010054	PATCH PANEL	u	4.0000	32.45	129.80
0212010055	ORDENADOR DE CABLE PARA GABINETE	u	4.0000	84.56	338.24
0212010057	SWITCH CISCO CORE 3800 DE 24 PUERTOS	u	1.0000	80.78	80.78
0212010060	FACE PLATE	u	60.0000	18.45	1,107.00
0212010063	SWITCH CISCO BORDE 2960 DE 16 PUERTOS	u	1.0000	65.78	65.78
0212010065	CAJA TOMAS DE DATOS DE PVC ADOSADA	u	60.0000	14.56	873.60
0212010066	SWITCH CISCO BORDE 2960 DE 48 PUERTOS	u	1.0000	150.65	150.65
0212020100	INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR	u	56.0000	5.99	335.44
0212020101	INTERRUPTOR DOBLE UNIPOLAR	u	19.0000	10.92	207.48
0212020102	INTERRUPTOR TRIPLE UNIPOLAR	u	1.0000	15.67	15.67

RECURSOS "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covaña
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA,
ELECTRICAS

Subpresupuesto 004

Fecha 05/08/2019

Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
0212020103	INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE	u	44.0000	6.78	298.32
0212020105	TOMACORRIENTE DOBLE C/T	u	265.0000	11.86	3,142.90
0212030061	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 20A - 30mA	u	19.0000	85.56	1,625.64
0212030069	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x16A/30mm A	u	55.0000	76.89	4,228.95
0212030070	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A/30mm A	u	10.0000	95.46	954.60
0212030071	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A/30mm A	u	2.0000	185.67	371.34
0212030076	PULSADOR LUMINOSO NA 220V IP66	u	7.0000	105.67	739.69
0212030077	PULSADOR LUMINOSO NC 220V IP66	u	7.0000	107.68	753.76
0212030081	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE F*G* DE 4m	u	12.0000	856.45	10,277.40
0212030090	CONTACTOR TRIFASICO 18A	u	2.0000	23.45	46.90
0212030091	CONTACTOR TRIFASICO 25A	u	5.0000	45.67	228.35
0212090117	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 200 x 200 X 150	u	22.0000	8.45	185.90
0212090118	CAJA DE DERIVACION GALVANIZADA 300 x 300 X 150	u	10.0000	12.34	123.40
0212090119	CAJA OCTOGONAL F*G* DE 100mm x 55mm	u	334.0000	6.12	2,044.08
0212090120	CAJA RECTANGULAR F*G* DE 100 x 55 x 50mm	u	664.0000	4.84	3,213.76
0212090121	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE (CHICHARRA) + PULSADOR	u	1.0000	67.89	67.89
0212090129	CAJA DE TOMACORRIENTE PARA PISO IP68 - 2 MODULOS	u	38.0000	85.88	3,255.84
0212090170	CAJA DE DERNACION GALVANIZADA. 300 x 300 X 100	u	8.0000	11.45	91.60
0212400082	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A	u	20.0000	38.00	760.00
0212400087	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 25A	u	13.0000	42.00	546.00
0212400088	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 40 A	u	7.0000	125.00	875.00
0212400089	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 40A	u	3.0000	75.00	225.00
0212400092	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 32 A	u	5.0000	56.00	280.00
0212400093	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 63 A	u	2.0000	165.00	330.00
0212400098	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32A	u	2.0000	50.00	100.00
0212400099	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 10A	u	3.0000	24.00	72.00
0212400105	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 50A	u	1.0000	85.00	85.00
0212400108	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 50 A	u	2.0000	140.00	280.00
0212400113	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 16A	u	55.0000	28.00	1,540.00
0212400116	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 70 A	u	1.0000	180.00	180.00
0212400118	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 125 A	u	1.0000	285.00	285.00
0212700099	GABINETE DE PARED DE 6RU	pza	2.0000	344.55	689.10
0212700100	GABINETE DE PARED DE 12 RU	pza	1.0000	456.78	456.78
0217220006	CAJA DE CONEXION DE SUMINISTRO	u	1.0000	45.00	45.00
0217220007	CAJA PORTAMEDIDOR	u	1.0000	35.00	35.00
0217220008	MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA	u	1.0000	105.00	105.00
0217220009	CAJA PORTA - INTERRUPTOR DE 30A	u	1.0000	35.00	35.00
0221000011	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bts	4.0000	21.36	85.44
0229040001	CINTA AISLANTE	rl	249.5248	1.01	252.02
0229080060	UNIONES DE COBRE DE 1/2"	pza	35.7800	5.63	201.44
0230000001	CEMENTO BLANCO BOLSA 50 kg	bts	1.5600	23.00	35.88
0230100000	VARILLA DE COBRE DE 1/2" X 2.40 m	u	8.0000	165.26	1,322.08
0230100003	ABRAZADERA DE COBRE DE 1/2"	u	71.5610	5.08	363.53
0230430012	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 48,000 btuh TIPO SPLIT INCY. ACCESORIOS	u	2.0000	4,567.89	9,135.78
0230460051	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gal	6.4701	88.07	569.82
0231000005	DUCTO DE REJILLAS METALICAS	u	3.0000	46.50	139.50
0232100044	TRANSPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS (3% DE MATERIALES)	qlb	1.0000	6,345.56	6,345.56
0239050000	AGUA	m3	58.9500	6.00	353.70
0239120376	CONTROL DE VELOCIDAD DE VENTILADOR	u	85.0000	24.56	2,087.60
0239120377	VENTILADOR DE TECHO - 200 W	u	85.0000	195.67	16,631.95
0240040002	MARMOLINA	bts	3.0000	12.00	36.00
0251070006	TUBO PVC - P (ELECT.) 25mm 3M	m	1,053.1500	2.65	2,790.85
0251070008	TUBO PVC - P (ELECT.) 35mm 3M	m	274.0500	4.34	1,189.38
0251070013	TUBO PVC - P (ELECT.) 40mm 3M	m	129.1500	4.63	597.96
0251070021	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m	5,104.0500	2.35	11,994.52
0251070026	TUBO CONDUIT DE 20mm	m	96.0000	2.78	266.88
0251070030	TUBO PVC - P (ELECT.) 55mm 3M	m	233.1000	7.54	1,757.57
0251070045	CURVA CONDUIT EMT 20mm	u	12.0000	2.34	28.08
0251070047	TUBO FLEXIBLE CONDUIT C/FORRO DE PVC 20mm	m	39.0000	3.56	138.84
0251070048	CONECTOR CONDUIT EMT 20mm	u	32.0000	1.78	56.96
0251070049	CONECTOR HERMETICO EMT 20mm	u	72.0000	4.56	328.32
0251070050	TERMINAL EMT 20mm	u	48.0000	1.55	74.40

CONSORCIO " EL ALGARROBO "

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
CNI. 47902985

Jose Franklin Talledo Covenas
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra 0301149 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON
SALDARRIAGA MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA,
Subpresupuesto 004 ELECTRICAS
Fecha 05/08/2019
Lugar 200101 PIURA - PIURA - PIURA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio Si.	Parcial Si.
0251070051	CAJA RECTANGULAR DE ALUMINIO DE 4 AGUJEROS DE 20mm	u	5.0000	4.56	27.36
0251070052	CAJA REDONDA DE 4 AGUJEROS DE 20mm	u	13.0000	5.67	73.71
0256240003	BUZON PARA PARA SISTEMA ELECTRICO	u	8.0000	75.00	600.00
0256920002	TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA	u	1.0000	203.00	203.00
0256920003	ALTERNOR DE ELECTROBOMBA	u	1.0000	35.00	35.00
0256920004	INTERRUPTOR DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA	u	2.0000	25.00	50.00
0256920005	CONTROLES DE ARRANQUE Y PARADA	u	2.0000	35.00	70.00
0264010051	GRANALLA	bis	8.6400	13.00	112.32
0265240003	MARCO Y TAPA FIERRO GALVANIZADO PARA MEDIDOR 1/2" - 3/4"	u	8.0000	24.86	199.68
0274010012	TUBERIA PVC SAP PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"	m	40.0000	1.23	49.20
0274020015	CURVA PVC SAP PESADO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 1"	u	8.0000	4.20	33.60
0274020028	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	u	987.2649	1.85	1,826.44
0274020029	CURVA PVC - P (ELECT.) 25mm	u	148.8263	2.11	314.02
0274020030	CURVA PVC - P (ELECT.) 35mm	u	30.0150	5.65	169.58
0274020034	CURVA PVC - P (ELECT.) 40mm	u	7.4292	6.78	50.37
0274020038	UNION PVC - P (ELECT.) 40mm	u	29.8275	5.67	169.12
0274020041	UNION PVC - P (ELECT.) 25mm	u	362.6390	1.05	380.77
0274020043	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	u	2,191.3171	0.41	898.44
0274020046	UNION PVC - P (ELECT.) 35mm	u	67.8600	5.12	347.44
0274020060	CURVA PVC - P (ELECT.) 55mm	u	5.5056	11.00	60.56
0274020061	UNION PVC - P (ELECT.) 55mm	u	91.0200	10.34	941.15
0298010168	TUBERIA DE COBRE 1/2"	m	75.1377	19.76	1,484.72
					246,722.39
		EQUIPOS			
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO			3,801.07
0348890004	EQUIPO DE VENTILACION SUPERIOR INC. ACCESORIOS DE INSTALACION	u	3.0000	95.60	286.80
0349100022	PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 H.P.	hm	56.1597	15.00	842.40
					4,930.27
			Total	Si.	375,318.97

Jose Franklin Talledo Cova:
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CALLE SURCO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985



FORMULAS POLINOMICAS



F.P ESTRUCTURAS



Fórmula Polinómica

Presupuesto 0301145 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMÓN SILDARRIAGA
MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGION GRAU.

Supresupuesto 00 ESTRUCTURA

Fecha Presupuesto 05/08/2019

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$$K = 0.079*(Tr / To) + 0.101*(Ar / Ao) + 0.148*(Cr / Co) + 0.167*(Ir / Io) + 0.197*(Ar / Ao) + 0.308*(Mr / Mo)$$

Monomi	Factor	(%)	Simbolo	Indice	Descripción
01	0.079	100.000	T	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO
02	0.101	100.000	A	05	AGREGADO GRUESO
03	0.148	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
04	0.167	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
05	0.197	100.000	A	03	ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
06	0.308	100.000	M	47	MANO DE OBRA


 Jose Franklin Talledo Corvino
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
 Lushing Staling Zurup
 REPRESENTANTE



F.P ARQUITECTURA



S10

Fórmula Polinómica


Presupuesto 0301145 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA
MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGION GRAU.
Subpresupuesto 00: ARQUITECTURA
Fecha Presupuesto 05/08/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$$K = 0.054*(Tr / To) + 0.069*(Br / Bo) + 0.083*(Pr / Po) + 0.124*(Cr / Co) + 0.20*(Dr / Do) + 0.167*(Ir / Io) + 0.303*(Mr / Mo)$$

Monomí	Factor	(%)	Simbolo	Indice	Descripción
01	0.054	100.000	T	65	TUBERIA DE ACERO NEGRO
02	0.069	100.000	B	17	BLOQUE Y LADRILLO
03	0.083	100.000	P	52	PERFIL DE ALUMINIO
04	0.124	100.000	C	21	CEMENTO PORTLAND TIPO I
05	0.200	100.000	D	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
06	0.167	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
07	0.303	100.000	M	47	MANO DE OBRA

CONSORCIO "EL ALBARRÓDOL"

Lushing Staling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902985

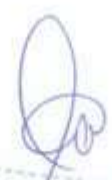
Jose Franklin Talledo Cordero
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167



F.P INSTALACIONES SANITARIAS



Fórmula Polinómica

Presupuesto 0301145 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA
MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGION GRAU.

Subpresupuesto 003 SANITARIAS

Fecha Presupuesto 05/08/2019

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$$K = 0.050 \cdot (Dr / Do) + 0.071 \cdot (Mr / Mo) + 0.151 \cdot (Ar / Ao) + 0.161 \cdot (Tr / To) + 0.167 \cdot (Ir / Io) + 0.400 \cdot (Mr / Mo)$$

Monomio	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
01	0.050	100.000	D	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA
02	0.071	100.000	M	49	MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
03	0.151	100.000	A	10	APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
04	0.161	100.000	T	72	TUBERIA DE PVC
05	0.167	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
06	0.400	100.000	M	47	MANDO DE OBRA


 Jose Franklin Talledo
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"

Lushing Staling Zurita Chung
 REPRESENTANTE COMUN



F.P INSTALACIONES ELECTRICAS



Fórmula Polinómica

Presupuesto 0301145 REHABILITACION DEL LOCAL DE LA INSTIUCION EDUCATIVA PARCEMON SILDARRIAGA
MONTEJO - DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - REGION GRAU.
Subpresupuesto 00- ELECTRICAS
Fecha Presupuesto 05/08/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 200101 PIURA - PIURA - PIURA

$$K = 0.056*(Dr / Do) + 0.061*(Tr / To) + 0.101*(Ar / Ao) + 0.161*(Ar / Ao) + 0.182*(Ar / Ao) + 0.167*(Ir / Io) + 0.272*(Mr / Mo)$$

Monomí	Factor	(%)	Símbolo	Índice	Descripción
01	0.056	100.000	D	30	DOLAR MAS INFLACION DEL MERCASO USA
02	0.061	100.000	T	74	TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)
03	0.101	100.000	A	08	ALAMBRE Y CABLE TIPO WP
04	0.161	100.000	A	12	ARTEFACTO DE ALUMBRADO INTERIOR
05	0.182	100.000	A	11	ARTEFACTO DE ALUMBRADO EXTERIOR
06	0.167	100.000	I	39	INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
07	0.272	100.000	M	47	MANO DE OBRA


Jose Franklin Talledo Coveni
INGENIERO CIVIL
CIP. 52167

CONSORCIO "EL ALGARROBO"
Lushing Stalling Zurita Chung
REPRESENTANTE COMUN
DNI. 47902995